晋安区新店镇西庄小区12号楼“1

日期：2025-04-07 10:58 来源：福州市消防救援支队 浏览量：19656

2024年12月2日19时02分许，福州市晋安区新店镇赤星路51号西庄小区
米，直接经济损失104156元。火灾发生后，省委书记周祖翼，省长赵龙，
作出批示，要求认真做好善后处置，查明事故原因，汲取教训，深入推进电
福州市政府、晋安区政府以及市、县两级消防、应急、公安等部门负责同志

根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2023〕5号），福州市人民政府成立由市消防安全委员会办公室主任、市公安局、市住建局、市工信局、市市场监督管理局、市总工会及晋安区人民调查组”），并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情理建议及加强事故防范工作的措施建议。

经调查认定，晋安区新店镇西庄小区“12•2”火灾是一起因电动自行车员将电动自行车违规停放于住宅公共门厅，最终导致的较大火灾事故。

一、事故有关情况

（一）涉事小区情况

1.小区基本情况：涉事小区为西庄小区，位于晋安区新店镇赤星路51号建设开发公司。该小区于2008年取得工程建设工程规划许可证（榕规（200
2009年竣工，并经过消防竣工备案抽查合格（备案单文号：验备查（2009



图1 西庄小区俯

2.物业管理服务情况：西庄小区物业管理服务单位为福州联和物业管理
913501027937574750），该公司于2006年9月20日设立，从2008年9月

3.小区电动自行车停放充电情况：西庄小区内共设置电动自行车充电接
通充电插座345个，采用包月收费（30-35元/月）；其余436个为智能充电

（二）涉事建筑情况



图 2 涉事建筑俯

1.涉事建筑基本情况：涉事建筑为西庄小区南区12号楼，地上7层（一
方米，属多层住宅建筑。该楼共4 个梯位（由东至西分别为1至4梯），每个
一层门厅面积约18平方米，入口朝北，西侧为敞开式楼梯，通往楼上各层。
齐平且无台阶高差。（见图 5）。



图3 12号楼2梯北侧外立面　　图4 12号楼2梯立面图



图5 12号楼2梯门厅

2.电动自行车停放情况：火灾发生时，门厅内共停放7辆电动自行车，西见图 6）。经核查，7号车长期闲置未使用，其余1至6号车均为12月2日13时为凌某丽；3号车主为王某珍；4号实际使用人为谢某霞；5号实际使用人为子电池外，其余车辆均为铅酸电池，门厅区域未配置充电设施。

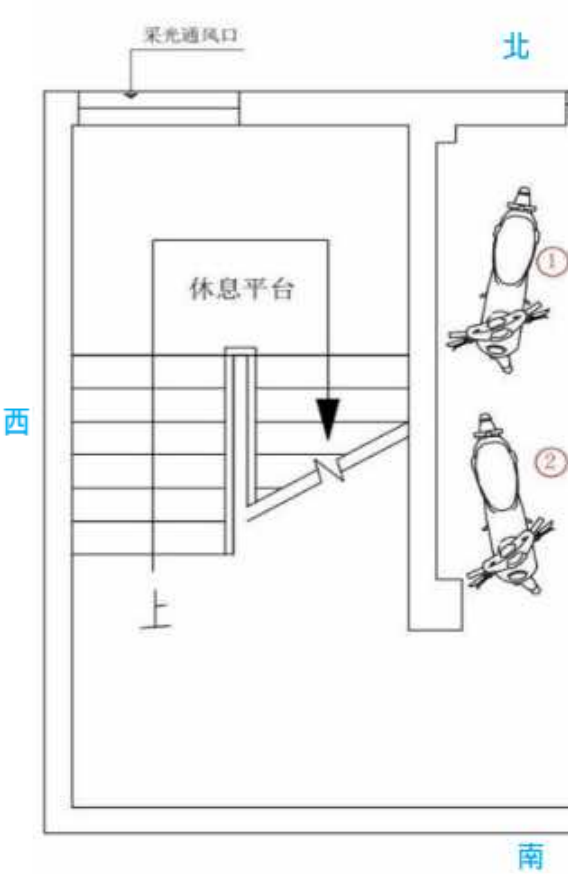


图6 一层门厅平

（三）事故发生经过

综合调查询问和现场视频分析，事故经过如下：12月2日17时41分，谢分，门厅入口出现白烟并有白色闪光点，随后向外爆出强光和大量白烟，吴19时02分51秒至04分33秒，门厅入口持续出现强光和浓烟（见图 7 和图 8



图7 12号楼2梯门厅入



图8 12号楼2梯门厅出

（四）事故现场情况

事故现场西庄小区12号楼2梯一层门厅全部过火，门厅内电动自行车、
迹；一层楼梯间内烟熏痕迹重，自行车和杂物表面有高温烘烤熔融变形痕迹
淡；二至五层楼梯间吸顶灯掉落，六层和七层吸顶灯完好；二层 103和104
户门呈打开状态，户内客厅墙面有烟熏痕迹，各房间均未过火（见图10）。



图9 一层门厅全



图10 604入户门打开状

（五）事故应急处置及评估情况

1.应急处置情况

12月2日19时03分，福州市消防救援支队指挥中心接到报警，调派晋安
19时14分到场，发现12号楼2梯一层

门厅火势呈猛烈燃烧状态。按照“救人第一”的原则，灭火攻坚组出2
话等方式引导楼内人员等待救援并采取措施自救。19时18分，现场火势被
医护人员确认，2人已无生命体征，1人被送医救治，在送医途中不治身亡。

2.人员伤亡和直接经济损失评估

事故造成3人死亡，烧毁7辆电动自行车及其他杂物，根据《火灾损失统

3.善后处置及举一反三情况

火灾发生后，晋安区政府迅速成立善后处置专班，妥善开展遇难者家属
链条治理，针对性采取“物理阻隔+教育引导+重点攻坚+督查问责”等组合
装，制定《防止电动自行车进入住宅楼道门厅双C通道设计导则》规范建设
企业签订《安全管理共同声明》作出“四个率先”承诺；建立多部门联合督

4.事故应急处置评估

本次事故应急救援反应迅速，应对有力，处置措施得当，未发生次生衍

二、事故原因分析

（一）起火原因分析

1.排除人为放火、电气故障、用火不慎、吸烟等因素

经市公安局晋安分局调查以及分析火场周边监控视频，排除放火嫌疑。
常，未发现其他电器设备故障痕迹，排除电气故障引发火灾可能。起火门厅
有人祭祀活动或者燃放烟花爆竹等用火行为，排除用火不慎引发火灾的可能
出现烟头等弱火源引燃可燃物的燃烧特征，排除吸烟引发火灾的可能。

2.检测鉴定情况

（1）经福建伊时代司法鉴定所对周边监控视频分析鉴定：**该起火灾起**

（2）经福建省分析测试中心科证司法鉴定所对4号电动自行车踏板处锂
烧毁现象，其锂电池管理单元热控制面板连接线上存在大量电热熔痕。认定

3. 直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：**西庄小区12号楼2梯一层门厅东侧的
行车，燃烧产生的火焰和高温有毒有害烟气快速向楼梯间蔓延，造成人员死**

（二）涉事电动自行车溯源调查分析

1.车辆注册登记信息。起火的4号电动自行车，车牌号：福州 S5D26，143221800106136，生产于2018年，车辆登记车主为魏某英。于某斌（谢车辆实际使用人为谢某霞。该车购买及注册时无相关电池信息。

2.车辆生产厂家信息。该车的生产厂家为福清华艺车业有限公司，该公91350181691928464J，于2019年12月停产。

3.车辆电池信息。通过对4号车辆踏板处锂离子电池进行拆解勘验，该电辨认品牌）通过串并联组成64V的电池组（见图11和图12）。电池的电压大—1999）第5.2.8.4条规定：蓄电池的标称电压应不大于48V。]和该车检验号：1642732）：样品的蓄电池为48V、10Ah锂电池。]记载的出厂电池数



图11 4号车踏板处



图12 电池采用26800

4.车辆改装溯源情况。据调查核实，起火的26800磷酸铁锂电池系后期源、改装溯源未能形成证据闭环。

三、事故暴露的主要问题

（一）电动自行车违规改装、违规停放，危害性高，群众侥幸心理严重行车违规停放在建筑门厅，起火后迅速引燃周边可燃物，产生大量有毒烟气物业企业的工作人员开展了巡查、检查和宣传提示，在该小区楼梯门厅、公13）。但小区部分居民图方便，侥幸心理严重，在公共门厅违规停放电动自能充电设施位于11号楼，距离不远，而事发当日13时至19时，就有6辆电动主目睹事故危害，但仍未主动将停放在门厅的电动车移开，直至社区、物业



图13 西庄小区楼栋一层门厅张

（二）电动自行车违规改装隐蔽性大，违规停放现象多，执法查处力度

走访，发现电动自行车违规改装电池现象仍一定程度存在，一些用户为了增电池。电动自行车销售、改装门店非法经营改装行为隐蔽，辖区市场监督管投诉查处不及时，未采取措施加强属地电商平台监管。涉事小区物业管理单劝阻、制止。辖区政府和监管部门未采取针对性措施，整治工作方式单一、

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对相关涉事人员的责任认定和处理建议

1.对事故发生负有责任的1名人员已在事故中死亡，不再追究其刑事责任

2.其他6名涉事人员，将电动自行车违规停放在住宅楼公共门厅区域，建队和新店镇政府进一步调查处理。

（二）对相关单位和公职人员的责任认定和处理建议

1. 对相关单位的处理建议

（1）福州联合物业管理有限公司。2008年至今负责西庄小区的物业服电动自行车停放、充电行为的消防安全管理，未采取有效措施对电动自行车

有消防设施维护管理不到位。建议由晋安区消防救援大队、晋安区住房保障

（2）新店镇西庄社区居委会。未认真履行消防工作职责，消防安全隐患未保持完好有效等问题检查、指导不力。建议由晋安区政府给予通报批评。

（3）新店镇人民政府。履行属地消防工作职责不到位，对辖区内长期未有效督促、指导辖区物业服务企业加强小区电动自行车消防安全管理。建报批评。

（4）晋安区住房保障和房产管理局。对辖区物业服务企业管理不到位动自行车停放充电管理，制止违规停放充电行为。建议由晋安区政府对其予

（5）晋安区市场监督管理局。未对辖区内生产、销售电动自行车的企消费者提供其他非法改装服务的违法行为打击力度不足。建议由晋安区政府

（6）晋安区消防救援大队。履行消防安全综合监管职责不到位，未采取整治，严查电动自行车停放充电违规行为。建议由市消防救援支队对其予以

（7）晋安区公安分局。未认真落实消防监督检查和宣传职责，对西庄由市公安局对其予以通报批评。

（8）晋安区人民政府。未认真落实消防安全属地监管职责，督促指导车安全管理形势分析研判不深入，组织开展电动自行车安全隐患全链条整治府进行约谈。

2. 对有关公职人员的处理建议

对5名在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员履职方面务处分，根据管理权限，由纪检监察机关提出。

五、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，坚决落实消防安全责任。各级各部门要认真示精神，深刻吸取火灾事故教训，牢固树立安全发展理念，严格履行《福建安委会平台作用，各级电动自行车隐患整治专班要定期研判安全形势，加强管责任，提高消防安全管理水平，坚决杜绝类似事故发生。

（二）加大隐患排查，严查违规停放充电行为。各级各部门要按照“三查整治。住建、房管部门要督促物业服务企业履行安全管理职责，加强物业道）要加大执法检查力度，严格依法查处电动自行车违规停放充电行为。各户”现象突出的小区及楼栋，加快推进“硬隔离”设施应建尽建。各级各部楼入户现象反复出现。

（三）坚持疏堵结合，规范停放充电场所安全管理。各地要按照《福州
电动自行车停放充电场所设计、建设和安全管理。住建、房管部门要加大电
建设计划，加快增设停放充电设施。要加强充电设施建设及运营单位管理，

（四）加强源头管控，持续打击非法改装行为。持续从严打击擅自改装
违法违规行为。严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊。加强电
管理，对发现的违法行为开展溯源调查，依法依规从严追责。

（五）加强警示宣传教育，提升全民消防安全意识。各级各部门要广泛
教育。加强电动自行车安全科普教育，引导群众选购合格电动自行车及相关

关闭