良庆区那马镇南宁市青塔化工厂“10·22”中毒事故调查报告

2022年10月22日8时许，位于南宁市良庆区那马镇的南宁市青塔化工厂发生一起危险化学品泄漏事故，造成1人死亡，4人受伤，社会影响较大。

事故发生后，自治区及南宁市党委、政府高度重视，自治区党委常委、南宁市委书记农生文，时任自治区政府副主席秦如培、副主席黄俊华分别作出批示指示，要求全力开展事故应急救援处置，及时救治伤员，查清事故原因，举一反三，部署全市危化领域安全生产大检查大排查，严防安全事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，市人民政府决定提级调查该起事故，并于2022年10月24日批准成立了良庆区那马镇南宁市青塔化工厂“10·22”中毒事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局牵头，市公安局、市市场监管局、市生态环境局、市总工会以及良庆区人民政府等部门人员组成。同时，邀请市纪委监委派员列席事故调查组会议，协作配合事故调查工作。

调查组认真贯彻落实自治区及南宁市党委、政府领导同志指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的责任认定和处理及事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故单位有关情况

南宁市青塔化工厂（以下简称青塔化工），位于南宁市良庆区那马镇那锦坡六加岭，成立于2010年12月23日，市场主体类型为个体工商户，《营业执照》统一社会信用代码：92450108763077540G，经营者为谢英。2016年12月6日，获得《危险化学品经营许可证》（登记编号：桂南（良）安WH经（乙）字【2016】00006），经营范围：松节油、乙醇、天那水、消毒液（12%氯酸钠）、清洁剂（含盐酸）的分装、销售等。经营方式为批发。证件有效期：2016年12月7日至2019年12月6日。

经查，青塔化工在危险化学品经营许可证有效期满前，于2019年11月25日向良庆区应急局提出办理危险化学品经营许可证延期的申请，因青塔化工未能提供整个厂区的安全现状评价报告，且厂区内部分地块属于计划拆迁用地范围等原因，良庆区应急局未准予青塔化工危险化学品经营许可证延期，并出具《不予受理行政许可申请审查意见书》（良应急不受审字〔2019〕01号）。2019年12月7日，青塔化工向良庆区应急局提交《关于南宁市青塔化工厂停工停产的情况报告》，承诺“该厂2019年12月7日起停工，停工期间将逐步对剩余的天那水等危险品进行安全处置，并对厂区进行安全巡查，确保不出安全事故”。但青塔化工经营许可证到

期后，实际并未停工停产，一直处于持续销售经营状态，直至事故发生。事发时，该厂的从业人员为10人，其中，谢英为主要负责人，谢植旬为主要管理人员，另外还聘用了1名配（调）料员，2名分（注）装工，2名货物配送司机，2名跟车装卸工和1名门卫值班员。

青塔化工非法经营期间，主要销售经营产品为松节水和天那水，其利用南宁市百双化工有限责任公司（该公司持有有效的危危险化学品经营许可证，经营者为谢英）的资质分别从广西虹新贸易有限公司和湖南岳阳市润德化工有限公司等处购买二氯甲烷或二氯丙烷等危险化学品原料，经调配稀释形成松节水和天那水产品，然后销往区内外各类油漆经销店。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2022年10月22日上午8时许，青塔化工员工潘云裕、罗胜先、潘春连、潘田慧等人按往常时间前来单位上班，4人相继到达工厂大门前时，发现大门紧闭，敲门和呼叫其内均无人应答，于是分别给住宿于厂内的工友谢植旬、黄所美、黄运通（门卫）拨打电话，但三人均未接听。发现异常后，潘云裕直接翻墙进入厂区内并打开大门。4人入厂后巡查发现，厂区大门内侧有一只狗趴倒于墙根，宿舍房和保安室内有5人出现昏迷不醒状况，当即潘云裕拨打了青塔化工主要负责人谢英电话，告诉其厂区宿舍内谢植旬等人出现疑似中毒的险情。同时，工友潘田慧、罗胜先分别拨打110和120求救电话。大约10分钟后，120救援人员赶到事

发现场，对昏迷人员进行现场施救。经抢救，确认谢植旬已无生命体征，其他4名昏迷人员被送往医院进一步救治后，均脱离生命危险。

（二）事故应急处置情况。

接到事故报告后，市委常委、常务副市长陈竑立即第一时间赶赴事故现场，成立现场应急救援指挥部，对应急救援、伤员救治、事故调查和善后处置等提出了十条工作要求。同时，调度了市应急局、市消防救援支队、市生态环境局、120急救中心、危化救援大队等部门赶赴现场，指导协调良庆区政府和专业救援队开展现场救援处置工作。现场主要采取了以下措施:

一是封控事故现场，疏散人群，防范事故升级。由市、城区应急、消防、生态环境等部门协同确认现场安全条件，经排查，现场未发现可燃、有毒有害气体浓度异常，事故现场环境安全可控。由城区对工厂采取立即切断电源、封控事故场所等措施，在厂区周边拉警戒条，贴上封条，严防无关人员进出。对厂区周边100米范围内的人员进行疏散（涉及3栋楼4户人家）。

二是全力以赴救治伤员。由市、城区应急、消防、生态环境等部门联合危化救援大队开展现场勘察搜救，经勘查，厂内除5人外现场未发现其它人员及厂区周边居民中毒情况。积极协调卫健部门、医院等单位全力救治伤员，及时掌握伤员病情状况，由医院组织专家进行会诊治疗。

三是精准排查分装区域，严防次生灾害事故发生。经危化救援大队对事故分装车间进行排查，现场发现两个塑料罐，罐底连

接管道脱落，疑似液体泄漏口，罐体内尚有少量残液（经生态环境部门检测初步判定为二氯甲烷）。现场手持便携式监测仪器探测可燃气体与有毒有害气体探测器对罐区气体浓度进行检测，显示均无异常，现场环境安全可控。

四是及时封堵泄漏口。由应急、生态环境、消防等部门指导危化救援大队对两个泄露的罐体进行封口处理，22 日下午 17 时，两个泄漏罐体管道封口处理结束，封堵完后现场检测未发现可燃、有毒有害气体浓度异常。

至此，事故应急救援处置完毕，无次生灾害和衍生事故。

三、事故现场有关情况

（一）现场勘验情况。

事故现场位于良庆区那马镇那锦坡六加岭区青塔化工厂区内，宿舍房和保安室内为发现伤亡人员场所，原料储罐区为发生泄露物的位置。（见图 1）

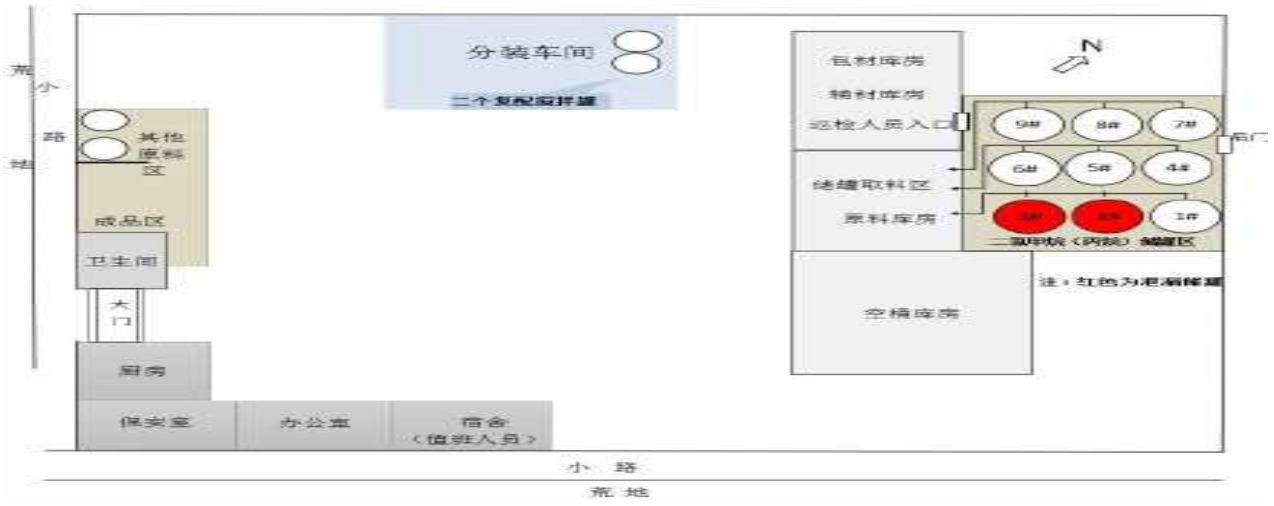


图 1 南宁市青塔化工厂平面布局示意图

原料储罐区位于厂区仓库的外侧，罐区一侧墙体与仓库原有防火墙墙体共用。储罐区四周及顶部封闭，在仓库的共用墙体侧设有门和物料管道进出料口，进出料管穿越墙体处约有 1 个 0.2 × 0.2 m 的孔洞（见图 2）。进出料管管径为 DN50，出料管坡向出料口。罐区设有 9 台塑料储罐，每 3 台储罐罐底出料管汇到一条出料总管，其中 3 台储罐用于盛装二氯甲烷，6 台储罐（每台 5 m3）用于盛装二氯丙烷。现场二氯丙烷储罐储存液体约有 20 吨，储罐、阀门、管道无泄漏。现场 2 台二氯甲烷储罐出料管（带阀门）与储罐连接处脱落（脱落处已被危险化学品应急救援大队封闭），疑似泄漏罐。储罐内二氯甲烷液体存量高度在储罐出料管下方。储罐底部基础为细沙，储罐底部高于仓库地面约 0.6 m 左右，细沙面上有液体流淌的痕迹。罐区无可燃或有毒气体浓度检测报警仪，出料口处安装有一个可燃气体浓度检测报警探头（无现场声光报警功能），报警信号接入门卫室内。罐区无视频监控，储罐外表面无名牌、无物料名称标识，储罐无液位计，储罐区无围堰（见图 3）。宿舍、办公室布置在厂区地势低洼处（见图 4）。



图 2 罐区出料口区及出料品处孔洞



图 3 储罐区无围堰



图 4 厂区地势低洼处为宿舍及办公区域

（二）现场储罐设置和使用情况。

经查，2019 年 12 月 6 日青塔化工危险化学品经营许可证到期后，厂区内原储罐区已进行拆除。2021 年 10 月，青塔化工在未经有资质单位设计下，私自在封闭的厂房内安装 6 个原料储罐（采样编号：4#、5#、6#、7#、8#、9#），用于注装二氯丙烷， 容量为 10 吨/个；2022 年 10 月 17 日，青塔化工又安装 3 个储罐（采样编号：1#、2#、3#）用于注装二氯甲烷，容量为 15 吨/个。1#、2#、3#储罐是青塔化工从武鸣腾尔辉塑料制品公司购买，罐体没有注明产品名称、型号和使用说明，武鸣腾尔辉塑料制品公司不知道青塔化工购买罐体的用途，厂家不负责安装，由青塔化工自行负责安装，三个新罐底部接口的材质均为塑料。

2022 年 10 月 21 日上午 8 时许，青塔化工开始往新储罐（2#、3#）注装二氯甲烷，在抽送过程中因输送管发生爆裂暂停注装作业，当天下午 15 时，更换输送管后，继续从送货车抽注二氯甲烷至 2 个罐体内，直至注满。

（三）检验检测情况。

1.死亡人员司法鉴定情况。经委托广西金桂司法鉴定中心对事故中死亡人员谢植旬尸体进行法医学检验，鉴定结论：谢植旬在二氯甲烷泄漏的环境场所中昏迷死亡，二氯甲烷为有毒物质，极易挥发而被吸入，进入人体后可改变细胞膜的通透性，使组织不能正常排出代谢物质致使细胞中毒缺氧引起细胞内窒息而死亡，结合尸检所见具有中毒的病理改变，且可排除机械性损伤和机械性窒息及原发疾病所致的死伤，确认谢植旬符合吸入过量二氯甲烷中毒死亡。

2.储罐泄露物检测情况。事故现场罐区共有储罐9个，取样工作人员现场进行了编号标识，2#、3#罐为泄漏储罐，其中2#罐液体已全部挥发蒸发，3#罐有少量残液；1#、8#罐为空罐，4#、5#、6#罐液体存量约一半，7#、9#罐为满灌。经现场对3#、4#、5#、6#、7#、9#号罐进行取样封存并委托国家危险化学品质量检验检测中心（广东）对样品进行检测，检测结果：3#罐为二氯甲烷（浓度95.8%），4#罐为二氯丙烷（浓度83.2%）、5#罐为二氯丙烷（浓度83.2%）、6#罐为二氯丙烷（浓度84.9%）、7#罐为二氯丙烷（浓度81.1%）、9#罐为二氯丙烷（浓度81.2%），均属于危险化学品。

（四）人员伤亡情况。

1.谢植旬，男，41岁，青塔化工主要管理人员，户籍地址：南宁市邕宁区百济乡屯林村屯苏坡6号，事故中死亡。经委托尸检，检验鉴定结论为符合吸入过量二氯甲烷中毒死亡。

2.黄所美，女，27岁，青塔化工分（注）装工，户籍地址：

南宁市邕宁区百济乡屯林村屯苏坡6号，事故中受伤，医院诊断为二氯甲烷中毒（重度）等症状。经抢救治疗，已康复出院。

3.谢露萍，女，6岁，谢植旬和黄所美夫妻的女儿，户籍地址：南宁市邕宁区百济乡屯林村屯苏坡6号，事故中受伤，医院诊断为刺激性气体中毒（二氯甲烷）等症状。经抢救治疗，已康复出院。

4.谢基宣，男，5岁，谢植旬和黄所美夫妻的儿子，户籍地址：南宁市邕宁区百济乡屯林村屯苏坡6号，事故中受伤，医院诊断为刺激性气体中毒（二氯甲烷）等症状。经抢救治疗，已康复出院。

5.黄运通，男，65岁，青塔化工门卫值班人员，户籍地址：南宁市邕宁区百济乡八联村佃坛坡75号，事故中受伤，医院诊断为混合性气体中毒（二氯甲烷）等症状。经抢救治疗，已康复出院。

（五）财产损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为233.59万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

经调查认定，事故的直接原因为青塔化工2#和3#储罐内原料二氯甲烷液体（分子量84.94，相对空气密度2.93，沸点为39.8℃）泄漏后，部分液体大量挥发、蒸发，形成二氯甲烷气体，部分液体顺着出料管口孔洞流淌至储罐取料区持续挥发、蒸发，持续产

生二氯甲烷气体。二氯甲烷气体通过出料管口孔洞、巡检出入口、取料区厂门向厂区内扩散沉降，在近地面大量汇集，形成高浓度的二氯甲烷气体重气扩散云团，飘移到厂区低洼的办公室和宿舍处，导致厂内住宿人员持续吸入后发生中毒事故。

（二）事故性质。

经调查认定，良庆区那马镇南宁市青塔化工厂“10·22”中毒事故是一起因企业非法经营导致的生产安全责任事故。

五、企业存在的主要问题

青塔化工在2019年12月6日危险化学品经营许可证到期未取得延期许可的情况下违法分装销售经营[①]。违法经营期间，未按照危化品安全管理有关法律、法规的规定和国家标准、行业标准要求的安全条件[②]组织开展经营活动，存在众多安全隐患。

1.青塔化工主要负责人和安全管理人员均未取得安全生产知识和管理能力资格证书[③]。谢英和谢植旬分别作为企业主要负责人、

①《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第三十三条 国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人都不得经营危险化学品；《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产生产监督管理总局令第55号，2015年）第三条 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。

②《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第四条第三款 危险化学品单位应当具备法律、法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全生产规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应该配备依法取得相应资格的人员。

③《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十七条 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

安全管理人员均未取得安全生产知识和管理能力资格证书，不具备与本单位从事生产经营活动相应的安全管理能力，未能及时发现并消除经营中存在的生产安全事故隐患。

2.青塔化工未按规定购买和使用储罐装置[①]。泄漏储罐为普通塑料储罐，没有相应的用途和适用性说明，储罐未经国务院质量监督检验检疫部门认定的检验机构检验合格，储罐未进行标志标识便投入使用。泄漏物二氯甲烷属于列入国家实行生产许可证制度工业产品目录的危险化学品，储存容器的生产单位应取得工业产品生产许可证。

3.青塔化工未经有资质部门的设计，私自安装了6个二氯丙烷储罐和3个二氯甲烷储罐，施工结束后未对储罐、管道、底阀及其连接件等进行检测，未组织开展竣工验收，未开展竣工安全现状评价[②]。事故二氯甲烷储罐直接放置在细沙池中，没有硬化支架支撑，装入二氯甲烷后，由于液体的重力作用，置于沙地上的罐

①《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

①《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十七条第二款　危险化学品的包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应；第十八条第一款　生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品包装物、容器的企业，应当依照《工业产品生产许可证管理制度》的规定，取得工业产品生产许可证；其生产的危险化学品包装物、容器经国务院质监部门认定的检验机构检验合格，方可出厂销售。

②《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算；第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

②《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号公布）第二十七条：建设项目安全设施有下列情形之一的，建设项目安全设施竣工验收不予通过：㈠未委托具备相应资质的施工单位施工的。第二十七条：建设项目安全设施有下列情形之一的，建设项目安全设施竣工验收不予通过：㈣建设项目安全设施。

体下沉，导致罐壁连接塑料管螺纹套管裂开，管道与罐壁脱落，形成泄露口。

4.青塔化工未按规范设置危险化学品装置，二氯甲烷储罐安装在封闭的厂房内，厂房顶部为彩钢板，无通风设施[①]。

5.青塔化工私自改变厂区房间用途，擅自在厂区设置员工宿舍，且员工宿舍设置在厂区低洼处[②]。

6.青塔化工二氯甲烷储罐区及出料口处未安装有毒气体泄漏检测报警装置[③]。二氯甲烷属于具有腐蚀性、毒性的危险化学品，气体泄漏检测报警装置可及时检测二氯甲烷的浓度并报警，提醒值班人员做好防范及应急处置。

---

①《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第二十二条 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

①《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）第 5.4.1 条： 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。

②《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 4.5.1 条：企业职工居住和生活问题应利用社会资源解决。当需要设置居住区时，宜集中布置，也可与临近工业企业协作组成集中的居住区，并应符合当地城乡总体规划的要求。第 4.5.4 条：居住区应充分利用荒地、劣地及非耕地。在山坡地段布置居住区时，应选择在不窝风的阳坡地段。

②《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）第 5.2 条：贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。

③《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第二十条 生产、储存危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。第二十一条 危险化学品的生产、储存单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证于适用状态。

③《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）第 3.0.1 条：在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

7.青塔化工未建立各岗位安全生产责任制，各项安全管理制度未能有效执行，未落实生产人员的巡检制度，未按要求落实隐患排查治理工作[①]。

8.青塔化工罐区未设置视频监控，未能及时监控到二氯甲烷的泄漏[②]，罐区无照明设施，夜间无人巡检。

9.青塔化工未按有关规定配备相应的应急救援器材、设备和物资[③]。

---

①《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）第四条第一款生产经营单位必须巡守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化，信息化建设，构建安全风险分级管控……确保安全生产。

①《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十四条 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：⑴安全生产例会等安全生产会议制度；⑵安全投入保障制度；⑶安全生产奖惩制度；⑷安全培训教育制度；⑸领导干部轮流现场带班制度；⑹特种作业人员管理制度；⑺安全检查和隐患排查治理制度；⑻变更管理制度；⑼应急管理制度；⑽生产安全事故或者重大事件管理制度；⑾防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；⑿工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；⒀危险化学品安全管理制度；⒁职业健康相关管理制度；⒂劳动用品使用维护管理制度；⒃承包商管理制度；⒄安全管理制度及操作规程定期修订制度。

②生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.4.4条：对生产中难以避免的生产性毒物，应加强监测，采取有效的通风、净化和个体防护措施：a）加强对设备、设施、管线和电缆的检查、维修，防止跑、冒、滴、漏；b）进入有毒物的容器和通风不良的作业区进行作业前，应先进行处理，经采样分析合格后，方可进入。同时，应有监护和必要的应急防护措施；c）对尘、毒环境中的作业人员，应严格执行休息、就餐、洗漱及污染衣物的洗涤管理制度。

②《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）第4.3.6条：危险化学品仓库应在库区建立全覆盖的视频监控系统。

③《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）第八十二条 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

六、有关监管部门存在的主要问题

（一）良庆区那马镇人民政府。作为属地监管单位，履行属地安全生产监督管理和安全检查职责不到位，对辖区企业的安全生产检查工作流于形式，未及时发现青塔化工《危险化学品经营许可证》到期后仍在非法经营的安全生产隐患。

（二）良庆区安全生产监察大队。作为负责良庆区安全生产执法检查的单位，开展辖区危险化学品企业“打非治违”和安全生产执法检查工作不到位，未检查发现青塔化工《危险化学品经营许可证》到期后仍在非法经营的安全生产隐患。

（三）良庆区应急管理局。作为良庆区危险化学品行业主管部门，履行危险化学品行业安全生产监督管理职责不到位，指导良庆区安全生产监察大队开展辖区危险化学品行业“打非治违”和安全生产执法检查工作不到位，对青塔化工《危险化学品经营许可证》到期后仍在非法经营的安全生产隐患失管失察。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由司法机关追究刑事责任的人员（1人）

谢英，女，青塔化工的经营者，违反危险化学品安全管理的规定，未经许可擅自从事危险化学品经营活动。同时，作为企业经营的主要负责人，未具安全生产知识和管理能力资格证，在组织经营期间，违反有关安全生产管理规定，违法设置和使用危化品储存装置，擅自在厂区设置宿舍房，存在未组织建立各岗位安全生产责任制，各项安全管理制度未能有效执行，未落实生产人员的巡检制度，未按要求落实隐患排查治理等违法行为，对事故

发生负有主要责任[①]。以上行为涉嫌构成危险作业罪、重大责任事故罪，建议由市应急局移送司法机关依法处理。

（二）对有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门及其责任人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交南宁市纪委监委。对有关责任单位、责任人员的处理意见，由纪检监察机关提出。

（三）对责任单位的处理建议

青塔化工，对涉嫌违法经营行为以及违法经营中违反有关安全生产管理规定，对事故发生负有责任的问题，建议由良庆区应急管理局分别给予依法处理。

八、事故防范及整改措施建议

良庆区那马镇青南宁市塔化工厂“10·22”中毒事故暴露出有关政府及行业主管部门对安全生产工作重视不够，对安全生产隐患排查整治不彻底，安全生产监督管理存在漏洞，执法检查不到位和有关生产经营单位无视安全生产、违法违规生产经营等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议:

（一）进一步树牢安全发展理念。各级政府和有关部门要深

---

①《刑法》第一百三十四条之一 【危险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：....（三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

①《刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

刻吸取事故惨痛教训，牢牢把握工程危险化学品行业领域安全生产工作的特殊性和复杂性，在统筹经济社会发展、城乡建设中自觉把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。要坚决反对形式主义、官僚主义，依法严厉打击非法违法行为，重大风险隐患要一抓到底、彻底解决，严防漏管失控引发事故。

（二）进一步加强危险化学品行业领域安全监管工作。应急管理等部门要采取专项检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对危险化学品行业领域的执法检查及“打非治违”力度和频次，严厉打击和查处危险化学品行业领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《安全生产法》等法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，特别是对危险化学品企业无相关资质证书和安全生产许可证及超越资质等非法违法从事生产经营活动的要严格落实查封、扣押、吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任等执法措施，形成高压严管态势。

（三）进一步落实企业安全生产主体责任。各危险化学品生产经营单位要深刻吸取事故教训，认真履行和落实法定安全生产职责，严格遵守安全生产法律法规，严格执行建设项目“三同时”

管理制度，坚决杜绝非法违法生产、经营、储存、运输危险化学品的行为。要加强企业安全管理，对从业人员要按规定进行安全生产教育和培训，及时纠正和制止违章作业、违章指挥行为。

良庆区那马镇南宁市青塔化工厂

“10·22”中毒事故调查组