金沙西洛“10·18”一般道路运输事故调查报告

金沙县人民政府事故调查组

2025年12月

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故车辆情况.....- 1 -
（二）事故当事人情况.....- 2 -
（三）事故涉及相关企业情况.....- 2 -
（四）涉事运输车辆租赁合同签订情况.....- 4 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 4 -
（六）事故道路情况.....- 5 -
二、事故发生经过.....- 5 -
三、应急处置及评估情况.....- 7 -
（一）应急处置情况.....- 7 -
（二）应急救援评估.....- 7 -
四、事故原因和性质.....- 8 -
（一）直接原因.....- 8 -
（二）间接原因.....- 8 -
（三）事故性质.....- 8 -
五、有关责任单位存在的主要问题.....- 8 -
（一）事故发生单位.....- 9 -
（二）其他相关责任企业及部门.....- 10 -
六、对事故相关单位和责任人员的处理建议.....- 12 -
（一）对事故责任人员的处理建议.....- 12 -
（二）对事故有关责任单位的处理建议.....- 13 -
七、整改建议及防范措施.....- 14 -
（一）对金沙奥克公司的整改建议与措施.....- 14 -
（二）对县交通运输局的整改建议与措施.....- 15 -

2025年10月18日19时13分许，金沙县西洛街道群立社区下坝组路段（740县道）发生一起道路运输事故。该事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失111.59万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经金沙县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，西洛街道办事处、县公安局、县交通局、县总工会为成员的金沙西洛“10·18”一般道路运输事故调查组（以下简称事故调查组）对此次事故进行调查。根据调查进度及工作需要，邀请重庆市武隆区人民政府派员参与调查，邀请县纪委县监委介入，同步开展追责问责工作，并对事故调查组工作进行监督；同时邀请县检察院派员参与，依法履行检察机关法律监督职责。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

渝DV0733号重型特殊结构货车，登记所有人：重庆市武隆区奥克混凝土有限公司（以下简称重庆奥克公司），登记住址：重庆市武隆区土坎镇关滩村，道路运输证号：

500232007909，车辆厂牌型号：三一 SYM5311GJB1E6 混凝土搅拌运输车，发动机号：P11CWCP52779，识别代码（车架号）：LFCDKE5P4M1012376，使用性质：特种车，登记日期：2021 年 6 月 21 日，核定载质量：16770 千克，强制保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司，交通事故强制保险单号：ACHQ950CTP25B010889Y，保险有效期至 2026 年 5 月 28 日止；特种车保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司，特种车保险单号：ACHQ950S2025B000596E，保险有效期至 2026 年 5 月 28 日止。

（二）事故当事人情况

1.司某某，女，汉族，2014 年 5 月 2 日出生，户籍地：贵州省金沙县城关镇红岩村一组 167 号，公民身份号码：522424201405XXXXXX，在本次事故中死亡。

2.高某某，女，汉族，2014 年 5 月 18 日出生，户籍地：贵州省金沙县西洛乡群立社区下坝组，公民身份号码：522424201405XXXXXX，在本次事故中受伤。

3.卢某某，男，汉族，1970 年 8 月 8 日出生，户籍地：贵州省金沙县柳塘镇淹坝村四组 11 号，公民身份号码：522424197008XXXXXX，系渝 DV0733 号重型特殊结构货车驾驶人，持“B2”型机动车驾驶证，驾驶证号：522424197008XXXXXX，驾驶证档案编号：

522400XXXXXX。

（三）事故涉及相关企业情况

金沙县奥克新型环保建材有限公司（以下简称金沙奥克公司），统一社会信用代码：915205235566XXXXXX，成立于2010年5月17日，公司登记住址：贵州省毕节市金沙县西洛群立村下坝组，法定代表人：唐林，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的；市场主体自主选择经营。预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证号：黔交运管许可毕节字520523XXXXXX号，证件有效期：2024年12月26日至2028年12月25日，经营范围：道路普通货物运输。公司名下现在有2辆日野品牌罐式运输车，在贵州省金沙县节能环保建材有限责任公司租赁10辆红岩品牌罐式运输车，在重庆奥克公司租赁4辆三一品牌罐式运输车，在遵义奥克明丰环保建材有限公司租赁5辆三一品牌罐式运输车（现已停运），合计有21辆罐式运输车，现有16辆罐式运输车正常营运。

重庆奥克公司，统一社会信用代码：

915002325590XXXXXX，公司成立于2010年7月27日，公司登记住址：重庆市武隆区土坎镇关滩村，法定代表人：李小青，道路运输经营许可证号：渝交运管许可渝字500232XXXXXX号，证件有效期：2024年6月12日至2028年6月12日，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）。现有货运车辆17辆，自有10辆，租用7辆。

（四）涉事运输车辆租赁合同签订情况

2025年6月19日，金沙奥克公司与重庆奥克公司签订了《汽车租赁合同》，重庆奥克公司将名下的渝DA7616、渝DM2358、渝D19766、渝DV0733（事故车辆）等4辆罐式运输车租给金沙奥克公司作运输使用。租赁期限及租金：租车期限自2025年6月21日至乙方用车结束时止。每辆租金为：13500元/月，四辆车合计54000元/月，甲乙双方每月25日办理当月结算，乙方需在次月10日前将上月租金全额支付到甲方指定账户。租赁合同载明，甲方（重庆奥克公司）的权利和义务有："1.租赁期间车辆的使用权归乙方；3.乙方在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失等权利和义务。"乙方（金沙奥克公司）的权利和义务有："1.于租赁合同规定的租赁期间内拥有所租车辆的使用权；4.甲方不承担租赁车辆在租赁期间引发的第三者责任；5.车辆在租赁期内正常使用时应处于良好的状态，保持车容整洁，应进行日常维修保养。"

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故致1人死亡和1人受伤，分别是：死者司某某，伤者高某某。直接经济损失111.59万元。

（六）事故道路情况

事故现场位于X740县道金沙县西洛街道群立社区下坝组路段，道路呈南北走向，南往金沙县鼓场街道方向，北往金沙县西洛街道方向。路面完好。事发时正下着小雨。



事故中心照

二、事故发生经过

2025年10月18日，卢洪军驾驶渝DVO733号重型特殊结构货车到贵州金沙窖酒酒业有限公司卸完混凝土后，在返回金沙奥克公司途中，沿X740县道由金沙县西洛街道方向往金沙县关门垭隧道方向行驶，于当日19时13分许行驶至金沙县西洛街道群立社区下坝组路段时，将道路边上行人司某某、高某某撞

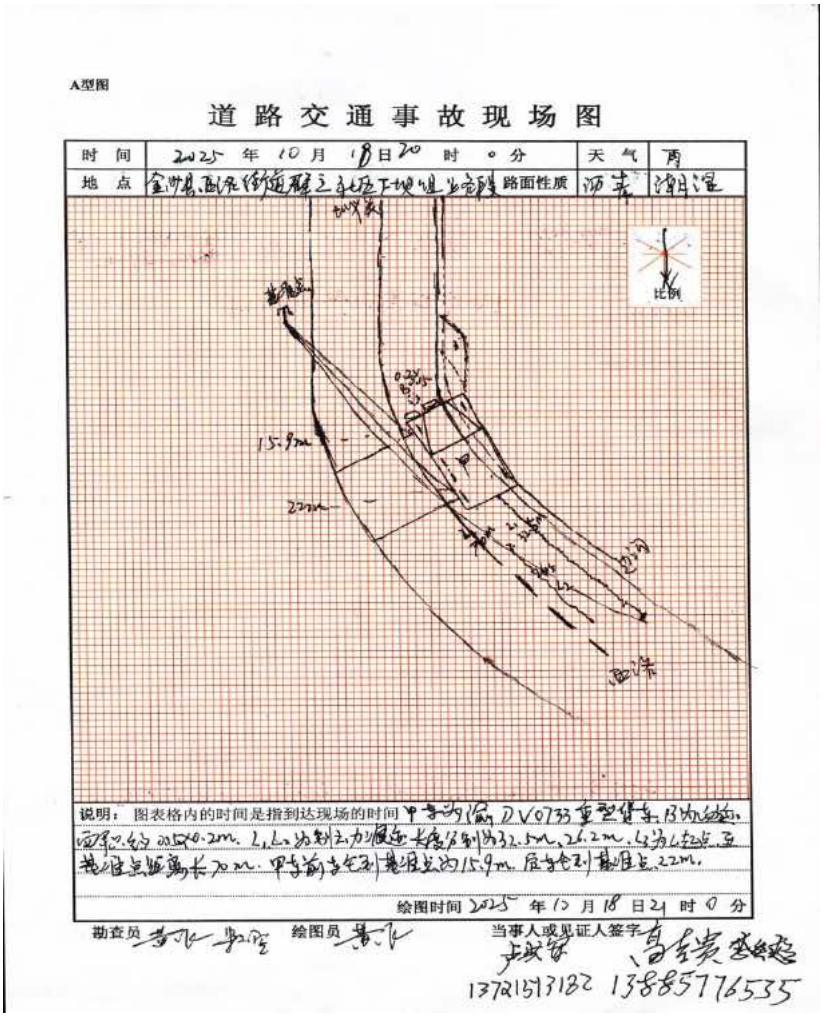
倒在地后，车辆继续撞上刘某某（女，汉族，公民身份号码：522424197311XXXXXX）家房屋及道路边排水沟设施，造成司某某、高某某受伤，司某某经送医抢救无效死亡，以及渝DV0733号重型特殊结构货车受损、刘金娥家房屋受损、道路边排水沟设施受损的交通事故。



方位照：金沙县鼓场街道方向↑



方位照：金沙县西洛街道方向↑


A型图

道路交通事故现场图

时间	2025 年 10 月 18 日 20 时 0 分	天气	雨
地点	金沙县西洛街道辖区毕威高速金沙互通下坡处	路面性质	沥青	潮湿

说明：图表格内的时间是指到达现场的时间 甲车为黔D V0733重型货车，自东向西行驶，行驶至0.6m处0.2m×0.2m、2、3为刹车力痕迹长度分别为32.5m、26.2m、4为制动点至前轮定位距离为20m，甲车前车轮制动点为15.9m，后车轮制动点22m。

绘图时间 2025 年 10 月 18 日 21 时 0 分

勘查员 绘图员 当事人或见证人签字

13721573182 13885776535

现场图

三、应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场群众立即拨打了急救电话和报警电话，西洛街道办事处、县公安局交警大队、西洛派出所接报后第一时间赶赴事故现场开展应急处置和救援，经几方共同努力，及时将伤者高某某送医救治，道路交通得到及时恢复通行。

（二）应急救援评估

事故发生后，西洛街道办事处、县公安局交警大队、120 医疗急救中心等单位在接到事故信息后立即响应，应急处置工作开展有序，责任落实到位，未发生舆情炒作等负面情况。

四、事故原因和性质

根据《金沙县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第 522424120250XXXXXX 号）和调查组调查后综合分析，事故原因及性质如下:

（一）直接原因

当事人卢洪军驾驶制动鼓工作面有磨损裂痕[1]等具有安全隐患的机动车上道路[2]、夜间应当降低行驶速度[3]、未按照操作规范安全驾驶[4]的过错是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

金沙奥克公司安全管理严重缺失且存在超许可范围运输经营。

（三）事故性质

经事故调查组综合认定，该事故是一起一般道路运输类[5]生

---

[1][] GB/T 18344 -2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》第 5.3.3 条：“二级维护基本项目的相关技术要求(制动系-鼓式制动器：轮毂无裂损，制动鼓无裂痕、沟槽、油污及明显变形)。”

[2][] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[3][] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

[4][] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 ：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[5][] 涉及十二类道路运输车辆（即公路客运、公交客运、网络客运、旅游客运、租聘、教练、货运、危险品运输、工程救援、校车、企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆，简称“十二类”道路运输车辆）发生的事故为道路运输类生产安全事故。

产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位：金沙奥克公司

1.超许可范围从事运输经营。金沙奥克公司取得的《道路运输经营许可证》上载明的经营范围是道路普通货物运输，但实际该公司使用罐式容器专用车辆进行混凝土运输[6]。

2.安全管理严重缺失。一是公司对涉事车辆渝 DV0733 出站前未进行安全检查[7]，导致涉事车辆带病（制动鼓工作面有磨损裂痕）运输作业；**二是**公司未建立完善运输车辆技术档案，且对运输车辆未开展一级维护，涉事车辆渝 DV0733 二级维护[8]周期超过《汽车维护、检测、诊断技术规范要求》的推荐维护周期[9]（于 2025 年 6 月 6 日开展了二级维护后就未按规定开展二级维护）；**三是**未制定道路货物运输经营方面的相关安全管理制度，如：未制定道路货物运输方面的生产安全事故隐患排

---

[6][]《道路货物运输及站场管理规定》第二条："从事道路货物运输经营和道路货物运输站（场）经营的，应当遵守本规定。 本规定所称道路货物运输经营，是指为社会提供公共服务、具有商业性质的道路货物运输活动。道路货物运输包括道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输。 本规定所称道路货物专用运输，是指使用集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆进行的货物运输。 本规定所称道路货物运输站（场）（以下简称货运站），是指以场地设施为依托，为社会提供有偿服务的具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等功能的综合货运站（场）、零担货运站、集装箱中转站、物流中心等经营场所。"

[7][]《中华人民共和国道路运输条例》第四十条第一款："道路运输站（场）经营者应当对出站的车辆进行安全检查，禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站。"

[8][]《道路运输车辆技术管理规定》第十六条："道路运输经营者应当建立车辆维护制度。 车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。"

[9][] GB/T 18344 -2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》："道路运输车辆一级维护、二级维护推荐周期：轻型以上货车（最大设计总质量>3500KG），二级维护行驶里程间隔上限值或行驶时间间隔上限值 50000KM 或 120 日"

查治理制度、道路运输车辆设施设备检修维护制度、驾驶员安全教育和培训考核制度、安全生产和责任制考核和奖惩制度等制度；**四是**公司未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未明确公司运输经营方面各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；**五是**公司运输经营方面未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；**六是**公司主要负责人和安全管理人员未持有应当由交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明[10]；**七是**公司未按照规定提取和使用安全生产费用；**八是**公司未按照规定制定《道路运输应急预案》；**九是**公司道路运输的安全生产教育和培训存在差距和缺陷，如：车队长李炎超未进行岗前安全教育和培训就上岗作业，驾驶员卢洪军的岗前安全教育和培训只有跟车学习，无安全驾驶方面的教育和培训记录及培训档案，其他资料未提供也未说明情况。

（二）其他相关责任企业及部门

1.重庆奥克公司

与金沙奥克公司签订车辆租赁合同时，未认真审核金沙奥克公司道路运输经营许可范围资质，将渝 DV0733 号（涉事车辆）等 4 辆罐式运输车租赁给不具备经营许可范围资质的金沙奥克公司作货物（混凝土）运输使用。

---

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。”

2.金沙县交通运输局

1.未积极配合事故调查组进行调查取证工作。事故调查组依据法定职权，于2025年11月5日向县交通局送达了《金沙西洛“10·18”一般道路运输事故调查组关于请求金沙县交通运输局提供事故调查资料的通知》，要求提供：①金沙奥克公司取得《道路运输经营许可证》至今到该公司开展安全生产行政执法工作的相关记录；②提供2021年11月8日金沙奥克公司申请《道路运输经营许可证》时提供办理该证的印证资料。事故调查组于2025年11月6日、12月3日两次电话催促，到目前为止，该局仅向事故调查组提供了1份《金沙县交通运输综合行政执法大队2025年执法检查计划》和1份行政检查情况记录表（检查日期为2025年11月3日）。

2.对道路运输企业许可准入和经营行为失管失察。该局明知金沙奥克公司取得的《道路运输经营许可证》经营范围仅为“道路普通货物运输”[11]，却长期未发现、未纠正其超许可范围违法经营行为（使用罐式容器专用车辆从事需持有“货物专用运输”许可证特定资质），存在“批而不管”的现象。

3.安全生产监督管理职责履行不到位。该局据职依法对道路

[11][]《道路货物运输及站场管理规定》第二条：“从事道路货物运输经营和道路货物运输站（场）经营的，应当遵守本规定。 本规定所称道路货物运输经营，是指为社会提供公共服务、具有商业性质的道路货物运输活动。道路货物运输包括道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输。 本规定所称道路货物专用运输，是指使用集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆进行的货物运输。 本规定所称道路货物运输站（场）（以下简称货运站），是指以场地设施为依托，为社会提供有偿服务的具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等功能的综合货运站（场）、零担货运站、集装箱中转站、物流中心等经营场所。”

货物运输企业进行定期和不定期的安全生产监督检查[12][13]。调查发现，其在金沙奥克公司2021年11月23日取得《道路运输经营许可证》至今长达46个月的时间内，未对金沙奥克公司开展安全生产行政执法检查工作，未能通过监督检查及时发现并消除该公司在超许可范围经营、管理人员无证上岗以及安全管理混乱等方面的重大事故隐患，行业监管责任悬空。

六、对事故相关单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.卢某某，男，群众，系渝DV0733号重型特殊结构货车驾驶人。卢洪军驾驶机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车上道路、夜间应当降低行驶速度、未按照操作规范安全驾驶造成1人死亡、1人受伤，对事故发生负全部责任，涉嫌交通肇事罪[14]，建议由县公安局依法处理。

2.唐某，男，群众，金沙奥克公司法定代表人、总经理，负责金沙奥克公司的全面工作。未持有应当由交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明；未建立健全并落实

[12][]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”

[13][]《道路货物运输及站场管理规定》第四十九条“交通运输主管部门应当加强对道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查。　交通运输主管部门工作人员应当严格按照职责权限和法定程序进行监督检查。”

[14][]《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。”

本单位全员安全生产责任制[15][16]；未组织制定并实施公司安全生产规章制度和操作规程[17]；未确保公司安全生产投入的有效实施[18]；未组织制定并实施公司的《道路运输应急预案》[19]；组织并实施安全生产教育和培训存在差距和缺陷[20]。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故发生负有责任，建议由县应急局依法给予行政处罚。

3.潘某，男，群众，金沙奥克公司副总经理，公司专职安全生产分管负责人，负责金沙奥克公司安全工作。未持有应当由交通运输部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明；未组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案[21]；组织开展安全生产教育和培训存在差距和缺陷[22]。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故的发生负有责任，建议由县应急局依法给予行

---

[15][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项：“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；”

[16][]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。”

[17][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”

[18][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；”

[19][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；”

[20][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”

[21][]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；”

[22][]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：“（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；”

政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.金沙奥克公司，超许可范围从事运输经营，安全管理严重缺失导致发生生产安全责任事故。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议由县应急局依法给予行政处罚；建议由县交通局对其超许可范围从事运输经营的违法行为依法处理。

2.重庆奥克公司，在租赁车辆作专用货物运输使用时未认真审核把关，将4辆罐式运输车辆租赁给不具备资质的金沙奥克公司使用。建议由县交通局函告重庆市武隆区交通运输局依法处理。

3.县交通局，未积极配合事故调查组的调查工作；对道路运输企业许可准入和经营行为失管失察；安全生产监督管理职责履行不到位，其在金沙奥克公司2021年11月23日取得《道路运输经营许可证》至今长达46个月的时间内，未对金沙奥克公司开展安全生产行政执法检查工作。建议移送县纪委县监委调查处理。

七、整改建议及防范措施

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步加强道路交通安全管理，有效防范和遏制事故发生，确保人民群众生命财产安全，提出以下整改建议及防范措施:

（一）对金沙奥克公司的整改建议与措施

1.立即整改，依法依规经营。严格按照《道路运输经营许可证》核定的范围开展经营活动；对企业现有全部营运车辆、驾驶员资质、运输合同进行全面自查自纠，对不符合规定的立即进行整改，并接受交通运输部门的核查。

2.健全安全管理体系，落实主体责任。限期建立、健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任制，明确从主要负责人到一线从业人员的安全责任。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期开展风险辨识评估和隐患排查，建立台账，闭环管理。加大安全投入，保障安全生产条件；按规定建立健全安全管理机构并配齐配足安全管理人员，并接受交通运输部门的核查。

3.驾驶从业人员管理与培训。严格驾驶员等关键岗位人员的聘用、培训、考核和管理，确保从业人员具备相应的资质和能力。定期开展安全生产法律法规、岗位操作规程、应急处置技能等方面的教育和培训，并确保教育和培训效果，并接受交通运输部门的核查。

（二）对县交通运输局的整改建议与措施

1.深刻剖析反思，强化许可准入与动态监管。对涉事企业的准入许可进行回溯性审查，查明是否存在降低标准、违规审批等问题；完善并严格执行运输企业市场准入制度，加强对企业资质条件保持情况的动态监管，对不再符合许可条件的企业，依法依规处理；加强对道路货物运输企业经营行为的日常监

管，严厉打击超范围许可经营、非法改装、无证营运等违法违规行为。

2.压实关键人员资质监管责任。建立健全对运输企业主要负责人、安全生产管理人员、驾驶员等关键岗位人员的资质审查和考核机制；运用信息化手段，实现与公安交管、行政审批等部门的信息共享，确保证照信息的真实性、有效性和一致性；对发现的资质挂靠、弄虚作假等行为，依法严肃处理。

3.完善并严格落实安全生产监督检查制度。全面梳理和评估现有安全生产监督检查制度，查找漏洞和薄弱环节，立即修订完善；制定科学合理的年度监督检查计划，明确检查重点、频次和内容，并确保计划得到有效执行；转变工作作风、检查方式，加大“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）暗查暗访力度，提高检查的针对性和实效性；对检查中发现的问题和隐患，要建立清单，责令限期整改，并跟踪督办，确保整改到位。

附件：1.事故伤亡情况

2.事故调查组人员名单

3.事故直接经济损失统计估算表

金沙西洛“10·18”一般道路运输

事故调查组

2025 年 12 月 22 日

附件 1

事故伤亡情况

序号	姓名	性别	族别	住址	身份证号码	伤亡情况
1	司某某	女	汉族	贵州省金沙县城关镇红岩村一组 167 号	522424201405XXXXX	亡
2	高某某	女	汉族	贵州省金沙县西洛乡群立社区下坝组	522424201405XXXXX	伤

附件 2

事故调查组人员名单

序号	姓名	单位及职务	组内职务
1	刘　智	金沙县应急管理局局长	组　长
2	邓　号	金沙县公安局副局长	副组长
3	刘　键	金沙县交通运输局副局长	副组长
4	古　训	金沙县应急管理局七级职员	副组长
5	石　红	金沙县总工会职权股负责人	组　员
6	赖　丹	金沙县公安局交警大队副大队长	组　员
7	张　锐	金沙县交通运输综合行政执法大队副大队长	组　员
8	吴　泽	金沙县交通运输综合行政执法大队工作员	组　员
9	吴小宇	金沙县西洛街道办事处副主任	组　员
10	陈　游	金沙县应急管理综合行政执法一大队执法四股工作员	组　员
11	***郑　挺***	金沙县应急管理综合行政执法一大队执法一股工作员	组　员
12	***刘　江***	金沙县应急管理综合行政执法一大队执法二股工作员	组　员

附件 3

事故直接经济损失统计估算表

<table>
<tr><td colspan="2">事故发生单位</td><td colspan="2">金沙县奥克新型环保建材有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生地址</td><td colspan="3">金沙县西洛街道群立社区下坝组路段（740 县道）</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生时间</td><td>2025 年 10 月 18 日</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>唐林</td><td>联系电话</td><td>18212710999</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故等级</td><td>一般事故</td><td>事故特征</td><td>车辆伤害</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故伤亡</td><td colspan="2">死：1 人</td><td>伤：　　1 人</td></tr>
<tr><td rowspan="9">预计直接经济损失</td><td rowspan="4">人身伤亡后所支出的费用</td><td>医疗费用（含护理费用）</td><td>15000</td></tr>
<tr><td>丧葬及抚恤费用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>补助及救济费用</td><td>40000</td></tr>
<tr><td>歇工工资</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td>处理事故的事务性费用</td><td>3100</td></tr>
<tr><td>事故赔偿费用</td><td>1049800</td></tr>
<tr><td>现场抢救费用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>清理现场费用</td><td>3000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td>固定资产损失价值</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>流动资产损失价值</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">总计（大写）：壹佰壹拾壹万伍仟玖佰元</td><td>（小写）</td><td>1115900</td></tr>
</table>

估算人：唐林　　时间：2025 年 12 月 18 日

事故单位意见：无，情况属实　　时间：2025 年 12 月 18 日

有关部门意见：　　时间：