上饶高铁经济试验区小伟汽车修理店“3·17”一般高处坠落事故调查报告

上饶市政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故发生经过.....4
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故应急处置情况.....5
（二）事故信息报告情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）事故勘验情况.....7
（二）其他调查情况.....7
（三）事故直接原因.....11
（四）事故间接原因.....12
四、调查发现的主要问题.....12
五、对事故有关责任单位和人员的处理建议.....13
六、其他处理建议.....14
（一）相关单位.....14
（二）相关人员.....14
七、事故主要教训.....15
八、事故整改和防范措施建议.....15
（一）汲取事故教训，守住安全底线.....15
（二）全面举一反三，开展打非治违.....15
（三）加强部门联动，消除监管盲区.....16
（四）强化末梢管理，开展安全宣传.....16
（五）加强信息报送，及时组织核查.....16

上饶高铁经济试验区小伟汽车修理店“3·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月17日22时29分许，上饶高铁经济试验区石狮乡小伟汽车修理店发生一起高处坠落事故，造成1人因伤势过重经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《上饶市生产安全事故提级调查与挂牌督办办法(试行）》等有关规定，上饶市人民政府成立以市应急管理局、市交通运输局、市公安局、市总工会、上饶高铁经济试验区管委会等相关单位组成上饶高铁试验区小伟汽车修理店“3·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查。通过现场勘验、调查取证、查阅资料、人员询问、视频分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议及整改防范措施建议。

经调查认定，上饶高铁经济试验区小伟汽车修理店“3·17”事故是一起因货车非法改装现场安全管理不到位、人员安全意识淡薄冒险作业造成的1人死亡的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.涉事单位：上饶县石狮乡小伟汽车修理店（以下简称小伟汽车修理店），类型：个体工商户，组成形式：个人经营，统一社会信用代码：92361121**********，经营者：徐某，经营场所：上饶市上饶县石狮乡石狮村黄婆塘，注册时间：2019年6月5日，注册单位：上饶县市场监督管理局。经营范围：汽车修理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.建筑方位。事故现场位于上饶高铁经济试验区石狮乡石狮村黄婆塘自然村西排停车站（原上饶县石狮乡现由高铁经济试验区代管，上饶县于2020年经行政调整更名为广信区），东面是紫阳北大道，南面靠近天佑大道辅路。

3.建筑结构及布局。小伟汽车修理店占地经营面积约75㎡（下图红色线框范围），主要建筑物为一个简易铁皮棚搭设的工具间、伸缩防雨棚，主要作业工具有葫芦龙门吊、电焊机、氧气瓶、液化石油气瓶及一些手持式机修工具。



4.产权及使用性质。小伟汽车修理店场地产权属于石狮乡石狮村黄婆塘自然村，由场地总承包租赁者杨必文于2017年9月1日将150㎡分租给徐某使用，其中徐某将75㎡分租给其他人使用。

5.相关人员基本情况

（1）徐某，男，45岁，身份证号：362321**********，小伟汽车修理店老板，上饶高铁经济试验区石狮乡人。

（2）陈某某（死者），男，49岁，身份证号：362324**********，生前系汽车修理店客户、货车车辆（赣EC8889、赣EC8060）车主，铅山县河口镇人。

（二）事故发生经过

2025 年 3 月 17 日 11 时 52 分，陈某某通过微信语音询问徐某能否给货车厢体加栏板，徐某答复说可以做，需要自备槽钢。

因陈某某当晚需要用货车，16 时 39 分，陈某某通过微信语音告知徐某已经买好了槽钢，要求徐某利用当天晚上时间将两辆货车的厢体两侧栏板用槽钢加高。

18 时 56 分，陈某某驾驶货车赣 EC8889 带着 9 根槽钢等材料开进小伟汽车修理店，车上有另外一名驾驶员马某某。货车赣 EC8060 在此之前已停放在小伟汽车修理店。赣 EC8889 进场后，车尾与赣 EC8060 车尾相对停靠。

19 时 15 分，徐某开始对货车赣 EC8060 厢体焊接栏板。21 时左右，徐某继续对货车赣 EC8889 厢体焊接栏板。期间，陈某某带着马某某配合帮忙固定槽钢，徐某负责用电焊机焊接槽钢。22 时 25 分，徐某完成两辆货车厢体两侧栏板的加高作业，共用掉 8 根槽钢。

22 时 26 分，陈某某爬上货车赣 EC8889，和徐某沟通一番后，两人准备将剩余 1 根槽钢从货车赣 EC8889 厢体内卸到车外地面上。

22 时 27 分，陈某某爬上车厢尾部，站在两车尾部中间拖拽槽钢，徐某在 EC8889 车厢内传递槽钢。槽钢传出车厢一半后，随后陈某某站在两车后栏板上，双手托举槽钢过头顶后向前推送的时候槽钢突然发生侧滑掉落，槽钢砸向站立在两货车车厢

后栏板的陈某某身上，导致陈某某从车厢后栏板上坠落，后脑着地受伤。

（三）人员伤亡情况

事故造成陈某某因伤势过重经抢救无效后死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2025年3月17日22时29分，陈某某摔倒在地面，后脑出血。22时30分，徐某拨打120急救电话。22时38分，120救护车到达事故现场。

（二）事故信息报告情况

2025年3月18日7时45分，徐某第一次打110电话报警，报告人员高处坠落受伤经过、事故经过,通话时长5分01秒；8时02分，徐某第二次打110电话报警，通话时长1分03秒。

3月19日11时，石狮派出所民警将陈某某家属、徐某带至石狮乡综治中心进行调解，并通报石狮乡人民政府该起死亡事件。

3月19日12时45分、12时56分，石狮乡人民政府分别电话向高铁经济试验区经济发展局和党政办报告事故情况。

3月21日，石狮乡人民政府书面向高铁经济试验区经济发展局报告事故情况。

3月24日9时45分，陈某某家属到高铁经济试验区经济发展局信访举报事故情况。

3月24日20时31分，高铁经济试验区经济发展局向上饶市应急管理局报送事故情况，并成立石狮乡小伟汽车修理店“3.17”事件核实组。

（三）医疗救治和善后情况

3月17日22时45分许，陈某某被送至医院进行抢救，入院后诊断：急性硬膜下出血，脑疝形成。经脑外科会诊后，患者家属放弃治疗。

3月18日1时许，120医疗救护车将陈某某送至家中，3时左右因医用氧气包耗尽，救护车离开陈某某家中。

3月18日10时21分，陈某某在家中死亡。

事故发生后，上饶高铁经济试验区石狮乡人民政府于3月19日、3月21日两次组织死者家属与徐某协商善后赔偿工作，尚未达成和解协议。

（四）事故应急处置评估

事故单位及时有效应对，医疗部门及时赶到并救治，没有延误抢救时机。本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

（一）事故勘验情况

经事故现场勘验测量，货车赣EC8060、赣EC8889的车厢后栏板距离地面高度3.14米，车身厢体宽度2.47米。

槽钢为U型结构，长度6.02米，高度为14厘米，腿宽5.5厘米，腰厚0.9公分，重量145斤。



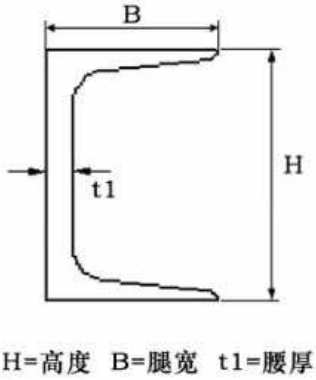


图 u 型 槽 钢 示 意 图

图 u 型槽钢现场实物图

（二）其他调查情况

1.监控分析（以下为视频时间）

3 月 17 日 22 时 29 分 12 秒，陈某某左脚踩在赣 EC8060，右脚踩在赣 EC8889，双脚横跨在两辆货车厢体后栏板上面开始抬起槽钢的尾端。



22 时 29 分 19 秒，陈某某将槽钢的尾端举过头顶。徐某在货车 EC8889 厢体内移动完木梯。



22 时 29 分 20 秒，陈某某托举槽钢的尾端向前推送。徐某刚爬上木梯。



22 时 29 分 21 秒，槽钢重心向前端倾斜后加速滑动，并从货车赣 EC8889 左栏板后端支点处侧滑掉落。陈某某的双手失去对槽钢的控制，身体向后倾斜。此时，徐某伸出的右手未抓住正在滑落中的槽钢。



22 时 29 分 22 秒，槽钢掉落至两辆货车后栏板中间时，槽钢前端着地、尾端击打在陈某某胸前，导致陈某某重心失去平衡向后倾倒。



22 时 29 分 23 秒，陈某某下坠过程中身体剐蹭到电焊机后，后脑着地。





2.生产经营许可和特种作业操作持证情况。经调查，小伟汽车修理店未按规定[1]到交通运输部门办理机动车维修备案。

徐某于2025年2月20日报名参加焊工特种作业安全培训，2月27日参加安全教育培训，3月27日通过上饶市应急管理局组织的焊接与热切割作业安全培训考试，考核合格。2025年3月17日，徐某无证从事电气焊作业。

（三）事故直接原因

陈某某站在货车后栏板上托举槽钢向前推送的过程中，槽钢重心失衡后加速滑动掉落至两车尾部空隙，槽钢前端着地、槽钢尾端击中陈某某胸前，致使其从3.14米高的货车后栏板上摔下；陈某某安全意识淡薄，站在高处作业时未佩戴安全帽

[1]**《机动车维修管理规定》第七条第一款** 从事机动车维修经营业务的，应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后，向所在地县级交通运输主管部门进行备案。

等安全防护用品，后脑撞击地面，导致伤势过重经抢救无效后死亡。

（四）事故间接原因

1.陈某某和徐某法规意识淡薄，非法给货车厢体用槽钢焊接加装栏板，属于非法改装行为[2]。

2.徐某作为汽车修理店经营者，对陈某某爬上货车后栏板搬运槽钢时，未佩戴安全帽等安全防护用品的不安全行为未及时予以制止和劝告提醒。

四、调查发现的主要问题

（一）小伟汽车修理店。安全生产投入不足，未按规定办理机动车维修备案，不具备安全生产条件[3]，对电焊机、气瓶安全设备破损未及时更换修复；未取得特种作业操作证违规从事电焊作业；对高处作业人员未佩戴安全防护用品的不安全行为，未履行安全告知提醒义务。

（二）上饶高铁经济试验区管委会。对生产安全事故未及时组织核查，未按规定及时报送事故信息情况。

（三）上饶市广信区交通运输局。对辖区内机动车维修经营活动监管不到位，安全风险和隐患排查专项整治不彻底[4]，对

---

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项 任何人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

[3]《中华人民共和国道路运输条例》第三十七条 从事机动车维修经营的，应当具备下列条件：（一）有相应的机动车维修场地；（二）有必要的设备、设施和技术人员；（三）有健全的机动车维修管理制度；（四）有必要的环境保护措施。

[4]《关于全区开展机动车维修行业安全宣传与风险隐患排查整治工作的通知》(饶广信交字〔2024〕

小伟汽车修理店未依法取得批准擅自经营机动车维修的情况未发现、未查处[5]，落实安全生产行业监管职责工作不力。

（四）石狮乡人民政府。未认真落实属地安全生产管理责任，对违规无证电焊作业和未按规定备案从事机动车维修活动监管不力，组织对经营性门店开展安全宣传教育和培训不到位，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查不到位。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对相关责任单位和责任人，提出如下处理建议:

（一）免于追责人员。陈某某，货车车主，非法加装货车厢体两侧栏板[6]，擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据，由于其在事故中已经死亡，相关责任不予追究。

（二）对相关责任单位的处理建议。小伟汽车修理店。因安全资金投入不足，不具备安全生产条件，对事故发生负有管理责任，建议由上饶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[7]的规定对其进行行政处罚。

22号，2024年6月3日)

[5]《上饶市交通运输局关于印发<上饶市机动车维修行业专项整治行动方案>的通知》(饶交运输字〔2025〕3号，2025年2月17日)

[6]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 货运经营者不得使用擅自改装的车辆从事道路运输经营。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经

（三）对相关责任人处理建议。徐某，小伟汽车修理店经营者，非法加装货车厢体两侧栏板，建议由上饶市交通运输局依据相关规定给予行政处罚。

六、其他处理建议

（一）相关单位

1.上饶高铁经济试验区管委会。未及时组织事故核查、未按规定及时报送事故信息，责成上饶高铁经济试验区管委会向上饶市人民政府作出书面检查。

2.上饶市广信区交通运输局。履行汽车维修服务行业的安全生产监管职责不力，责成广信区交通运输局向广信区人民政府作出书面检查。

3.石狮乡人民政府。石狮乡人民政府未严格履行安全生产属地管理责任，责成石狮乡人民政府向上饶高铁经济试验区管委会作出书面检查。

（二）相关人员

对相关公职人员履职情况线索按照干部管理权限移交相关部门进行处理。

七、事故主要教训

营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

机动车维修服务经营店安全生产主体责任落实不到位，未办理机动车维修业务备案手续，从业人员无证从事电焊作业，安全意识和守法意识不足；机动车维修行业安全生产风险隐患排查整治存在监管盲区和漏洞，交通运输部门与市场监管部门信息共享机制不健全，未及时掌握摸清机动车维修经营业户的底数和实情；乡镇和村居开展安全生产宣传教育和隐患排查不全面、不深入。

八、事故整改和防范措施建议

（一）汲取事故教训，守住安全底线

上饶高铁经济试验区要进一步提高政治站位，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，统筹好发展和安全两件大事，强化红线意识和底线思维，全面组织开展事故警示教育，认真分析研究推动本地区安全生产工作，进一步压实安全生产责任，推动辖区内各项安全生产工作措施落实，切实维护保障人民生命财产安全。

（二）全面举一反三，开展打非治违

上饶高铁经济试验区要按照安全生产治本攻坚三年行动工作要求，深入组织开展安全生产大排查大整治和打非治违行动，摸清底数健全台账，分层级、全领域开展隐患问题排查。针对辖区内无证电焊作业和货车非法改装行为，要组织应急、交通、公安、市监、住建、消防救援等有关部门开展联合执法，形成打非治违工作合力。

（三）加强部门联动，消除监管盲区

上饶高铁经济试验区要加强协同联动和信息共享，构建市场监督管理部门、审批部门、行业主管部门信息实时传递和无障碍交换机制，健全完善事前、事中、事后监管链条，坚决避免监管漏洞、盲区。

（四）强化末梢管理，开展安全宣传

上饶高铁经济试验区要充分利用广播、电视、报刊、网络“村村响”、面对面宣传和敲门行动等多种途径，加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识和安全防范能力。

（五）加强信息报送，及时组织核查

上饶高铁经济试验区要加强辖区内各部门之间突发事件信息流转互通，提高突发事件信息的时效性、准确性。接报突发事件信息后，及时组织核查核实并按规定报告，坚决杜绝各种迟报、瞒报、谎报行为。