萧山瓜沥杭州盛源家俱有限公司“7·16”一般火灾事故调查报告

2025年7月16日，在萧山瓜沥杭州盛源家俱有限公司内发生一起火灾事故。经浙江诚正资产价格评估有限公司评估，火灾造成直接经济损失为2461532元，事故未造成人员伤亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年7月18日成立了由区应急管理局、区消防救援局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、区经信局、区住建局、区综合行政执法局、规划资源局萧山分局等单位有关同志参加的萧山瓜沥杭州盛源家俱有限公司“7·16”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了联合调查，并邀请区检察院派员参加。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山瓜沥杭州盛源家俱有限公司“7·16”一般火灾事故是一起因违法电焊施工引燃改变厂房使用性质违规存放的珍珠棉引发火灾，涉事建筑不符合消防技术标准要求，变形缝、管道穿过楼板处孔隙未采取防火封堵措施，改变厂房使用性质违规进行存储型物流用途，造成火势蔓延扩大，违规搭建钢棚占用防火间距贻误救援时机而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位、人员和涉事建筑相关情况

（一）事故相关单位、人员概况

杭州盛源家俱有限公司（以下简称盛源家俱），统一社会信用代码：9133010****284028P；类型：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：任*灿；注册资本：750万美元；成立日期：2006年7月11日；营业期限：2006年7月11日至2056年7月10日；住所：萧山区瓜沥镇渭水桥村（见图1）；经营范围为生产：高档五金件、各类钢质（铝质）家具及各类家具配套件等。事发时盛源家俱仅作为厂房出租企业从事经营活动。

浙江百杭供应链有限公司（以下简称百杭供应链），国民经济行业分类属装卸搬运和仓储业，统一社会信用代码：913301****BMFEKQ7C;类型:有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：白*；注册资本：1000万元；成立日期：2022年5月12日；营业期限：2022年5月12日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号天添创业园5幢

0516号（自主申报）；经营范围为一般项目：供应链管理服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；家用电器销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

杭州宏腾包装材料有限公司（以下简称宏腾包装），统一社会信用代码：91330109****WF7M8T；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：史*琴；注册资本：150万元；成立日期：2017年8月1日；营业期限：2017年8月1日至无固定期限；住所：原浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村，现盛源家俱公司内；经营范围为生产、销售：纸制品、珍珠棉制品等。

赵*云，男，户籍住址：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县，身份证号码：431222****2818，系百杭供应链员工。通过应急管理部官网查询，赵*云未取得特种作业操作证（焊接与热处理作业）仅取得特种作业操作证（低压电工）（见图2）。

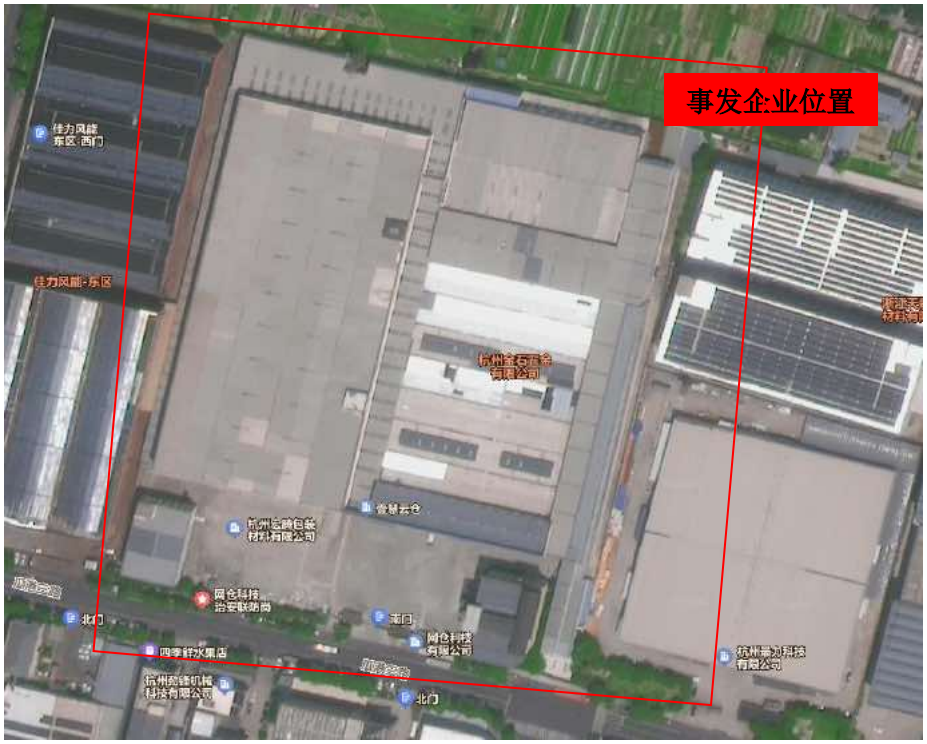


图 1 事发位置



图 2 赵*云特种作业操作证查询情况

（二）涉事建筑基本及使用情况

1. 涉事建筑基本情况

事发位置位于萧山区瓜沥镇渭水桥村瓜港三路 98 号临港工业园区，该园区共有 6 幢建筑（见图 3），1、2、6 号楼闲置，3

号楼系中国邮政速递物流有限公司杭州市分公司萧山区瓜港路经营部（以下简称邮政萧山经营部）使用，4号楼系杭州雪润户外用品有限公司（以下简称邮雪润公司）使用。3、4号楼产权属杭州金石五金有限公司，5号楼系事发建筑，产权属于盛源家俱。

5号楼主体建筑为钢筋混凝土结构，建筑消防设施有室内消火栓系统，灭火器，应急照明灯及疏散指示标志，现场未发现使用易燃可燃材料装修装饰。该建筑总面积64411平方米，其中地上共四层（单层16225平方米）。2007年8月31日，消防部门对该建筑进行验收（杭公消验【2007】第0178号），该建筑防火分级为戊类（火灾危险性戊类），耐火等级二级。

2.涉事建筑使用情况

盛源家俱与百杭供应链签订《厂房租赁合同》，盛源家俱将5号楼二层场地租赁给百杭供应链使用，使用期限为2025年4月1日至2028年4月10日，场地用途为存储型物流。百杭供应链在实际使用中将该场地用于饮料、酒类和日用品等仓储使用。（火灾危险性同丙类仓储）

盛源家俱与宏腾包装签订《厂房租赁合同》，盛源家俱将5号楼一层场地租赁给宏腾包装使用，使用期限为2025年6月12日至2028年8月31日，场地用途为工业生产及仓储。宏腾包装于2025年6月底将生产经营场所从衙前镇搬迁至瓜沥镇，宏腾包装在实际使用中将该场地用于珍珠棉的生产和仓储(需在火灾

危险性丙类厂房生产和仓储）。

5 号楼三层和四层在事发时为闲置状态。



图 3　事发园区建筑使用情况示意图

二、事故经过

2025 年 7 月 16 日下午，百杭供应链员工赵*云独自从公司仓库取来电焊设备对百杭供应链所承租楼层的变形缝进行修补，主要涉及地面钢板和变形缝内的钢板之间的焊接作业。作业约 30 分钟后，赵*云发现从其焊接的变形缝内有烟雾冒出，于是跑到一楼（系宏腾包装承租处）查看，发现一楼已有人在灭火。随后赵*云跑回二楼将其作业位置旁的货物搬离。但因烟雾太大，赵*云随即离开了作业现场。

当日 15 时 33 分，周边群众赛*松在盛源家俱厂区外，看到着火情况后，拨打了 119 报警电话。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 16 日 15 时 33 分，杭州萧山消防分指挥中心接到本次火灾报警，立即调派 10 个消防救援站 32 辆车 145 人及周边微型消防站赶赴现场扑救。区公安分局、区应急管理局、瓜沥镇等部门联动后立即赴现场协同处置。

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业初期扑救情况：宏腾包装班组长田*华在由南向北数第二扇门边上调试机器时发现仓库着火，立即呼叫主要负责人杜*平及厂区内其他员工开展初期处置。

2. 微型消防站到场情况：15 时 50 分，靖美区域微型消防站到场，辅助瓜沥站铺设水带，然后利用消火栓给瓜沥站供水，最后在厂房南面内攻出一支水枪灭火。

3. 专职队先期处置情况：16 时 18 分，坎山专职队首先到场，到场后负责供水，供完水后在外围待命。16 时 28 分，南阳专职队到场，到场后给市北站高喷车供水，最后给特勤一站移动炮供水。

4. 火势控制情况：19 时 21 分，现场已控制火势。20 时 36 分，现场火势熄灭。本次事故未有人员伤亡。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，萧山区政府及相关部门立即成立现场指挥部，组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的应急处置原则，全

面分析研判可能发生的各类危害，做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速。

四、现场勘验和财产损失情况

（一）现场勘验情况

本起火灾事故过火面积约900平方米，在火势扑灭后，事故调查组于2025年7月17日对现场进行封闭（见图4）勘验，具体情况如下:

事发位置位于萧山区瓜沥镇渭水桥村瓜港三路98号临港工业园区5号楼，5号楼周围，可见有违章搭建起来的钢棚（见图5），部分钢棚与3、4号楼连接（见图6）。火灾发生后，因钢棚占用防火间距（消防车通道），致消防灭火车无法到达起火点位附近，无法第一时间开展灭火救援，贻误灭火时机。

5号楼一层为宏腾包装租赁使用，二层为百杭供应链租赁使用。厂房一层放置的珍珠棉（见图7）、二层放置的部分饮料、酒类和日用品（见图8）已被燃烧殆尽。在涉事的5号楼内，发现多处管道穿过楼板处的孔隙（见图9，图10）。根据根据区消防救援局对监控画面和现场勘验进行比对：动火作业位置（焊接点）有4个（见图11），二层冒烟位置位于最北侧动火作业点往北2-3米处（见图12）。在该动火作业位置旁，有一条变形缝（见图13，图14），通过该变形缝，可以直接看到一层。根据区消防救援局出具的《火灾事故认定书》认定，事发时，动火作业产生的火花通过该变形缝掉落引燃一层珍珠棉。



图 4　现场封闭公告



图 5　5 号楼旁部分违章搭建的钢棚情况



图 6　与 4 号楼相连的钢棚



图 7　燃烧后的珍珠棉（5 号楼一层）



图 8　燃烧后的饮料、酒类和日用品（5 号楼二层）



图 9　事发现场管道穿过楼板处的孔隙 1



图 10　事发现场管道穿过楼板处的孔隙 2

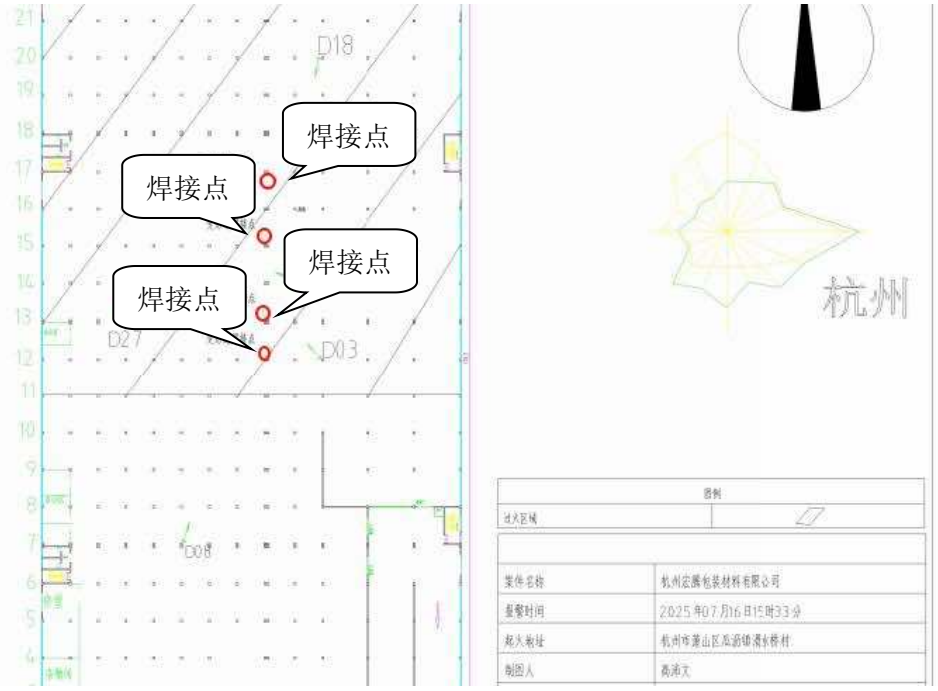


图 11　动火作业位置示意图

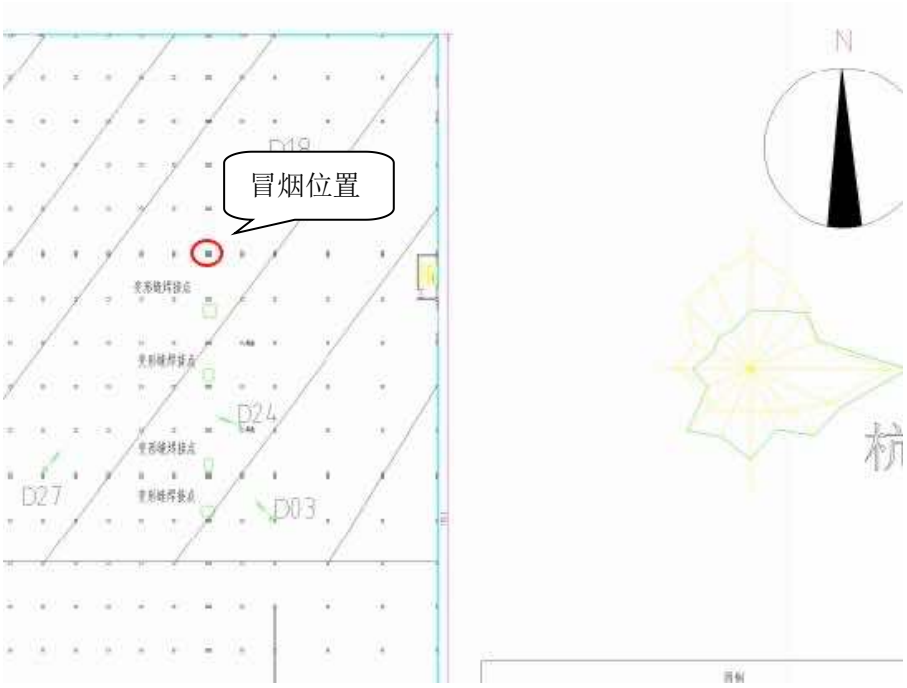


图 12　冒烟位置示意图



图 13　动火作业位置旁的变形缝



图 14　通过该变形缝，可直接看到一层

（二）火灾造成直接经济损失

事故发生后，区消防救援局于 2025 年 7 月 29 日委托浙江诚正资产价格评估有限公司对本起事故造成的直接经济损失（烧毁物品）进行了评估，并由区消防救援局进行统计，具体情况如下：

1. 盛源家俱

本次火灾事故造成光伏板、电缆线等标的物，在 2025 年 7 月 16 日（鉴证基准日）的受损价格合计取整为人民币壹拾贰万贰仟捌佰贰拾肆元整（122824.00 元）。

2. 百杭供应链

本次火灾事故造成库存商品等标的物，在 2025 年 7 月 16 日（鉴证基准日）的受损价格合计取整为人民币贰佰壹拾叁万玖仟柒佰贰拾元整（2139720.00 元）。

3.宏腾包装

在现场勘验过程中，因受损户宏腾包装的受损现场无受损灭失标的残骸，按规范评估程序，无法进行鉴定评估。

4.雪润公司

本次火灾事故造成设备、纸箱等标的物，在2025年7月16日（鉴证基准日）的受损价格合计取整为人民币壹拾玖万陆仟叁佰捌拾玖元整（196389.00元）。

5.邮政萧山经营部

本次火灾事故造成监控探头、照明灯等标的物，在2025年7月16日（鉴证基准日）的受损价格合计取整为人民币贰仟伍佰玖拾玖元整（2599.00元）。

五、事故直接原因

火灾扑灭后，区消防救援局对盛源家俱厂房火灾现场实施封闭保护，并组织调查人员对火灾现场进行勘验。经现场勘验、调查询问、视频分析并提取火灾现场物证，对事故直接原因认定进行了分析，具体情况如下：

（一）起火时间

1.根据提取监控视频显示2025年7月16日15时31分33秒（北京时间为15时31分31秒）二层赵*云发现烟气通过变形缝和管道缝隙向上冒出，后离开现场（见图15）。

2.赵*云发现烟气下楼查看火情发现已有人员正在使用消火栓灭火；宏腾包装负责人杜*平发现起火后使用消火栓灭火。

3. 赛*松于 2025 年 7 月 16 日 15 时 33 分在盛源家俱厂区外看见冒烟，拨打“119”报警电话。

4. 根据珍珠棉起火参考视频，珍珠棉被电焊火花引燃起火至产生明显烟气，用时约 3 分钟。

故综合判定起火时间为 2025 年 07 月 16 日 15 时 28 分许。



图 15 发现有冒烟的情况

（二）起火部位

1. 根据二层监控视频，南数第 17-18、西数第 9 柱处变形缝最先出现烟气（见图 16）。

2. 根据宏腾包装发泡班组班长田*华（第一发现人）描述：“具体起火位置在仓库靠走道的这个卷帘门往前走 1 至 2 米，再往左手边走 1 至 2 米的位置”。

3. 根据赵*云描述：“我看到有黑烟从变形缝冒上来，很快这

个烟越来越大，边上的落水管还有火苗蹿出来”。

4.根据现场勘验，一层珍珠棉仓库南数第17-18、西数第9柱处变形缝区域内墙、柱、梁表面残留珍珠棉不完全燃烧产生的焦黄物附着。

故综合判定起火部位位于一层珍珠棉仓库南数第17-18、西数第9柱处变形缝区域处。



图16 二层南数第17-18、西数第9柱处变形缝最先出现烟气

（三）起火原因

1.根据调查人员现场勘验，一层珍珠棉仓库内无任何电气线路敷设；南数第17-18、西数第9柱二层楼板处变形缝内布有一路电源线路，经勘验核查该处线路为二层西数第9柱南北向柱体墙面插座电源线路，该电源线路回路内未设置用电荷载；对该处线路在南数第17-18、西数第9柱处电源线路两端熔断处提取导

线进行送检，鉴定结果为火烧熔痕；起火前及起火时，二层百杭供应链照明灯具及设备均处于正常工作状态。排除电气线路故障引发火灾的可能。

2.根据调查人员现场勘验及调查询问，一层珍珠棉仓库起火前无人员活动，且起火部位不在低位，排除遗留火种引发火灾的可能。

3.根据杭州市当日天气情况，排除雷击、日照等气象因素引发火灾的可能。

4.起火部位位于仓库中部，排除外来火源引发火灾的可能。

5.根据杜*平和田*华提供的信息，一层珍珠棉仓库的珍珠棉最晚生产日期为2025年6月28日，由衙前原厂区仓库于2025年7月13日至14日分批运送至现厂区仓库存放；根据珍珠棉生产工艺，已超过7日熟化期，故排除珍珠棉熟化产生丁烷气体积聚遇点火源爆炸起火的可能。

6.监控视频中赵*云在进行电焊的时间与起火时间一致；赵*云在二层南数第17、西数第9柱处进行电焊至发现起火用时3分33秒，与珍珠棉起火参考视频中珍珠棉被电焊火花引燃起火至产生明显烟气用时约3分钟的时间基本一致；赵*云在操作电焊过程中操作不规范，未按要求对电焊机进行接地，产生打火现象；该建筑竖向变形缝盖板与横向变形缝盖板以及下水管穿过楼板处均存在缝隙；起火前及起火时赵*云的电焊位置与起火点直线距离约为2-3米；

故综合判定起火原因为电焊作业产生的火花引燃珍珠棉引发的火灾。

（四）事故原因

百杭供应链员工赵*云违法电焊施工引燃宏腾包装改变厂房使用性质违规存放的珍珠棉引发火灾，盛源家俱对涉事建筑变形缝、管道穿过楼板处孔隙未采取防火封堵措施，百杭供应链改变厂房使用性质违规进行存储型物流用途，造成火势蔓延扩大，盛源家俱违规搭建钢棚占用防火间距贻误救援时机，导致事故发生并蔓延。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）百杭供应链

1.安全生产责任制落实不到位，未制定有关动火作业的规章制度，雇佣未取得特种作业操作证（焊接与热处理作业）的人员开展电焊作业，未按照企业制定的《事故隐患排查治理制度》、《安全生产教育培训制度》等制度开展安全生产相关工作。

2.安全生产现场管理落实不到位，作业前未履行动火审批手续，未落实动火作业前作业现场危险危害因素辨识分析，作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理。

3.生产安全事故隐患排查不到位，企业未及时发现并消除作业人员未持有特种作业操作证进行违规动火作业等事故隐患。

4.安全生产教育培训不到位，2025年以来企业未开展对赵*云的安全生产教育培训。

5.擅自改变厂房使用性质，将戊类车间作丙类存储型物流使用，未按照国家标准规范要求设置自动消防设施。

（二）盛源家俱

1.未根据“一厂多租”的实际情况对承租单位的安全生产统一协调、管理，未及时发现并消除承租企业违法动火作业的事故隐患。

2.违规出租厂房，未依法进行消防验收或者备案，将设计为戊类火灾危险性的5号楼一层、二层分别出租给宏腾包装、百杭供应链作为丙类火灾危险性用房使用。

3.厂房之间违规搭建钢棚占用防火间距、未对建筑变形缝处采取防火封堵措施、未对各类管道穿过楼板处的孔隙采取防火封堵措施。

（三）宏腾包装

1.未按照原国家安全生产监督管理总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》相关要求，建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.危险化学品丁烷等储存和使用不符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）的相关规定。

3.擅自改变厂房使用性质，将火灾危险性戊类厂房作为丙类使用，未按照国家标准规范要求设置自动消防设施。

七、履职情况

2025年以来，瓜沥镇持续开展安全生产大排查大整治工作。

截至2025年7月，累计排查企业1027家，发现火灾隐患4613条，对存在隐患的企业均下达限期整改通知，目前已完成整改4522条，整改率98.03%。同时，对未整改隐患进行跟踪督促，确保所有隐患整改到位，不留安全死角。为提升企业消防安全本质安全水平，专项推进企业消防设施提升，根据企业联动逃生警铃安装标准及“拆窗破网”行动，开展消防设施专项检查。为巩固整改成效，瓜沥镇制定消防设施管理长效机制，定期组织复查，确保企业消防设施始终完好有效。

2025年3月31日，瓜沥镇组织辖区内重点企业召开安全生产培训会议。开展消防安全专项培训，内容涵盖企业火灾自查方法、灭火技能操作、火灾逃生技巧等实用知识。明确要求企业深刻吸取事故教训，主动开展自查自纠，强化安全管理：一是一厂多租企业必须严格执行租赁准入制度，严禁将厂房出租给不具备安全生产条件的企业；二是明确各方安全责任，保障消防设施完好与疏散通道畅通；三是加强日常巡查，及时消除安全隐患。本次培训参会企业344家。

2025年5月，瓜沥镇分三次组织应急逃生演练，具体时间为5月13日、5月22日、5月29日，演练对象涵盖工业企业、一厂多租企业及劳动密集型企业。演练通过模拟真实火灾情景，让企业员工熟悉逃生路线、掌握自救互救技能，提升企业应急响应速度，确保突发火灾时人员能迅速、有序撤离，最大限度减少人员伤亡与财产损失。

但在本起事故中，瓜沥镇存在未及时摸排、发现企业违章搭建情况，履行辖区违法建筑监管职责不力；未及时发现承租单位违法电焊，动火作业监管落实不到位；对辖区内一厂多租企业底数摸排不清，未及时将新承租企业纳入“一厂多租”企业安全生产监管。

八、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议司法机关追究刑事责任的人员

1.赵*云，在未取得特种作业操作证、未经作业审批的情况下，违法开展动火作业，导致事故发生，建议司法机关追究其刑事责任。

2.白*，百杭供应链法定代表人，安全生产责任制落实不到位，未制定有关动火作业的规章制度，雇佣未取得特种作业操作证（焊接与热处理作业）的人员开展电焊作业，未按照企业制定的《事故隐患排查治理制度》、《安全生产教育培训制度》等制度开展安全生产相关工作；安全生产现场管理落实不到位，作业前未履行动火审批手续，未落实动火作业前作业现场危险危害因素辨识分析，作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；生产安全事故隐患排查不到位，企业未及时发现并消除作业人员未持有特种作业操作证进行违规动火作业等事故隐患；安全生产教育培训不到位，2025年以来企业未开展对赵*云的安全生产教育培训；擅自改变厂房使用性质，将戊类车间作丙类存储型物流使用；对事故发生负有责任，建议司法机关追究其刑事责任。

3.叶*，百杭供应链主要负责人，安全生产责任制落实不到位，未制定有关动火作业的规章制度，雇佣未取得特种作业操作证（焊接与热处理作业）的人员开展电焊作业，未按照企业制定的《事故隐患排查治理制度》、《安全生产教育培训制度》等制度开展安全生产相关工作；安全生产现场管理落实不到位，作业前未履行动火审批手续，未落实动火作业前作业现场危险危害因素辨识分析，作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；生产安全事故隐患排查不到位，企业未及时发现并消除作业人员未持有特种作业操作证进行违规动火作业等事故隐患；安全生产教育培训不到位，2025年以来企业未开展对赵*云的安全生产教育培训；擅自改变厂房使用性质，将戊类车间作丙类存储型物流使用；对事故发生负有责任，建议司法机关追究其刑事责任。

（二）对事故相关人员、单位的处理建议

1.百杭供应链，安全生产责任制落实不到位，未制定有关动火作业的规章制度，雇佣未取得特种作业操作证（焊接与热处理作业）的人员开展电焊作业，未按照企业制定的《事故隐患排查治理制度》、《安全生产教育培训制度》等制度开展安全生产相关工作；安全生产现场管理落实不到位，作业前未履行动火审批手续，未落实动火作业前作业现场危险危害因素辨识分析，作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；生产安全事故隐患排查不到位，企业未及时发现并消除作业人员未持有特种作业操作证进行违规动火作业等事故隐患；安全生产教育培训不到位，2025

年以来企业未开展对赵*云的安全生产教育培训；擅自改变厂房使用性质，将戊类车间作丙类存储型物流使用；对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

2025 年 8 月 6 日，区消防救援局已对百杭供应链存在的未按照国家标准规范要求设置自动消防设施这一问题立案处罚。

2 盛源家俱，未根据“一厂多租”的实际情况对承租单位的安全生产统一协调、管理，未及时发现并消除承租企业违法动火作业的事故隐患；违规出租厂房，未依法进行消防验收或者备案，将设计为戊类火灾危险性的 5 号楼一层、二层分别出租给宏腾包装、百杭供应链作为丙类火灾危险性用房使用；厂房之间违规搭建钢棚占用防火间距、未对建筑变形缝处、未对各类管道穿过楼板处的孔隙采取防火封堵措施；建议区应急管理局、区住建局、区消防救援局依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规予以行政处罚。

2025 年 8 月 6 日，区消防救援局已对盛源家俱存在的厂房之间违规搭建钢棚占用防火间距这一问题立案处罚。

3. 任*灿，未根据“一厂多租”的实际情况对承租单位的安全生产统一协调、管理，未及时发现并消除承租企业违法动火作业的事故隐患，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

4. 宏腾包装，未按照原国家安全生产监督管理总局《建设项

目安全设施“三同时”监督管理办法》相关要求，建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；危险化学品丁烷等储存和使用不符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）的相关规定；擅自改变厂房使用性质，将火灾危险性戊类厂房作为丙类使用，未按照国家标准规范要求设置自动消防设施；建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

2025年8月6日，区消防救援局已对宏腾包装存在的未按照国家标准规范要求设置自动消防设施这一问题立案处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

瓜沥镇对百杭供应链安全生产监管不力，未及时发现企业违规动火作业，动火作业监管落实不到位；未及时摸排、发现企业违章搭建情况，履行辖区违法建筑监管职责不力；未及时发现并落实辖区内新增“一厂多租”企业的安全监管工作，建议对相关责任人员进行问责。

九、事故防范和整改措施

（一）百杭供应链，要深刻吸取本次事故的惨痛教训，落实落细全员安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和操作规程，督促企业从业人员严格落实到位。要严格落实《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》有关动火作业的规定，规范企业动火作业的安全管理。要举一反三，进一步完善企业消防安全和安全生产的相关规章制度和操作规程，明确各级管理人

员和从业人员的安全职责，并严格执行。要加强企业的隐患排查治理能力，对发现的火灾事故隐患要及时整改闭环，要强化对从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，防范类似事故的发生。

（二）盛源家俱，要深刻吸取本次事故的惨痛教训，切实履行“一厂多租”企业消防安全管理职责、安全生产统一协调管理职责。要根据厂房使用性质、安全生产和消防安全条件，为承租方提供合法的建（构）筑物。同时，要举一反三，严格落实《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》中有关出租方安全管理的职责，防范各类事故的发生。

（三）宏腾包装，要深刻吸取本次事故的惨痛教训，严格按照原国家安全生产监督管理总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》相关要求，建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，危险化学品的储存和使用要符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）规定要求，切实开展安全风险分级管控和隐患排查治理，防范各类事故的发生。

（四）瓜沥镇，要始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，认真吸取事故教训。要督促企业落实落细全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，按规定设置安全生产管理机构，按标准配备专兼职安全生产管理

人员，并持续健全完善安全生产规章制度和操作规程。要深入开展全领域“园中园”“厂中厂”专项整治，全面摸清工业厂房等“一厂多租”底数，督促出租单位和承租单位100%签订安全管理协议，坚决消除改变厂房使用性质、违法出租、违规分包转包等事故隐患。要深入开展全链条电气焊违法违规作业专项整治，督促各企业严格落实电气焊作业审批、清理、动火、监护、处置“五到位”措施。要举一反三，深入开展安全生产和消防隐患大排查大整治行动，坚决查处改变厂房使用性质、疏散通道不畅通等消防安全突出问题、从严处罚企业违法出租、违规分包转包等行为，严厉打击无证电焊、违规动火等违法违规行为，坚决筑牢安全生产人民防线。

萧山瓜沥杭州盛源家俱有限公司“7·16”

一般火灾事故调查组

2025年9月24日