高要蚬岗肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂“5·27”一般触电事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 7 月 29 日

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及人员概况 2
（二）事故相关单位及人员概况 4
（三）事故相关情况 5
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故原因机理分析 12
四、有关责任单位及人员存在的主要问题 13
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 14
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 14
（三）其他处理建议 14
六、事故主要教训 14
七、事故整改和防范措施 16
（一）牢固树立安全生产红线意识 16
（二）落实特种作业持证上岗制度和安全教育宣传 16
（三）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任 18

2026年5月27日20时11分许，肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂（个体工商户）发生一宗触电事故，事故造成1人死亡。直接经济损失92万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2026年5月29日，高要区人民政府成立了由高要区应急管理局牵头，肇庆市公安局高要分局、高要区人力资源和社会保障局、高要区总工会、广东电网有限责任公司肇庆高要供电局、蚬岗镇人民政府派员组成的高要蚬岗“5·27”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂“5·27”一般触电事故，是一起因设备维修人员安全意识淡薄，未持有有效特种作业证（电工作业），未正确佩戴和使用绝缘防护用品，触碰带电控制箱造成触电，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。


一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂（以下简称“**塑料厂”），统一社会信用代码：9244**********LNTC7C；企业类型：个体工商户；经营者：张**；注册日期：2026 年 1 月 15 日；登记状态：存续；国标行业：塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）；经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；经营场所：肇庆市高要区蚬岗镇蚬岗工业园**再生资源有限公司东侧 22 米（李**厂房之五）。

2025 年 6 月 6 日，**塑料厂经营者张**与肇庆市**再生资源有限公司厂房签订租赁厂房合同，合同主要内容为：租赁期限、租赁场所、安全责任承诺书等（图 1-4），张**租赁厂房后用于进行塑料加工生产，共有 6 名劳动员工，均未签订劳动合同，以计件为依据发放劳务报酬，由张**负责厂内全面工作，无其他管理人员。

2026 年 1 月 15 日，张**补办**塑料厂工商执照。安全生产管理方面：未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、生产安全事故应急救援预案。

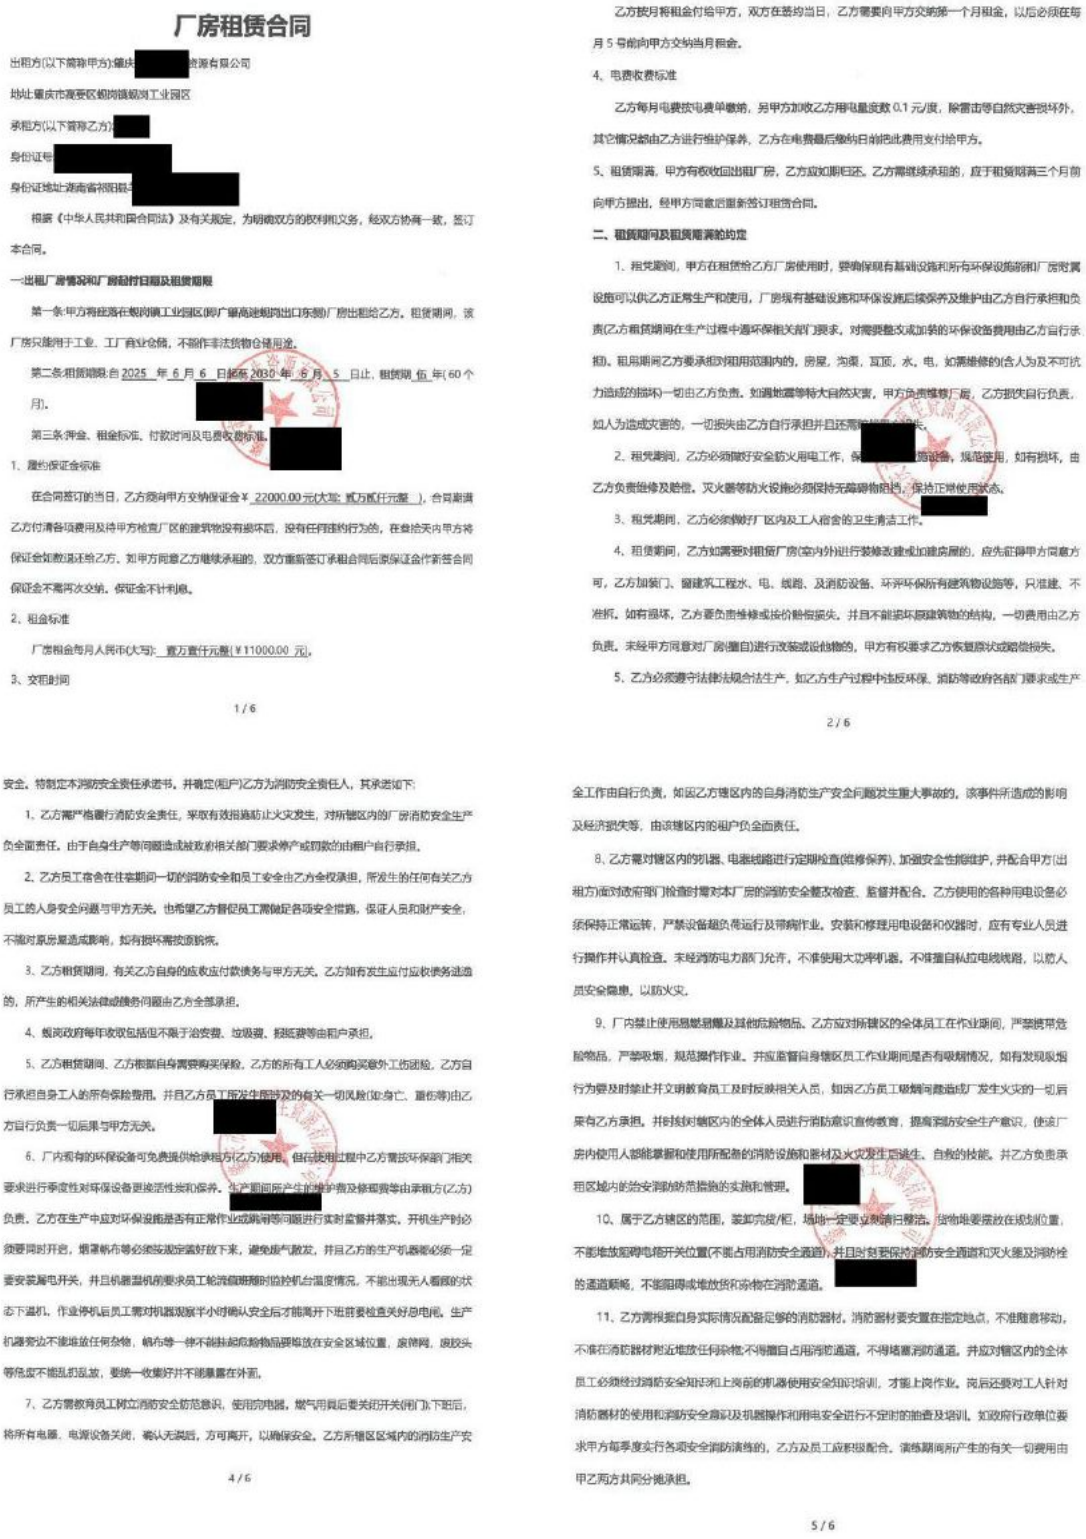

厂房租赁合同

出租方(以下简称甲方):肇庆[redacted]资源有限公司

地址:重庆市高要区蚬岗镇蚬洲工业园区

承租方(以下简称乙方):[redacted]

身份证号[redacted]

身份证地址:湖南省祁阳县[redacted]

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、出租厂房情况和厂房起讫日期及租赁期限

第一条:甲方将座落在蚬岗镇工业园区(即广肇高速蚬岗出口东侧)厂房出租给乙方。租赁期间,该厂房只能用于工业、工厂商业仓储,不得作非法货物仓储用途。

第二条:租赁期限:自 2025 年 6 月 6 日起至 2030 年 6 月 5 日止,租赁期 伍 年(60 个月)。

第三条:押金、租金标准、付款时间及电费收费标准。

1、履约保证金标准

在合同签订的当日,乙方须向甲方交纳保证金¥ 22000.00 元(大写:贰万贰仟元整),合同期满乙方付清各项费用及待甲方检查厂区的建筑物没有损坏后,没有任何违约行为的,在查验无内甲方将保证金如数退还给乙方。如甲方同意乙方继续承租的,双方重新签订承租合同后原保证金作新签合同保证金不需再次交纳。保证金不计利息。

2、租金标准

厂房租金每月人民币(大写): 壹万壹仟元整(¥11000.00 元)。

3、交租时间

1 / 6

乙方按月将租金付给甲方,双方在签约当日,乙方需要向甲方交纳第一个月租金,以后必须在每月 5 号前向甲方交纳当月租金。

4、电费收费标准

乙方每月电费按电费单缴纳,另甲方加收乙方用电量度数 0.1 元/度,除雷击等自然灾害损坏外,其它情况都由乙方进行维护保养,乙方在电费最后缴纳日前把此费用支付给甲方。

5、租赁期满,甲方有权收回出租厂房,乙方应如期归还。乙方需继续承租的,应于租赁期满三个月前向甲方提出,经甲方同意后重新签订租赁合同。

二、租赁期间及租赁期满前约定

1、租赁期间,甲方在租赁给乙方厂房使用时,要确保现有基础设施和所有环保设施齐备和厂房附属设施可以供乙方正常生产和使用,厂房现有基础设施和环保设施后续保养及维护由乙方自行承担和负责(乙方租赁期间在生产过程中遵环保相关部门要求,对需要整改或加装的环保设备费用由乙方自行承担)。租赁期间乙方要承担对租用范围内的,房屋,沟渠,互顶,水,电,如需维修的(含人为及不可抗力造成的损坏)一切由乙方负责。如遇地震等特大自然灾害,甲方负责维修厂房,乙方损失自行负责,如人为造成灾害的,一切损失由乙方自行承担并且还需[redacted]损失。

2、租赁期间,乙方必须做好安全防火用电工作,保[redacted]消设备,规范使用,如有损坏,由乙方负责维修及赔偿。灭火器等防火设施必须保持无障碍物状态,保持正常使用状态。

3、租赁期间,乙方必须做好厂区内及工人宿舍的卫生清洁工作。

4、租赁期间,乙方如需要对租赁厂房(室内外)进行装修改建或加建房屋的,应先征得甲方同意方可,乙方加装门、窗建筑工程水、电、线路、及消防设备、环评环保所有建筑物设施等,只准建、不准拆。如有损坏,乙方要负责维修或按价赔偿损失,并且不能损坏原建筑物的结构,一切费用由乙方负责。未经甲方同意对厂房(擅自)进行改装或设他物的,甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿损失。

5、乙方必须遵守法律法规合法生产,如乙方生产过程中违反环保、消防等政府各部门要求或生产

2 / 6

安全,特制定本消防安全责任承诺书。并确定(租户)乙方为消防安全责任人,其承诺如下:

1、乙方需严格履行消防安全责任,采取有效措施防止火灾发生,对所辖区内的厂房消防安全生产负全面责任。由于自身生产等问题造成被政府相关部门要求停产或罚款的由租户自行承担。

2、乙方员工宿舍在住宿期间一切的消防安全和员工安全由乙方全权承担,所发生的任何有关乙方员工的人身安全问题与甲方无关。也希望乙方督促员工需做足各项安全措施,保证人员和财产安全,不能对原房屋造成影响,如有损坏需按原貌恢。

3、乙方租赁期间,有关乙方自身的应收应付款债务与甲方无关。乙方如有发生应付应收债务纠纷的,所产生的相关法律或债务问题由乙方全部承担。

4、搬离政府每年收取包括但不限于治安费、垃圾费、报纸费等由租户承担。

5、乙方租赁期间、乙方根据自身需要购买保险,乙方的所有工人必须购买意外工伤团险,乙方自行承担自身工人的所有保险费用。并且乙方员工所发生原因及的有关一切风险(如:身亡、重伤等)由乙方自行负责一切后果与甲方无关。

6、厂内现有的环保设备可免费提供给承租方(乙方)使用。但在使用过程中乙方需按环保部门相关要求进行季度性对环保设备更换活性炭和保养。生产期间所产生的维护费及修理费等由承租方(乙方)负责。乙方在生产中应对环保设施是否有正常作业或跳闸等问题进行实时监督并落实。开机生产时必须要同时开启,烟罩帆布等必须按规定装好放下来,避免废气散发,并且乙方的生产机器都必须一定要安装漏电开关,并且机器温机前要求员工轮流值班随时监控机台温度情况,不能出现无人看顾的状态下温机,作业停机后员工需对机器观察半小时确认安全后才能离开下班前要检查关好总电闸。生产机器旁边不能堆放任何杂物,帆布等一律不能挂起危险物品要堆放在安全区域位置,废铁网,废胶头等危废不能乱扔乱放,要统一收集好并不能暴露在外面。

7、乙方需教育员工树立消防安全防范意识,使用完电器,燃气用具后要关闭开关(闸门)下班后,将所有电器、电源设备关闭,确认无误后,方可离开,以确保安全。乙方所辖区区域内的消防生产安

4 / 6

全工作由自行负责,如因乙方辖区内的自身消防生产安全问题发生重大事故的,该事件所造成的影响及经济损失等,由该辖区内的租户负全面责任。

8、乙方需对辖区内的机器、电器线路进行定期检查(维修保养)、加强安全性能维护,并配合甲方(出租方)面对政府部门检查时需对本厂房的消防安全整改检查、监督并配合。乙方使用的各种用电设备必须保持正常运转,严禁设备超负荷运行及带病作业。安装和修理用电设备和仪器时,应有专业人员进行操作并认真检查。未经消防电力部门允许,不准使用大功率机器。不准擅自私拉电线线路,以防人员安全隐患,以防火灾。

9、厂内禁止使用易燃易爆及其他危险物品。乙方应对所辖区的全体员工在作业期间,严禁携带危险物品,严禁吸烟,规范操作作业。并应监督自身辖区员工作业期间是否有吸烟情况,如有发现吸烟行为要及时禁止并文明教育员工及时反映相关人员,如因乙方员工吸烟问题造成厂发生火灾的一切后果有乙方承担。并时刻对辖区内的全体人员进行消防意识宣传教育,提高消防安全生产意识,使该厂房内使用人都能掌握和使用所配备的消防设施和器材及火灾发生后逃生、自救的技能。并乙方负责承租区域内的治安消防防范措施的实施和管理。[redacted]

10、属于乙方辖区的范围,装卸完成/后,场地一定要立刻清扫整洁。货物堆要摆放在规划位置,不能堆放阻碍电箱开关位置(不能占用消防安全通道),并且时刻要保持消防安全通道和灭火器及消防栓的通道顺畅,不能阻碍或堆放货和杂物在消防通道。[redacted]

11、乙方需根据自身实际情况配备足够的消防器材。消防器材要安置在指定地点,不准随意移动,不准在消防器材附近堆放任何杂物,不得擅自占用消防通道,不得堵塞消防通道。并应对辖区内的全体员工必须经过消防安全知识和上岗前的机器使用安全知识培训,才能上岗作业。岗后还要对工人针对消防器材的使用和消防安全意识及机器操作和用电安全进行不定时的抽查及培训。如政府行政单位要求甲方每季度实行各项安全消防演练的,乙方及员工应积极配合。演练期间所产生的有关一切费用由甲乙两方共同分摊承担。

5 / 6

图 1-图 4　张**与肇庆市**再生资源有限公司签订厂房租赁合同

（二）事故相关单位及人员概况

1.李**，厂房土地使用权人，土地类型:工业；使用权面积:8250 平方米；使用权类型：批准拨用建设用地；土地证号：高要集用（2012）第 04**28 号。

2.厂房承租人：肇庆市**再生资源有限公司（以下简称“**再生资源公司”），统一社会信用代码: 9144**********7937X8。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：梁**；注册日期：2006 年 6 月 20 日；经营期限：长期；登记状态:开业；国标行业：金属废料和碎屑加工处理(C4210)；经营范围:一般项目：回收、加工、销售：废旧物资，废旧塑料；国内贸易（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；住所：肇庆市高要区蚬岗镇蚬岗工业园。


2022 年 7 月 1 日，**再生资源公司林*与李**签订租赁厂房合同，合同主要内容为：租赁期限、租赁面积等（图 5），**再生资源有限公司承租该厂房后，初期用于塑料制品正常生产经营；自 2024 年起，公司停止塑料制品生产业务，转而将厂房分租给多家企业，并统一负责厂房日常管理工作。

2026 年 1 月 1 日，该公司任命总经理林*为主要负责人，履行主要负责人职责，负责公司全面工作，无其他管理人员。安全生产管理方面：建立了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划、安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防工作机制、生产安全事故应急救援预案。

（三）事故相关情况

5 月 27 日，张**得知厂房塑料挤压机存在漏电故障后，随即电话通知电工陆**到场检修。张**未查验陆**是否持有电工作业操作证、未签订劳动合同，结算劳动报酬的方式为每次完成维修工作后，双方根据实际维修项目进行结算。经调查组核查，陆**低压电工作业已于 2019 年 11 月 19 日失效（见图 6）。

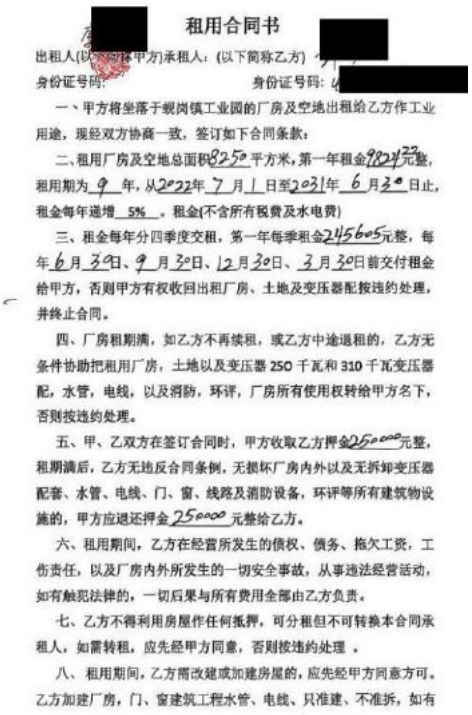

租用合同书

出租人(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)

身份证号码：

一、甲方将坐落于舰岗镇工业园的厂房及空地出租给乙方作工业用途，现经双方协商一致，签订如下合同条款：

二、租用厂房及空地总面积8250平方米，第一年租金[illegible]元整，租用期为9年，从2022年7月1日至2031年6月30日止，租金每年递增5%。租金(不含所有税费及水电费)

三、租金每年分四季度交租，第一年每季租金24560.5元整，每年6月30日、9月30日、12月30日、3月30日前交付租金给甲方，否则甲方有权收回出租厂房、土地及变压器配按违约处理，并终止合同。

四、厂房租期满，如乙方不再续租，或乙方中途退租的，乙方无条件协助把租用厂房，土地以及变压器250千瓦和310千瓦变压器配，水管，电线，以及消防，环评，厂房所有使用权转给甲方名下，否则按违约处理。

五、甲、乙双方在签订合同时，甲方收取乙方押金25000元整，租期满后，乙方无违反合同条例，无损坏厂房内外以及无拆卸变压器配套、水管、电线、门、窗、线路及消防设备，环评等所有建筑物设施的，甲方应退还押金25000元整给乙方。

六、租用期间，乙方在经营所发生的债权、债务、拖欠工资，工伤责任，以及厂房内外所发生的一切安全事故，从事违法经营活动，如有触犯法律的，一切后果与所有费用全部由乙方负责。

七、乙方不得利用房屋作任何抵押，可分租但不可转换本合同承租人，如需转租，应先经甲方同意，否则按违约处理 。

八、租用期间，乙方需改建或加建房屋的，应先经甲方同意方可。乙方加建厂房，门、窗建筑工程水管、电线、只准建、不准拆，如有

图 5　**再生资源公司林*与李**签订租赁厂房合同



国家安全生产考试

cx.mem.gov.cn

特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台

特种作业操作证查询结果

历史数据

姓名	陆[redacted]
性别	男
作业类别	电工作业
操作项目	低压电工作业
发证机关	肇庆市安全生产监督管理局
初领日期	2004-11-19
有效期开始日期	2010-11-16
有效期结束日期	2019-11-19
应复审日期	2016-11-16前

图 6　核实陆**低压电工作业资格证书情况截图

（四）事故发生经过

5 月 27 日 18 时许，**塑料厂员工唐*到厂房对两台塑料挤压机进行预热。20 时许，其他工人陆续到岗，唐*尝试启动塑料

挤压主机，设备无法运转；另一员工刘*便上前尝试启动，机器依旧无法开机，二人操作时手掌均产生触电感，随后刘*用电笔检测，确认设备存在漏电问题，随即致电张**汇报无法启动，需安排人员到场检修。张**抵达现场后，电话通知电工陆**前来维修。

根据视频监控：20 时 10 分许，电工陆**来到厂内后，径直走进塑料加工区域，并回头看了看在一旁坐着的几名工人，刘*提醒说这个机器漏电。

20 时 11 分许，陆**走到塑料挤压机旁，把携带的万用表放在挤压机旁的木板上。

20 时 11 分 20 秒，陆**弯腰对电器设备控制箱察看。

20 时 11 分 40 秒，现场工人听见陆**呼喊后马上跑过去查看。

（五）事故现场情况

1.设备布局情况

**塑料厂厂房面积约 600 ㎡。建筑的整体结构为钢结构框架，墙体为下面实体砖墙，上面用铁皮封闭。厂房堆放着大量废旧塑料原材料，沿着厂房东南侧有一通道通往东北角的塑料加工区域，塑料加工设备有传送带、破碎筒、挤压机、冷却水池、切粒机、振动筛（见图 7、图 8）。



图 7　设备摆放区域

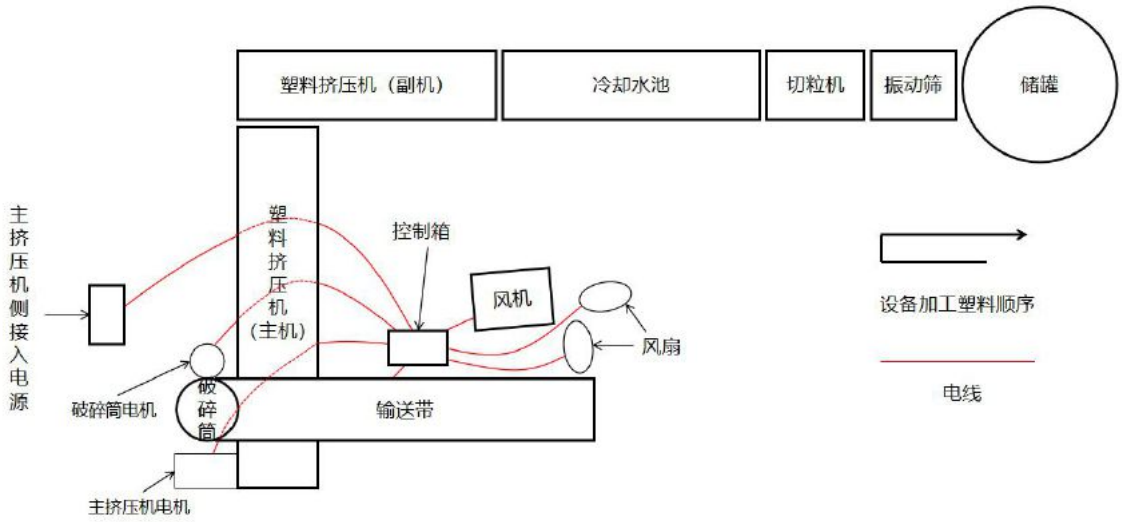


图 8　设备摆放示意图

2.现场勘验情况

事发位置是塑料输送带、风机等电器设备的控制箱（图 9），该控制箱采用三相四线制供电，供电导线采用单支 120mm 铜芯线套软管，经塑料挤压机（主机）底座穿过（图 10），沿途多处覆盖木板材等杂物压着。控制箱内的断路开关、磁吸开关、连


接片、电线等元件残旧，存在磁吸开关倒装、电线凌乱等情况（图11、图12）。



图9　设备控制箱



图10　供电导线经塑料挤压机底座穿过

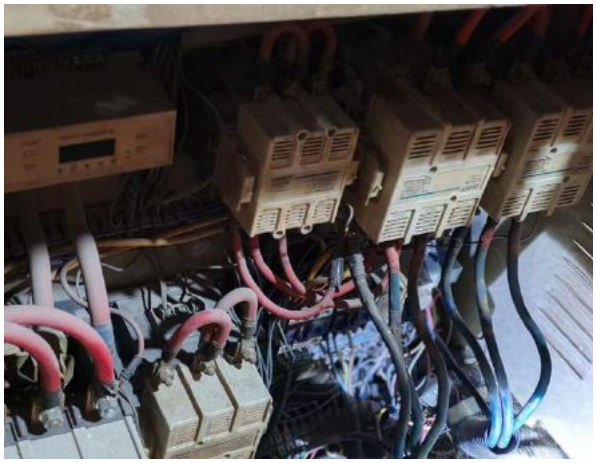

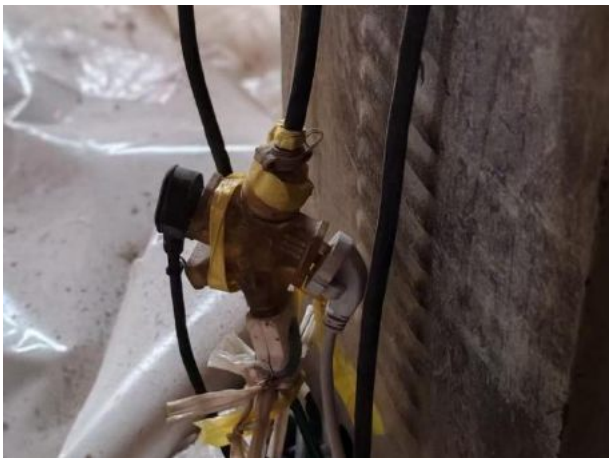


图11-图12　箱内外电线凌乱

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因：电击死亡。直接经济损失92万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20 时 54 分，120 指挥中心向高要区委区政府值班事务中心汇报事故情况，高要区委区政府值班事务中心随即将事故情况通报区应急指挥中心，并要求跟踪核实。

接报后，高要区应急管理局随即将事故情况通报蚬岗镇人民政府、并派员协同蚬岗镇人民政府组织人员赶赴现场协助处置。

（二）事故现场应急处置情况

20 时 12 分许，发生触电后，张**去断开相关设备的电源。发现电源开关已跳闸关闭。

20 时 13 分 38 秒，现场人员合力把陆**抬出到空旷地方，张**和刘*对陆**进行了心肺复苏。

20 点 14 分许，张**拨打 120 指挥中心电话求救，并在 120 指挥中心指导下用私家车把陆**送到蚬岗镇卫生院抢救。

（三）医疗救治情况

20 时 26 分，陆**被送到蚬岗镇卫生院，蚬岗镇卫生院采取了胸外按压、施药等急救措施。

20 时 29 分，蚬岗镇卫生院转送陆**至肇庆市第一人民医院继续抢救。

20 时 54 分，陆**被送到肇庆市第一人民医院抢救，经抢救无效，宣布临床死亡。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场施救人员及时参与对陆**的救助，并及时送医院抢救；但张**和现场其他工人未及时

关闭厂房电源，未及时撤离现场人员，未及时围蔽现场，现场应急处置不妥当。

蚬岗卫生院在接诊后，马上给予医疗救治并迅速转送上一级医院治疗，未延误对伤者救治。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。

接到事故信息后，高要区应急管理局、蚬岗镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区党委、政府高度重视，公安、应急、卫生等相关职能部门及蚬岗镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

三、事故原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：

陆**安全意识淡薄，缺乏必要的电气安全知识和自我保护能力，在未确认作业环境电气安全的情况下冒险作业，忽视触电风险，作业过程中未正确佩戴和使用绝缘防护用品[1]，触碰带电控制箱造成触电，总开关配置的漏电保护器在人体触碰漏电设备时进行了关闸动作，但电流已对人体造成伤害。

（一）直接原因分析

调查人员用500V兆欧表遥测塑料输送带、风机等电器设备的控制箱以及塑料挤压机主机，测得对地绝缘电阻极低，存在严

[1] GB39800.6-2023《个体防护装备配备规范 第6部分：电力》：表1　主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及使用的个体装备　中，带电作业、停电作业均应佩戴SF-01带电作业用绝缘手套或SF-09防电弧手套。

重的绝缘故障（图 13），绝缘故障可使控制箱外壳带电。

据当时参与救援人员所述及现场监控所示，陆**携带万用表，穿短袖上衣、拖鞋等不具备保护功能的装束，到风机、控制箱旁查找故障，其未正确佩戴和使用绝缘防护用品，触碰带电控制箱造成触电。

现场监控显示，20 时 11 分 20 秒，陆**弯腰对电器设备控制箱察看，11 分 34 秒至 11 分 40 秒，陆**有反复拉扯挣扎晃动动作，结合现场人员发现陆**倒地位置，证明其触碰漏电点为设备控制箱。

根据肇庆市第一人民医院门诊病历体格检查显示: 左手掌可见电击伤伤痕。证明陆**是用左手打开控制箱门过程中发生触电，触电后反复拉扯挣扎晃动，总开关配置的漏电保护器在此时进行关闸保护动作。



图 13　500V 兆欧表显示对地绝缘电阻极低

塑料输送带、风机、塑料挤压机主机等电器设备供电线路设置不规范。供电导线采用单支 120mm 铜芯线套软管三相四线制供电，经塑料挤压机主机底座穿过后连接控制箱，由控制箱分线用单支 120mm 铜芯线套软管三相四线经塑料挤压机主机底座穿过连接输送带及挤压机 90KW 电机，供电导线沿途多处被木质板材等杂物覆盖。供电导线长期在塑料挤压机产生的高温下加速老化，在机械振动下供电导线绝缘层破损产生漏电，塑料挤压机主机底座为金属，触碰供电导线铜芯线造成塑料挤压机主机及与之相连的金属物体包括设备的控制箱全部带电，当陆**用左手打开控制箱门时造成触电。

（二）事故原因机理分析

触电事故是电流能量释放引发的安全事故，触电危险程度与作用于人体的电压、通过人体的电流、电流持续时间等因素密切相关。结合本次事故具体分析如下:

1.触电电压：事故现场供电电压为 380V。

2.触电电流：人体触电时电阻约为 2500Ω，根据欧姆定律计算，通过人体的电流：I=U/R=380V/2500Ω=152mA。

3.核心致因：本次事故中，陆**左手触碰带电设备，电流经身体对地是造成触电的主要原因。

4.触电时间：数十至数百毫安的小电流短时间作用人体可致命，最主要危险是引发心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间关联显著：电流持续时间超过人体心脏跳动周期（正常人约

0.8 秒）时，室颤电流约为 50mA；短于心脏跳动周期时，室颤电流约为 500mA。若电流持续时间在 0.1 秒以内，仅当电击作用于心脏易损期时，500mA 及以上电流才可能引发心室纤维性颤动；若电流持续时间超出心脏跳动周期，易导致心脏骤停、引发心室纤维性颤动。发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动 1000 次以上，颤动幅度小且无规律，血液循环实质终止。若抢救不及时，数秒至数分钟内会由临床死亡转为生物性死亡。触电持续时间越长，危险程度越高。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）**塑料厂未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[2]。

（二）地方党委、政府存在的问题

蚬岗镇应急办、**塑料厂所在网格的巡查人员开展检查的情况由**再生资源公司统一确认，该公司内部分租的经营主体未确认检查情况，存在开展检查未够细致，发现安全生产隐患能力不足，开展检查时结合进行事故警示教育、安全生产宣传不足，开展事故警示教育不足的问题。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陆**，男，群众，高要区蚬岗镇蚬一村人，维修电器的电工，其安全意识淡薄，未持有有效特种作业证（电工作业）；未正确佩戴和使用绝缘防护用品触碰带电控制箱造成触电，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

**塑料厂未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[3]的有关规定进行处罚。

（三）其他处理建议

1.建议责成蚬岗镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任，全面强化辖区内特殊作业安全风险防控能力。

2.建议责成蚬岗镇应急办向蚬岗镇人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任。

3.建议责成蚬岗镇负责肇庆市**再生资源有限公司的网格化负责人及有关网格人员向蚬岗镇人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）从业人员的安全生产意识淡薄。该起事故中，从业人员陆**麻痹大意、欠缺安全风险辨识，未经专门的安全作业培训取得相应的特种作业资格证就从事电工作业，由于欠缺专业知识，穿着拖鞋等不具备防护作用的装束，未佩戴使用绝缘防护用品，在未确认电气安全环境的情况下从事带电电器维修作业，最终导致触电事故的发生。

（二）企业安全生产主体责任未落实。安全生产主体责任意识淡薄，企业对外来人员进场维修管理不到位，未查验外来特种作业人员证件情况，对无特种作业证作业人员从事特种作业行为不闻不问，未严格按照特种作业的“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行行业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）；未对作业人员进行安全教育培训，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未开展日常隐患排查治理工作，员工发现设备漏电隐患并及时告知经营者，但却无人关闭设备电源，安全履职尽责不到位。

（三）蚬岗镇人民政府属地监管不到位，未严格按照区委、区政府、高要区安全生产委员会的工作部署，落实落细各项安全生产监督检查工作。对辖区内的安全生产风险缺乏研判分析，面对辖区内特种作业情况，未采取相应切实措施；对企业隐患排查不彻底，对作业人员无证开展特种作业等问题失察，网格化管理流于形式，未能有效落实网格化管理工作。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）牢固树立安全生产红线意识

蚬岗镇人民政府以及事故相关单位要深刻吸取高要蚬岗“5·27”一般触电事故及同类事故反复发生的惨痛教训，深入分析本地区安全生产的重点难点和薄弱环节，牢固树立安全生产红线意识，将安全生产摆在首要位置，严格落实安全生产责任制和网格化管理工作机制，加强对安全生产工作的组织领导和监督检查，确保安全生产各项措施落到实处。进一步落实落细“安全生产网格化管理制度”，压实网格化负责人及巡查人员责任，定期在工作会议上听取网格化管理的工作实效，研究解决推进网格化管理过程中的问题。通过召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，完善安全生产体制机制，坚决遏制施工单位安全事故，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）落实特种作业持证上岗制度和安全教育宣传

**塑料厂一是要深刻吸取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全及落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，加强特种作业

人员资质审核，落实持证上岗制度。二是要加强电工作业等特种作业安全管理，紧盯“关键人员”，管好“关键岗位”，加强施工现场的安全管理，加强作业过程的安全检查和管控，及时发现并纠正作业中的违章违规问题，杜绝各类违章操作，违反劳动纪律现象。三是要加强安全教育培训，严格按规定开展安全教育培训，课时不足的人员严禁上岗作业，不断增强作业人员安全意识，确保作业人员真正熟悉并落实相关规章制度和安全操作规程，杜绝走过场和形式主义。四是要加强企业规章制度和操作规程的制订及修改完善工作，规范高处作业操作流程和要求。五是要针对事故暴露出的问题，制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的相关工作制度和工作方案，从源头上、系统上识别风险、控制风险，深入开展隐患排查，进行一次全面体检，查找出风险管控过程中可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，将排查出的风险分级管控，并按照“五定”措施落实整改。六是企业主要负责人要强化法律意识，加强危险作业现场监护管理，及时、如实报告生产安全事故。

同时**肇庆市**再生资源有限公司**要按照法律规定，加强对承租单位安全生产工作的统一协调、管理，签订安全管理协议，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，严防安全管理边界出现“真空地带”，严禁以信任代替安全监督、以既往业绩代替安全管理，对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚

决予以清退出场，要加强对检维修、外包作业的安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，科学制定检维修计划。

（三）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任

各镇人民政府（南岸街道）、各工业园区要针对高要蚬岗“5·27”一般触电事故暴露出的问题，举一反三，一是要深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，坚持“人民至上、生命至上”，将安全生产作为第一要求、第一责任、第一标准，放在心头、抓在手头，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是全面落实治本攻坚三年行动各项工作要求，全面排查和整治安全隐患。以“四不两直”和暗查暗访、重点检查等方式，认真开展安全生产监管执法检查工作，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，真正把事故防范压力传导到企业、到基层、到一线员工，通过严查严处推动生产经营单位牢固树立安全生产意识，依法落实主体责任，增强主动消除违法违规行为的自觉性，切实把安全生产的要求、标准规范的规定落实于生产经营的全过程和各方面。三是切实重视和推进落实安全生产管理制度，定期调度网格化管理工作进度，研究解决网格化管理遇到的问题，把事故警示传达到各网格内的生产经营单位，切实把高处作业的工作要求压实到网格内生产经营单位的主要负责人及全体员工。

各镇街、各工业园区要全面构建全域覆盖、权责清晰、运转

高效的安全生产网格化管理体系，明确网格责任人、监管职责与工作流程，实现安全监管无死角、无盲区。健全网格日常巡查、隐患上报、动态更新、整改闭环全链条机制，加强网格员业务培训，提升隐患排查、风险预警、应急处置基础能力，切实把安全风险管控在源头、化解在基层，筑牢安全生产第一道防线。

牢牢抓紧市、区各项安全生产专项整治不放松。各镇街、各工业园区要全面排查整治特种作业防护缺失、设备老化、操作不规范、现场监管缺位等各类安全隐患。严格落实特种作业审批制度，强化作业人员安全培训与持证上岗管理，加大安全防护设备配备、使用情况督查力度，建立隐患排查台账，实行销号管理、闭环整改，常态化开展专项督导检查，坚决遏制触电事故发生。

纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全面夯实行业安全发展根基。各镇街、各工业园区要按照安全生产治本攻坚三年行动各项部署要求，聚焦重点行业、重点领域、重点环节深层次安全问题，坚持标本兼治、综合治理，督促企业落实主体责任，开展自查自纠和安全基础提升等工作。紧盯重大风险防控、加强重大事故隐患排查整治，实现动态清零，强化部门联动、协同攻坚，定期复盘工作成效，补齐安全监管短板，从源头化解系统性安全风险，推动安全生产形势持续稳定向好，夯实行业领域安全发展长效根基。