海州区站前街道东驿小区东区 11 号楼 1 单元楼道“3·26”亡人火灾事故调查报告

2026 年 6 月 26 日

一、火灾事故调查组织情况.....1-2
二、起火场所基本情况.....2
（一）建筑及地理位置.....2
（二）死亡人员健康情况..... 2-3
三、灭火救援处置情况.....3
（一）接警与力量调度.....3
（二）现场处置情况.....3-4
四、火灾原因及人员死亡分析.....4
（一）起火相关调查.....4
（二）电动自行车溯源调查情况.....4-5
（三）起火原因认定.....5-9
（四）火灾蔓延及人员死亡原因.....9-10
五、事故暴露的突出问题.....10
六、延伸调查情况.....10-11
（一）使用管理责任.....10-11
（二）消防技术服务机构责任.....11
（三）消防产品质量责任.....11
（四）政府部门监管责任.....11
七、责任追究及处理建议.....11-12
八、后续工作开展情况.....12-13

海州区站前街道东驿小区东区 11 号楼 1 单元楼道“3·26”亡人火灾事故调查报告

2026 年 3 月 26 日 19 时 29 分许，阜新市海州区站前街道东驿小区东区 11 号楼 1 单元楼道发生火灾,过火面积约 20 平方米，直接财产及经济损失约 37.9 万元，火灾造成 502 室住户王某某（女，身份证号：210905XXXXXXXX1025）1 人死亡。



火灾现场整体照片

一、火灾事故调查组织情况

死者王某某，确认死亡时间为 2026 年 4 月 4 日，依据《火灾统计管理规定》《辽宁省火灾事故责任调查规定》，海州区成立由常务副区长牵头，区消防救援大队、区公安局、区应急管理

局、区住建局、区市场监管局、站前街道为成员的事故责任调查组，同步开展火灾事故延伸调查工作。

二、起火场所基本情况

（一）建筑及地理位置



图为事发建筑位置图

起火建筑为海州区站前街道东驿小区东区 11 号楼 1 单元，系 6 层砖混结构多层老旧住宅，每层 3 户，共计 18 户居民。楼栋东侧毗邻海州区创业路市场，西侧为小区内部道路，北侧紧邻 13 号楼、南侧紧邻 9 号楼，使用性质为居民住宅。

（二）死亡人员健康情况


死者王某某，76 岁，汉族，身份证号：210905XXXXXXXX1025，

独居 502 室。经对王某某亲属调查询问及医院诊断，死者王某某生前自身患有高血压基础疾病，年岁较大，行动不便。

三、灭火救援处置情况

（一）接警与力量调度

2026 年 3 月 26 日 19 时 31 分，阜新市消防救援支队指挥中心接到火灾报警称，位于阜新市海州区站前街道东驿东区 11 号楼 1 单元楼道发生火灾。接到报警后，指挥中心立即调派振兴路消防救援站、开明街消防救援站、水塔公园小型站 3 站 6 车 28 名救援人员赶赴现场实施扑救；19 时 35 分，振兴路消防救援站率先抵达现场。19 时 45 分，公安、街道、燃气、医疗、电力等部门到场联动。

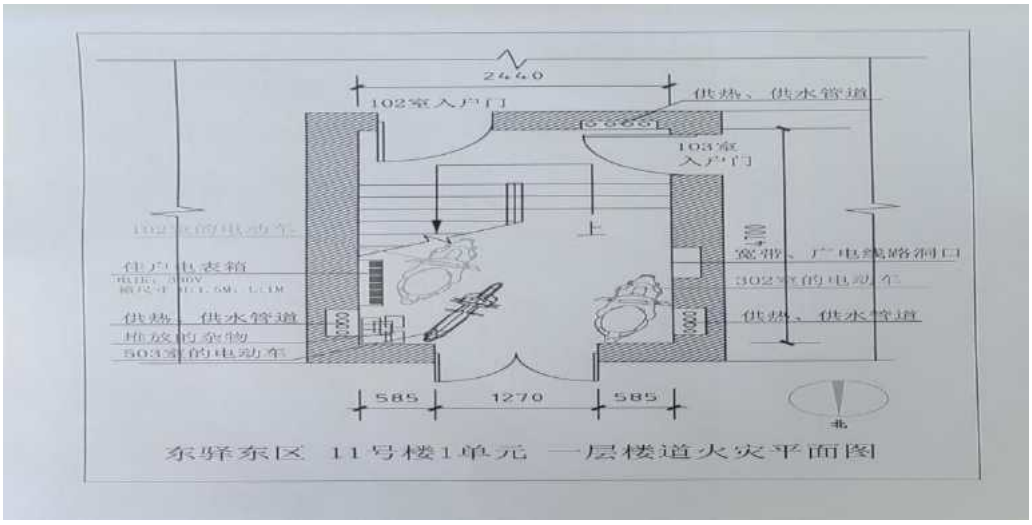

图为东驿东区 11 号楼 1 单元一层楼道火灾平面示意图

（二）处置情况

到场后，经侦查发现，现场为住宅楼 1 层楼道起火，有大量

浓烟，指挥员立即成立搜救小组，在楼梯口设置水枪阵地实施点射灭火，搜救小组利用无齿锯、六米拉梯从建筑背侧开辟救生通道。19 时 42 分，二楼被困住户通过拉梯成功疏散至安全区域；19 时 50 分，楼内住户陆续撤离至室外安全地带；20 时 20 分，502 室被困人员王某某被救出，紧急送往辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 ICU 救治；20 时 25 分，全部被困人员疏散完毕；20 时 30 分，现场排查无复燃风险，各救援队伍返回归队。

四、火灾原因及成因分析

（一）起火相关调查

火灾发生后，调查人员围绕起火时间、起火部位、起火点、电气线路敷设、死者生前生活情况等对住户、国家电网工作人员、物业管理人员进行调查询问，同步开展现场勘验、物证固定；向三大通信运营商及国家电网公司发函，调取相关时段的断网、断电记录，完善证据链条；委托专业机构开展技术鉴定，提供专业支撑。

（二）电动自行车溯源调查情况

鉴于本次火灾现场涉及电动自行车，调查组严格按照《阜新市电动自行车全链条专项整治工作方案》要求，第一时间启动涉事车辆溯源核查工作：一方面对电动自行车使用人制作询问笔录，全面核实车辆购置、使用、电池更换及日常充电方式、停放位置、是否私改线路等情况，结合其长期充电习惯综合研判，排除违规

充电、不当使用引发自燃风险；另一方面联动市场监管部门，通过车架号、电池铭牌追溯车辆生产、销售及配件流通全链条。经调查，涉事车辆线路、电池、充电器均符合国标，不存在质量缺陷、线路故障、电池破损、保护装置失效等硬件隐患。





图为电动自行车调查相关情况

（三）起火原因认定

1.起火时间的认定。为精准核定本次火灾起火时间，调查组全面开展现场调查取证工作。依法分别提取居民李某某、某某粮油店两处监控视频资料，并将视频素材送检至应急管理部沈阳消防研究所物证鉴定中心（以下简称沈阳消防所）开展专项检验检测。结合鉴定结论、相关证人证言及119接警记录等多项资料，综合研判认定本起火灾起火时间为2026年3月26日19时29分许。

2.起火部位的认定。东驿东区 11 号楼 1 单元单元口内部燃烧痕迹最为严重，1 单元 1 层内东墙原停放 2 辆电动自行车，对面停放 1 辆电动车，均全部过火烧毁。楼道内电表箱内电表全部烧毁，2 层以上无明显过火痕迹，有大量烟熏痕迹。综合认定起火部位位于东驿东区 11 号楼 1 单元 1 层楼梯口东墙处。



图为起火部位东驿东区 11 号楼 1 单元 1 层楼梯口东墙处

3.起火点的认定。东驿东区 11 号楼 1 单元门一层东侧有一处电表箱，电表箱全部过火，电表箱北侧面及西侧面西北角变色痕迹明显，电表箱金属外壳两侧受热变形。电表箱内共有 17 个电表全部过火及烧损，电表箱门对应里侧石板开关处，有明显金属受热变色痕迹，电表箱门里侧其他部位受火痕迹比较均匀，电表箱外壳北侧面金属面变形成枯黄色。

结合现场勘验情况及沈阳消防所金相分析，综合认定起火点为东驿东区 11 号楼 1 单元 1 层楼道内东墙电表箱内部。




图为 1 层楼道电表箱烧损情况

4.起火原因的认定。

一是结合海州区市场局对电动自行车品牌手续的调查情况，结合沈阳消防所送检的电动自行车检测结果为二次短路熔痕，可以排除送检的电动自行车电池及充电设备发生火灾的可能。其他两辆电动自行车未安装电瓶，故直接排除。

二是根据当事人的询问笔录和现场监控的视频分析，起火前起火部位附近未发现有可疑人员及其他异常情况，结合现场勘验，在起火部位附近未发现其他的点火器具及助燃物品。因此，排除人为纵火及遗留火种引发火灾的可能。

三是根据《阜新市气象服务中心气象证明》，排除雷击引发火灾的可能。

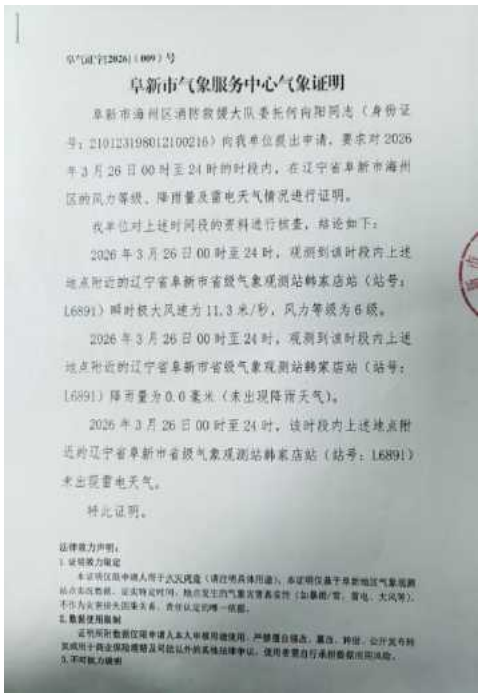

阜气证字[2026]（009）号

阜新市气象服务中心气象证明

阜新市海州区消防救援大队委托何向阳同志（身份证号：210123198012100216）向我单位提出申请，要求对2026年3月26日00时至24时的时段内，在辽宁省阜新市海州区的风力等级、降雨量及雷电天气情况进行证明。

我单位对上述时间段的资料进行核查，结论如下：

2026年3月26日00时至24时，观测到该时段内上述地点附近的辽宁省阜新市省级气象观测站韩家店站（站号：L6891）瞬时极大风速为11.3米/秒，风力等级为6级。

2026年3月26日00时至24时，观测到该时段内上述地点附近的辽宁省阜新市省级气象观测站韩家店站（站号：L6891）降雨量为0.0毫米（未出现降雨天气）。

2026年3月26日00时至24时，该时段内上述地点附近的辽宁省阜新市省级气象观测站韩家店站（站号：L6891）未出现雷电天气。

特此证明。

法律效力声明：

1. 证明效力限定

本证明仅限申请人用于公民或（请注明具体用途），本证明仅基于阜新地区气象观测站点实况数据，证实特定时间，地点发生的气象灾害事实性（如暴雨/雪、雷电、大风等），不作为灾害损失因果关系、责任认定的唯一依据。

2. 数据使用限制

证明所附数据仅限申请人本人审核用途使用，严禁擅自修改、篡改、转售、公开发布转发或用于商业保险理赔及可能引外的其他法律争议，使用者需自行承担数据误用风险。

3. 不可抗力说明



气象灾害具有突发性与复杂性，本证明不担保数据与灾害影响的完全对应性，因前端天气引发的次生灾害、间接损失等情形不在证明范围内。

4. 免责条款

气象部门不对因自然灾害导致的财产损失、人身伤害等以基本数据为证明法律责任，申请人应依法通过保险、行政救济等途径主张权益。

5. 法律适用

本证明依据《中华人民共和国气象法》《阜新市灾害防御与气候资源利用条例》等编制，相关解释权归气象主管机构所有，争议解决适用中华人民共和国法律。


2026年5月13日

图为阜新市气象服务中心气象证明

四是经现场勘验，东驿东区11号楼1单元1层楼道内燃烧痕迹最为严重。1层内东侧电表箱燃烧痕迹对比，北侧重于南侧。1层过火痕迹明显重于其他层，门口里侧过火痕迹对比，东侧重于西侧。现场勘验电表箱整体过火痕迹对比，里侧重于外侧，北侧重于南侧。电表箱上方楼梯夹角上方烟熏痕迹明显，墙皮脱落，北侧呈烟熏黑色，南侧呈灰白色。

应急管理部沈阳消防研究所司法鉴定中心的鉴定意见（编号：2621010805000012），电表箱内提取线路经检验金相组织呈现为铸态组织，熔化区晶粒由柱状晶和胞状晶组成，金相试样磨面内

的孔洞形态呈圆形、椭圆形，基体区与熔化区显微组织形态有明显不同，符合短路熔痕的金相特征。

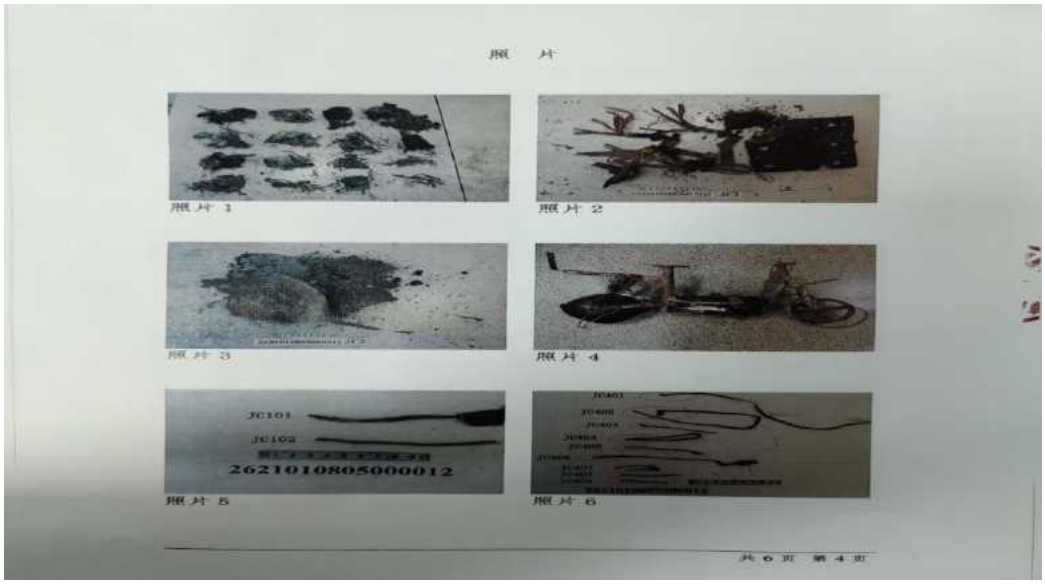

图为电表及线路送检照片

结合以上，认定起火原因为东驿东区 11 号楼 1 单元 1 层楼道内东墙电表箱内部电气线路发生故障产生火花，引燃电动自行车等周围可燃物，引发火灾。

（四）火灾蔓延及人员死亡原因

死者王某某（身份证号码：210905XXXXXXXX1025），女性，年龄 76 岁，独居 502 室。3 月 26 日 20 时 20 分，被困人员王某某被救出，紧急送往辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 ICU 救治。送医后于 2026 年 4 月 4 日死亡。医院诊断死亡原因为缺氧及一氧化碳中毒导致的多器官功能衰竭。

通过调查发现，本次火灾因电表箱内部电气线路故障引燃可

燃物引发，燃烧释放大量有毒气体，老旧住宅楼道结构加速烟气向上扩散；死者王某某高龄独居、行动不便，吸入大量一氧化碳，叠加高血压基础疾病，最终救治无效死亡。

五、事故暴露的突出问题

一是居民住宅电气线路维护、保养工作不到位。

二是居民消防安全意识较为薄弱。对日常用电、用气安全风险缺乏足够认知，对身边潜在火灾隐患警惕性不足，防范火灾的自觉性不强，应急避险、初期火灾处置能力欠缺。

三是楼道消防安全管理存在明显短板。楼道内堆积各类可燃杂物，同时存在电动自行车违规停放问题，此类隐患属于典型的可燃物存量大、火灾荷载高。一旦发生火情极易快速蔓延扩大，大幅提升火灾扑救与人员疏散难度。

六、延伸调查情况

（一）使用管理责任

一是东驿东区 11 号楼 1 单元 1 层楼梯间堆放大量杂物，火灾风险突出，住宅居民消防安全意识淡薄，楼道内乱扔乱放杂物，火灾防范能力极度匮乏。

二是通过调查了解，国网辽宁省电力有限公司阜新市供电公司海州分公司，在该单元电表箱上锁，并保管钥匙，其他人无法打开，形成了客观上的管理职能。在日常线路巡护工作中，履职不到位。

三是阜新城投物业管理有限公司房建物业分公司（小区物业）对公共区域设备管理工作、楼道杂物清理工作和电动自行车违规停放管理不到位。

（二）消防技术服务机构责任

本起事故为多层居民住宅火灾，不涉及消防技术服务机构。

（三）消防产品质量责任

本起事故为多层居民住宅火灾，不涉及消防产品。

（四）政府及街道监管责任

根据《辽宁省消防条例》第十二条规定，乡镇人民政府、街道办事处应当履行组织开展消防安全检查、综合应急演练；开展日常性消防安全宣传教育；指导、支持帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作。村(居)民委员会应当开展群众性消防工作，确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，协助开展消防宣传教育，进行防火安全检查。经调查，海州区站前街道工作人员在火灾发生前，深入居民开展了隐患清理及消防宣传教育，但未针对孤寡老人等弱势群体住所的用火、用电等细项隐患开展深入排查。

七、责任追究及处理建议

根据《火灾事故认定书》（阜海消火认字[2026]第 0003 号）起火原因的认定，国网辽宁省电力有限公司阜新市供电公司海州分公司对住宅单元电表箱内电气线路安全风险排查、管控缺位，

建议由工信部门联系其主管部门进行处理。

阜新城投物业管理有限公司房建物业分公司未切实履行小区消防安全管理主体责任，对日常隐患排查、管控、宣传等各项工作均存在疏漏，建议由住建部门，依法进行处理。

海州区站东社区委员会对东驿东区的消防安全排查不细，存在明显漏洞。海州区站前街道办事处日常监管履职不严。督促、指导物业服务企业和社区消防安全监管、检查不力。建议根据相关法规进行处理。

八、后续工作开展情况

火灾发生后，为及时吸取火灾事故教训，查找工作不足，最大限度避免类似事故再次发生，开展了以下工作:

1、4 月 3 日，区政府组织召开了“3·26”亡人火灾事故通报暨安全生产和社会稳定工作会议，区委、区政府主要领导及消安委全体成员参加会议，对加强基层消防安全管理工作进行了部署，提出了工作要求。

2、开展全区所有住宅“扫楼”工作。区级政府领导带头整合教育、民政、应急、人社、市场、住建等六部门对应相关街道，联合消防、公安、执法局等执法力量，包保下沉对全区住宅小区，以“排查见底、整改彻底、责任压实、长效管控”为核心，开展拉网式排查，建立精准摸排、分类整治、包保兜底、杂物统一清运等工作，全力抵制住宅建筑“带病”运行问题。

3、广泛开展消防宣传和教育培训。指导群众自觉遵守消防法律法规，熟悉掌握防、灭火知识和逃生自救常识，增强应急避险能力。持续压实行业、单位消防安全主体责任，常态化组织乡镇街道、村（社区）开展普法宣传及消防演练等活动，切实筑牢基层消防安全第一道防线。

海州区“3·26”站前街道东驿小区东区
火灾事故调查组
2026年6月26日