萧山新塘太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司“5·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月23日，太初环塑分拣智能工程（浙江）有限公司一名工人在太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司内进行作业时发生高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失41万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年5月24日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区商务局、区总工会等有关部门参加的萧山新塘太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司“5·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山新塘太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司“5·23”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州英博利实业有限公司（以下简称英博利），统一社会信用代码：9133010****5CA5LXM；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：娄*军；注册资本：柒佰叁拾万元整；成立日期：2022 年 12 月 19 日；营业期限：2022 年 12 月 19 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道姑娘桥*号；经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；体育用品及器材制造；针织或钩针编织物及其制品制造等。许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

太初环塑科技（浙江）有限公司（以下简称太初科技），统一社会信用代码：9133052****D5X8E5W；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：曹*东；注册资本：壹仟叁佰叁拾玖万贰仟捌佰伍拾陆元；成立日期：2021 年 2 月 1 日；营业期限：2021 年 2 月 1 日至 2041 年 1 月 21 日；住所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 177-7 室（自主申报）；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发等。

太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司（以下简称太初分拣），统一社会信用代码：9133010****1MHLB1Y；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：曹*

东；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2023年10月09日；营业期限：2023年10月09日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道姑娘桥村姑娘桥*（自主申报）（图1）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；物联网应用服务；企业管理咨询；工业自动控制系统装置销售；环保咨询服务；塑料制品销售；运输货物打包服务；装卸搬运；纸制品销售；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

太初环塑分拣智能工程（浙江）有限公司（以下简称太初工程），统一社会信用代码：9133010****FP1F91B；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：马*华；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2022年02月11日；营业期限：2022年02月11日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦*室（自主申报）；经营范围：一般项目：专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境保护专用设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修等。

（二）死者概况

人员信息：宋*春，男，19**年**月**日出生，户籍住址：江西省上饶市余干县****，公民身份号码：362329****6619，系现场隔断作业工人，本次事故中死亡。

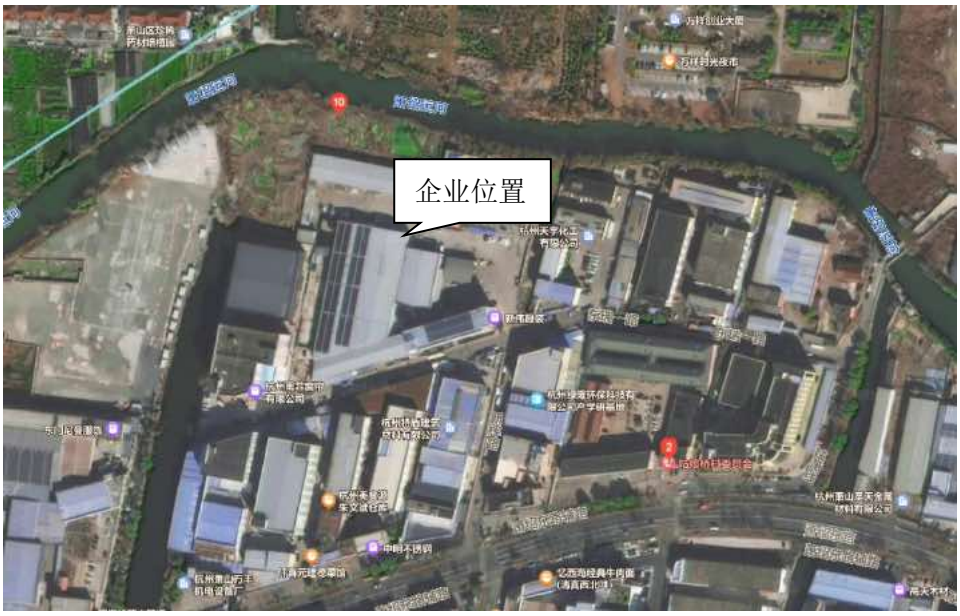


图 1：企业位置

二、事故经过及应急处置情况

太初分拣与太初工程均系太初科技子公司，因太初分拣日常运营时分拣设备影响到周边企业正常生产，故英*利（房东）遂要求太初分拣在厂房内安装隔断。经过太初科技安排，太初工程承担隔断安装工程。太初分拣与太初工程未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产职责。

2024 年 5 月 23 日 9 时许，宋*春、单*绿、徐*凯三人（均系太初工程员工）来到太初分拣进行隔断作业。三人分工情况：由宋*春在脚手架的最高层，负责固定用来隔断的铁皮；单*绿在脚手架的第二层，负责为宋*春递送铁皮；徐*凯在脚手架的最下

层，负责拿铁皮。事发前，太初分拣负责人李*曾提醒三人“需佩戴安全帽，系好安全带”，但三人并未理会。

事发时，单*绿将一块铁皮递给宋*春，因该铁皮需固定的位置较高，于是宋*春爬到厂房的钢结构上，在钢结构上固定铁皮。完成后，宋*春从钢结构爬回脚手架第三层。此时，在脚手架第二层的单*绿看到宋*春突然出现向后仰的动作，随即宋*春从脚手架的第三层坠落至地面。

发生这一情况后，徐*凯立即拨打120急救电话，救护车到达现场后将宋*春送至萧山中医院进行抢救。

三、应急处置评估

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，徐*凯立即拨打了120急救电话，同时根据120的指示开展急救，一同在现场的单培绿将情况向太初分拣的现场负责人李*汇报，并等待120救护车的到来。当日10时55分，120救护车到达现场。

（二）医疗救治和善后情况

宋*春于2024年5月23日经萧山区中医院抢救无效死亡。2024年5月29日，太初工程与宋*春家属就赔偿一事达成协议，并签订了《调解协议》。

（三）事故应急处置评估

徐*凯立即第一时间拨打了120急救电话，并根据120的指示开展急救，尽到了一定的紧急救助责任。但太初工程未制定高处坠落的安全生产应急预案，未对员工开展高处坠落的应急处置

教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能，故太初工程在事故中的应急处置存在不足。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2024年5月24日对现场进行勘验，具体情况如下:

现场情况:事发地点位于新塘街道姑娘桥社区英博丽园区内（萧山区新塘街道姑娘桥*号），涉及施工的车间系太初分拣向杭州名盟企业发展有限公司租赁（经调查，杭州名盟企业发展有限公司与英博利法人均为娄*军），事发位置位于租赁车间内（见图2）。

事发现场有一个三层的脚手架（见图3），经测量，脚手架每层约为1.7米，总高度约为5.1米。在脚手架旁，有一处血迹，经现场了解，系死者宋*春坠落时所遗留。在血迹的上方， 有一块铁皮，系现场进行隔断作业所需固定的铁皮，经现场测量，长约为2米，宽约为1米。

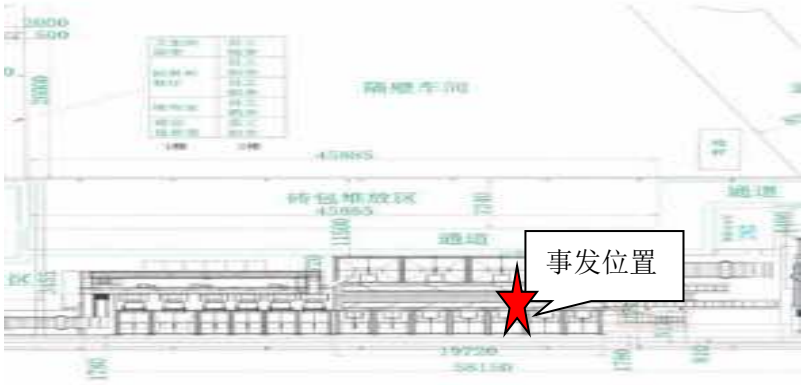


图 2：事发具体位置



图 3：现场脚手架



图 4：现场血迹与铁皮情况

五、事故原因

（一）事故直接原因

宋*春，违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）中 5.1.2“悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的选用与佩戴应符合国家现行标准《安全带》（GB6095）的有关规定。”和太初工程《安全防护用品使用规定》中“从事可能受到头部撞击的工作，须佩戴安全帽”的规定，在未系安全带、未佩戴安全帽的情况下进行高处作业，不慎坠落至地面，坠落高度约为 5.1 米，后因伤势过重，抢救无效死亡。

六、政府相关管理单位履职情况

属地单位：杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处，2024 年 1 月 1 日，姑娘桥村与太初分拣签订《新塘街道工贸企业生产

安全（消防）责任书》。2024 年 3 月 4 日该企业试运营后，街道及属地姑娘桥村共计对该企业开展安全生产检查 2 次，开具隐患告知单 1 份，检查记录中未发现存在高空作业安全隐患风险。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

宋*春，男，现场隔断作业工人，在未系安全带、未佩戴安全帽的情况下进行高处作业，不慎坠落至地面，坠落高度约为 5.1 米，后因伤势过重，抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议;

1.太初工程

（1）安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未与太初分拣签订安全协议，致宋*春违规高处作业;

（2）生产安全事故隐患排查治理不到位，未对现场进行有效监督管理，未能及时发现并消除作业人员未使用安全带、安全帽的事故隐患;

（3）安全教育培训不到位，未对作业人员进行高处作业教育培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照相关规范未使用安全带、安全帽进行高处作业;

（4）应急处置不到位，未制定高处坠落的《安全生产事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和

演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能。

对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.张*涛，太初工程主要负责人

（1）安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未与太初分拣签订安全协议，致宋*春违规高处作业；

（2）生产安全事故隐患排查治理不到位，未对现场进行有效监督管理，未能及时发现并消除作业人员未使用安全带、安全帽的事故隐患；

（3）应急处置不到位，未制定高处坠落的《安全生产事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能。

对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.太初分拣及其主要负责人

作为发包单位，未与太初工程签订安全协议，对承包单位的安全生产统一协调管理不到位，未及时消除承包单位作业人员违规高处作业的安全隐患。

建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定对其进行行政处罚。

4.英博利及其主要负责人

作为出租单位，未有效落实对承租单位的安全生产统一协调管理，未及时消除承租单位作业人员违规高处作业的安全隐患。

建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定对其进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）太初工程

要深刻吸取本次高处坠落事故的教训，制定高处作业相关管理制度和操作规程，加强作业现场的监督管理，及时排查并消除事故隐患。要扎实开展安全生产教育培训工作，提升员工安全操作技能和危险因素防范意识，要制定《安全生产事故应急救援预案》，并按时开展应急演练，了解事故应急处理措施，避免类似事故的发生。

（二）太初分拣

要与承包单位签订了专门的安全生产管理协议，进一步落实了人员对现场进行管理，切实履行好发包方安全生产统一协调管理职责，进一步加强对外包单位作业人员的安全管理，及时制止各类违规作业行为的出现，确保生产安全。

（三）英*利

虽与承租单位签订了专门的安全生产管理协议，落实了人员对现场进行管理，但要切实履行好出租方安全生产统一协调管理职责，进一步督促承租单位对外包单位作业人员的安全管理，及时制止各类违规作业行为的出现，落实隐患整改，确保生产安全。

（四）新塘街道

要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次企业外来承包商作业和高处作业的专项检查，全面排查事故隐患，同时要摸清辖区内再生资源回收企业的底数；要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，防范类似生产安全事故的发生。

（五）区商务局

针对本起事故暴露的问题，牵头做好再生资源回收行业的专项检查，全面排查事故隐患；要举一反三，督促相关单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，防范类似生产安全事故的发生。

萧山新塘太初分拣智能技术（杭州萧山）有限公司

“5·23”一般高处坠落事故调查组

2024年7月22日