娄底经开区湖南巨大重工机械有限公司2.8t半门式电动单梁起重机安装项目“8·10”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-01-25 09:56 浏览量：69 【字体： 大 中 小】

2025年8月10日14时36分，娄底经开区湖南巨大重工机械有限公司2.8t半门式电动单梁起重机安装项目发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人重伤，预估直接经济损失115万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经娄底市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市市场监管局、市住建局、娄底经开区管委会参加的“娄底市人民政府娄底经开区湖南巨大重工机械有限公司2.8t半门式电动单梁起重机安装项目“8·10”一般物体打击事故调查组”（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委参加，聘请技术专家组参与，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、取证调查、资料查阅、谈话调查、综合分析，查明了企业的基本情况，

事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，初步认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起安装人员违章使用起重机械吊装作业，作业现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位的基本情况

1. 湖南巨大重工机械有限公司（以下简称湖南巨大公司）

湖南巨大公司是一家民营企业，工商登记的经营范围为:重型机械、冶金成套设备、重型成套机器的研究、设计、销售；钢材、建材、五金交电、有色金属、焦炭、冶金产品销售等，成立于2011年09月，法定代表人：李*国。但因各种原因，一直未从事其工商登记的业务，事发时，业务为对外厂房出租。

公司在娄底经济技术开发区一工业园区内有一栋钢架结构棚式厂房，东西走向，长192m，宽120m，高20m，厂房有6跨，每跨宽20m，间有钢柱支撑。每跨房梁上有2-3台无驾驶室桥式起重机（俗称行吊）。

厂房分别租与航禹物流公司、湖南精正机械有限公司、湖南科盛安特公司等3家单位，各单位租赁区域用彩钢板围栏隔开。

事发时，该公司有员工1人，名为高*舒。李*国因长期不在公司，委托公司原法定代表人李*家（69岁）管理公司全盘事务，高*舒负责具体事务。



图1 湖南巨大公司地理位置图

湖南科盛安特公司（第4、5、6跨）	暂未出租	航禹物流（第1跨）
	湖南精正机械有限公司（第2、3跨）	

图2 厂房租赁平面示意图

2. 湖南精正机械有限公司（以下简称湖南精正公司）

湖南精正公司是一家从事轴承销售、轴承制造、齿轮制造等业务的民营企业，成立于2024年11月26日，地址：湖南省娄底市涟滨街道吉星北路旺达创业园31栋3楼3300室，法定代表人李*。2025年1月，该公司租赁了湖南巨大公司厂房的第2、3跨东侧区域作为生产场地，建设“万向传动轴”生产线，租赁区域长96m，宽40m，约4020平米，2025年5月开工建设，事发时正处于设备安装调试阶段，未正式生产。

湖南精正公司厂域内第3跨有一台LHE16（16+16）-18.5A4型16t电动双梁无驾驶室桥式起重机（编号：155020765，以下简称5＃行车）和两台2.8t单梁无驾驶室桥式起重机，第2

跨有一台LHE16（16+16）-18.5A4型16t电动双梁无驾驶室桥式起重机（编号155020764），4台行车均为湖南巨大公司所有，湖南精正公司专用，所需费用包含在厂房租赁费内。



图3 湖南精正公司厂区内部图

事发时，该公司有员工10人。李*为公司总经理，负责公司全面工作；龚*强任设备安装调试负责人，吴*升、李*辉、杨*波、黄*斌等为设备安装调试人员。

3. 陈*生施工队

陈*生施工队是由自然人陈*生（娄星区***社区居民）组织的施工队，人员不固定，由陈*生根据需求聘请，按300元/天支付报酬，参与本次安装施工的有周*军（娄星区***社区居民，参与施工5天）、杨*波（湖南精正公司员工，参与施工1天）、吴*升（湖南精正公司员工，参与施工1天）等，主要施工内容是为湖南巨大公司在湖南精正公司厂域内安装1台2.8t半门式电动单梁起重机（以下简称2.8t半门吊）。

（二）事故项目由来

因生产需要，湖南精正公司、湖南巨大公司双方口头约定，在湖南精正公司厂域内加装4台2.8t半门吊，湖南巨大公司负责采购，湖南精正公司负责安装。7月初，湖南精正公司相继安装了3台。8月初，湖南巨大公司决定自行安装另1台，8月4日，李*家代表湖南巨大公司将

安装项目发包给自然人陈*生，双方签订了简易合同，施工内容包括“地轨安装、行车臂腿缩短、牛腿安装、行车梁安装、行车安装、围栏安装、表面清洗”，合同对相关要求进行了明确：“陈*生承包湖南巨大重工机械有限公司安装2t小行（车）及轨道、轨道梁安装，按上面内容和口头交待要求做好，达到要求。全部材料是湖南巨大重工机械有限公司的，陈*生负责安装改制和清洗，全部安全责任由陈*生负责，与湖南巨大重工机械有限公司无关，工程项目费用6300元，项目于2025年8月15日前完工”。

（三）安全管理情况

1. 湖南巨大公司

湖南巨大公司与湖南精正公司等承租单位签订了《厂房出租安全环保协议书》，对双方的安全责任进行了明确，该公司主要负责公司厂房、供电供水消防设施的安全管理和厂区的安保工作；与承租单位相关人员联合组成了安全管理组织，制订了简单的《生产安全事故应急预案》，对一些事故的应急处置进行了明确。具体事务由高*舒负责。

2. 湖南精正公司

湖南精正公司对安全生产责任人进行明确：李*为公司安全生产责任人，全面负责公司日常安全管理工作，龚*强为机加工生产部门安全责任人，李*辉为装配部门安全责任人。公司制订了简单的《安全生产管理制度》《设备安全操作规程》《生产安全事故应急预案》，对安全相关事项进行了明确；开展了相关安全检查，如：2025年5月5日起，每周进行了一次安全检查，对“人员、设备本体、安全附件、环境、政府监督”等进行了分项检查；2025年4月20日起，每月召开了一次安全例会，4月20日安全例会对“吊车无人指挥、看不清起落点不准吊装”等进行了强调；2025年6月起，每月召开了一次（质量）安全调度会议，6月10日召开的每月（质量）安全调度会议还对“个别行车遥控器不灵敏”提出了“更换电池”的整改要求。

3. 陈*生施工队

该施工队没有确定安全管理制度，未明确安全管理人员和吊车指挥人员，也未制定起重机安装方案。

（四）涉事起重机械基本情况

1. 待安装的起重机械

待安装的起重机械为2.8半门式电动单梁起重机（2.8t半门吊），是一种有轨运行的小型起重机，额定荷载2.8t，配套MD型电动葫芦，起升高度6m，不属于特种设备。其支撑和运行方式是在厂房立柱托架上安装横梁，以此作为起重机的一端支撑和导轨，俗称“天轨”，在支腿下方安装小型钢轨，以此作为另一端的支撑和导轨，俗称“地轨”，中间横吊梁夹装电动葫芦用于重物吊装。“天轨”为一根长16m，宽180mm，高240mm，重约0.5t的工字钢梁（详见图4，图中所示仅为同类型起重机，而非本厂待安装起重机）。



图4 待安装的起重机械样式

2. 事发项目使用的起重机械

事发项目使用了5＃行车。5＃行车是一台LHE16（16+16）-18.5A4型16t电动双梁无驾驶室桥式起重机，为湖南巨大公司所有，湖南精正公司专用，据《特种设备目录》，属于特

种设备。该起重机2015年8月21日投入使用，2023年8月22日经检验机构检验合格（有效期2年）。行车梁上安装有两台电动小车，小车各配一吊钩，无线遥控操纵。

（五）项目施工情况

1. 前期施工情况

2025年8月5-9日，陈*生、周*军安装“地轨”、准备材料。报酬：300元/天·人，陈*生支付。详见图5。



图5 “地轨”安装现场

2. 拟定的2.8t半门吊“天轨”（工字钢梁）安装方法

（1）操作步骤：为5＃行车特制一个吊篮-“天轨”放在篮沿上-安装人员进篮-篮内人员遥控操作5＃行车起吊-将“天轨”摆放在厂房立柱托架上-篮内安装人员将“天轨”焊接在立柱托架上-篮内人员遥控5＃行车，使吊篮整体下沉移出-操作吊篮移至另一个立柱焊接。详见图6。



图6 “天轨”安装现场

（2）吊篮组成：吊篮由两个小方篮组成，一篮站作业人员，篮沿托放“天轨”，用于焊接和载人载物（暂称为作业篮”，一篮配重，内放钢质重物，用于平衡（暂称为配重篮），用两钢管“担”接两篮形成吊篮。两篮上各接一挂钩，由5＃行车吊挂。“天轨”侧放于作业篮沿，为防止“天轨”倾倒，在作业篮边沿焊设两个交错的“防倒柱”（小钢柱），将“天轨”夹于两柱间，并焊稳，再用帆布带绑扎。湖南精正公司先前安装的3台2.8t半门吊均采用此方法。具见图7。

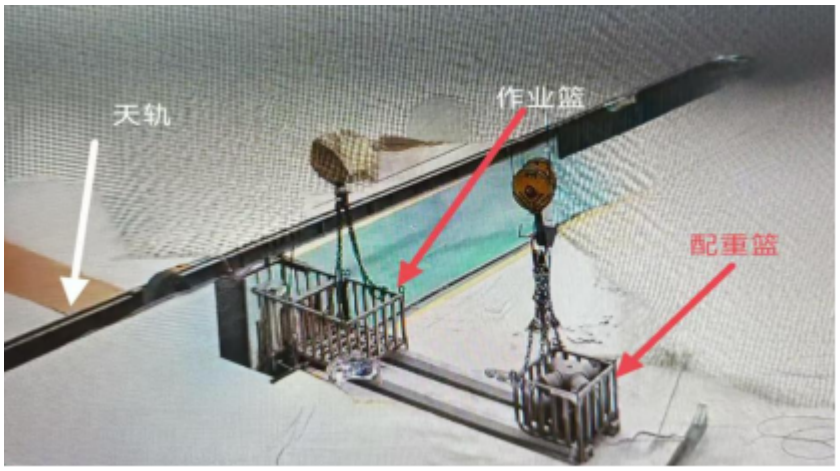


图7 吊篮组成

（六）事发经过

8月10日，湖南精正公司按例放假。

8月10日上午，陈*生施工队进行安装准备。陈*生、杨*波、周*军、吴*升4人作业，开展了测量定位、吊篮设置、焊具准备、构件清理等工作，并用5＃行车将“天轨”吊放在特制吊篮沿上。杨*波还乘吊篮检查了立柱托架。11时50分结束工作。

8月10日14时许，安装开始。杨*波、陈*生、周*军安装“天轨”，吴*升清理起重机构件；

14时18分，杨*波、陈*生2人登上作业篮（均未佩戴安全带）准备作业，周*军在地面负责拉绳防止“天轨”晃动；

14时20分，杨*波、陈*生将“天轨”摆放在立柱托架上；

14时21分，杨*波、陈*生将“天轨”与“防倒柱”间的绑带解除；

14时23分，杨*波将“天轨”与作业篮间的焊点切除；

14时27分，杨*波在立柱托架上焊上防坠挡板；

14时36分，杨*波遥控操作吊篮下降并平移，平移时，“防倒柱”勾住“天轨”，“天轨”瞬间坠落，砸中作业篮，作业篮失衡解体，杨*波、陈*生及篮中焊具坠落，篮底方形钢管同时坠落。

杨*波仰面坠地，方钢压胸，头、耳、口流血；陈*生坠落在一开关箱上，未受重物打击。

至此，事故已发生。

（七）事故发生现场情况

8月10日16时，专家组进场现场勘查。湖南精正公司厂域西部，厂房第2、3跨间第9柱西南向1m有血迹一滩，为杨*波坠落处；第9柱南侧1m，有一高60cm、长30cm、宽20cm的机电开关箱，受打击变形，为陈*生坠落处； 第9立柱南10cm，有一东西向平放，焊疤切割痕迹明显的工字钢梁，为坠落的“天轨”；血迹处有一根120×120mm，长6m的方形钢管，南北向平放，为吊篮连接钢管。5＃行车停于血迹上方，行车吊钩悬挂一钢制吊篮，吊篮倾斜悬

挂，吊篮长2.2m，宽1m，深0.52m，距离地面高3m，撞痕明显。湖南精正公司厂域第3、4跨间立柱上装有三台2.8t半门吊，未接电，不能运行。



图8 事发现场

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人重伤。

直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）定：已损失15.8017万元，人员死亡赔偿按100万估算，共约115万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，周*军与闻声前来的吴*升将压在杨*波身上的方钢移开，将陈*生抬放至地上。附近的高*舒、龚*强2人闻声赶来，吴*升、龚*强拨打“110”和“120”。李*接到高*舒的电话也赶到了现场。

14时53分，娄底市第一人民医院“120”赶到现场，“杨*波意识丧失，呼之不应，颈动脉搏动消失，头部可见大量鲜血，可见脑浆外溢，瞳孔散大固定”，医生当即宣布临床死

亡。陈*生尚可说话，有多处皮肤软组织擦伤，随即被送往娄底市第一人民医院救治。

（二）事故信息接报及响应情况

14时58分许，当地涟滨派出所即将事故信息通告涟滨街道办事处；

涟滨街道办事处接到事故信息后随即向娄星区委办、区政府办，娄底经开区产业发展局（安监局）报告；

娄星区委办、区政府办，娄底经开区产业（安监）局接到信息后即上级单位报告事故信息；

15时12分，娄底市应急管理局接到事故信息；

15时30分许，涟滨街道办事处、娄底经开区产业发展局（安监局）、娄底市应急管理局、娄星区市场监管局相继派人赶到事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，虽经属地政府多次协调，但遇难者家属未与陈*生、湖南巨大公司、湖南精正公司等达成赔偿协议，经协商先由湖南巨大公司垫付10万元用于遇难者安葬，相关赔偿由遇难者家属向法院提起诉讼，事故未引发社会舆情。

陈*生多处皮肤软组织擦挫伤、L1.2椎体压缩性骨折、第11肋骨骨折，经娄底市第一人民医院手术治疗20天出院，出院医嘱：卧床休息3个月。

（四）事故应急处置评估

经调查认定：事故发生后的事故现场应急处置符合有关规定，相关政府、部门事故信息报告处置符合有关规定。但事故单位未按《生产安全事故报告和调查处理条例》要求向安全监管部门报告事故信息。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

杨*波和陈*生违规使用起重机械吊载人员高处作业，且吊篮不牢固，人员无防坠保护，操作人员操作起重机械时失误，导致待安装的钢梁坠落砸中吊篮而造成作业人员坠地，且被坠落物打击，造成杨*波死亡。

（二）间接原因分析

1. 现场安全管理缺失：无专人对吊装作业进行现场管理。

2. 劳动组织不合理：组织者陈*生无安装“天轨”经验，不具备施工能力，杨*波虽有一定安装经验和行车操作经验，但未合理组织作业和采取有效的安全防范措施。

四、有关单位存在和暴露的主要问题

（一）事故相关单位

1. 陈*生施工队。以自然人陈*生为主的2.8t半门吊安装施工队[]在不具备施工能力的情况下，承包安装项目，组织开展施工作业。

2. 湖南精正公司。对其承租的5＃行车管理不善，给予其员工擅自违规使用起重机械的机会，且其公司7月初在安装3台同类型2.8半门吊车时，同样违规使用了5＃行车，违反《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）5.1（13）之规定。

（二）有关监管部门

1. 娄星区市场监管局。负责对全区（含娄星区和娄底经开区，2025年7月6日因机构调整才履行娄底经开区特种设备监管职责，7月6日以前经开区相关监管职责由娄底市市场监管局直属分局负责）起重机械等七大类特种设备的生产、经营、使用单位和检验检测机构实施监督检查，开展特种设备安全隐患排查与治理，查处违法行为。下设特种设备安全监察股，负责具体事务，股室负责人为谢*、副股长为邓*（娄底市市场监管局直属分局转隶人员）、徐*兰，局分管领导为谢*明。该单位2025年按国家和省市有关规定，对所辖区域内实行“双随机”计划执法检查，其中40家企业为重点监管单位，16家企业为随机抽检单位，8月份已执法检查48家，2024年、2025年两年湖南巨大公司均未列入执法检查单位。

调查组认为：该单位①对起重机械类特种设备安全监管重视不足：2024年娄底经开区检查有起重机械的特种设备使用单位69家，查处有严重安全隐患的起重机械18台，说明该区起重机械隐患较多，相关工作转隶之后未引起足够重视；②特种设备“日管控、周排查、月调度”工作机制推动不力：该机制是《娄底市市场监管系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案》（2024-2026年）的主要任务，湖南巨大公司长期未建立该机制，该单位未采取有效措施推动该项工作。

2. 娄底经开区产业发展局（安监局）。根据《娄底经济技术开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（娄办〔2021〕24号），其安全监管相关职责为：负责区内企业和项目的管理工作，申报国家和省、市拨款建设项目及重大建设项目并组织协调实施；按权限负责区内安全生产监督管理工作。2025年7月6日以后承担娄底经开区园区安全生产监管和应急救援职责，成*为局长，主持全面工作，曾*冬为副局长，协助成*工作，下设综合组、安监组、应急协调组等3个组，共10余人。安监组负责园区内安全生产综合监管管理工作，按照分级管理原则，依法监督检查园区工业企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作等，陈*任组长，下有3名组员。该单位2024年8月以来共开展专项行动10余次，一般检查146次，开展培训10次，参训260余人次。对4家企业开展了“跟踪式”安全生产督导服务，累计服务13次，并依托安全生产网格化帮扶制度开展安全生产帮扶，2025年3月18日对湖南精正机械有限公司开展了安全生产指导。

调查组认为:该单位开展“度夏保安”安全生产专项行动不力：2025年6月20日至2025年8月31日，娄底经开区开展了“度夏保安”安全生产专项行动，要求开展一轮隐患排查，该单位未按要求深入企业一线开展隐患排查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

对1家单位，1名责任人员由娄底市市场监管部门依法立案查处；对3名公职人员给予党纪处分，2家负有监管责任的单位责令其做出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产企业主体责任

1. 湖南精正公司。要严格遵守安全生产法律法规，配备安全管理人员，健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，建立全员安全管理制度，加强员工安全教育，强化员工安全意识，加强现场安全生产管理，加强特种设备安全管理，提高安全生产整体水平。

2. 湖南巨大公司。要以事故为鉴，设置安全准入条件，杜绝不具备生产能力的企业和施工单位进厂生产或施工；要抓好产权所属的建筑、消防、用电设施设备的报备报检，要确保厂房安全可靠，消防设施完善可用，电线电路安装规范；要建立安全管理机构，健全隐患自查自改管理机制，督促承租企业履行安全生产管理义务，抓好用电、消防、动火作业安全管理，对发现的隐患要及时督促整改，对不履行安全生产义务的租赁企业，应及时向园区反映或向安全生产监管部门报告。

（二）进一步强化“园中园”“厂中厂”安全生产监管

1. 娄底市经开区管委会。一要多维度构建安全监管体系，“园中园”“厂中厂”因企业密集、产权复杂、风险叠加等特点，已成为了安全生产监管的重点难点领域，要以责任划分为基础、以技术手段为支撑、以长效机制为保障，推动监管模式从事后处置向事前预防转型。二要压实多方责任，构建协同监管框架，明确三方（部门、出租方、承租方）主体责任边界，划清行业监管、建设监管、业务监管界线责任，清除安全监管盲区死角。三要及时出台“园中园、厂中厂安全管理规定”，规范园中园、厂中厂安全管理。

2. 娄底经开区产业发展局（安监局）。要认真履行管委会安委办的职责，加强安全生产统筹协调，强化安全生产监督管理，积极推动安全生产责任清单的完善；要加强特种作业持证上岗监管；要推动外包施工队伍的安全管理建设。

3. 娄星区市场监管局。要强化特种设备监管的责任感和使命感；坚持问题导向，加大信息化建设，提升特种设备安全监察效能；扎实推进“日管控、周排查、月调度”工作机制的建立；主动服务，及时解决企业特种设备检验、使用登记等问题，杜绝设备带“病”作业，人员无证上岗等违法行为；敢于担当，加强对企业2.8t半门吊等准特种设备的安全指导，为扫除安全监管盲区死角做出应有的贡献。

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览

政府网站找错

适老化无障碍服务

0738-8279111
联系电话

友情链接 | 站点地图

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号
办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）
培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031
备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号