政府信息公开

索引号：	11152122767880306E/2023312-00014	**组配分类：**	实施情况
发布机构：	阿荣旗应急管理局	**主题分类：**	综合政务
名称：	呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司“8.7”高处坠落一般生产安全事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2023-12-06	**发布日期：**	2023-12-06

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司“8.7”高处坠落一般生产安全事故调查报告

发布时间：2023-12-06 09:38　来源：阿荣旗应急管理局　浏览次数： 10191
字体：[大 中 小]　文本下载↓

2023年8月7日9时42分，呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司发生一起高处坠落一般事故，造成一人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，阿荣旗政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，成立了由旗委常委、常务副旗长龙飞担任事故调查组组长，湿地公园管理局、旗农牧局局长冯启军、旗政府办副主任崔晓亮、旗应急管理局副局长王世强担任事故调查组副组长，旗检察院、旗应急管理局、旗信访局、旗总工会、旗互联网信息办、旗公安局、旗人社局、得力其尔乡和有关专家组成的事故调查组。事故调查组严格按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致地调查，查清了事故经过和原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了处理意见和防范措施，形成事故调查报告。

经调查认定，阿荣旗得力其尔乡呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司“8.7”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

事故相关单位及有关人员情况：

（一）企业概况

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司（以下简称赛科星公司），类型：有限责任公司，统一社会信用代码91150721MA13PAMG66，法定代表人：包俊杰，地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗得力其尔鄂温克族乡马河村杨维沟组，成立时间：2020年4月13日，营业期限自2020年4月13日至长期，注册资本壹亿贰仟陆佰万元（人民币），经营范围：经营牛冷冻精液、奶牛人工授精冷配服务；动物饲养、繁育及副产品销售；生鲜乳生产及销售：农副产品的收购及销售；饲草料种植、收购及销售；有机肥料的生产与销售；饲料、农牧机械及配件的销售；农牧业机械租赁与专业技术服务；农牧业服务、农牧业咨询服务；在线数据处理与交易处理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故有关人员情况

1、包俊杰，男，身份证号：1**********2，职务：法定代表人。

2、李雪飞，男，身份证号：1**********5，职务：场长。

3、马龙海，男，身份证号：1**********5，职务：设备部经理。

4、仇宝财：男，身份证号：1**********X，职务：安全员。

5、王团辉，男，身份证号：6**********5，职务：水电维修工。

6、刘春风，男，身份证号：1**********4，职务：水电维修工。

7、荔金龙，男，身份证号：6**********5，职务：工人。

8、孙艳辉，男，身份证号：1**********0，职务：固液分离工。

9、刘庆宝，男，身份证号：1**********2，职务：工人。

10、富超林（死者），男，身份证号码：1**********5，职务：电焊工。

（三）事故发生单位安全管理情况

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司提供了《安全生产责任制》《安全操作规程》《呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司事故专项应急预案》《危险作业安全管理办法》等安全生产相关文件，富超林危重、急患者抢救记录、赔偿协议等资料，高处作业审批材料、动火作业审批材料。

（四）事故发生经过

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司固液分离车间因收集池里淤泥过多，为了把挖掘机放进去，把屋顶横梁锯开，清淤结束后对横梁焊接和安装彩瓦。8月6日14时，设备部经理马龙海安排刘春风、富超林对屋顶损坏位置焊接和安装彩瓦，履行作业审批程序。

8月7日，重新履行高处作业和动火作业审批程序，继续进行屋顶损坏位置焊接和安装彩瓦作业。设备部经理马龙海安排电焊工富超林到屋顶进行焊接作业，刘春风辅助焊工下料，王团辉到屋顶按照明灯电源线。在王团辉按照明灯电源线时，听到人员掉落声音，王团辉走到屋顶坠落点查看，发现富超林掉落在地面上。

（五）现场勘查情况

2023年8月9日16时30分阿荣旗应急管理局同行业管理部门阿荣旗农牧局、属地得力其尔乡人民政府对呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司“8.7”高处坠落事故现场进行勘验。事故发生地位于呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司固液分离车间，事故发生地位于固液分离车间东侧，车间同侧停放有登高车一辆，涉事车间屋顶铁皮瓦为上下两层，中间夹有岩棉，从东侧门口可见屋顶上方仍有部分铁皮瓦缺失（见图1）。电焊工富超林掉落位置铁皮瓦仅有底部单层敷设，上层为缺失状态，掉落位置屋顶屋瓦呈从北向南向下折叠，屋瓦下方未见明显钉孔和因重力作用撕脱痕迹，形成约77cm*45cm的长方形孔洞（见图2），掉落位置经现场测量高度为9.53m。经现场当事人回忆，死者当时头向东南侧，脚向西北侧，半侧卧位置（现场示意图见图3和图4）。自登高车上到屋顶，可见屋顶上方散落有安全绳索和施工工具，在东侧门口正上方有一台电焊机。经现场调取室外监控录像可知事发时间为2023年8月7日9时42分。



图1屋面掉落位置



图2掉落后形成的孔洞

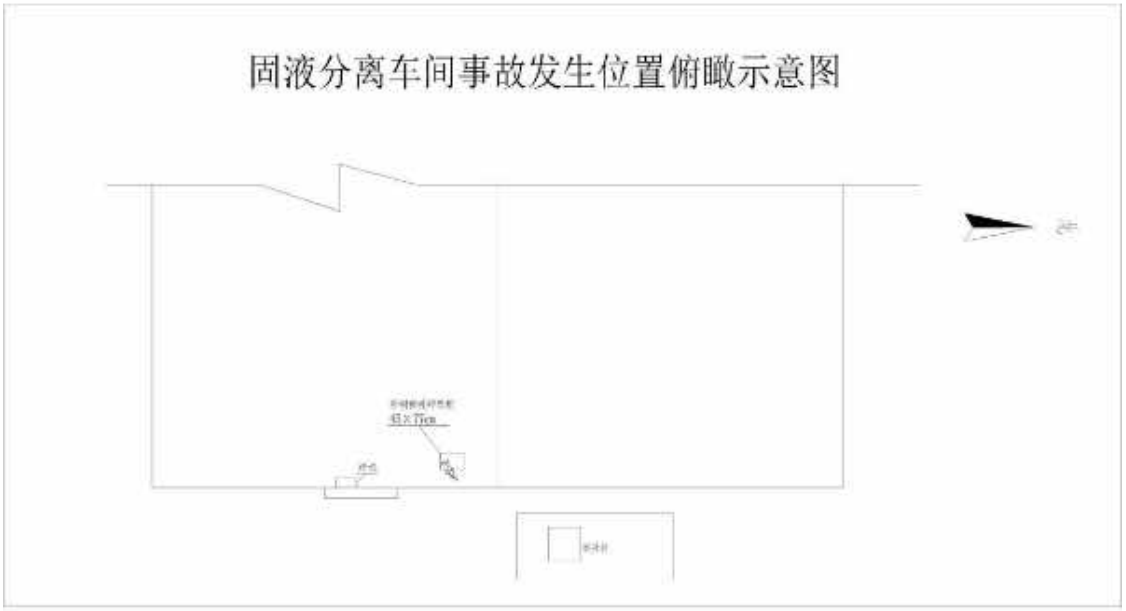


图3俯瞰示意图

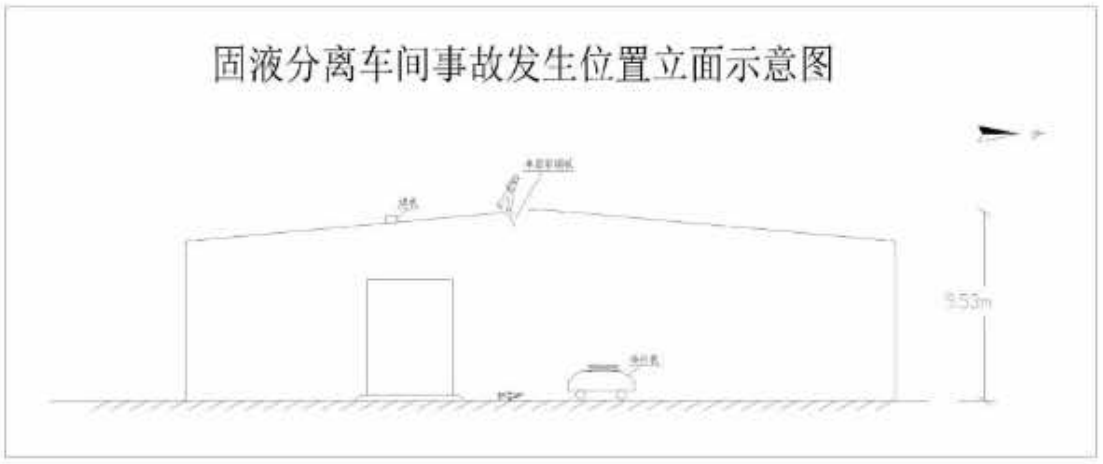


图4立面示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失人民币壹佰伍拾万元（150.00万元）。

伤亡人员情况：

姓名	性别	年龄	伤害程度	职务	身份证号	培训情况
富超林	男	31	死亡	电焊工	1**********5	已参加培训

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员王团辉紧急拨打120急救电话，时间是2023年8月7日9点43分。事故单位人事经理张琳拨打110报警电话，时间是2023年8月7日11时50分。

2023年8月7日11时50分，阿荣旗公安局向阿荣旗应急管理局报告相关信息。

阿荣旗应急管理局接到通知后，立即组织相关人员赶赴事发地点开展现场勘查工作，并向阿荣旗人民政府办公室、呼伦贝尔市应急管理局报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

王团辉立即拿出对讲机喊领导过来查看，随后王团辉紧急拨打120，时间是9点43分。刘春风听到呼喊后开电动车从下料库中拿出担架前往现场，到达现场后给得力其尔乡卫生院院长黄院长打微信电话。马龙海听到富超林掉下去后急忙赶往现场，安排铲车准备营救。马龙海到现场后也拨打了120。现场刘春风、荔金龙、马龙海三人把富超林抬上担架，驱车迎接救护车，在得力其尔村和杜代沟村中间的位置上遇到救护车。

8月7日10时24分许，救护车行驶到得力其尔乡，过了十七队村左右发现伤者没呼吸，急忙停车进行抢救，于10时50分经阿荣旗得力其尔鄂温克族乡卫生院抢救无效，宣布死亡。

（三）善后情况

阿荣旗应急管理局积极组织协调善后工作。呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司与富超林家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属150万元。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，善后工作有序有效，符合相关法律法规和事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故诱因分析

根据物证死者所系安全带、尸检报告、现场勘验、屋顶所存留的安全绳、当事人询问笔录和屋瓦破损变形痕迹分析：

1.电焊工富超林尸体上无明显勒痕，身上所穿戴的安全带绳索无断裂（见图5和图6），现场未发现明显变形安全绳挂钩可知，富超林在从事屋面焊接高处作业过程中未挂安全带。

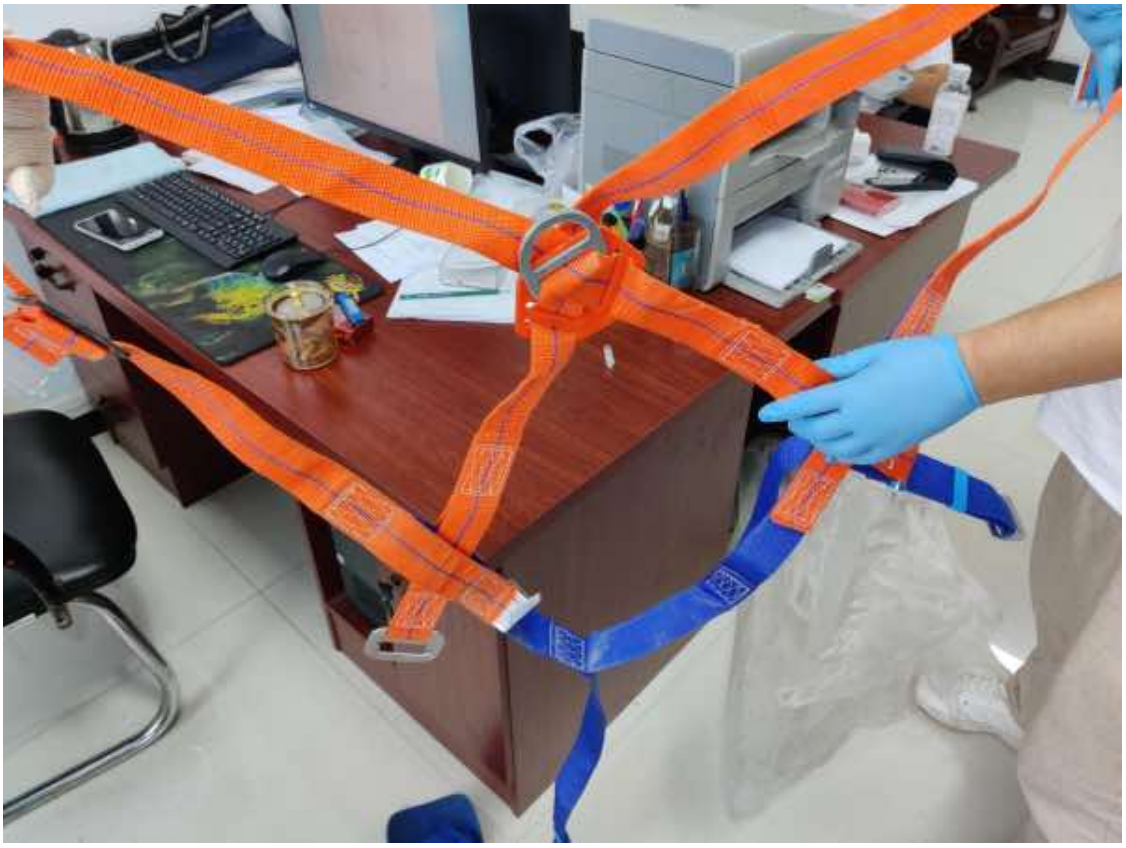


图5 富超林佩戴安全带

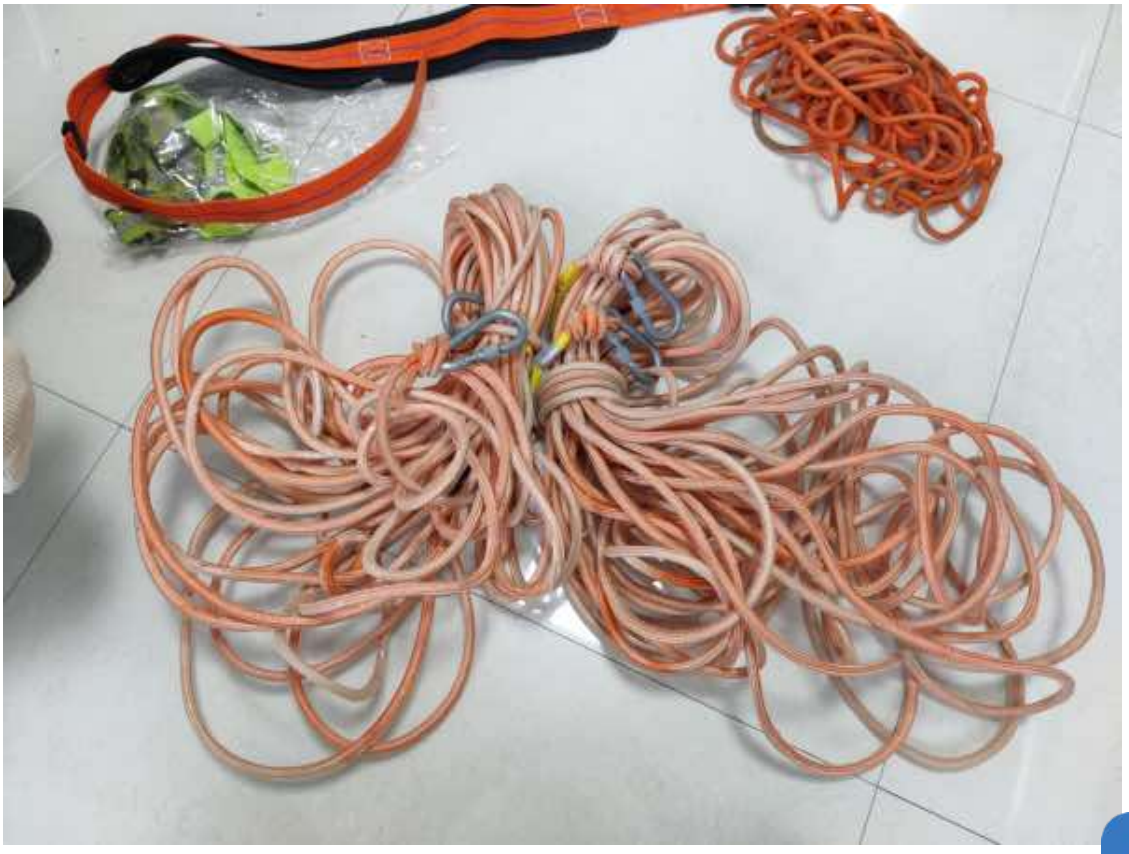


图6 安全绳

2.通过调取应急管理部特种作业操作证查询系统信息可知，富超林无高处作业（准操类别：高处安装、维护、拆除作业）特种作业操作证。

3.通过企业出具的《危险作业安全管理办法》和《高处安全作业证》、公安和应急管理部门现场勘验、询问笔录及现场勘查可知，轻质屋面未根据企业编制的《危险作业安全管理办法》和签发的《高处安全作业证》要求设置承重板或脚手板，导致电焊工在屋面行走过程中发生高处坠落（屋面脚踩变形痕迹和掉落变形痕迹见图7）。



图7 现场屋瓦变形痕迹

通过上述分析可知，电焊工富超林安全意识淡漠，在无高处作业特种作业操作证和未挂安全带的情况下从事高处作业，企业对高处作业安全措施不足，未设置承重板或脚手板，富超林在屋面行走过程中，因踩到单层不承重屋瓦使得屋瓦变形滑脱，导致富超林高处坠落。

（二）气象情况

根据阿荣旗气象局提供的《天气实况信息表》可知，2023年8月7日9时极大风速为3m/s，10时极大风速为2.5m/s。

（三）法医学尸体检验报告

根据内蒙古自治区阿荣旗公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验报告》（（阿）公（法医）鉴（病理）字〔2023〕38号）所载：

富超林尸长186.0cm，皮肤呈黄白色，发育正常，营养良好，尸斑呈紫红色，分布于尸体背侧未受压部位，指压不褪色，尸僵较强，存在于尸体各大关节，无腐败征象。

头面部：头发呈黑色，自由式发型，顶部发长9.0cm。面部呈黄白色，双侧眼睑闭合，角膜透明，双侧瞳孔等大同圆，直径为0.4cm，双侧球睑结膜均苍白。左耳廓上部前侧见2.0cmx0.6cm、1.0cmx0.5cm的擦挫伤，右耳廓无损伤，双侧外耳道内无异物。外鼻无损伤，鼻腔内无异物。唇苍白，口腔内无异物，舌无损伤，牙齿无外伤性松动及缺损，牙龈苍白。左前额部见3.5cmx2.0cm的擦挫伤，左额顶部触及5.5cmx4.0cm的头皮肿胀。

颈项部：未见损伤及异常改变。

胸腹部：胸部未见损伤及异常改变，双侧胸部未触及骨折，双侧胸腔穿刺无不凝血。左上腹部见3.0cmx0.3cm、1.7cmx0.4cm、0.5cmx0.5cm的擦挫伤，腹腔穿刺见大量不凝血。

背臀部：左腰部外侧在11.0cmx6.0cm的范围内见多处散在的点片状擦挫伤，最大的为2.0cmx0.5cm，左髂骨触及骨折。

四肢：左肘部绷带及夹板外固定，左肘后部见长4.0cm、3.5cm的挫裂创口，其下触及肱骨骨折，左前臂下段内侧见长4.0cm的划伤。

会阴部及外生殖器：未见损伤及异常改变。

肛门：未见损伤及异常改变。

其他：无异常改变。

死因分析：死者头面部、腹部、腰部及左上肢见多处擦挫伤及两处挫裂创口，腹腔积血，左髂骨及左肱骨骨折。综上所述，根据上述损伤的特征符合高坠形成，其符合闭合性腹部损伤、内出血致死。

检验意见：富超林符合高坠致闭合性腹部损伤、内出血而死亡。

（四）其他问题说明

1.因固液分离车间内部视频监控损坏，8月份无车间内部监控视频，视频调取仅有厂房外部视频，通过人员前往固液分离车间的情况，结合王团辉首次拨打120的时间，判定事故发生时间。

2.电焊工富超林是否挂安全带，通过现场询问在场当事人均未看到其是否系挂，本报告是结合尸检报告、身上安全带绳索和现场安全绳合理判定。

（五）事故直接原因

直接原因一：电焊工富超林安全意识淡漠，在无高处作业特种作业操作证和未挂安全带的情况下从事高处作业。

直接原因二：赛科星公司在电焊工富超林不具备高处作业上岗资格情况下，让其从事高处作业，对高处作业安全措施不足，在企业《危险作业安全管理办法》规定和《高处安全作业证》确认已采取安全措施的情况下，现场屋面未采取设置承重板或脚手板。

上述原因同时存在情况下，富超林在屋面从事高处作业行走过程中，因踩到单层不承重屋瓦，使得屋瓦变形滑脱，导致富超林高处坠落死亡。

（六）间接原因分析

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司落实相关安全生产主体责任不到位。未健全全员安全生产责任制、未落实危险作业、劳动防护用品配备使用管理等制度及相关作业项目操作规程。

四、事故单位存在的主要问题

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司在进行高处作业时对高处作业人员仅进行了口头教育培训和技术交底。企业未监督从业人员正确使用劳动防护用品导致人员坠落。未有效督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度及安全操作规程。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.富超林（死者）：安全意识淡漠，在无高处作业特种作业操作证和未挂安全带的情况下从事高处作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究责任。

2.呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司：未认真履行企业安全主体责任，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》等法律法规有关规定予以行政处罚。

3.呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司场长、安全负责人李雪飞：未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对本次事故负有领导责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》等法律法规有关规定予以行政处罚。

4.呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司设备经理马龙海：在作业人员富超林未取得高处作业特种作业操作证的情况下，派发高处作业工作，对事故发生负有责任。建议公安机关进一步调查。

5.呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司安全员、监护人仇宝才：未根据企业编制的《危险作业安全管理办法》的要求设置承重板或脚手板的情况下，在《高处安全作业证》确认已采取安全措施设置承重板或脚手板，对事故发生负有责任。建议公安机关进一步调查。

六、防范措施及整改意见

（一）行业主管部门和企事业单位要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入排查事故隐患。

（二）呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司要深刻吸取事故教训，做到举一反三，针对事故暴露出的问题，开展全员警示教育培训，认真总结反思安全生产工作中存在的漏洞与不足，应切实增强安全意识，严格落实安全生产主体责任。必须完善公司安全生产管理体系，严格落实安全生产责任制。按照公司规章制度足时足量地开展安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。有针对性地组织生产安全事故应急救援演练，使作业人员了解事故应急处理措施，知晓发生突发事故时应采取的正确措施。严格落实从业人员佩戴劳动保护用品的规章制度，并督促从业人员落实相关安全防范措施。

（三）涉事企业要全面落实高处作业管理规定，确认作业人员的上岗资格，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并由双方签字确认，确保现场安全措施实施后方可进行作业，作业过程中可能存在环境变化的情况时暂停或终止作业。

呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司

“8.7”高处坠落一般生产安全

事故调查组

打印 保存 关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗
务服务与数据管理局 承办 联系
站点地图
蒙ICP备05000222号-3 蒙公网安
备 15072102000001号 政府网站标
识码：1507210003
建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以
上版本浏览器
阿荣旗政务服务与数据管理局电话：
0470-4213173