政府信息公开

索引号：	11152122767880306E/2023312-00015	**组配分类：**	实施情况
发布机构：	阿荣旗应急管理局	**主题分类：**	综合政务
名称：	阿荣旗那吉镇阿荣旗鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目“10.23”车辆伤害一般生产安全事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2023-12-07	**发布日期：**	2023-12-07

阿荣旗那吉镇阿荣旗鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目“10.23”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

发布时间：2023-12-07 10:21　来源：阿荣旗应急管理局　浏览次数： 8749

字体：[大 中 小]　　文本下载↓

2023年10月23日9时许，阿荣旗第二建筑工程公司鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目发生一起车辆伤害一般事故，造成一人死亡，直接经济损失200.00万元。

事故发生后，阿荣旗政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）有关规定，成立了由旗委常委、常务副旗长担任事故调查组组长，旗政府办副主任、旗应急管理局局长担任事故调查组副组长，旗检察院、旗应急管理局、旗住建局、旗信访局、旗总工会、旗互联网信息办、旗公安局、旗人社局、那吉镇人民政府等单位和有关专家组成的事故调查组。事故调查组严格按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致地调查，查清了事故经过和原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了处理意见和防范措施，形成事故调查报告。

经调查认定，阿荣旗第二建筑工程公司鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目“10·23”车辆伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

事故相关单位及有关人员情况：

（一）企业概况

1.建设单位：阿荣旗华悦房地产开发有限公司（以下简称华悦房地产公司），类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91150721MA13UBDU31，法定代表人：吴志勇，地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇城南农贸综合市场1-0-115号商服，成立日期：2021年03月08日，营业期限：自2021年03月08日至长期，注册资本：壹仟万元（人民币），经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.监理单位：内蒙古诚信建设监理有限责任公司（以下简称诚信建设监理公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91150****201022329，法定代表人：袁绍武，地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区扎兰屯路61号，成立日期：2000年04月11日，营业期限：自2000年04月11日至2050年04月11日，注册资本：叁佰万元（人民币），经营范围：许可经营项目：无一般经营项目，房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；承担各类室内装饰工程监理、专业监理；可承担内蒙古自治区抗力等级5级以下人民防空工程监理业务。

3.总承包单位：阿荣旗第二建筑工程公司（以下简称二建公司），类型：股份合作制，统一社会信用代码：91150****15341315C，法定代表人：李洪伟，地址：阿荣旗那吉镇坤泰园二区5A-101号商服，成立日期：1979年10月10日，营业期限：自1979年10月10日至2030年03月29日，注册资本：贰仟壹佰万元（人民币），经营范围：土木工程建筑、安装、管道、线路安装、水泥预制构件制造、室内装饰装修工程、园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）建筑装修装饰工程专业承包二级；建筑工程施工总承包二级。

（二）事故有关人员情况

1.吴志勇，男，身份证号：1**********1，职务：华悦房地产公司法定代表人。

2.彭浩伦，男，身份证号：1**********9，职务：华悦房地产公司投资人。

3.黄凤龙，男，身份证号：2**********X，职务：华悦房地产公司项目负责人。

4.陈志远，男，身份证号：1**********4，职务：诚信建设监理公司项目监理总监。

5.李洪伟，男，身份证号：1**********6，职务：二建公司法人。

6.王国权，男，身份证号：1**********4 ，职务：二建公司总经理。

7.王成龙，男，身份证号：1**********4 ，职务：二建公司项目经理。

8.巩祥宇，男，身份证号：1**********2 ，职务：二建公司项目负责人。

9.王家贵，男，身份证号：1**********2，职务：二建公司项目安全员。

10.葛先录，男，身份证号：1**********8，职务：力工。

11.塔宝慧，男，身份证号：1**********0，职务：力工。

12.林宝臣，男，身份证号：1**********1，职务：挖掘机司机。

13.陈继权（死者），男，身份证号：1**********6，职务：项目安全负责人。

（三）事故发生单位安全管理情况

二建公司提供了《安全生产责任制》《安全生产制度》《机械伤害事故应急预案》《基坑工程安全应急预案》等安全生产相关文件，陈继权抢救记录、赔偿协议等资料。

（四）事故发生经过

阿荣旗第二建筑工程公司鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目于2023年10月10日申报项目停工，10月12日旗住建局批复停工手续。由于近期天气晴朗，气温暖和，建设单位投资人彭浩伦安排二建公司项目负责人巩祥宇说天气较好，可以安排施工人员进行2#楼排水施工。10月23日早上6点左右，巩祥宇安排陈继全、塔宝慧、挖掘机司机林宝臣进行2#楼南侧排水施工。在9时40分左右林宝臣驾驶的挖掘机回填土方时将基坑内的陈继权砸伤。现场工人塔宝慧发现后，急忙呼喊“停停停”，叫停施工，挖掘机司机林宝臣把铲斗抬起后停车，林宝臣下车与塔宝慧一起查看伤情，大声呼喊让伤者保持清醒。

（五）现场勘查情况

2023年10月26日10时30分阿荣旗应急管理局同行业管理部门阿荣旗住房和城乡建设局、属地那吉镇人民政府对阿荣旗鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目“10·23”车辆伤害事故现场进行勘验。事故发生地位于鹏泰九号院2#楼南侧，挖掘机位于2#楼14#车库南侧，驾驶室距2#楼14#车库8.6米（见图1），死者陈继权位于排水出户井南侧土堆处距2#楼13#车库南侧5.5米，距挖掘机驾驶室4.5米，距挖掘机铲斗4.4米（见图2）。经现场当事人回忆，死者当时在排水出户井坑内向上行走过程中被挖掘机铲斗挂倒带到土堆处，头向南侧，脚向北侧，俯卧位置（现场示意图见图3）。



图1



图2

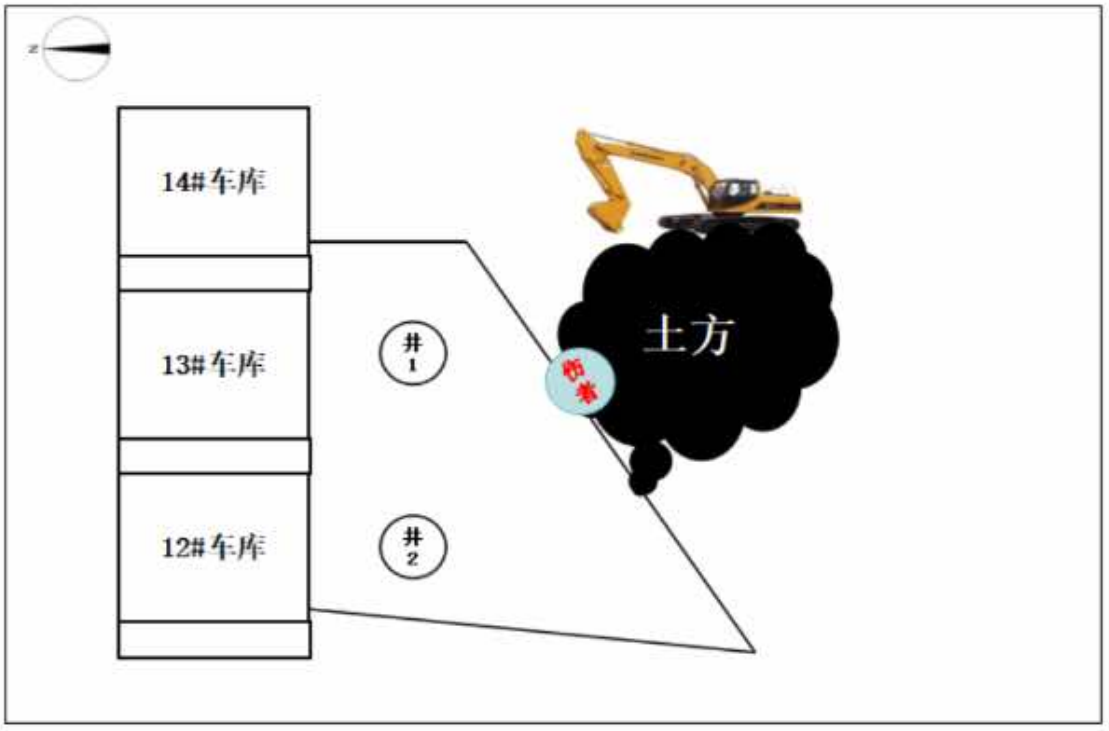


图3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失人民币贰佰万元（200.00万元）。

伤亡人员情况：

姓名	性别	年龄	伤害程度	职务	身份证号	培训情况
陈继权	男	33	死亡	项目安全负责人	1**********6	已参加培训

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，塔宝慧分别于9时41分、9时45分拨打了两次120急救电话。项目负责人巩祥宇于2023年10月23日11时30分拨打110报警电话。

2023年10月23日12时09分，阿荣旗公安局向阿荣旗应急管理局报告相关信息。

阿荣旗应急管理局接到通知后，立即组织相关人员赶赴事发地点开展现场勘查工作，并向阿荣旗人民政府办公室、呼伦贝尔市应急管理局报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

塔宝慧于9时41分、9时45分拨打了两次120急救电话，大声呼喊让伤者保持清醒。项目人员黄凤龙、葛先录陆续赶到现场开展救援工作。9时50分左右120急救车到达，现场人员将伤者抬上救护车，送往阿荣旗人民医院，巩祥宇、彭浩伦得到消息后也急忙赶到医院，配合医院进行抢救工作，11时05分伤者陈继权经抢救无效死亡。

（三）善后情况

二建公司项目负责人巩祥宇与陈继权家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属200万元。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，善后工作有序有效，符合相关法律法规和事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故诱因分析

根据尸表检、现场勘验、现场模拟实验及当事人询问笔录分析如下：

1.经现场勘验测量，事故现场基坑边堆土距离地平面高度为2.6米，基坑最低点距离地平面深度为1.7米，基坑最高点距离地平面1.1米。

2.通过企业出具的《基坑工程安全防护施工方案》和《挖掘机施工作业方案》、现场勘验、询问笔录得知，2#楼排水机械挖土作业时，在伸臂工作范围内，不得进行其他作业；配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作，当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。

3.挖掘机司机林宝臣在进行挖掘作业时未查明回转半径内情况和确认安全下进行回填土作业。现场作业负责人陈继权违章作业，擅自进入挖掘机回转半径以内进行作业。上述两个因素共同作用，导致挖掘机挖斗砸伤挤压陈继权死亡。

（二）尸表检情况

死者面部、颈部及胸腹部见多处擦挫伤，双侧胸部多根、多处肋骨骨折，双侧胸腔积血。综上所述，其损伤符合钝性物体作用形成的闭合性胸部损伤，内出血是其死亡原因。

（三）其他问题说明

1.因事故现场周边无监控录像，通过相关人员询问笔录，结合塔宝慧首次拨打120的时间，判定事故发生时间。

2.2023年11月10日14时45分阿荣旗应急管理局协同旗工会、行业管理部门旗住建局、属地那吉镇人民政府对阿荣旗鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目“10·23”车辆伤害事故进行现场勘验模拟实验。首先由挖掘机司机林宝臣确定挖掘机位置是否为事故时位置，经林宝臣确认正确；由项目经理王成龙模拟陈继权所属位置，经现场人员确认正确。由那吉镇人民政府副镇长陈运海、阿荣旗住房和城乡建设局质量安全服务中心张国峰、阿荣旗应急管理局危化股股长于磊和阿荣旗总工会工作人员那旭颖四位现场人员参加“确定挖掘机驾驶室是否能看到坑内情况，是否存在视线盲区”模拟实验，经四位实验人员进入驾驶室察看后均表示“看不见坑内情况”。

（四）事故直接原因

现场作业负责人陈继权（死者）安全意识淡漠，违章作业【1】，在挖掘机回转半径以内进行作业，加之基坑边堆土过高，遮挡挖掘机司机视线，挖掘机司机林宝臣在进行挖掘作业时未查明回转半径内情况和确认安全下进行回填土作业，未发现基坑内有人，造成陈继权车辆伤害死亡。

（五）间接原因分析

二建公司落实相关安全生产主体责任不到位。未健全全员安全生产责任制、安全教育培训不到位、机械操作规程落实不到位。

华悦房地产公司投资人，在鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目停工后，且未经住房和城乡建设局批准同意施工的情况下，擅自要求项目负责人巩祥宇安排人员对2#楼进行排水施工作业。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.陈继权（死者），思想麻痹大意，安全意识缺失，违章作业，在挖掘机回转半径以内进行作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究责任。

2.李洪伟，阿荣旗第二建筑工程公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对本次事故负有领导责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》等法律法规有关规定予以行政处罚。

3.巩祥宇，阿荣旗第二建筑工程公司鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目负责人，在鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目申请停工后，安排人员对2#楼进行排水施工作业。对事故发生负有责任。建议由住房和城乡建设部门给予其行政处理。

4.彭浩伦，阿荣旗华悦房地产开发有限公司投资人，在鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目停工后，且未经住房和城乡建设局批准同意施工的情况下，擅自要求项目负责人巩祥宇安排人员对2#楼进行排水施工作业，对事故发生负有责任。建议由住房和城乡建设部门给予其行政处理。

5.林宝臣，鹏泰九号院1#2#3#4#住宅项目挖掘机司机，在进行挖掘作业时未查明回转半径内情况和确认安全下进行回填土作业，未发现基坑内有人，造成陈继权车辆伤害死亡，对事故发生负有责任，建议公安机关进一步调查。

6.阿荣旗第二建筑工程公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》等法律法规有关规定予以行政处罚。

五、防范措施及整改意见

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议：

（一）阿荣旗第二建筑工程公司要深刻吸取事故教训，做到举一反三，针对事故暴露出的问题，开展全员警示教育培训，认真总结反思安全生产工作中存在的漏洞与不足，应切实增强安全意识，严格落实安全生产主体责任。必须完善公司安全生产管理体系，严格落实安全生产责任制。按照公司规章制度足时足量地开展安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。有针对性地组织生产安全事故应急救援演练，使作业人员了解事故应急处理措施，知晓发生突发事故时应采取的正确措施。严格落实从业人员佩戴劳动保护用品的规章制度，并督促从业人员落实相关安全防范措施。

（二）要积极开展隐患排查治理工作，加强对施工作业现场的安全检查力度，及时发现施工现场存在的安全隐患并采取有效措施、落实专人、明确时限进行整改，确保安全作业；

（三）要切实加强施工作业现场的安全监管和巡查力度，对现场涉及危险作业、交叉作业的，要安排专人进行监护，要及时发现并制止纠正现场作业人员的危险违章违规作业行为。

（四）要严格落实施工方案，加强施工方案培训，作业前对作业人员进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并由双方签字确认，确保现场安全措施实施后方可进行作业，作业过程中可能存在环境变化的情况时暂停或终止作业。

阿荣旗那吉镇阿荣旗鹏泰九号院1#2#3#4#
住宅项目“10.23”车辆伤害一般生产安全

事故调查组

打印 保存 关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗
务服务与数据管理局 承办 联系
站点地图
政府网站找错
蒙ICP备05000222号-3 蒙公网安
备 15072102000001号 政府网站标
识码：1507210003
建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以
上版本浏览器
阿荣旗政务服务与数据管理局电话：
0470-4213173