港口企沙河南省某某某建设有限公司“2·27”一般高处坠落受伤事故调查报告

港口企沙河南省某某某建设有限公司“2·27”

一般高处坠落受伤事故调查组

2026年　月　日

目　录

一、事故基本信息.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）相关人员情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（五） 关键证据的取证情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）有关责任人员的处理建议.....11
（二）有关责任单位的处理建议.....12
六、 事故整改和防范建议.....12

2026年2月27日14时许，在港口区企沙镇广西防城港生态铝产业链项目生产区建安工程标段三（预脱硅及溶出区域建安工程）套管支座防腐劳务分包工程（以下简称“防腐工程”）施工现场，河南省某某某建设有限公司工人刘某柱在从事管道保温棉包裹作业时，不慎从高处坠落，造成1人受伤，直接经济损失约80万元。

2026年4月16日，防城港市港口区应急管理局接到受害人举报的事故情况，经核查确认并报港口区委、区政府主要领导同意，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，工信、应急、卫健、公安、工会、人社、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙河南省某某某建设有限公司“2·27”一般高处坠落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙河南省某某某建设有限公司“2·27”一般高处坠落受伤事故是一起**因作业人员安全意识和法律意识缺失，盲目听从企业的违规工作安排；企业安全教育培训不到位，违规安排无证人员上岗作业，未依法向从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品导致作业人员不慎高处坠落而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本信息

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

河南省某某某建设有限公司（以下简称“豫某天公司”），成立于2017年07月03日，统一社会信用代码为91410728MA444Q****，注册资本陆仟万圆整，营业场所为河南省新乡市长垣市某某工业园**号内，法定代表人王某霞，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：防水防腐保温工程、电力工程、化工石油管道安装工程、模板脚手架工程、钢结构工程、机电工程、市政公用工程、消防设施工程、管道非开挖修复与检测工程、装修装饰工程、公路工程、冶金工程、地基基础工程、电子与智能化工程、水利水电工程、特种工程、环保工程、桥梁工程、通信工程、建筑工程、输变电工程、炉窑砌筑工程、起重设备安装工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、劳务分包工程、保洁工程承包施工，电力承装(修、试)，防腐防水保温材料、电力器材、安全防护用品、劳保用品销售（以上范围，危险化学品除外），机械设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

豫某天公司建筑业企业资质证书编号为D441185254；发证机关为长垣市住房和城乡建设局；资质类级及等级为防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑机电安装工程（有效期至2024年12月31日）专业承包贰级、环保工程（有效期至2024年12月31日）

专业承包贰级、施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级；有效期至2028年12月31日。

2025年11月6日，豫某天公司和某冶公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，豫某天公司是广西防城港生态铝产业链项目生产区建安工程标段三（预脱硅及溶出区域建安工程）套管支座防腐劳务分包工程的劳务分包人（即防腐工程的承包人）。

2.相关单位概况

中国有色金属工业某某冶金建设有限公司，（以下简称“某冶公司”），成立于1984年03月01日，统一社会信用代码为91410000169956****，注册资本250000万，营业场所为郑州市淮河路36号，法定代表人刘某兵，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程防护设备安装；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；选矿；金属结构制造；门窗制造加工；

砼结构构件制造；人防工程设计；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术进出口；环境保护监测；噪声与振动控制服务；节能管理服务；大气污染治理；固体废物治理；货物进出口；国际货物运输代理；建筑材料销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年11月6日，某冶公司和豫某天公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，某冶公司是广西防城港生态铝产业链项目生产区建安工程标段三（预脱硅及溶出区域建安工程）套管支座防腐劳务分包工程的承包人（即防腐工程的发包人）。

（二）相关人员情况

1.何某辉，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为河南省长垣市武邱乡某某村0**号，系豫某天公司的安全员，事故发生时在事故发生地附近，经事故现场人员告知后赶到事故现场开展救援工作。

2.**何某杰**，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为河南省长垣市武邱乡某某村0**号，系豫某天公司的班组长，伤者刘某柱

是其班组成员。事故发生时在距事故发生地点40-50米的位置进行巡查作业。

3.赵某涛，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市中丝路某某某大道*号，系某冶公司安排在预脱硅及溶出区域建安工程的项目经理。事故发生时不在现场，且事故发生后未收到关于事故信息的报告。

4.李某，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为河南省荥阳市高山镇某某村某头1**号，系某冶公司安排在溶出及预脱硅标段的安全主管，事故发生时不在现场，且事故发生后未收到关于事故信息的报告。

5.**刘某柱**（事故伤者），男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为河南省唐河县某某村某某庄**号，系豫某天公司的普工，未取得高处作业证。事故发生前，其佩戴着五点双钩安全带在工地西侧距地面约3米高的第三层管道处从事管道保温棉包裹作业。

（三）事故发生经过

2026年2月24日凌晨，刘某柱以普工身份在豫某天公司的安排下直接进入广西防城港生态铝产业链项目生产区建安工程标段三（预脱硅及溶出区域建安工程）套管支座防腐劳务分包工程。2026年2月25日即开始从事管道保温棉包裹作业。

2026年2月27日13时30分，普工刘某柱与一名工友佩戴着五点双钩安全带（安全绳有两种：吸能型安全绳和非吸能型安全绳。事故发生时，刘某柱佩安全带配置的是吸能型安全绳详见

图 1）在工地西侧距地面约 3 米高的第三层管道处继续从事管道保温棉包裹作业（详见图 2）。

14 时左右，班组长何某杰正在距刘某柱约 40-50 米处巡查时，突然听到有工人喊“有人掉下来了”，赶过去发现刘某柱已经躺在地上（班组长何某杰称其未陷入昏迷）。刘某柱躺了约十几分钟才开始喊疼，众人这才将其佩戴的安全带解开并将人送往港口区人民医院。

事后证实：刘某柱佩戴安全带上的缓冲包上端短织带（详见图 2、图 3）已经断裂。

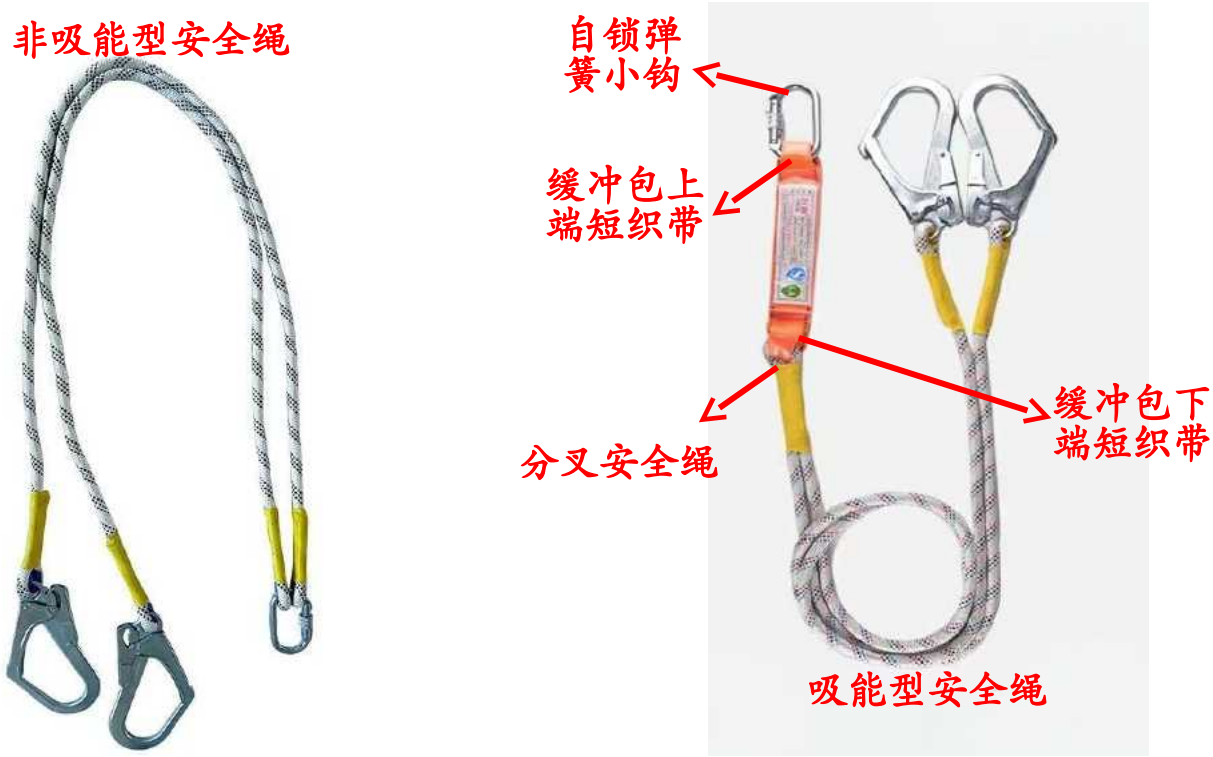


图 1：吸能型安全绳和非吸能型安全绳



图 2：事故发生前刘某柱的作业位置



图 3：事故发生时刘某柱佩戴的安全带

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人重伤，直接经济损失约80万元。

（六）关键证据的取证情况

本事故发生于2026年2月27日，然而，直至2026年4月16日，防城港市港口区应急管理局才收到群众举报来的事故信息。因时间久远，防城港市港口区应急管理局收到举报时防腐工程已经竣工，原作业人员均已撤场，关键证人难以找寻，事故现场已被覆盖，且豫某天公司未能提供刘某柱的劳务合同、安全技术交底、入场安全培训等材料。

同时，因豫某天公司及伤者刘某柱均无法提供关键证物：事故发生时刘某柱所佩戴的安全带（缓冲包），导致无法检验安全带（缓冲包）是否存在质量问题或是否超过使用期限。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员直接向豫某天公司安全员何某辉口头报告了事故发生情况；安全员何某辉因忙于救援工作，未在法定时限内向包括但不限于上级领导、单位或负有安全生产监督管理职责的部门报告过事故发生情况。救援工作结束后，安全员何某辉仍未向上述任何上级领导、单位或负有安全生产监督管理职责的部门报告过事故发生情况。

2026年4月16日，防城港市港口区应急管理局接到群众举报

的事故信息，并立即开展核查，确认事故发生情况属实。即，豫某天公司安全员何某辉存在瞒报事故的行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长何某杰及现场工友自行组织救援，将尚有意识的刘某柱直接送往港口区人民医院救治，未拨打120急救电话、未拨打110报警电话。经港口区人民医院检查确认，刘某柱伤情较重，随后被转送至防城港市第一人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，伤者刘某柱被送往港口区人民医院抢救，港口区人民医院检查确认，刘某柱伤情较重，随即被转送至防城港市第一人民医院治疗。2026年4月10日，刘某柱出院，出院诊断为：1、肩胛骨粉碎性骨折（左侧）2、髌骨骨折（左侧）3、颈椎骨骨折4、股骨大转子骨折（左侧）5、S3椎体骨折6、肺挫伤7、全身多处皮肤挫伤。医嘱建议全休半年。

2026年4月13日，豫中天安全员何某辉与刘某柱妻子邵娟签订《调解协议》，约定：甲方何某辉承担44068.71元医疗费，已支付30000元，剩余14068.71元于2026年4月14日付清，剩余部分由乙方邵娟承担；甲方赔偿乙方12万元，分两次付清。

2026年4月16日，邵娟将事故情况举报至防城港市港口区应急管理局，信访局等多个部门，事故影响扩大。截止目前，双方尚未达成新的调解协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：作业人员刘某柱缺乏安全意识和法律意识，在明知自己未取得高处作业证且未实际通过安全教育培训的情况下仍听从豫某天公司违规安排其从事高处作业的工作指令，致使安全带缓冲包上端短织带断裂造成高处坠落受伤事故。

（二）间接原因

事故间接原因是：①豫某天公司对特种作业人员监管不到位，明知刘某柱是普工且未取得高处作业证仍安排其从事高处作业工作；对刘某柱的安全生产教育和培训不到位，刘某柱于2026年2月24日进入项目班组，次日即上岗作业，安全生产教育和培训流于形式；未向从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，刘某柱在3米左右的高处作业，豫某天公司未按照国家标准向刘某柱提供非吸能型安全绳，导致高处坠落受伤事故发生。②豫某天公司安全员何某辉安全生产管理职责履行不到位，未及时发现、制止并纠正豫某天公司违规安排未取得高处作业证的人员上岗作业，导致刘某柱高处坠落受伤事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

豫某天公司存在下列问题：一是对特种作业人员监管不到位，明知刘某柱是普工且未取得高处作业证仍安排其从事高处作业工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[1]的

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

规定；二是对刘某柱的安全生产教育和培训不到位，刘某柱于2026年2月24日进入项目班组，次日即上岗作业，安全生产教育和培训流于形式，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定；三是未向从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，刘某柱在3米左右的高处作业，豫某天公司未按照国家标准向刘某柱提供非吸能型安全绳，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]的规定。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

1.刘某柱，男，豫某天公司普工，缺乏安全意识和法律意识，在明知自己未取得高处作业证且未实际通过安全教育培训的情况下仍听从豫某天公司违规安排其从事高处作业的工作指令，致使安全带缓冲包上端短织带断裂造成高处坠落受伤事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十九条[4]规定，依法应当追究责任，鉴于其在事故中受重伤，建议不予追究责任。

2.何某辉，男，豫某天公司安全员，安全生产管理职责履行不到位，未及时发现、制止并纠正豫某天公司违规安排未取得高处

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

作业证的人员上岗作业；事故发生后未向本单位负责人报告事故情况，构成瞒报。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款[5]的规定及《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[6]的规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法进行调查处理。

（二）有关责任单位的处理建议

豫某天公司对特种作业人员监管不到位，明知刘某柱是普工且未取得高处作业证仍安排其从事高处作业工作；对刘某柱的安全生产教育和培训不到位，刘某柱于2026年2月24日进入项目班组，次日即上岗作业，安全生产教育和培训流于形式；未向从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，刘某柱在3米左右的高处作业，豫某天公司未按照国家标准向刘某柱提供非吸能型安全绳。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[7]、第二十八条第一款[8]及第四十五条[9]的规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法进行调查处理。

六、事故整改和防范建议

（一）豫某天公司要切实履行企业安全生产主体责任，严格规范对特种作业人员的管

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[7][?] 同[1]

[8][?] 同[2]

[9][?] 同[3]

理，禁止无证上岗；加强安全生产教育和培训力度，教育和督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品；规范事故报告程序，不得迟报、谎报和瞒报事故；加强生产安全事故隐患排查，及时检查、发现并消除生产安全事故隐患。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故再发生。

港口企沙河南省某某某建设有限公司

“2·27”

一般高处坠落受伤事故调查组

2026年　月　日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：