湖南　项目管理有限公司双峰县　鲤鱼塘　工程及配套基础设施建设项目（一期）“11·27”一般物体打击事故调查报告

湖南　项目管理有限公司双峰县　鲤鱼塘　工程及配套基础设施建设项目（一期）“11·27”一般物体打击事故联合调查组

2026年1月27日

目　录

湖南[redacted]项目管理有限公司双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）“11·27”一般物体打击事故调查报告 5
一、基本情况 6
（一）涉事项目基本情况 6
（二）涉事单位基本情况 8
1.劳务清包施工单位：湖南[redacted]建设有限公司 8
2.项目总包施工单位：湖南[redacted]项目管理有限公司 9
3.项目监理单位：湖南省[redacted]管理咨询有限公司 9
4.项目建设单位：双峰[redacted]有限公司 10
（三） 涉事楼栋及塔吊基本情况 11
二、事故概况 12
（一）事故发生经过 12
（二）事故救援情况 14
（三）事故报告情况 15
（四）事故善后处理情况 15
三、人员伤亡和直接经济损失情况 15
（一）人员伤亡情况 16

（二）直接经济损失.....16
四、事故原因分析和性质认定.....16
（一）事故直接原因.....16
（二）事故间接原因.....17
（三）事故性质认定.....18
五、对相关单位的调查情况.....18
（一）湖南建设有限公司.....18
（二）湖南项目管理有限公司.....19
（三）湖南省有限公司.....20
（四）双峰公司（）.....22
（五）.....22
（六）.....23
六、事故责任认定及处理建议.....24
（一）不予追究责任人员（1人）.....24
（二）对相关人员的处理建议（13人）.....24
（三）对有关单位的处理建议（5家）.....29
1.湖南有限公司.....29
2.湖南项目管理有限公司.....29
3.湖南省有限公司.....30
4.双峰
.....30

5.双峰县 30
七、事故防范和整改措施建议 31
（一）全面压实企业安全生产主体责任，堵塞管理漏洞 ...31
（二）紧盯施工现场关键环节，坚决消除事故隐患 32
（三）强化行业监管与属地协调，提升整体安全水平 33

湖南　项目管理有限公司双峰县　鲤鱼塘　工程及配套基础设施建设项目（一期）“11·27”一般物体打击事故调查报告

2025年11月27日9点15分许，湖南　项目管理有限公司双峰县　鲤鱼塘　工程及配套基础设施建设项目（一期）施工现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖南省安全生产条例》等有关法律法规规定，县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局、洪山殿镇人民政府、县城乡发展集团有限公司等单位为成员，邀请县纪委监委派员参与追责问责调查和监督指导，同时邀请长沙市芙蓉区人民政府等单位派员参加的事故联合调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、走访调查、资料调阅、人员询问等方式，查清了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故

原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。现形成事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

【项目名称】双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）（以下简称“洪山[redacted]一期项目”）。


【立项批准】2024年1月9日，经双峰县发展与改革局批复项目可行性研究报告《关于双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（双发改行审〔2024〕9号），2024年5月20日，双峰县发展和改革局调整可行性研究报告批复《关于调整双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）可行性研究报告批复有关内容的通知》（双发改行审〔2024〕130号）。2025年1月9日，双峰县住房和城乡建设局批复项目初步设计《关于双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）初步设计的批复》（双建初设审〔2025〕1号），2025年3月17日，双峰县住房和城乡建设局批复调整项目初步设计《关于调整双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）初步设计批复内容的批复》（双建初设审〔2025〕5号）。双峰县发展和改革局分别于2025年1月17日、

3月28日批复（双发改行审〔2025〕9号）和调整（双发改行审〔2025〕115号）项目概算总投资。2025年4月8日，双峰县财政投资评审中心出具了项目预算评审报告（双财评审预字〔2024〕第579号），并同时报双峰县审计局备案。2025年11月10日，双峰县人民政府签发《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》（编号：431321-2025-20，电子监管号：4313212025A000092）。2025年11月13日，双峰县自然资源局核发《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第4313212025GG0095560号）。2025年11月18日，双峰县住房和城乡建设局核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号431321202511180201）。

【项目建设内容及规模】批复建设内容及规模：新建避险安置小区1处，对洪山殿镇鲤鱼塘社区、前塘村等4个村（社区）的180户（1080人）受损户进行集中安置。安置区建设用地面积21亩，总建筑面积21750m^2，其中安置房建筑面积21600m^2、垃圾收集站建筑面积48m^2、公共卫生间建筑面积30m^2、物业管理用房建筑面积72m^2、配套建设安置区道路、绿化、给排水、供配电、消防等设施。

按照设计共建设12栋房屋，总建筑面积16538.01m^2。其中1-9#栋为住宅，层数9层；10#栋为配套服务用房，层数2层；11#栋为农贸市场，层数1层；12#栋为地下消防水泵房（附图一）。

【总投资及资金来源】批复总投资 9218.47 万元（概算总投资 7976.69 万元），通过争取上级资金及自筹解决。

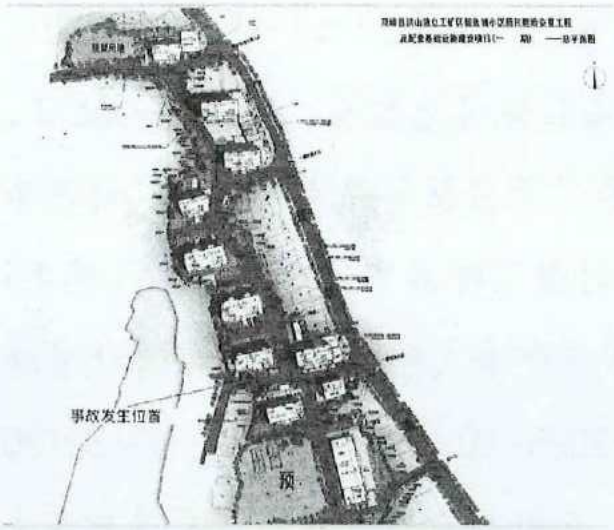

图一　项目平面图

（二）涉事单位基本情况

1.劳务清包施工单位：湖南[redacted]有限公司

【统一社会信用代码】91431300MA4R3YRY8Q

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】谢[redacted]

【经营范围】建筑工程施工；公路工程施工；水利水电工程；市政公用工程施工；机电工程施工；电力工程施工；地基基础工程；起重设备安装工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；模板脚手架；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；输变电工程；施工劳务；物业管理与房屋维修；货物装卸服务；租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注册资本】壹仟零捌拾捌万元整

【成立日期】2020年01月15日

【住所】

2.项目总包施工单位：湖南 项目管理有限公司

【统一社会信用代码】91430000053858975N

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】肖

【经营范围】工程项目管理；水利工程监理；人防工程监理；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；工程审计；工程招标代理；政府采购招标代理；中央投资招标代理；房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、环保工程、钢结构工程、机电安装工程、装饰装修工程、土石方工程、建筑智能化工程、地基与基础工程、园林绿化工程、玻璃幕墙工程、道路照明亮化工程施工；工程造价咨询；防洪除涝技术咨询服务；水土保持工程评价服务；消防技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注册资本】壹亿壹仟捌佰万元整

【成立日期】2012年09月11日

【住所】

3.项目监理单位：湖南省 有限公司

【统一社会信用代码】91430105183768775F

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】李

【经营范围】许可项目：建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业形象策划；休闲观光活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注册资本】陆佰万元整

【成立日期】1992 年 10 月 06 日

【住所】

4.项目建设单位：双峰公司

【统一社会信用代码】91431321MA7ADQM19J

【类型】有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

【法定代表人】谭

【经营范围】市政设施管理；城乡市容管理；防洪防涝设施管理；城市绿化管理；公园管理；园区管理服务；旅游资源开发、建设；旅游景区经营管理；会务服务（不含食品会议营销）；酒店管理；物业管理；文化活动组织策划服务；污水处

理及其再生利用；自有资金投资的资产管理服务；停车场经营服务；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；土地开发、整治服务；土地调查评估服务；自有商业房屋租赁服务；办公房屋租赁服务；综合商厦租赁服务；市场摊位出租服务；展览馆展位出租服务；体育场馆租赁服务；仓库库房出租服务；场地出租；房地产开发商经营的房屋租赁服务；以房屋租赁为主体的综合体；机动车充电桩充电服务；集贸市场建设、经营、管理服务；广告代理、设计、制作、发布服务；机械设备租赁服务；渣土运输服务；废旧金属材料回收与利用；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注册资本】伍仟万元整

【成立日期】2021 年 08 月 05 日


【住所】

（三）涉事楼栋及塔吊基本情况

涉事楼栋为 7#栋，设计层数为 9 层，建筑面积 1694.42m²，结构类型为装配式叠合板现浇剪力墙结构。事故发生时，该楼栋正在进行 7 层外架搭设作业（附图二）。

涉事塔吊为 项目工地 3#塔吊。设备类型：塔式起重机；规格型号：QTZ80(W5610-6A)；备案编号：湘 KA-T202022549；制造单位： 有限公司；维保单位： 安装有限公司；安装单位： 起重设备安装有限公司；检测单位： 质量安全检测技

术有限公司；安装日期：2025年9月6日；检测日期：2025年9月7日。2025年12月16日由双峰县住房和城乡建设局颁发了《建筑起重机械使用登记证书》（编号：431321T（2025）0000032）。经查，2025年11月19日至事故发生时，该塔吊因未办理使用登记手续，处于查封状态，事发时，正在对7#栋7层外架扣件料盆进行起吊作业（附图二）。

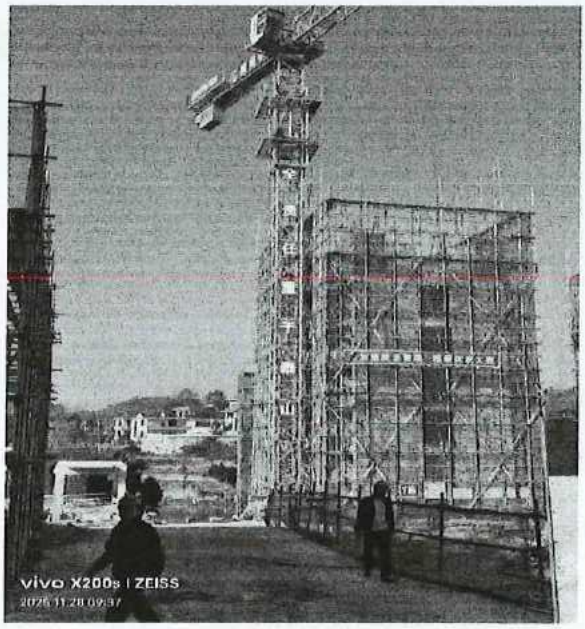


图二　涉事7#楼栋及3#塔吊

二、事故概况

（一）事故发生经过

2025年11月27日8时30分许，湖南　　有限公司项目现场施工负责人钟　　联系宋　到“洪山独立工矿区一期项目”工地回收废旧模板，并由宋立叫来陈　　、曾　　（农用小型四轮货车驾驶司机，车牌号码：湘KZ1923）和一名喻姓男子等3名人员负责实施。钟　　在未对回收废

旧模板人员进行安全教育培训，也未告知工程现场安全事故隐患风险的情况下，电话通知门卫胡　　将上述人员放行，并进

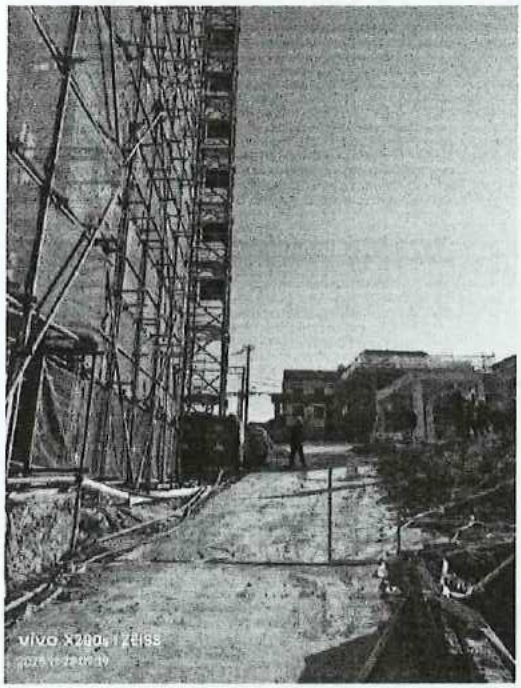


图三　事发时货车停放位置

入项目危大工程施工现场捡拾废旧模板。货车司机曾　　将车辆摆放在7#栋朝向消防水池方向的通道上（附图三），由曾　　和喻姓男子在地面收集废旧模板递给在车上码堆的陈　　。9时15分许，因7#栋7层脚手架扣件不足，正在进行脚手架搭设作业的王　　在脚手架操作平台联系3#塔吊司机王　　起吊空料盆，准备吊一盆扣件上来继续作业，由于空料盆两根挂索只挂了一根到塔吊的挂钩上，致使空料盆处于倾斜失衡不稳定状态，在起吊上升过程中，料盆的一个吊耳挂住与涉事内立杆（附图四）（长约5.5米，重约19.5公斤）相连的大横杆，涉事内立杆（附图五）因外力被迫从与下端相连立杆的接头扣中



图四　事发时脚手架立杆位置

拔出而失去稳定，遂向7#栋墙体外朝消水池方向倾倒下坠，涉事立杆落地回弹后砸向正在车上进行废旧模板码堆的陈[redacted]，致使陈[redacted]头部受伤倒在货车车厢尾部。

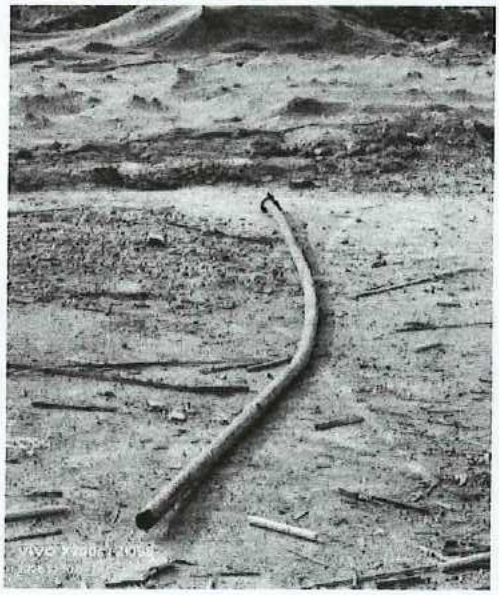

图五　涉事脚手架立杆

（二）事故救援情况

事故发生后，正在附近作业的湖南[redacted]项目管理有限公司安全员徐[redacted]第一时间赶到了事故现场，察看人员受伤情况，

并于9时16分许拨打了120急救电话。为缩短等候120急救车的时间，尽快将伤者陈[redacted]送医治疗，由钟[redacted]陪同并由曾[redacted]驾驶货车送陈[redacted]赶往县城方向与120急救车汇合。9时30分许，在赶往县城的路上与120急救车汇合，并由120急救车搭载陈[redacted]赶往双峰县人民医院抢救。11时20分许，陈[redacted]经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

2025年11月27日9时23分许，施工总包单位安全员徐[redacted]向劳务清包单位项目负责人钟[redacted]报告了事故情况，同时由施工总包单位另一名安全员邹[redacted]向项目负责人何[redacted]报告了事故情况；监理单位康[redacted]向项目业主单位现场代表邓[redacted]及双峰县[redacted]局质安站报告了事故情况；9时29分许，邓[redacted]向业主单位项目负责人王[redacted]报告了事故情况；9时30分许，王[redacted]向集团公司主要负责人、属地政府和相关部门报告了事故情况。10时56分许，总监理工程师钟[redacted]电话向双峰县[redacted]站委派该项目施工质量安全监督组组长邓[redacted]报告，双峰县[redacted]站向双峰县[redacted]进行了报告，双峰县[redacted]局向市、省行业主管部门进行了报告。

（四）事故善后处理情况

2025年11月28日，湖南[redacted]有限公司与死者家属达成赔偿协议，支付死者家属丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、精神损失抚慰金及经济补偿等共计116万元整。赔偿款于11月28日全额支付到位。死者遗体于12月2日妥善安葬，死者家属情绪稳定，未造成其他社会负面影响。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者陈[redacted]，男，汉族，现年66岁，湖南省[redacted]人，身份证号码：[redacted]。事发时，系外来涉事项目工地收集废旧模板的临时工。

（二）直接经济损失

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）计算，事故造成直接经济损失人民币116万元。

四、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

1.“11·27”事故涉事脚手架立杆为7#楼栋第七层内立杆，距地高度约21米，陈[redacted]等人收集废旧模板的位置距该立杆位置的水平距离约2米，处于涉事内立杆的坠落半径之内，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.1条“交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外....”的规定。作业人员陈[redacted]安全意识淡薄，违规进入起重机作业半径及交叉作业区域，是导致事故发生的直接原因之一。

2. 塔吊司机王[redacted]违反安全操作规程：一是当其在起重作业时未按规定有效规避作业下方出现人员停留的重大安全隐患，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.17条“起重臂和吊物下方严禁有人员停留”的规定；二是在当发现吊料盆处于单点挂扣、绑扎不牢的状态，也未和管理人员商量的情况下冒险起吊，违反了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第17.1条d项“司机应对自己直接控制的操作负责。无论何时，当怀疑有

不安全情况时，司机在起吊物品前应和管理人员商量”和《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.12条关于“物件起吊时应绑扎牢固”的规定；三是在其起重作业前未按规定示意警示，且在指挥信号不清楚时仍然起吊，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.4条“塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊”的规定。王[redacted]的系列严重违规操作是导致事故发生的直接原因之二。

（二）事故间接原因

1.事故项目工地3#塔吊起重作业半径范围内未设置安全防护棚或警戒隔离区，使得3#塔吊起重作业不具备完善的安全生产条件，是本次事故发生的重要间接原因。事故发生时，涉事楼栋7#栋已建设到第7层，湖南[redacted]建设有限公司没有按规范要求在地面安全通道上方及时搭设安全防护棚，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.2条“交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施.....”和第7.1.3条“处于起重机臂架回转范围内的通道，应设置安全防护棚”的规定。

2.安全风险管控制度和事故隐患治理制度不健全是本次事故发生的另一间接原因：一是对违规交叉作业行为无人监管，当陈[redacted]等人违规进入3#塔吊起重作业坠落半径范围收集废旧模板时，总承包单位、劳务清包单位和监理单位都未及时发现和制止；**二是**对3#塔吊司机王[redacted]违规起重作业行为，总承包单位、劳务清包单位和监理单位都未及时发现和制止；**三是**在3#塔吊起重作业坠落半径范围安全防护棚搭设前，湖南[redacted]

建设有限公司未设置警戒隔离区，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.2条“……当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员禁止进入隔离区”的规定。

3.总承包单位、劳务清包单位及监理单位对相关人员的安全教育培训不到位，也是本次事故发生的间接原因：一是湖南建设有限公司对塔吊司机王和废旧模板收集人陈等人的安全教育培训不到位，致使其安全意识淡薄而发生违规作业行为；二是湖南项目管理有限公司对项目管理部相关人员的安全教育培训不到位，致使其对事故项目工地的安全管理没有履职到位；三是湖南省有限公司对监理人员的安全教育培训不到位，致使监理过程中存在所有监理人员同时不在岗的监理真空，使得监理单位对事故项目工地的违规操作行为没有及时发现和报告。

（三）事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

五、对相关单位的调查情况

（一）湖南建设有限公司

该公司以乙方名义于2025年7月11日与湖南项目管理有限公司签订了《双峰县鲤鱼塘工程配套基础设施建设项目（一期）（7#栋）劳务清包施工承包合同》和《安全生产协议书》，在合同和协议中明确了承包范围和工作内容，明确了包含安全生产管理、安全生产事故的责任和处理方法等方面在内的甲、乙双方的责任与义务。该公司任命胡为项目负责人、谢为安全员（字〔2025〕003号），后又授权委托钟以该公司名义参与“

一期项目”施工现场管理。该公司在“一期项目”中共安排劳务人员共80人左右。相关从业人员具备了从业资格或取得了相关资质；定期开展了班组安全教育培训；开展了施工现场安全检查和隐患排查；建立了部分安全生产规章制度和操作规程。

该公司存在以下主要问题：**一是**对塔吊司机王和废旧模板收集人陈等人的安全教育培训不到位，致使其安全意识淡薄而发生违规作业行为；**二是**未及时发现并消除生产安全事故隐患，未按要求在3#塔吊起重作业坠落半径范围内搭设安全防护棚或设置警戒隔离区；**三是**未及时发现并制止违规作业行为，没有发现并制止3#塔吊司机王违规起重作业行为和废旧模板收集人陈等人违规交叉作业；**四是**拒不执行监管单位有关工程质量和安全生产的指令，擅自启用已经查封的塔吊。

（二）湖南项目管理有限公司

该公司作为乙方于2025年5月22日与双峰公司签订了《双峰县鲤鱼塘工程及配套基础设施建设项目（一期）建设工程施工合同》。

该公司制订并落实全员安全生产责任制，设有专门安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，按规定制订各项安全生产规章制度和操作规程，制定了应急救援预案，安全生产管理制度完备；设立了“一期项目”项目部，并任命（工程〔2025〕17号）何为项目负责人、龙为技术负责人、贺为施工员、刘为质量员、邹和徐为安全员；该公司与项目管理人员均签订了安全生产责任书，各管理人员具有相关执业资格；该公司定期组织对每

个承建项目和项目部进行巡检，“[redacted]一期项目”组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；项目部编制了项目施工组织设计，并经审批同意；项目部为务工人员购买了工伤保险；项目部定期组织项目管理人员及劳务管理人员召开安全生产例会，定期进行安全教育培训；开展了新工人入场三级安全教育，并进行了登记和考核；项目负责人定期召集安全员、技术负责人、施工员等项目管理人员对施工工地进行安全检查和隐患排查，有检查记录并建有台账；安全员或施工员每天组织班前会，并对施工现场进行质量和安全巡查，有施工日志和巡查记录；严格安全技术交底制度，技术负责人对分部分项工程施工前进行安全技术交底。

该公司存在以下主要问题：**一是**项目部相关管理人员对塔吊司机的安全教育培训不到位；**二是**未及时发现并消除事故隐患。对行业主管部门、建设单位、监理单位以及自身安全事故隐患排查过程中发现的生产安全事故隐患，在向分包单位交办后，没有及时严格督促整改到位，相关问题在多次交办未果的情况下，仍未采取果断措施进行处理；**三是**未及时发现并纠正塔吊违规作业和陈[redacted]等人违规进入3#塔吊起重作业坠落半径范围内收集废旧模板的交叉作业行为。

（三）湖南省[redacted]有限公司

该公司作为监理人于2025年6月3日与双峰[redacted]公司签订了《双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）建设工程委托监理合同》。总监委任书（湘建管咨〔2025〕36号）明确钟[redacted]为

项目负责人，负责工程施工监理全面工作。在项目监理部人员组建函（湘建管咨〔2025〕037号）中明确，总监为钟[redacted]、专监为康[redacted]、监理员罗[redacted]等3人负责该工程的施工监理，监理人员具有相关执业资格。

该公司建立了完整的安全生产管理组织机构，并进行了明确分工；公司成立了安全生产隐患排查工作领导小组，出台了具体实施方案，定期组织对承监在建的工地进行排查，下发了《建设工程质量（安全）整改通知书》，“[redacted]一期项目”监理部针对发现的问题隐患整改情况均有回复；制定并落实安全生产教育培训计划，对从业人员开展安全生产教育培训和考核，每月对总监理工程师进行绩效考核评分；制定了工程监理安全责任制度、安全教育培训制度、安全技术措施审查制度、安全专项施工方案审查制度、严重安全隐患处理制度、执行法律法规与标准制度、安全巡查制度、报告制度、安全会议制度、工程监理安全档案制度、安全措施费审查制度；制定了应急救援预案；监理部明确了各岗位职责，建立了监理例会、周报制度，总监每半月召集一次监理例会，建设单位、施工单位、监理单位的管理人员参加；监理部定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；落实日常巡查，详细记录监理日志，建立了工程质量和安全问题监理工作联系单制度，对发现问题和隐患及时向建设单位和施工单位报告和交办。

该公司存在以下主要问题：对施工单位管控不严，虽然对经排查发现的安全生产隐患通过口头、监理工作联系单、监理通知单及工程暂停令等方式对施工单位进行了交办，但是当施工单位未严格按要求及时落实整改时，未及时采取有效方式予以纠正和制止。

（四）双峰[redacted]公司（双峰县[redacted]公司）

该公司属于双峰县[redacted]公司（县属国有企业）的全资子公司，为“洪山独立工矿区一期项目”建设单位。根据双峰县[redacted]公司的安排，由集团公司项目管理部直接负责“[redacted]一期项目”的建设管理和实施。具体由集团公司总工程师胡[redacted]分管，王[redacted]为项目管理部部长，聂[redacted]为项目管理部安全专干，邓[redacted]为项目现场负责人。

双峰县[redacted]公司成立了安全生产领导小组，制定了《集团建设工程安全生产管理制度》，完善了安全生产管理和考核制度，明确了各层级安全生产职责，要求参与现场管理的从业人员均需要具备工程师从业资格证。2025 年年初召开了集团安全生产部署大会，审批了全年安全生产目标和安全生产检查计划，每年定期对每个在建工地实施常规化检查 4 次。按规定计取安全施工措施所需费用，足额支付安全文明施工措施费。定期不定时通过各种方式方法对项目管理人员进行安全教育培训，全年累计开展教育培训 6 场次，培训人次 300 余人。公司高层坚持带班开展安全生产检查，全年带班检查项目 12 次，发现安全隐患 38 处，并建立了台账并跟踪落实。全年组织公司级应急演练 2 次，项目级应急演练 3 次，覆盖人次 200 余人。

该公司存在以下主要问题：负责“[redacted]一期项目”管理的相关人员对施工单位管理不严，对发现的安全隐患未采取有效措施及时督促施工单位整改到位。

（五）双峰县[redacted]站

双峰县[redacted]站是双峰县[redacted]局独立核算的二级单位，负有全县建筑工程安全监督管理职责，

依法指导受监建筑项目的安全生产工作，负责受监工程项目安全生产前提条件审查、制订安全生产监管方案并组织相关单位、人员进行方案交底，负责建筑工程起重机械的使用登记备案工作，承担受监工程项目施工现场的安全监督及安全等级评定，监督施工安全、文明施工措施费的拨付和使用，承办建筑施工安全生产许可证、三类人员考核、安全认证的初审及申报工作，承办安全生产统计报表的收集和上报。根据工作需要，双峰县站成立了“一期项目”的质量安全监督组，由邓任组长，禹任副组长（负责工程质量监督），朱为组员（负责工程安全监督）。

“一期项目”开工以来，该项目质量安全监督组依法对建筑工地每月开展1次安全监督检查，至事故调查时止，共下发督办通知书1份， 隐患整改通知书9份，停工整改通知书5份，共发现和提出120余处质量和安全方面的隐患和问题，并于11月19日对未办理登记手续涉事3#塔吊进行了查封。督促指导施工单位落实企业安全生产主体责任，按要求开展安全教育培训、定期召开安全生产会议和开展安全生产隐患排查治理。

该单位存在以下主要问题：负责“一期项目”的质量安全监督组对发现的安全隐患未采取有效措施及时督促施工单位整改到位，对违法违规行为处理不及时。

（六）镇人民政府

该单位为事故发生属地单位，按照双峰县人民政府印发的《湖南省娄底市双峰县工程实施方案（2023—2025年）》的分工安排，该单位负责项目周边当地群众纠纷矛盾的协调处理以及项目建成后的运行管理，不参与工

程建设的质量与安全方面的监督管理。该单位在协调处理“[redacted]一期项目”工农矛盾纠纷过程中，工作积极主动，能较好地完成上级交办的各项工作任务，工程推进较为顺利。

存在问题：对于事发位置设置安全防护设施一事，因影响群众出行，阻力较大，至事故发生时，未及时将矛盾妥善处置到位。

六、事故责任认定及处理建议

（一）不予追究责任人员（1人）

陈[redacted]，男，汉族，现年66岁，湖南省[redacted]，身份证号码：[redacted]。其违规进入正在进行脚手架搭设及塔吊作业且未设置安全防护设施的危大工程工地现场，收集捡拾废旧模板，自我安全防护意识不强，被上方掉落脚手架立杆砸中从而发生事故，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对相关人员的处理建议（13人）

1.王[redacted]，湖南[redacted]建设有限公司聘用的塔吊司机，其在事故中存在以下严重违规行为：一是当其在起重作业时未按规定有效规避作业下方出现人员停留的重大安全隐患，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.17条“起重臂和吊物下方严禁有人员停留”的规定；二是在当发现吊料盆处于单点挂扣、绑扎不牢的状态，也未和管理人员商量的情况下冒险起吊，违反了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第17.1条d项“司机应对自己直接控制的操作负责。无论何时，当怀疑有不安全情况时，司机在起吊物品前应和管理人员商量”和《建

筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.12条关于“物件起吊时应绑扎牢固”的规定；三是在其起重作业前未按规定示意警示，且在指挥信号不清楚时仍然起吊，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.4条“塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊”的规定。王[redacted]的上述行为是导致事故发生的直接原因之一，其未严格遵守岗位安全责任，对事故隐患或者不安全因素未履行报告职责，亦违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十九条的规定，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌构成犯罪，建议由双峰县应急管理局将相关线索移送公安机关依法处理。

2.钟[redacted]，湖南[redacted]建设有限公司委派的项目现场施工负责人，未履行本单位安全生产管理职责，对事故发生负有主要责任。其具体违法行为包括：**一是**未进行安全教育培训，违规安排作业：在未对废旧模板回收人员进行必要安全教育培训和现场风险告知的情况下，擅自联系并安排其进入正在从事危大工程（脚手架搭设及塔吊作业）的施工现场，致使不具备现场安全常识的人员进入高危作业区域；**二是**未履行现场管理责任：其作为项目现场施工负责人，对进入其管理范围的交叉作业及塔吊违规操作行为未进行任何监督、检查和制止。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（六）（七）项关于生产经营单位其他负责人安全管理职责的规定。钟春祥作为现场负责人，其违规行为是导致未经安全教育培训人员进入危险区域并引发事故的主要管

理原因，建议由双峰县应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.谢　，湖南　　建设有限公司法定代表人，未切实履行单位主要负责人安全生产职责，未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对公司项目现场安全管理失控、违规启用查封设备、作业人员培训缺失等问题失察失管，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项之规定，建议由双峰县应急管理局依法对其处以行政处罚。

4.徐　，湖南　项目管理有限公司专职安全生产管理人员，未认真履行好总承包单位专职安全生产管理人员职责，未对危大工程现场进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，对违章指挥、违章操作行为未及时制止和纠正，未督促落实本单位安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）、（七）项，以及《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款之规定，对事故的发生负有责任，建议由双峰县住房和城乡建设局依法处理。

5.邹　，湖南　项目管理有限公司专职安全生产管理人员，未认真履行好总承包单位专职安全生产管理人员职责，未对危大工程现场进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，对违章指挥、违章操作行为未及时制止和纠正，未督促落实本单位安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）、（七）项，以及《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款之规定，对事故的发生负有责任，建议由双峰县住房和城乡建设局依法处理。

6.何　，湖南中屹项目管理有限公司“　　一期项目”项目经理，作为总承包单位项目负责人，未严格落

实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；未严格根据工程的特点组织制订安全施工措施及时消除安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（五）项，以及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款之规定，对事故的发生负有责任，建议由双峰县住房和城乡建设局依法处理。

7.钟[redacted]，湖南省[redacted]公司“[redacted]一期项目”监理部负责人、总监理工程师，其作为项目监理部负责人，虽发现问题但处置不力，在多次下发监理通知单、工程暂停令要求整改而施工单位拒不执行的情况下，未依法及时向有关主管部门报告，未能有效履行工程监理在安全生产上的监督职责，致使重大风险失控。对事故的发生负有监理责任，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款和第五十七条第一款第（二）、（三）、（四）项之规定，建议由双峰县住房和城乡建设局依法处理。

8.邓[redacted]，双峰县[redacted]公司派驻“[redacted]一期项目”现场管理人员。作为项目建设安全管理的直接前端，履行日常检查与督促整改职责不到位，对施工、监理单位人员履职情况及现场安全隐患（尤其是外来人员违规进入危大工地及3#塔吊的非法使用状态）巡查不细、督促不力，未能及时将重大风险有效上报并推动解决，现场管控失守。对事故的发生负有主要管理责任，建议由其党组织关系[redacted]所在党（工）委对其予以党内警告处分。

9.王[redacted]，双峰县[redacted]公司项目管理部部长，全面负责本项目的建设管理工作。履行建设单位项目管理首要职责不到位，未有效组织对项目参建各方安全生产履职情况的

严格考核与督促，对于项目现场反复出现、久拖未决的重大安全隐患，未能采取强有力的合同或管理手段（如约谈、处罚、工程款支付联动等）予以消除，管理权威缺失。对事故的发生负有责任，建议由双峰县[redacted]公司根据内部管理规定对其进行处理，并在集团内部予以通报。

10.胡[redacted]，双峰县城乡发展集团有限公司总工程师，分管项目管理部。履行领导与监督职责不到位，对分管部门及项目部的安全生产工作指导、监督不力，未能有效督促项目管理体系严格落实安全生产法律法规要求，对项目存在的系统性安全风险失察。对事故的发生负有领导责任，建议由双峰县[redacted]公司根据内部管理规定对其进行处理，并责令其作出深刻检查。

11.朱[redacted]，双峰县[redacted]站安监员，具体负责该项目的安全监督工作。履行一线监督职责不到位，虽然参与了现场检查并发现了部分问题，但对重大隐患的跟踪复查不及时，对违法违规行为未采取现场制止、及时上报等有效措施果断处理。对事故的发生负有直接监督责任，建议对其予以政务警告处分。

12.邓[redacted]，双峰县[redacted]站派驻本项目质量安全监督组组长。履行监督组领导职责不到位，对本组监督人员的工作指导、督查不力，对监督计划执行和隐患整改闭环情况管理不严，未能有效组织对重大违法行为的严肃查处，监督权威性不足。对事故的发生负有责任，建议由双峰县[redacted]局党组对其予以诫勉。

13.苏[redacted]，双峰县[redacted]站站长。该人员履行单位管理职责不到位，对本站监督工作的整体部署、人员

配备及执法效能督促检查不严，未能及时发现和纠正本站监督工作中存在的“宽松软”问题。对事故的发生负有责任，建议由双峰县局党组对其予以批评教育。

（三）对有关单位的处理建议（5家）

1.湖南建设有限公司

该公司作为劳务分包单位在该起事故中存在以下问题：安全教育培训不到位，对塔吊司机王和废旧模板收集人陈等人的安全教育培训不到位，致使其安全意识淡薄而发生违规作业行为；未及时发现并消除生产安全事故隐患，未按要求在3#塔吊起重作业坠落半径范围内搭设安全防护棚；未及时发现并制止违规作业行为，没有发现并制止3#塔吊司机王违规起重作业行为和废旧模板收集人陈等人违规交叉作业；拒不执行监管单位有关工程质量和安全生产的指令，擅自启用已经查封的塔吊等违法违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》的多项规定，对事故的发生负有主要责任。建议由双峰县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定依法对其予以行政处罚；同时，建议由住房和城乡建设主管部门对其在“一期项目”建设过程中的资质及安全生产条件重新组织核查，对其擅自启用已经查封的塔吊设备等违法违规行为依法进行处理。

2.湖南项目管理有限公司

该公司作为工程总承包单位在该起事故中存在以下问题：安全教育培训不到位。3#塔吊起重作业时项目部相关安全管理人员未管理到位；及时发现并消除事故隐患。对行业主管部门、建设单位、监理单位以及自身安全事故隐患排

查过程中发现的生产安全事故隐患，在向分包单位交办后，没有及时严格督促整改到位，相关问题在多次交办未果的情况下，仍未采取果断措施进行处理；未及时发现并纠正塔吊违规作业和交叉作业等违法违规行为，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条、第六十五条以及《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条、第二十三条等相关规定，对事故的发生负有责任。建议由住房和城乡建设主管部门对其依法进行处理。

3.湖南省 公司

该公司作为监理单位，虽履行了部分监理职责，但在发现施工单位未按要求整改重大安全隐患时，未依法采取有效措施予以纠正和制止，监理职责未能闭环。根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条、第五十七条及《建设工程监理规范》等相关规定，建议由住房和城乡建设主管部门对其进行警示约谈，责令其加强内部管理，切实履行监理职责。

4.双峰 公司（双峰县 公司）

该公司作为建设单位，未严格履行对工程项目安全生产的统一协调、管理职责，对施工、监理单位履约情况及现场安全风险督促检查不力，未能通过有效管理手段压实施工单位主体责任。建议由双峰县应急和安全生产委员会对该公司及其上级集团公司 进行安全生产约谈。

5.双峰县 站

该单位作为全县建筑工程质量和安全监督管理机构，对“ 一期项目”监督检查中发现的问题隐患跟踪整改、闭环销号不力，对违法行为的查处不够及时、坚决，对事故的

发生负有监管责任，建议该单位向双峰县住房和城乡建设局和双峰县人民政府作出深刻检查，并切实整改监督工作。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，举一反三，切实防止类似事故再次发生，针对事故暴露出的突出问题，现提出以下具体防范和整改措施建议：

（一）全面压实企业安全生产主体责任，堵塞管理漏洞

1.强化总承包单位统一管理责任：湖南[redacted]项目管理有限公司及其他总承包单位必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》，对施工现场安全生产负总责。必须将分包单位（包括专业分包和劳务分包）的安全生产纳入本单位统一管理体系，签订明确的安全生产管理协议，并对分包单位的资质条件、人员资格、安全措施落实情况进行严格审查和日常监督。严禁以包代管、包而不管。

2.健全分包单位安全管理体系：湖南[redacted]建设有限公司及其他分包单位必须立即建立健全全员安全生产责任制，按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。必须确保项目负责人、专职安全员等关键岗位人员到岗履职，严格执行安全技术交底、班前安全会、隐患排查治理等制度，严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律。

3.严格履行监理单位安全监督职责：湖南省[redacted]公司及其他监理单位必须切实按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。对发现的重大安全隐患，必须下发监理通知单或工程暂停令；施工单位拒不整改或不停止施工的，必须依法及时向建设单位和有关主管部门报告，形成监理工作的闭环管理，杜绝“一发了之”。

4.落实建设单位首要责任：双峰[redacted]公司（双峰县[redacted]公司）及其他建设单位必须严格履行基本建设程序，保证合理工期和造价，按规定足额支付安全文明施工措施费。必须加强对施工、监理单位履约情况的监督检查，对检查中发现的安全隐患和违法违规行为，要督促整改到位，必要时可依据合同采取约谈、处罚、清退等措施。

（二）紧盯施工现场关键环节，坚决消除事故隐患

1.加强起重机械等特种设备全过程管理：各项目必须严格执行建筑起重机械备案、安装告知、检验检测、使用登记、拆卸告知制度。严禁使用未经检测合格、未办理使用登记或处于查封状态的设备。总包、监理单位必须对起重机械的日常检查、维护保养记录进行核查，司机、司索信号工等特种作业人员必须持证上岗，严格遵守“十不吊”等安全操作规程。本次事故涉及的塔吊管理混乱问题，必须作为全县排查重点。

2.落实高处作业和交叉作业安全防护：施工单位必须根据工程进度，严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）等标准，及时、规范地搭设安全通道、安全防护棚、水平安全网（首层网、层间网、随层网）等防护设施。在人员进出、材料运输频繁的区域及存在垂直交叉作业的下方，必须设置可靠的硬质隔离防护棚，确保防护有效。防护设施的搭设与验收必须与施工进度同步。

3.严格作业现场人员准入与区域管理：施工现场必须实行封闭式管理，设立门卫制度，对所有进场人员进行实名登记和安全教育。严禁与施工无关的人员（如废旧物资回收人员、访客等）擅自进入施工区域。对存在高处坠落、物体打击等风险的作业区域，必须设置明显的安全警示标志，并划定警戒区域，

安排专人进行监护，防止人员误入。

4.深化安全隐患排查治理闭环管理：各参建单位必须建立并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对深基坑、高支模、脚手架、起重吊装等危大工程，必须编制专项方案并严格组织实施。对于自查、监理巡查、主管部门检查发现的所有隐患，必须建立台账，明确整改责任人、措施、时限和验收人，实现隐患登记、整改、销号的闭环管理。对重大隐患必须停工整改，整改不到位不得复工。

（三）强化行业监管与属地协调，提升整体安全水平

1.加大安全监管执法力度：双峰县[redacted]局及其[redacted]站要深刻反思本次事故监管教训，切实履行行业监管职责。要转变监管方式，增加对重点企业、重点项目、危大工程的抽查频次和深度。要严格执法，对发现的安全隐患要紧盯不放，督促彻底整改；对违法违规行为，特别是涉及特种设备非法使用、防护措施缺失、关键人员不到岗等严重问题的，要依法依规从严从快查处，该罚款的罚款、该停工的停工、该暂扣证照的暂扣证照，杜绝“宽松软”。

2.加强安全宣传与警示教育：县住建部门要立即将本次事故作为典型案例，在全县建筑领域进行通报，组织所有在建项目参建单位开展警示教育。要定期开展安全管理人员和一线作业人员的安全培训与考核，重点培训安全操作规程、危险源辨识、应急自救等知识，提升全员安全意识和技能。

3.做好属地协调与保障：[redacted]镇人民政府要继续积极履行属地责任，协助做好工程建设过程中的群众沟通、矛盾调解

工作，为项目安全施工创造良好的外部环境。对于因安全防护设施设置可能引发的群众出行等矛盾，应主动介入，妥善协调，确保必要的安全措施能够及时落实到位，不得因协调不力而放任安全风险存在。

全县各有关单位和企业务必引以为戒，对照以上措施，立即开展全面自查自纠，切实将安全生产各项要求落实到每一个环节、每一个岗位，坚决守住安全生产红线，确保人民群众生命财产安全。

湖南[redacted]项目管理有限公司双峰县[redacted]鲤鱼塘[redacted]工程及配套基础设施建设项目（一期）

“11·27”一般物体打击事故联合调查组

2026年1月27日