皋兰范县陆集永昌废金属加工有限公司
“3·9”非责任生产安全事故调查报告

皋兰范县陆集永昌废金属加工有限公司

“3·9”非责任生产安全事故调查组

2026年4月10日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）相关人员基本情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）事故发生单位安全管理情况.....5
（六）人员伤亡情况.....7
（七）其他情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况及评估.....8
（三）医疗救治及事故善后处置情况.....8
三、事故发生原因分析及性质.....8
（一）直接原因.....8
（二）其他可能因素排除.....9
（三）事故性质认定.....10
四、事故建议.....10
五、事故暴露的问题.....11
六、事故防范措施及建议.....11

皋兰范县陆集永昌废金属加工有限公司“3·9”非责任生产安全事故调查报告

2026年3月9日10时30分，皋兰县黑石镇范县陆集永昌废金属加工有限公司的一名保洁员（兰鑫钢铁集团有限公司外包单位）前往作业路途中突发晕厥导致受伤，经皋兰县人民医院抢救无效不幸身亡。

事故发生后，县委、县政府主要领导第一时间作出安排部署，要求迅速做好现场应急处置，全力救治伤者，妥善开展亲属安抚及善后工作。为彻底查清事故原因，举一反三、吸取教训，有效防范类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，县政府于3月10日上午成立“皋兰范县陆集永昌废金属加工有限公司‘3·9’事故调查组”（以下简称事故调查组），由县委副书记、县政府分管副县长任组长，县纪委监委、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局和黑石镇政府相关人员为成员，邀请皋兰县检察院派员参与调查，并聘请安全领域专家对本次事故的发生原因开展全面、系统的技术分析。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料查阅、技术分析等工作，全面查明事故发生经过与原因，准确认定事故性质，针对性提出安全防范措施。

经调查认定，该起事故为从业人员突发身体状况引发的非

责任生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

范县陆集永昌废金属加工有限公司（事故发生单位，以下简称陆集公司）成立于2004年8月30日，统一社会信用代码914109********0112，注册资本108万元，注册地址为范县陆集乡陆集村，法定代表人杨**，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围包含磁选、渣盆与渣罐维修、废品回收、装卸、搬运、劳务服务（不含劳务派遣），相关经营活动均经有关部门批准后开展。

兰鑫钢铁集团有限公司（业主单位，以下简称兰鑫公司）成立于2001年8月22日，统一社会信用代码916201********188P，注册资本200000万元，注册地址为甘肃省兰州市皋兰县黑石镇新地村，法定代表人陈*，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；许可项目包含建筑用钢筋产品生产、发电业务、输电业务、供（配）电业务、燃气经营、道路货物运输（不含危险货物）、公共铁路运输，一般项目为钢、铁冶炼，许可类项目均经批准后经营。

合同签订情况2022年1月1日，兰鑫公司与陆集公司签订厂内车辆、装卸总包合同，约定兰鑫公司将生产物资倒运、装卸、堆取交由陆集公司负责；2026年1月8日，双方续签《安全生产协议书》，明确陆集公司负责兰鑫公司物料倒运装卸、大块铁破碎、生活污水处理及各厂工业垃圾清理倒运等工作。

（二）相关人员基本情况

魏**（死者），女，汉族，身份证号620122********0620，户籍地址：甘肃省皋兰县黑石川乡黑石村***号，系陆集公司保洁员，主要负责兰鑫公司炼铁厂原料车间保洁相关工作。

蒿**（事发单位主要负责人），男，汉族，身份证号：410926********4812，户籍地址：河南省范县陆集乡北杨庄村***号，全面负责范县陆集永昌废金属加工有限公司经营管理及安全生产等各项工作。

王**（事故目击者），男，汉族，身份证号：620122********6213，户籍地址：兰州市城关区东岗镇***号***室，系兰鑫公司炼铁厂原料车间段长，主要负责原料车间上料作业、原料质量检验、设备日常维护等工作。

（三）事故发生经过

2026年3月9日6时59分，魏**进入兰鑫公司厂区，7时10分在办公楼完成视频考勤打卡，随后前往炼铁厂办公室更换工作服；7时50分，到体检点参加兰鑫公司统一组织的职工职业健康体检；9时50分左右，魏**完成体检，前往炼铁厂原料车间上岗作业。

当日10时30分许，兰鑫公司炼铁厂原料车间段长王**开展设备运行巡查时，看见魏**从车间东侧向西行走，途经J3皮带作业区域时身体突然摇晃，其下意识伸手扶向周边物体，不慎左前臂触及正在运行的原料传输皮带，随即被皮带带倒，身

体卡入皮带与滚筒之间。

王**发现险情后，立即按下传送带紧急停止开关，并迅速开展救援处置，将头部及左臂卡在滚筒与下皮带夹缝中的魏**救出。随后，王**第一时间向炼铁厂厂长左**汇报事故情况，并拨打了120急救电话。

期间，兰鑫公司安全员张**赶到现场，并对仍有生命体征的魏**，展开现场急救，持续进行心肺复苏及人工呼吸约10分钟。之后，赶到现场的其他人员用担架将魏**抬出车间，并由兰鑫公司安排车辆送往皋兰县人民医院抢救，经全力抢救后无效死亡。

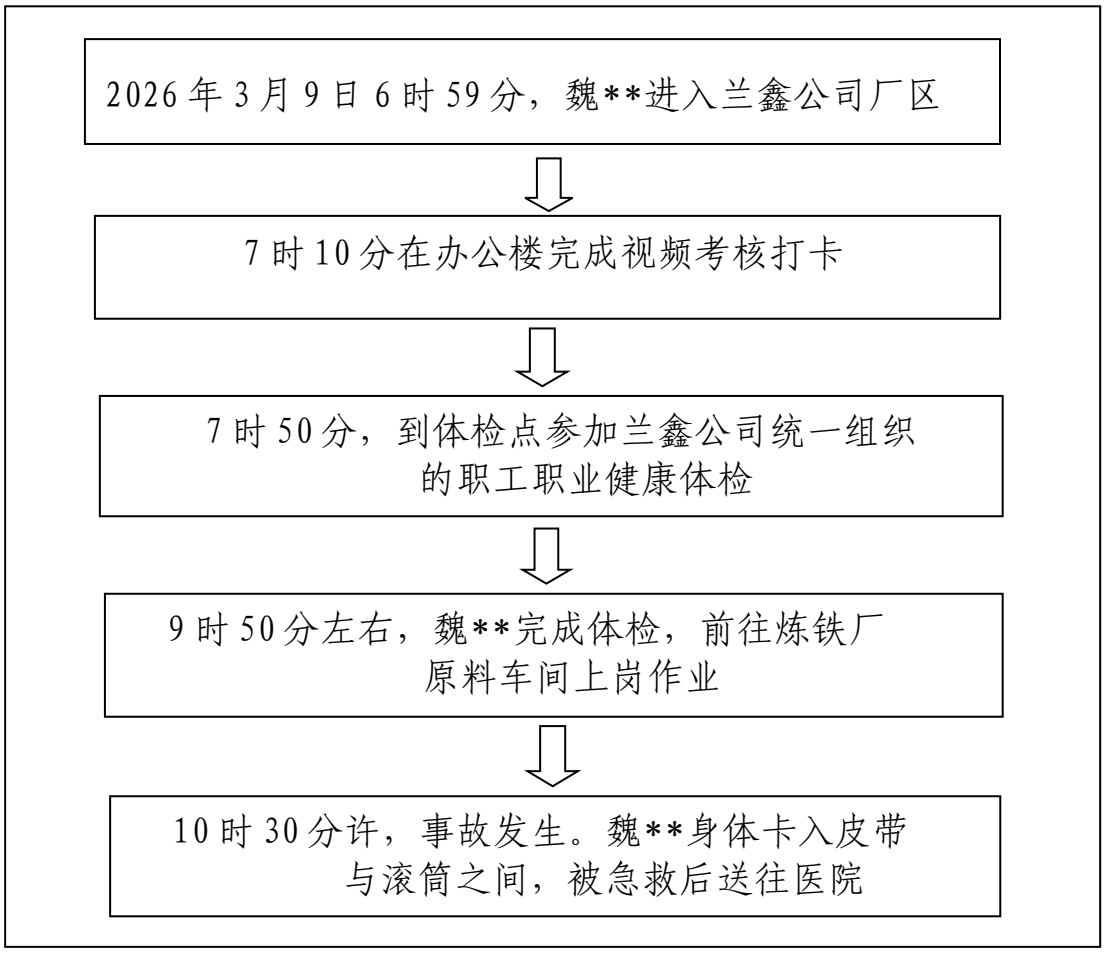


图 1 事故经过简图

（四）事故现场情况

事故发生地点位于兰鑫公司炼铁厂原料车间三层 J3 原料运输皮带作业区域。从地面前往该原料车间，需攀爬五层钢梯，各层钢梯高度分别为：第一层 3.4 米、第二层 2 米、第三层 4.4 米、第四层 3.4 米、第五层 5.9 米。

事发时，该皮带运输机处于正常运转状态。事故发生后，现场工作人员第一时间启动紧急停机程序，有效控制了现场风险，防止事故扩大。

据现场目击人员陈述，事发时，魏**身体晃动，左手不慎触碰到正在运转的 J3 运输皮带；强力拖拽最终致其头部及左臂卷进皮带的夹缝中。

该皮带运输机相关参数如下：皮带周长 275 米、带宽 1 米，皮带运行速度 1.6m/s；设备机头及皮带周边均已按相关规范设置防护网，防护设施符合要求；皮带机与旁侧过道间距 2.1 米、过道实际宽度 4.2 米，均符合安全作业相关标准。

接到事故报告后，皋兰县应急管理局工作人员迅速赶赴现场开展勘查。勘查时，伤者魏**已被送往医院救治，涉事皮带机处于停机状态，车间内所有作业人员已全部撤离至安全区域，事故现场已按规范设置警戒线，实施现场管控。

经现场详细勘查，事发现场未遗留与事故相关的痕迹物证，周边各类设备、设施均无明显损坏，设备运行相关部件无异常破损情况。



图 2 现场照片

（五）事故发生单位安全管理情况

陆集公司严格落实安全生产主体责任，成立安全生产管理领导小组，任命胡**为专职安全生产管理人员。该公司依据相关安全生产法律法规，制定了完善安全生产管理制度、各岗位安全操作规程及从业人员安全行为规范。同时，按规定常态化组织从业人员开展安全生产教育培训，建立了培训档案，死者魏**的三级安全教育培训记录、考核试卷等相关资料齐全，符合安全生产培训管理要求。此外，公司常态化开展安全生产隐患排查治理工作，建立隐患排查、登记、整改、销号全流程闭环管理机制，制定了生产安全事故应急预案，明确应急处置流程、责任分工及响应机制，提升应急处置能力；与全体从业人员依法签订劳动合同，明确双方安全生产权利义务，为从业人员提供符合安全生产要求的作业环境、劳动防护用品及劳动条

件，各项安全生产管理工作均严格依照法律法规及相关标准要求落实到位。

兰鑫公司履行了对承包单位的安全生产统一协调与管理职责，各项安全管理措施均落实到位。该公司建立了承包单位安全生产管理档案及安全生产事故隐患排查治理台账，对排查发现的安全隐患，及时向陆集公司下达安全隐患整改通知书，明确整改要求和整改时限，并安排专人全程跟踪督促整改进度，确保隐患排查、整改、销号全流程闭环管理。如实向承包单位告知作业场所及岗位存在的危险因素、防范措施，主动提供皮带区域专项安全操作规程、安全管理制度、作业场所存在的风险及相应的处置措施等相关资料，切实保障了承包单位从业人员的知情权、操作权；相关安全管理工作均严格遵循双方签订的业务承包合同及安全生产管理协议约定执行。同时，公司将陆集公司的安全生产工作统一纳入本单位安全管理体系，严格落实安全管理“同部署、同检查、同落实、同考核”的要求，实现承包单位安全管理与本单位安全管理一体化推进、全方位覆盖。

综上所述，陆集公司与兰鑫公司均已依法履行各自相应的安全生产管理职责，其安全管理行为与本起事故之间不存在直接的因果关联。

（六）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者魏**，女，汉族，身份证号620122********0620，住址：甘肃省皋兰县黑石川乡黑石村**

号。

（七）其他情况

经对事故现场全面勘查及相关人员的询问核实，未发现存在其它可能诱发本起事故的特殊情况及相关因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月9日12时13分，兰鑫钢铁集团有限公司向县应急局电话报告，称该公司厂区内承包单位陆集公司一名保洁人员，在炼铁厂原料车间行走时晕倒在运输皮带上，导致身体受伤，已紧急送往皋兰县人民医院抢救。

接到报告后县应急管理局，12时50分将该起事故相关情况电话上报县委办公室、县政府办公室及兰州市应急管理局，同时迅速安排工作人员赶赴事故现场，核实事故发生具体情况、现场处置进展及人员受伤详情。

伤者魏**经皋兰县人民医院全力抢救无效死亡，于当日16时15分移送至该医院太平间。

经核查确认，事故发生单位及相关监管部门均严格按照安全生产事故报告相关规定及时限要求完成上报，上报流程规范、内容完整。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，涉事企业迅速启动了应急预案，组织现场救援，并按规定向相关部门报告险情。县应急管理局、县公安局、黑石镇人民政府等单位接报后，立即指派人员赶赴现场开

展核实工作，并同步启动事故应急处置程序。

本次事故现场处置方案科学规范，救援行动迅速、处置高效。经全过程核查，应急处置期间未发生次生、衍生事故，未发现救援指挥及现场工作人员失职、渎职行为。综合评估，本次事故应急处置行动及时、到位。

（三）医疗救治及事故善后处置情况

医疗救治情况：魏**受伤后，兰鑫公司现场工作人员立即对其实施急救，持续开展人工呼吸和心肺复苏等紧急处置约10分钟，随后将其送往皋兰县人民医院进行专业救治，魏**于当日12时40分经抢救无效死亡。

善后处理情况：事故发生后，陆集公司迅速与死者家属取得联系，积极协商善后事宜，与死者家属签订《意外身亡补偿协议书》，家属得到妥善安抚，各项善后工作已全部完成。

三、事故发生原因分析及性质

（一）原因分析

事故发生现场处于监控视频盲区，事发过程主要依据目击证人证言予以证实。事故调查组通过现场勘查、人员问询、资料查阅及技术分析综合研判，认定：魏**因低血糖、低血压引发头晕，摔倒后手部不慎触及正在运转的皮带运输机，遭拖拽挤压致死，系本次事故发生的直接原因，具体分析如下：


一是事发前已多次出现身体不适症状。据其丈夫李**陈述，事故发生前一段时间，魏**曾多次出现头晕目眩、站立不稳等异常症状，身体状况欠佳。

二是空腹体检后未及时进食休息即上岗。2026年3月9日，魏**按兰鑫公司职业健康体检要求空腹完成抽血、B超等检查项目后，未及时补充早餐、也未适当休息，便直接前往工作岗位，导致身体不适症状加重。

三是空腹长距离步行攀爬加剧身体透支。体检地点至炼铁厂原料车间步行距离约20分钟，且需从地面攀爬5层钢梯方可到达车间三层作业区域。空腹状态下长时间步行、攀爬，体力消耗较大，进一步诱发头晕、乏力等不适。

四是作业前已出现明显身体异常征兆。魏**抵达作业地点后，现场目击证人观察到其身体出现摇晃等异常表现，未及时采取休息或求助措施。

五是自身基础健康指标多项异常。皋兰县妇幼保健院2026年3月9日体检结果显示：魏**身高1.53米、体重63.3千克，体重指数（BMI）约27.04，超出正常范围（成人正常体重指数正常范围为18.5～23.9kg/m²）；收缩压100mmHg、舒张压62mmHg，低于正常成人血压水平（正常高值：120～139/80～89mmHg）；空腹血糖3.2mmol/L，低于正常参考值3.9—6.1mmol/L，存在低血压、低血糖、体重超标等健康问题，为突发头晕摔倒埋下安全隐患。

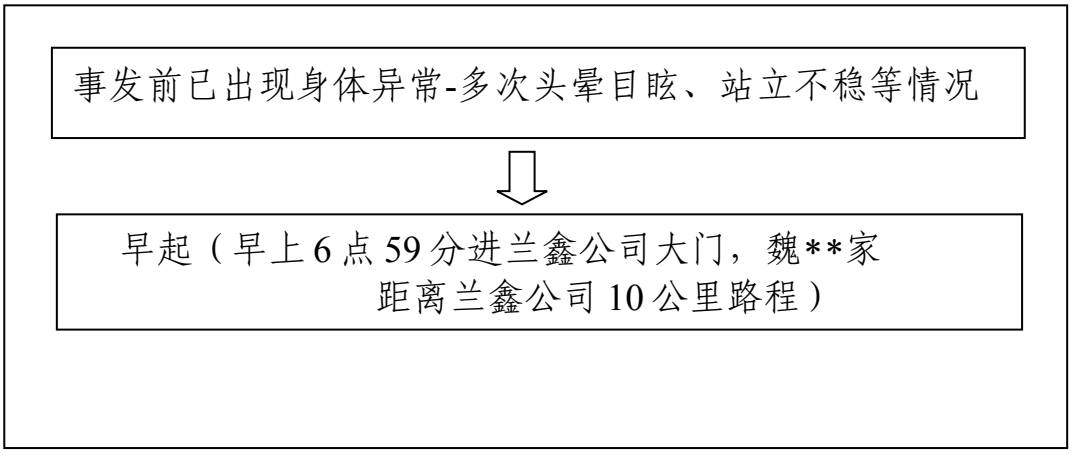

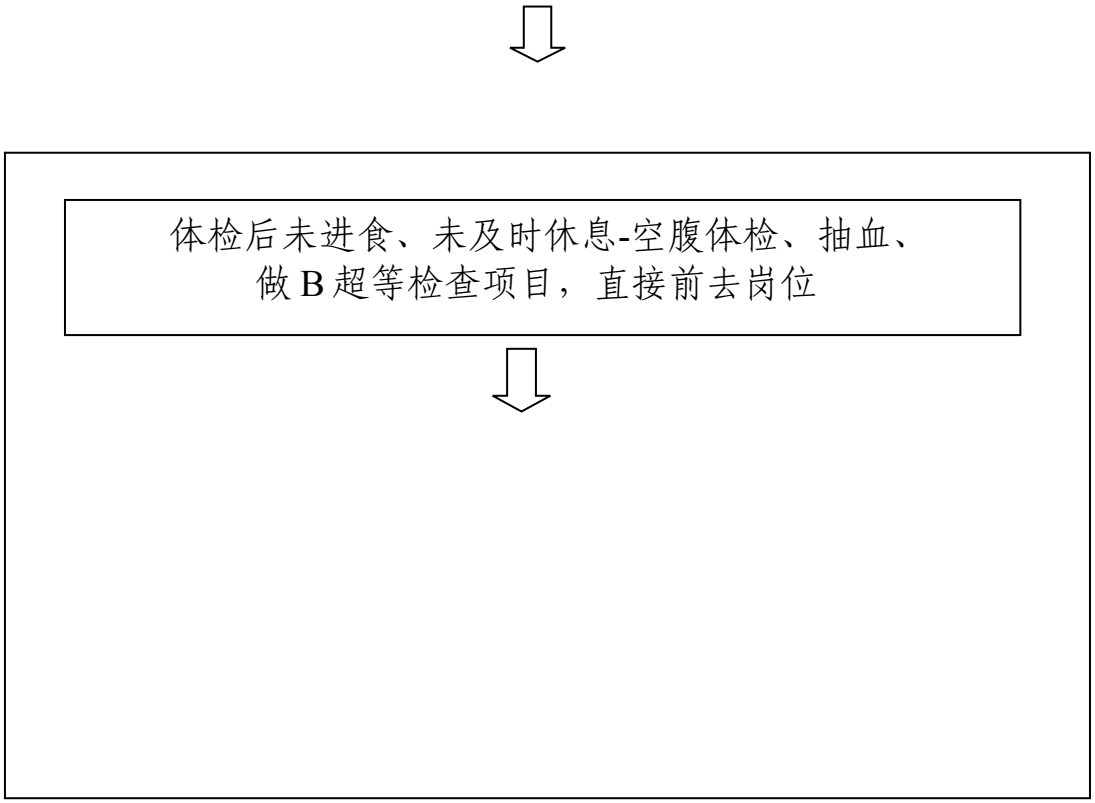


图3 事故原因分析方框流程图

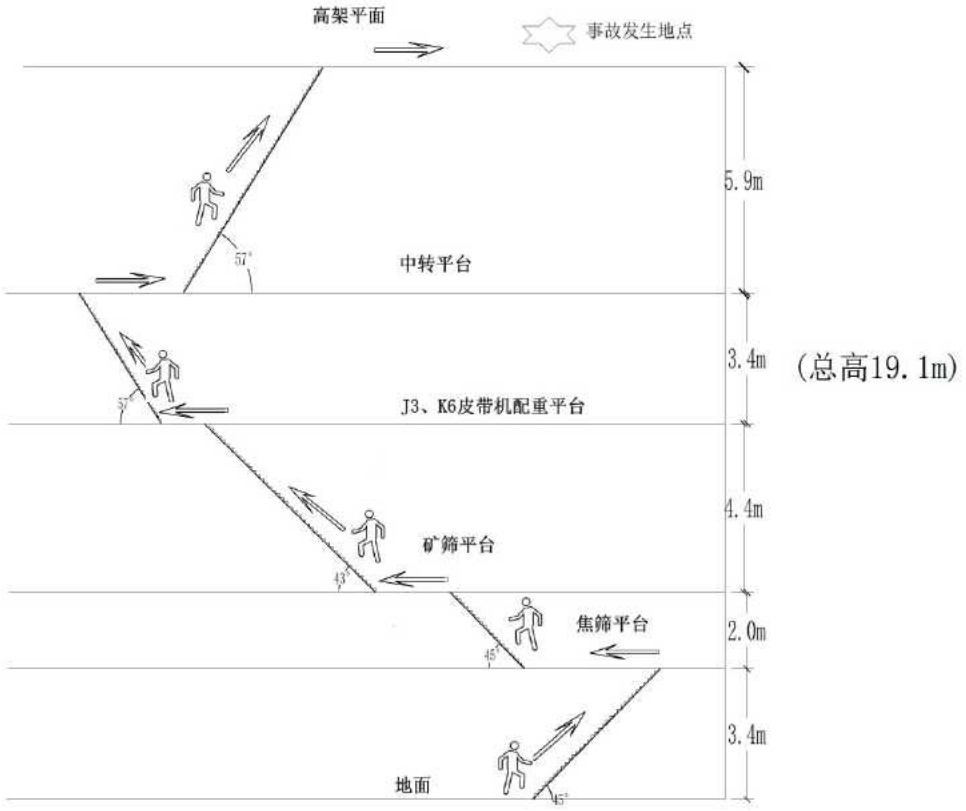


图 4 事故发生前人员进路线示意图

（二）其他可能因素排除

经事故调查组现场全面勘查、对目击证人依法询问并制作笔录，结合现场勘验、物证核查等调查手段，依法排除当事人魏**因触电、人为外力等因素导致伤亡的可能。同时，经皋兰县公安局立案调查、全面核查，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》相关规定，本次事故排除刑事案件嫌疑，无危害生产安全犯罪及其他违法犯罪情形，不涉及刑事追责。

（三）事故性质认定

经事故调查组通过现场勘验、人员问询、资料核查及专家技术分析等手段综合研判，本次事故直接原因如下：魏**按要求空腹参加职业健康体检并完成抽血后，未及时进食早餐、未适当休息，随即长距离步行并攀爬钢梯前往岗位，期间因空腹引发低血糖突发头晕，身体失衡后不慎手扶到正在运转的J3皮带运输机，被皮带带倒受伤。

经全面核查，事故发生期间，涉事企业生产经营活动正常，涉事J3皮带运输机等设备设施运行状态良好，符合安全运行规范；调查未发现人为故意、过失操作行为，亦未发现涉事企业存在安全生产管理不到位、制度不落实等问题。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故统计管理办法》等法律法规及规章规定，结合本次事故调查结果，调查组综合认定：该起事故由从业人员自身身体突发异常引发，企业已依法履行安全管理职责，与生产安全责任无直接因果关联，属于非责任生产安全事故。

四、事故处理建议

兰鑫公司与陆集公司均严格遵照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，依法履行安全生产主体责任和法定义务。事故发生后，两家公司积极配合事故调查组开展现场勘查、人员问询、资料提供等工作，高效推进善后处置，及时化解相关风险。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，结合本次事故调查结果

（非责任生产安全事故，无单位及人员违法违规行为），提出以下处理建议：对兰鑫公司、陆集公司及相关责任人员不予行政处罚；县应急局、黑石镇政府对两家公司主要负责人进行约谈，督促其深刻吸取事故教训，加强从业人员的健康管理和安全防护意识，防范类似事件再次发生。

五、事故暴露的问题

本次事故虽认定为非责任生产安全事故，但从安全管理规范化与从业人员健康关怀角度，仍暴露出相关企业在日常管理中存在可优化提升的环节，具体如下：

陆集公司在岗位风险辨识中，侧重于生产作业类风险辨识，对从业人员身心健康因素关注不足，未建立员工身体状况动态跟踪与健康关怀机制。

从业人员自身健康与安全自我防护意识有待加强，伤者事发前已出现身体不适症状，未能及时主动休息并报告，仍坚持上岗，客观上导致意外发生。

六、事故防范措施及建议

（一）兰鑫钢铁集团有限公司

严格落实职业健康体检制度，规范体检组织流程，合理安排空腹体检人员休息与膳食补充，及时对体检异常人员跟进健康干预；强化外包人员统一安全管理，将从业人员健康状况纳入日常巡查与教育培训，提升异常状态识别与应急处置能力；优化作业环境与现场保障条件，合理安排作业强度与休息时段，切实降低空腹、疲劳上岗安全风险。

（二）陆集永昌废金属加工有限公司

健全从业人员健康档案与动态跟踪机制，严格执行岗前健康问询，杜绝员工带病、疲劳上岗作业；强化从业人员健康与安全自我防护教育，引导员工主动报告身体异常情况；完善岗位风险辨识，将身心健康风险纳入管控范围，针对性落实人文关怀与健康安全保障措施。

（三）属地与行业监管部门

属地镇政府与行业监管部门将从业人员健康管理纳入日常安全督查范围，加强职业健康工作指导，规范企业健康体检、隐患排查与教育培训工作，同时强化安全宣传引导，推动企业树立“安全+健康”双重预防理念，全面提升全员安全健康保障水平。