皋兰盐城峰行建筑劳务有限公司“6·12”一般物体打击生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府盐城峰行建筑劳务有限公司“6·12”
一般物体打击生产安全事故调查组

目 录

一、事　故　基本情况.....5

（一）事故发生单位及相关单位概况.....5
（二）相关人员基本情况.....7
（三）涉事汽车起重机租赁和使用情况.....8
（四）涉事汽车起重机基本情况.....8
（五）事故发生单位安全管理情况.....9
（六）事故发生经过.....9
（七）事故现场情况.....10
（八）人员伤亡情况和直接经济损失.....14
（九）其他情况.....14
二、事故应急处置及评估情况.....14
（一）事故信息接报及响应情况.....14
（二）事故现场应急处置情况及评估.....14
（三）医疗救治事故善后处理情况.....15
三、事故发生原因分析.....15
（一）直接原因.....16
（二）间接原因.....16
（三）其他可能因素排除.....16
四、“一案四查”“两个倒查”.....17

（一）“一案四查”情况.....17

(二）“两个倒查”情况.....19

五、事故责任人员及责任单位的处理建议.....19

（一）对责任单位的处理建议..... 20

（二）对事故相关责任人员处理建议.....21

六、事故主要教训…… …… ……**22**

七、事故防范和整改措施.....23

皋兰盐城峰行建筑劳务有限公司“6·12”一般物体打击生产安全事故调查报告

2025年6月12日9时14分许，位于皋兰县黑石镇循环经济产业园内盐城峰行建筑劳务有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导赶赴现场查看并做出指示批示，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2025年6月12日下午，皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、分管副县长任组长，县纪委监委、应急局、公安局、总工会、人社局和黑石镇政府组成的“皋兰盐城峰行建筑劳务有限公司6·12一般物体打击生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。同时，聘请相关专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析、查阅相关资料，查明了事故发生时间、地点、经过、类别、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因违章指挥、违章作业和管理不到位等原因造成的物体打击事故。事故的性质为“生产安全责任事故”，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.盐城峰行建筑劳务有限公司（事故发生单位）

盐城峰行建筑劳务有限公司（以下简称盐城峰行公司），成立于2017年06月06日，统一社会信用代码：91320900MA1P5697X9，注册资本：200万人民币，注册地：盐城市亭湖区希望大道中路22号海韵大厦1幢511室（18），法定代表人：乔峰，类型：有限责任公司（自然人独资），公司经营范围：建筑劳务分包；土石方工程、房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑智能化工程、电力工程、机电设备安装工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、交通安全设施工程设计、施工；建筑技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程项目管理；物业服务；建筑工程机械设备租赁；建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司取得的资质情况：经查，盐城峰行公司2025年03月06日取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可

证》，证书编号《（苏）JZ安许证字〔2018〕003633》，许可范围：建筑施工，有效期至2027年10月29日。2025年03月06日取得了由盐城市政务服务管理办公室颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D332198963,有效期至2029年06月10日，资质等级：施工劳务不分等级。

2.江苏盐环实业有限公司（环保工程总包单位）

江苏盐环实业有限公司（以下简称盐环公司），成立于2011年04月02日，统一社会信用代码：91320900571444852T，注册资本：5000万人民币，注册地址：盐城市亭湖区凤翔路232号（28），法定代表人：胥粉兰，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：环保设备、冶金设备、光伏设备及元器件的研发、制造、安装、调试、拆除、维修；环保工程、钢结构工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、电力工程、水利水电工程、土石方工程、市政公用工程、消防设施工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程的设计、施工；土壤改良、河道治理；电站建设；电子产品及半导体材料、太阳能组件、电力生产、批发、零售；五金产品（除电动三轮车）、钢材、建筑材料、燃料油、矿产品、炉料、化工产品（除农药及其他危险化学品）批发、零售；环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋出租、物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。金

属结构制造；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；软件开发；人工智能硬件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.兰鑫钢铁集团有限公司（业主单位）

兰鑫钢铁集团有限公司（以下简称兰鑫公司），成立于2001年08月22日，统一社会信用代码：9162012271022318 8P，注册资本：200000万人民币，注册地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇新地村，法定代表人：陈帆，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目有建筑用钢筋产品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目有钢、铁冶炼。

4.合同签订情况

2025年1月18日兰鑫公司与盐环公司签订《合同》，兰鑫公司将环保升级改造除尘器项目除土建桩基外的湿法除尘器购买及安装，承包由盐环公司负责。2025年3月20日盐环公司与盐城峰行公司签订《劳务分包合同》，盐城峰行公司派出30余名劳务人员，负责兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目，项目经理王皋现场总负责。

（二）相关人员基本情况

1.郝世军（死者），男，汉族，身份证号511124X3414，住址：四川省井研县三江镇解放村9组23号，系盐城峰行公司员工，工种是起重司索工、安全员，郝世军持有建设行业工程机械施工作业操作证，编号为AH20230510N4815，资格等级为高级，有效期限2023年05月10日至2029年05月09日。

2.李芳，男，汉族，身份证号32038219920X，住址：江苏省邳州市赵敦镇赵敦村723号，系汽车起重机驾驶员，持有起重机司机（限流动式起重机）证件，准驾车型B2D。

3.乔峰，男，汉族，身份证号3209241982X，住址：江苏省盐城市亭湖区黄尖镇新闸村一组146号，系盐城峰行公司法定代表人。

4.王皋，男，汉族，身份证号3209241977X，住址：江苏省射阳县长荡镇东厦村六组90号，系盐城峰行公司兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目经理、现场负责人。

（三）涉事汽车起重机租赁和使用情况

涉事汽车起重机为盐城峰行公司租赁徐亚军个人车辆，由盐城峰行公司使用和管理。事发时由驾驶员李芳驾驶。

（四）涉事汽车起重机的基本情况

产品品种：汽车起重机；制造单位：徐州工程机械集团有限公司；规格型号：徐工牌XZJ5331JQZ25K；注册日期：2021年04月；车牌照号：苏CNS121；识别代码：LXGCPA333MA012733；

额定起重量：25T；起重速度：0-120/min;主臂全伸长：43M;检验日期：2025年05月20日，江苏盛闰检测技术有限公司检验结论为合格，有效期为1年。

（五）事故发生单位安全管理情况

盐城峰行公司成立了兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目安全领导小组，组长由王皋担任；盐城峰行公司虽制定了安全管理制度和各岗位安全操作规程，但未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展吊装作业危险源辨识和评估，现场安全监管不力。主要负责人乔峰对该项目疏于管理，未履行主要负责人职责，现场负责人王皋未认真履行安全生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育和培训，导致本起事故发生。

（六）事故发生经过

2025年6月12日6时40分，盐环公司项目经理吴大林和盐城峰行公司王皋对盐城峰行公司全体施工人员召开了安全晨会后，王皋安排具体工作。除尘管道吊装作业施工人员共计5名，王皋、郝世军和高幸幸3人负责地面吊装事项，刘鹏、杨兆鹏2人负责管道吊装到二层平台后的对接事项。7时正式上班，盐环公司吴大林和安全员钱玉荣对施工现场进行日常安全巡查。8时左右，李芳驾驶徐工25吨汽车起重机到达4#除尘管道吊装现场，地面3名施工人员配合支车、拉警戒线，检查吊具、吊耳等吊装前的检查工作。


上午9时左右，起吊作业准备工作就绪。司机李芳在现场指挥人员郝世军的指挥下启动起吊操作，起吊物为不规则管道，长约16米，直径1.9米，重约4.5吨。当汽车起重机出杆长度约32米，作业半径约6米，管道头部提升至7米左右时，郝世军发现还未离开地面的管道尾部有摆动迹象，随即进入吊装设备禁入区域吊装管道尾部查看。此时管道尾部与车头平行，随着起吊物不断升高，管道尾部不规则晃动增大，晃动较大的管道尾部撞击在郝世军身上，将其弹到吊车车头部位发生碰撞后倒地，管道东侧负责缆风绳的王皋发现郝世军受伤后，迅速上前查看，郝世军正面躺卧在地，头部、口腔及鼻孔均有出血。王皋指挥吊车停止作业。吴大林听到发生事故后，立即拨打110报警电话和120急救电话，并将事故情况上报至兰鑫公司。

兰鑫公司接到报告后，迅速派遣面包车赶赴事故现场。随后，王皋、吴大林、高幸幸、刘鹏、杨兆鹏共同把郝世军抬至面包车上，由王皋、吴大林随车赶往医院。车辆驶离兰鑫公司约4公里后，与前来救援的120救护车相遇，郝世军被转至救护车上。经救护车上的医护人员检查，确认郝世军已没有生命体征。后经皋兰县人民医院急诊科确诊：郝世军系机械挤压致开放性颅脑损伤致死。


（七）事故现场情况

事故发生后，盐环公司派人对事故现场进行了保护，安排专人值守。


vivo S16
甘肃省 兰州市 2025/06/12 09:17

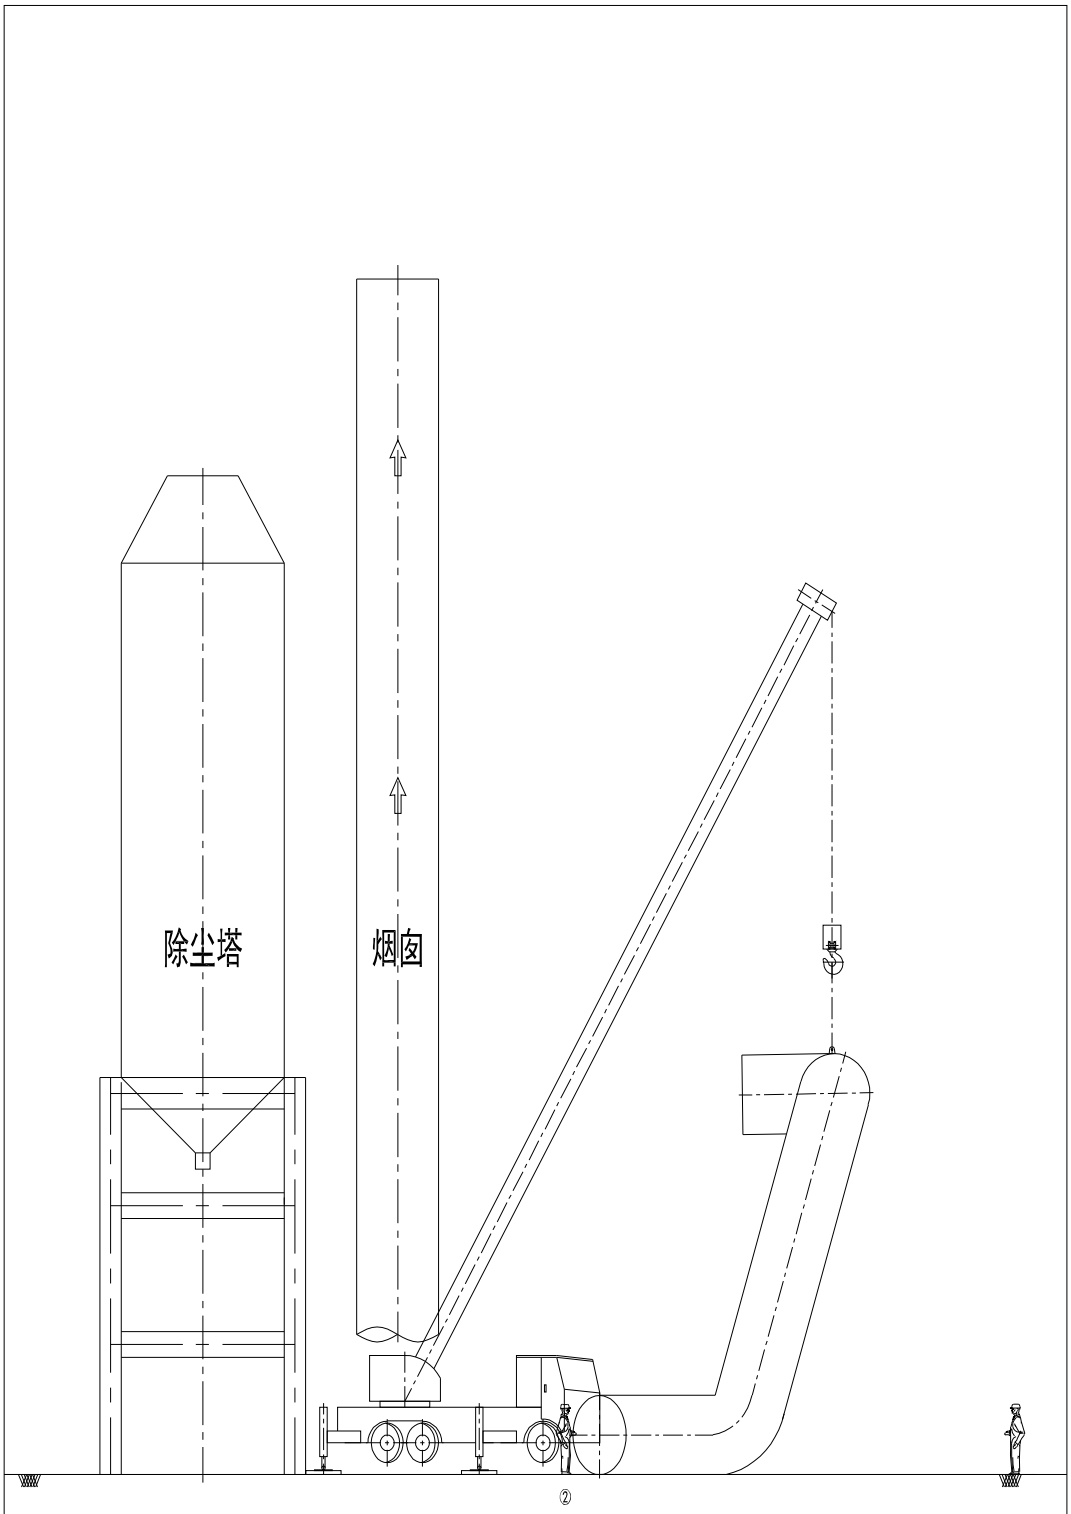

4#湿法除尘立面图

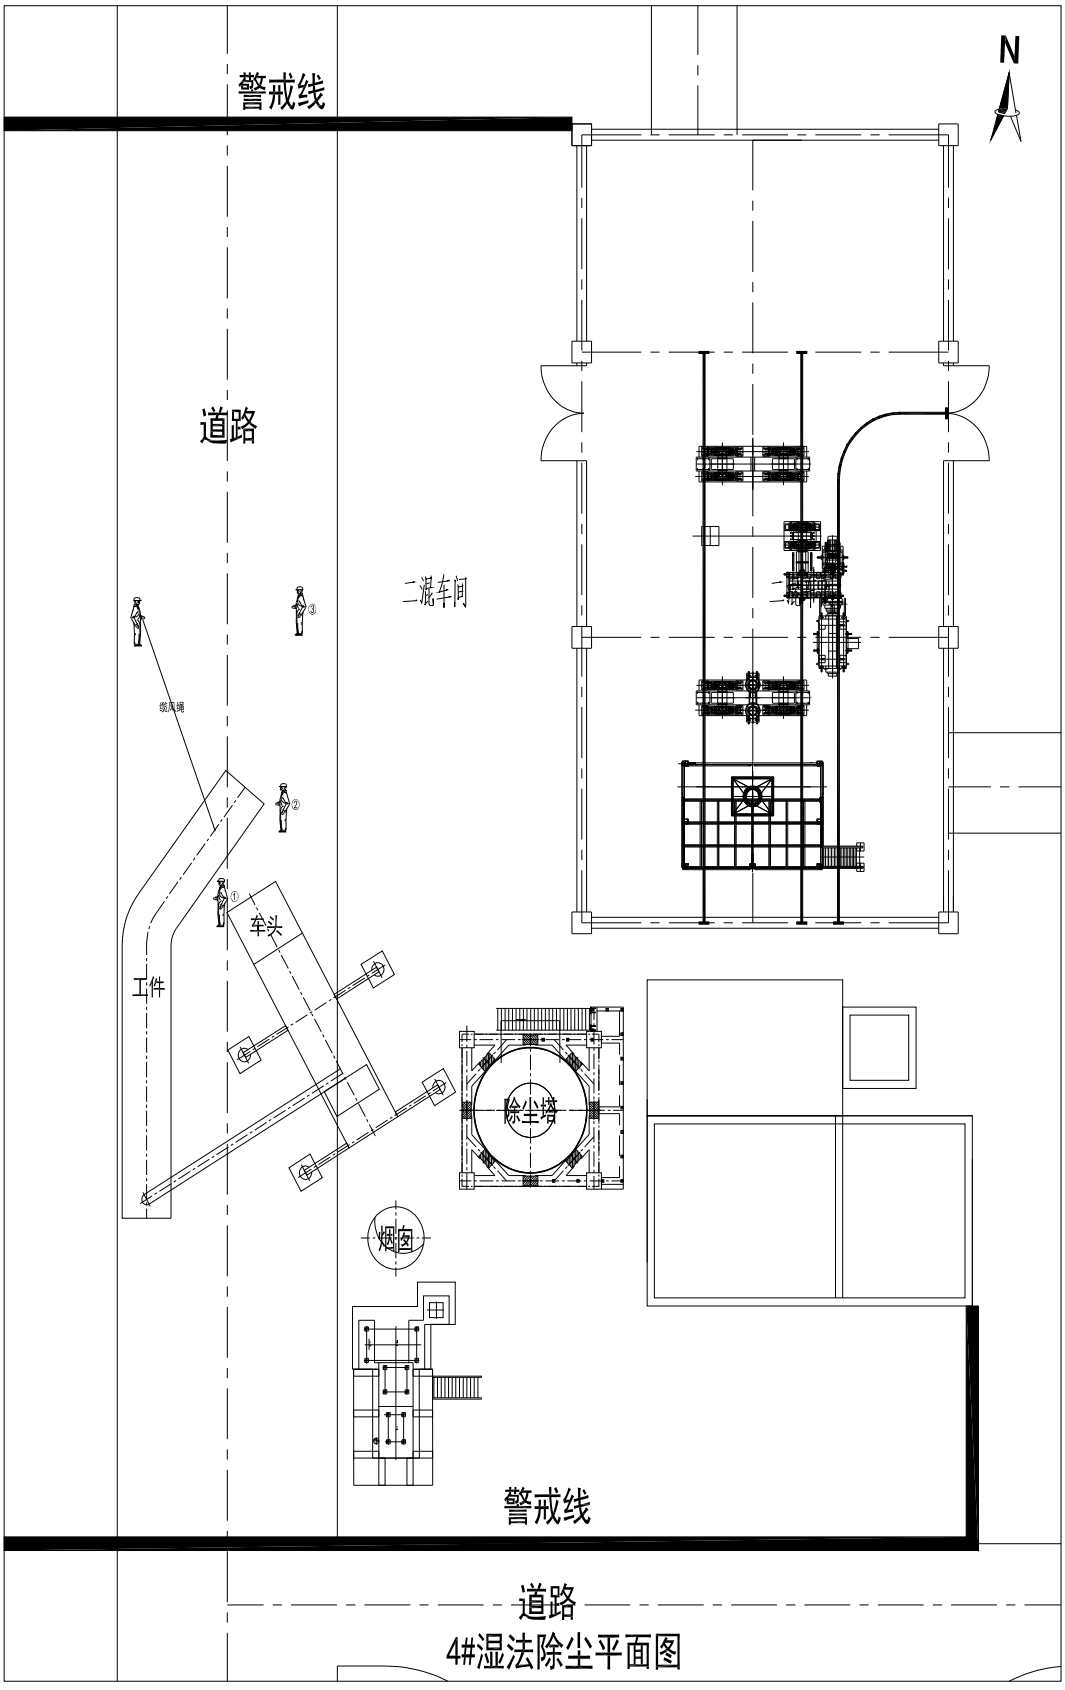

4#湿法除尘平面图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡,死者郝世军，男，汉族，身份证号5111241978X，住址：四川省井研县三江镇解放村9组23号。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（九）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月12日9时19分，皋兰县应急管理局接到兰鑫公司负责人电话报告，称厂内盐城峰行公司一名员工在指挥汽车起重机吊装除尘管道过程中，被管道打击致伤，已送往县人民医院抢救。县应急局接到事故报告后，将事故立即电话报告了县委办、县政府办和市应急局，同时，县应急局主要负责人带领相关人员赶赴现场核实情况。当日10时08分，盐城峰行公司负责人电话报告县应急局，伤者郝世军经抢救无效于当日10时05分送往皋兰县人民医院太平间。县应急局立即向县委办、县政府办和市应急局进行了报告。经核查，事故发生单位和相关部门均按时限上报了事故。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，盐环公司项目经理吴大林立即向兰鑫公司负责

人电话报告了事故，盐城峰行公司项目经理王皋在事发现场，及时组织开展应急救援；县应急局、县公安局治安大队、黑石镇等单位接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

经评估，此次事故处置行动及时、有效。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：郝世军受伤后，兰鑫公司立即安排车辆将伤者送往皋兰县人民医院救治，郝世军被送往皋兰县人民医院途中转至120车辆，经医生检查伤者已无生命体征。当日10时送达县医院，10时05分送往太平间。

善后处理情况：事故发生后，盐城峰行公司及时联系了死者家属，积极做好安抚和赔偿工作。县人社局、县总工会和黑石镇政府组成善后组，协助盐城峰行公司开展善后和家属安抚工作。2025年6月25日盐城峰行公司与死者家属签订了赔偿协议，死者遗体已火化安葬，家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对盐城峰行公司“6·12”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

郝世军安全意识淡薄，未正确辨识吊装作业安全风险，未采取有效的防范措施，违章指挥，违规进入吊装物运动范围内，被起吊的管道撞击致伤，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.盐城峰行公司，落实企业安全生产主体责任不力，对员工安全生产教育和培训不到位，教育培训流于形式，导致从业人员安全意识淡薄，不能正确辨识作业环境的安全风险，未采取有效防范措施。

2.盐城峰行公司，未严格落实、执行企业安全管理制度。安全生产管理不严，对作业现场督促检查不力，未及时发现和制止工人违章作业。对危险作业管理不严格，操作规程不健全。危险作业管理有漏洞，许可作业现场安全监管不到位。

3.盐城峰行公司主要负责人乔峰，履行安全生产职责不到位。未能有效督促、检查兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目安全生产工作。

4.盐城峰行公司兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目现场负责人王皋，履行安全生产职责不到位。对员工安全生产教育和培训不到位。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

盐城峰行公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，召开了安全生产会议，开展了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，且每天早晨都召开班前安全会议，但存在落实企业安全生产主体责任不到位，对员工的安全生产教育培训效果未进行有效评价，作业现场安全管理不到位，对危险作业管理有漏洞等问题。

兰鑫公司、盐环公司对盐城峰行公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单、处罚单，并进行闭环管理。

2.监管责任落实情况

2025年，县应急局将兰鑫公司作为重点监管对象，勤检查、勤督促，及时消除安全隐患。截至目前，县应急局开展执法检查、联合检查、省市督查检查10家次。重点对企业安全生产责任落实、重大事故隐患等开展了检查，邀请专家10人次，发现问题隐患36条，已全部整改完毕。责令停产整改兰鑫焦化项目施工单位1家，立案处罚1.1万元，已结案。6月6日，县应急局走进兰鑫公司开展“安全宣传进企业”活动，推动安全生产理念入心入脑，全方位筑牢安全生产防线。共发放宣传手册、海报等各类宣传品2000余份，系统地向企业职工宣传了《中华

人民共和国安全生产法》、岗位安全操作规程、应急处置技能等知识，让安全知识浸润职工内心。

黑石镇党委、镇政府高度重视安全生产工作，党委会研究部署安全生产工作6次，组织召开安委会2次，召开安全生产工作推进会1次。传达学习了习近平总书记对四川宜宾市筠连县山体滑坡作出的重要指示精神、全国安全生产和森林草原防灭火视频会议精神和皋兰县安全生产大排查大整治百日攻坚行动等内容。全力推进安全生产“五大体系”建设，镇安委办制定了《2025年黑石镇“安全生产月”活动方案》，进一步压实工作责任，全面排查安全隐患，切实抓好整改落实。同时，在重要节点，由镇主要领导和分管副镇长带队，深入兰鑫、宏鼎、兰丰等企业开展安全隐患大排查大整改专项行动。截至目前，共检查各类企业55家（次），发现安全隐患50条，已整改50条，下发现场检查记录35份，及时发现和消除了一大批安全隐患，有效遏制了生产安全事故的发生。

3.重大决策部署贯彻落实情况

盐城峰行公司、盐环公司和兰鑫公司及时传达学习党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决策部署。兰鑫公司、盐环公司落实到位，盐城峰行公司工作部署和跟踪落实不力。

4.事故反映出的深层次原因

盐城峰行公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出其

安全生产主体责任落实不到位，特别是安全教育培训、安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

兰鑫公司、盐环公司对员工进行了三级教育培训和安全技术交底，培训后对员工进行了考试。

2.招投标情况

经调查，相关单位具有施工项目要求的相应资质，不存在借用资质投标中标的问题，项目发包和承包不存在违法发包、转包、分包和挂靠等行为。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.盐城峰行公司：未严格落实企业安全生产主体责任。未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展危险源辨识和评估，现场安全监管不力。对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第四十一

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

条[3]、第四十四条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[5]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项**[6]规定，建议由皋兰县应急局依法给予罚款的行政处罚。

2.兰鑫公司：虽对外包施工人员进行了教育和培训，也采取了安全防范和整改措施，但外包施工单位仍发生事故。建议由皋兰县人民政府对其进行约谈。

3.盐环公司：虽对盐城峰行公司进行了教育和培训，每天召开安全生产班前会，及时巡查，但劳务分包单位仍发生事故。建议由兰鑫公司按照公司规章制度对盐环公司进行严肃考核和警示教育。

4.皋兰县应急局：履行行业安全生产监管不力，企业外包单

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

位安全监管存在漏洞，隐患排查不彻底，对该起事故的发生负有行业监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

5.黑石镇政府：未严格履行属地监管职责，未认真组织对辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对企业存在的安全风险失察，对该起事故的发生负有属地监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.郝世军，盐城峰行公司司索工、安全员，其安全意识淡薄，对汽车起重机作业过程中危险因素辨识不清，违章指挥、违章作业，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.乔峰，盐城峰行公司法定代表人。盐城峰行公司委托王皋全面负责兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目，乔峰对该项目疏于管理，未履行主要负责人的职责，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款、第五款[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[8]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.王皋，盐城峰行公司兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目负责人，未认真履行安全生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育和培训，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款、第六款[9]、第四十四条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[11]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

4.朱延学，皋兰县应急局综合执法宣教股负责人，行业监管存在漏洞，隐患排查存在盲区，对该起事故的发生负有领导责任。建议由皋兰县应急局党委对其进行通报批评。

5.魏舰洋，黑石镇政府安全生产负责人，对生产经营单位外

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

10

11

包施工安全监管不力，隐患排查整治不彻底，对该起事故的发生负有领导责任。建议由黑石镇党委对其进行通报批评。

六、事故主要教训

经调查发现盐城峰行公司未牢固树立安全发展理念。存在以下具体问题：一是主体责任落实不到位。企业主要负责人将兰鑫公司烧结2混4#湿法除尘环保工程施工项目委托现场负责人后，不经常检查该项目安全生产工作，对安全生产情况不熟悉，主要负责人责任履行不力；二是未正确认识到安全生产的重要性。重生产、轻安全，存在“安全说起来重要、做起来次要，忙起来不要”的错误思想；三是安全投入不足。现场安全管理人员和起重司索工与实际生产不匹配，存在安全监管盲区和现场安全管理人员缺少的情况；四是安全教育培训流于形式。对员工的安全教育浮于表面，应付差事，没有入脑入心，导致员工安全意识薄弱，违章指挥、违章作业。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出如下建议：

（一）盐城峰行建筑劳务有限公司要深刻汲取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和管理机构，配齐安全生产专职安全管理人员，加强施工现场管理，规范施工行为，严把作业人员的岗前教育培训关，提

高从业人员安全生产意识和自我安保能力。加强施工人员作业行为的管理和考核，对已入职的员工素质和从业经验严格把关，对所有人员重新培训考核和审查，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其不要抱侥幸心理，切实提高施工人员的风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树牢“生命至上、安全第一”的思想，坚决防止类似事故再次发生。

（二）盐环公司要加强督导检查，严把安全关口，坚持红线意识，主动作为，加强施工单位的安全管理。督促各施工单位扎实排查易发生事故的关键风险点、重点环节。分类制定管控措施，对危险施工现场管理提出刚性约束，切实增强施工人员遵守操作规程和规矩意识，树立正确的安全理念，形成良好的安全习惯，全面提升施工队伍的整体素质。通过现场检查指导、召开约谈警示会等手段杜绝各类生产安全事故的发生。

（三）兰鑫公司要严格落实企业安全生产主体责任，坚持红线意识，采取强有力措施，强化外委施工作业安全管理。针对厂内外委施工作业点多的情况，对外委作业单位的资质、特种作业人员的资质、危险作业方案、危险作业审批以及员工的安全教育培训进行一次彻查，对不符合法律法规要求的坚决予以清退。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，结合目前正在开展的全省“百日攻坚”行动对全公司进行一次全面的风险研判，

制定相应的防控措施。同时，要求对今年以来各级各部门检查发现的问题隐患进行一次“回头看”，确保隐患闭环。

（四）县应急局要认真履行行业监管职责。切实贯彻落实近期各级关于安全生产工作的安排部署和要求，要针对本次事故举一反三，扎实开展厂内施工安全专项整治，结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动，查处一批隐患，解决一批突出问题。对检查发现的问题隐患采用联合惩戒、停产整顿等措施，防止违法违规行为屡禁不止、屡罚不改。要以案为鉴，及时开展事故警示，督促其他企业认真吸取事故教训，举一反三，真正做到“一厂出事故、多厂受教育”。

（五）黑石镇政府要严格落实属地安全监管职责。全面深入细致地开展隐患排查治理和“反三违”专项行动，加强辖区企业安全监管，切实采取有力措施，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

皋兰县人民政府盐城峰行建筑劳务有限公司
“6·12”一般物体打击生产安全事故调查组