光明区马田街道石围社区“4·23” 高坠事故调查报告

日期：2020年 07月 14日 信息来源： 光明区 字号：

2020年4月23日17时许，在马田街道石围社区石围新村西区197号楼在建电梯井中发生一起高坠事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，光明区人民政府成立了由区领导任组长，理局、区住房和建设局、市市场监督管理局光明监管局、光明公安分局（马田派出所）、区群团工作部（工会）为成员单位的光明区石围社区“4·23”高坠事故调查组，并依法邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）事故工程情况

事故工程为光明区马田街道石围新村西区197号自建房电梯安装工程，麦润成委托其儿子麦旺兴于2020年3月21日与三水升达电订《乘客电梯买卖安装合同》，购买了型号为SDKW800/1.5-JXVF的电梯一台并约定由三水升达电梯公司负责安装、运输、检测办证费维护保养，电梯安装工期为20个工作日。

（二）事故发生单位概况

深圳市三水升达电梯有限公司（以下简称“三水升达电梯公司”）,经济性质：有限责任公司，法定代表人：潘镜明，住所:深圳市布吉街道百合星城百合酒店及住宅楼15C（办公住所）,统一社会信用代码：914403006785701387,经营范围：从事电梯及配件的购咨询。（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯的安装、维修、保养服务另行办理审批登记后方可经营），取得《共和国特种设备安装改造维修许可证》。

（三）事故人员基本情况

1、张群佑，死者，男，身份证住址：广西玉林市福绵区，系三水升达电梯公司员工。

2、麦润成，男，身份证住址：广东省深圳市宝安区，系石围新村西区197号自建房房东。

3、麦旺兴，男，身份证住址：广东省深圳市宝安区，系房东麦润成儿子，电梯安装合同由其与三水升达电梯公司签订。

4、潘镜明，男，身份证住址：广东省佛山市三水区，系三水升达电梯公司法定代表人及公司总经理。

5、陈天壹，男，身份证住址：广西玉林市玉州区，系三水升达电梯公司工人。

二、事故发生经过、应急救援及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

2020年4月23日17时许，在光明区马田街道石围新村西区197号自建房，张群佑（死者）带领学徒陈天壹安装电梯轿厢侧梁（长米）过程中，不慎踩空从6层楼处电梯井内脚手架坠落至电梯井底坑，后其经抢救无效死亡。

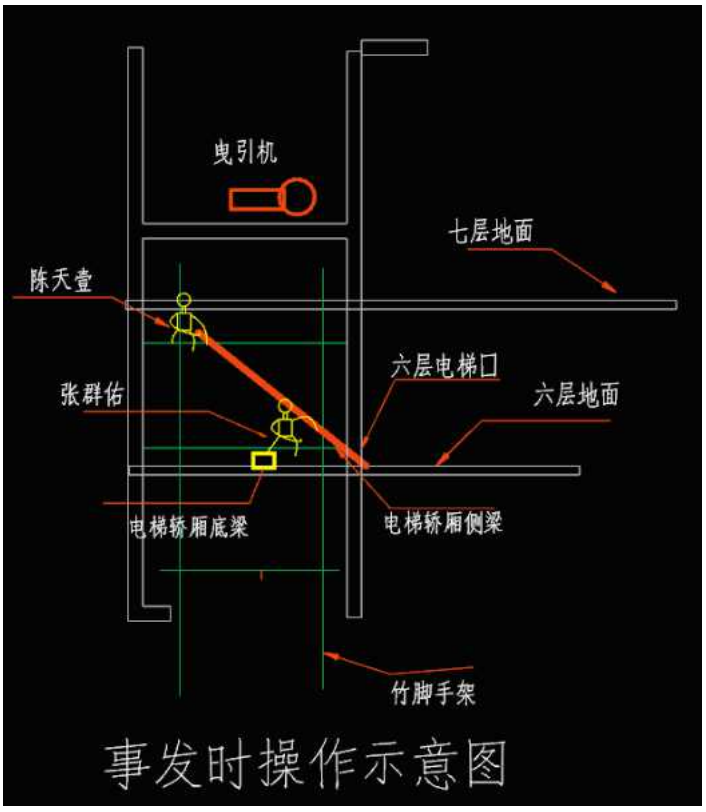


图1 事发时操作示意图



图2 张群佑吊运时站位



图3 涉事电梯轿厢侧梁

经查：

1、2019年12月13日，麦润成在马田街道石围社区工作站完成了外墙翻新、室内装修开工登记备案，2020年3月31日在马田街道区工作站完成电梯安装开工登记备案，深圳市市场监管局于2020年4月20日出具了深圳市特种设备施工告知（申报）回执，申报编号20200417016091，业务类型为安装。

2、该工程于2020年4月15日进场开工，4月18日完成电梯井内脚手架搭设，4月20日完成电梯导轨安装，4月23日开始进行电梯安装，正进行底梁、侧梁的吊运、安装。

3、死者张群佑没有高空作业证，作业时未佩戴任何劳动防护用品，其刚入职，还未与三水升达电梯公司签订劳动合同。

4、涉事脚手架高度约十九米，但是架体并未按要求在作业层铺设脚手板、未在作业层下方挂双层安全网兜封闭并每隔10米挂一兜。不满足《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.4.3条作业层与建筑物间应进行封闭，架体作业层脚手板下应用安全平网双以下每隔10m应用安全网封闭；第3.3.3.5条作业层要满铺脚手板，脚手板铺板要严密、牢靠的规定。

5、死者高处作业时未佩戴任何劳动防护用品，不满足《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条高处作业人定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查的规定。

（二）事故救援情况

事故发生后，2020年4月23日17时20分现场人员将张群佑送至中国科学院大学深圳医院（西院区）抢救，张群佑于2020年4月2分抢救无效死亡。

（三）直接经济损失

三水升达电梯公司与张群佑家属达成协议，并签订《意外事故赔偿协议》，该起事故造成直接经济损失约为人民币100万元。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者张群佑，男，身份证住址：广西玉林市福绵区。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

死者张群佑安全意识淡薄，在未佩戴任何劳动防护用品情况下，违规高处作业引发本次事故。

（二）间接原因

三水升达电梯公司及其主要负责人，未认真履行安全管理职责，对死者进行安全教育培训不到位,未监督、教育其佩戴劳动防护用取技术、管理措施及时发现和消除死者无证上岗的事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起因公司及其主要负责人安全管理不到位，工人安全意识淡薄违规作业引发的一般生产安全责任事故

五、事故责任认定及处理建议

（一）涉事单位的事故责任认定及处理建议

三水升达电梯公司，未认真履行安全管理职责，对死者进行安全教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现和消除死者无事故隐患,未监督、教育其佩戴劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、条的规定,对本起事故的发生负有责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项予行政处罚。

（二）涉事人员的事故责任认定及处理建议

1、死者张群佑，安全意识淡薄，在未取得高空作业资格证，也未佩戴任何劳动防护用品情况下，在电梯井内6楼高处违规作业引故，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2、三水升达电梯公司主要负责人潘镜明，未认真履行安全管理职责，未督促、检查本单位施工现场的安全生产工作，未及时消全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定,建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人安全生产法》第九十二条第（一）项的规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）三水升达电梯公司要深刻吸取本起事故的教训,严格落实企业安全生产主体责任,防止类似事故再次发生,并做到如下要求:

1、加强对施工作业现场的安全生产管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除施工作业现场存在的事故隐患。

2、要严格审查作业人员作业资质，严禁公司从业人员无证作业，无证上岗。

3、严格教育和督促从业人员执行安全操作规程，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

4、要与从业人员签订劳动合同，加强对员工的安全教育及管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

5、公司主要负责人要履行安全管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）区住建部门要采取有效措施，加强对自建房电梯安装等建设方面的安全监管，出台相应的自建房安全生产监管政策，指导在辖区内进行自建房电梯安装等全面安全生产检查工作，消除隐患。

（三）市市场监管局光明监管局要加强行业监管力度，根据相关法律法规做好与区住建部门的衔接工作，确保监管不留死角，从和遏制此类安全事故的发生。

（四）马田街道办事处要深刻吸取本次事故教训，一是要切实履行属地安全生产监管职责，压实建设单位、施工单位安全责任，排查整治；二是要持续加强巡查力度，严格执法，落实安全隐患整改，防范化解重大风险；三是要进一步明确街道各部门对自建房电监管职责，完善安全监管措施，促使其安全生产监管规范化；四是要将这一案例作为警示教育题材，加大安全生产宣传教育力度，提业人员的安全意识，营造安全生产氛围，提高小散工程监管力度，加强监管力量，有效压降事故风险。

光明区马田街道石围社区“4·23”高坠事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：