嘉定徐行宝钱公路468号
“11·1”一般高处坠落事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025年11月26日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）事故相关单位情况…… 1

（二）事故工程概况……3

（三）事故相关单位安全管理情况…… 4

二、事故发生经过及应急救援情况…… 5

（一）事故发生经过……5

（二）应急救援情况……6

三、人员伤亡和直接经济损失…… 6

（一）伤亡人员情况……6

（二）事故直接经济损失…… 6

四、鉴定、调查及事故现场情况…… 6

（一）鉴定情况……6

（二）相关调查情况……6

（三）事故现场情况……7

五、事故原因分析……10

（一）直接原因分析……10

（二）间接原因分析……10

六、事故责任认定和处理建议……11

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……11

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议……12

七、整改防范措施建议……13

2025年11月1日12时50分许，位于徐行镇宝钱公路468号的上海光杰钢结构制造有限公司二区厂房在翻新屋顶过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币158.72万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的通知》（嘉府发〔2025〕9号），嘉定区人民政府成立由区应急管理局牵头，会同区公安分局、建管委、总工会、徐行镇人民政府组成的事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，区纪委监委成立事故追责问责审查调查组，对徐行镇相关部门和公职人员涉嫌失职渎职问题开展审查调查。

调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.华耀中，男，系包工头，雇佣工人从事彩钢瓦安装、维修活动，无营业执照也未取得建设施工行政许可。

2.无锡市华庄龙立彩钢板经营部(以下简称“龙立经营部”),类型:个体工商户,经营者:蔡立新,经营场所:江苏省无锡市滨湖区华庄镇钱并桥,资金数额:3万元,成立日期:2002年8月29日,营业期限:***至无固定期限,经营范围:彩钢板、钢材、五金、装潢材料(不含油漆、涂料)、电线、电缆、家用电器的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.上海光杰钢结构制造有限公司(以下简称“光杰公司”),类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:庄志华,注册地址:嘉定区徐行镇宝钱公路468号,注册资本:人民币600万元整,成立日期:2003年1月6日,营业期限:2003年1月6日至2054年1月5日,经营范围:钢结构件制作、加工,五金加工,钢材、建材、五金交电、汽摩配件的销售,钢结构安装,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

光杰公司为一家族企业,公司董事长为徐纪光,法定代表人庄志华系徐纪光女婿,因身体健康原因,日常不参与公司管理。公司日常生产管理由徐纪光儿子徐志峰负责,安全保障、后勤等事务性工作由徐纪光负责。公司安全管理职能由行政管理部承担,该部门负责人黄琴系徐志峰妻子。本次厂房屋顶彩钢瓦更换由徐纪光直接负责。

（二）事故工程概况

2025 年 6 月，光杰公司因厂房大面积漏水及准备安装光伏板的原因，计划对一区、二区、二 A 区厂房屋顶进行更换。经朋友介绍，光杰公司董事长徐纪光联系到从事彩钢瓦屋顶安装的华耀中，两人商定由光杰公司采购原材料、华耀中负责后续安装，对光杰公司厂房屋面彩钢瓦进行更换。2025 年 6 月 30 日起，光杰公司陆续购买了 20 卷 201J/2B 钢卷、岩棉和阻燃纸等材料，已购买的材料金额约人民币 69.26 万元。因天气炎热，华耀中与徐纪光商定 10 月份再进场施工。

华耀中在接到光杰公司厂房屋面彩钢瓦更换的业务后，找到有过多次合作的龙立经营部经营者蔡立新，让蔡立新为此次彩钢瓦更换压制钢卷，并借用龙立经营部公章用于与光杰公司签订合同及安全管理协议，蔡立新承接了压制钢卷业务并同意出借公章。

2025 年 10 月 10 日，华耀中以龙立经营部名义与光杰公司签订了《彩钢屋面承揽合同》及《建设工程安全管理协议》。《彩钢屋面承揽合同》上龙立经营部未加盖公章，合同约定：龙立经营部负责按双方确认的施工工艺进行厂房屋面彩钢瓦的铺设，龙立经营部总承揽价格包括整个项目的人工费、材料吊装费及吃住，安装工具（光杰公司提供临时住宿房）；合同总价 738756 元，合同工期 120 天。《建设工程安全管理协议》上加盖有光杰公司及龙立经营部的合同专用章及徐纪光、华耀中的签名，协议

约定有：甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括各级安全生产岗位责任制、特种作业人员的审证考核制度、安全检查制度、安全教育制度，编制施工组织设计、对施工人员的安全教育培训及安全技术交底等内容。

2025 年 10 月 10 日，华耀中、蔡立新带领施工人员及一台压瓦机进驻光杰公司，开始实施合同约定的事项。10 月 10 日至 10 月 21 日期间，蔡立新带领工人利用压瓦机对钢卷进行压制，压制好的成品彩钢瓦由华耀中安排汽车吊吊至待更换的厂房屋顶上。10 月 22 日前后，华耀中雇佣的施工人员开始到厂房顶部进行彩钢瓦更换施工作业。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.光杰公司提供了《安全生产责任制汇编》《职业安全健康规章制度汇编》《安全操作规程汇编》，其中《职业安全健康规章制度汇编》中包含：《建设项目安全管理制度》《危险作业审批制度》《相关方安全管理制度》《电器临时线和安装审批管理制度》《安全防护装置管理制度》《安全生产教育培训制度》。提交了公司 2025 年 1-3 季度安全生产专题会议人员签到及会议记录表。未能提供对龙立经营部外来作业人员的安全培训和安全检查记录。调查发现光杰公司各部门职责不清晰，《相关方安全管理制度》中无对承包商审查的内容，此次厂房屋顶彩钢瓦更换业务中相关安全管理制度未执行、双方在合同及安全管理协议中约定的安全事项也未落实。

2.龙立经营部是一家从事彩钢板销售的个体工商户，营业执照登记的经营范围中未包含建设施工作业，无建设施工资质，未建立安全生产规章制度。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

光杰公司二区厂房屋顶由气楼分割成东西两侧，两侧屋面由大梁分割成相等的跨度。（见图一）



图一

2025年11月1日7时许，王同海、豆全华、袁刘成、秦全领、王学领5人对二区厂房屋顶西侧屋面进行彩钢瓦更换作业。工作至11时休息，12时上述人员继续进行作业，至12时50分许，豆全华站在西侧屋面由北向南第7跨第3块彩钢板中间位置清理彩钢瓦上的油毛毡，在其附近作业的王同海、袁刘成突然听见异响，循声查看发现豆全华已失去踪影，豆全华原先所处位置旁边的保温层出现一个孔洞，王同海等人意识到豆全华从孔洞内坠落，连忙爬下屋顶来到厂房内，发现豆全华趴在厂房内的地面上，头部流血。

（二）应急救援情况

事故发生后，在车间内的光杰公司员工周建华拨打了“120”急救电话，约10多分钟后“120”急救人员到场，确认豆全华已经死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：豆全华，男，51岁，汉族，河南沈丘人。系华耀中找来的临时施工人员，未取得高处作业特种作业操作证。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币158.72万元（主要为善后赔偿费用）。

四、鉴定、调查及事故现场情况

（一）鉴定情况

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，豆全华死亡原因为“高坠”。

（二）相关调查情况

1.此次光杰公司更换屋顶彩钢瓦的总面积约15000平方米。

2.蔡立新与华耀中二人系朋友，压瓦机由蔡立新提供，压制钢卷的工人也是蔡立新临时雇佣，由蔡立新负责管理。蔡立新按照1.5元/米的标准，收取钢卷加工费。

3.华耀中承接光杰公司屋顶彩钢瓦更换业务后，雇佣了6名施工人员进行更换彩钢瓦的作业，作业期间1名员工因故离开，后由王同海、豆全华、袁刘成、秦全领、王学领5人进行施工作


业，6 名施工人员均未取得高处作业特种作业操作证，华耀中为上述人员配置了安全帽、安全带、安全绳等防护用品，王同海在屋面设置了安全绳，事故发生时，豆全华佩戴有安全带，但未将安全带系挂到安全绳上。

4. 二区厂房西侧屋面由北向南已完成 6 跨的彩钢瓦更换，事故发生时，正在进行第 7 跨的第 3 块彩钢瓦的更换。因新换的彩钢瓦尺寸比原屋顶的彩钢瓦宽，在换至第 7 跨第 3 块彩钢瓦时，第 7 跨第 2 块彩钢瓦与第 3 块彩钢瓦之间产生了宽约 0.9 米的间隙，此间隙上无彩钢瓦，仅有保温层（岩棉）覆盖。

5. 光杰公司所在宝钱公路 468 号位置属于徐行工业园区，徐行工业园区的日常安全监管由徐行资产经营有限公司下属园区管理办为主，属地安新村为辅。光杰公司对此次厂房屋顶彩钢板更换工程，未向徐行资产经营有限公司园区管理办和安新村报告，更未向区建管委申报监管或向徐行镇规划城建部门备案；徐行资产经营有限公司园区管理办和安新村也未及时发现光杰公司的违法建设活动。

（三）事故现场情况

现场可见：二区厂房西侧屋面由北向南第 7 跨第 2 块彩钢瓦与第 3 块彩钢瓦之间的保温层有一个破损的孔洞，孔洞离地高度 13 米（见图二）

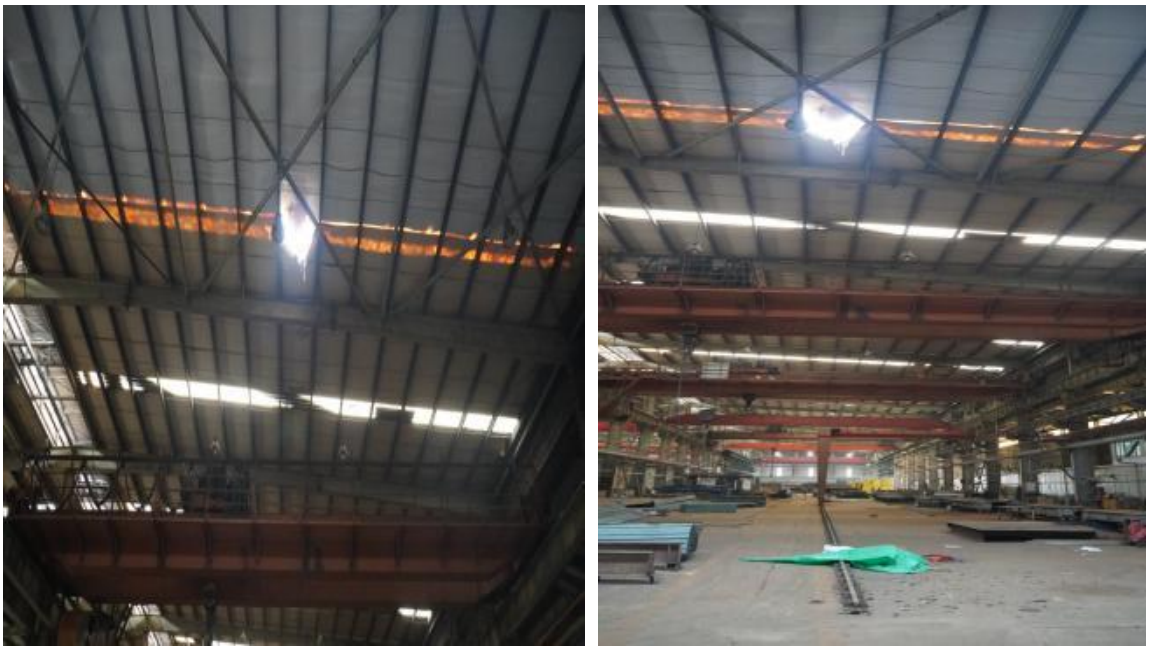

图二

孔洞下方地面留有一滩血迹、一根安全带，安全带原先佩戴在豆全华身上，公安分局法医现场尸检时剪下，安全带扣环完好。（见图三）



图三

二区厂房北墙外留有岩棉，北墙上有一架铁爬梯，屋顶作业人员通过铁爬梯上至屋面。(见图四)



图四

二区厂房西侧门口外场地上有一台压瓦机及压制完成的彩钢瓦，彩钢瓦长 24 米、宽 0.9 米，压瓦机上留有未完成加工的钢卷。（见图五）




图五

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：豆全华在未取得特种作业操作证的情况下进行高处施工作业，缺乏必要的安全意识和安全知识。作业时未意识到存在的危险，未将安全带系挂到安全绳上，不慎踩破保温层坠落至地面，导致死亡。

（二）间接原因分析

1.华耀中借用龙立经营部名义承接光杰公司更换屋顶彩钢瓦工程，雇佣无特种作业操作证的人员从事高处安装作业；未认真履行施工安全管理职责，未制定施工作业方案，未对施工人员进行安全教育培训及安全技术交底，未能使施工人员认识到工作中存在的危险，施工现场安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因之一。

2.光杰公司未严格落实本单位全员安全生产责任制，安全生产规章制度不健全且未认真执行，厂房屋面彩钢瓦更换工程未办

理施工许可，未履行发包方的安全生产管理职责，未审查承包方的资质及安全生产条件，未审核承包方特种作业人员的上岗资格，对承包方施工人员的安全教育培训及安全交底存在缺失，对承包方施工安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因之二。

3.龙立经营部不具备建设施工资质，出借公章帮助华耀中承揽工程；签订安全管理协议后未履行协议规定的义务，未对施工作业现场进行安全管理，是导致事故发生的间接原因之三。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.建议免于追究责任人员

（1）豆全华，在未取得特种作业操作证的情况下进行高处施工作业，缺乏必要的安全意识和安全知识。作业时未意识到存在的危险，未将安全带系挂到安全绳上，不慎踩破保温层坠落至地面导致死亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于豆全华已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.建议移送司法机关处理的责任人员

（2）华耀中，个人包工头。借用龙立经营部名义承接光杰公司更换屋顶彩钢瓦工程，雇佣无特种作业操作证的人员从事高处安装作业；未认真履行施工安全管理职责，未制定施工作业方案，未对施工人员进行安全教育培训及安全技术交底，未能使施工人员认识到工作中存在的危险，施工现场安全管理缺失，对事故发生负有主要责任。

建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.建议给予行政处罚责任人员

（3）徐纪光，光杰公司董事长，直接负责本单位厂房屋顶彩钢瓦的更换。未落实本单位全员安全生产责任制，未执行本单位相关安全管理制度、未落实合同及安全管理协议中约定的安全事项；未履行发包方的安全生产管理职责，未审查承包方的资质及安全生产条件，未审核承包方特种作业人员的上岗资格，对承包方施工人员的安全教育培训及安全交底缺失，对承包方施工安全管理缺失，对事故发生负有领导及管理责任。

（4）蔡立新，龙立彩钢板经营部经营者。出借公章帮助华耀中承揽工程；签订安全管理协议后未履行协议规定的义务，未对施工作业现场进行安全管理，对事故发生负有管理责任。

建议区应急管理局依法对徐纪光、蔡立新给予行政处罚。

4.其他处理建议

（1）蔡立新出借公章，帮助华耀中以龙立经营部名义多次承揽工程、签订合同及安全管理协议、开具发票的违法行为。建议区应急管理局移送其属地江苏无锡经济开发区市场监督管理局进行处理。

（2）对本次事故中暴露出的徐行资产经营有限公司日常监管责任落实不到位的问题，由区纪委监委责任事故追责问责审查调查组对相关责任人依法依规进行处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

光杰公司未严格落实本单位全员安全生产责任制，安全生产规章制度不健全且未认真执行，厂房屋面彩钢瓦更换工程未办理施工许可，未履行发包方的安全生产管理职责，未审查承包方的资质及安全生产条件，未审核承包方特种作业人员的上岗资格，对承包方施工人员的安全教育培训及安全交底存在缺失，对承包方施工安全管理缺失，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对光杰公司给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）光杰公司要深刻吸取事故教训，要认真修订并落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，进一步完善相关方安全管理制度；要建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证各项安全生产规章制度得到有效执行；要依法发包生产经营项目，严格审查承包单位的相关资质及安全生产条件，不得将项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；要切实加强对发包项目的安全管理，认真履行发包方安全生产管理职责，要对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，认真开展安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，预防和避免类似事故的再次发生。

（二）龙立彩钢板经营部要深刻吸取此次事故教训，严格遵守国家法律、法规的规定，规范经营行为，不得出借营业执照，不得从事未经许可的生产经营活动。

（三）徐行镇人民政府要认真吸取事故教训，加强对辖区施

工活动的管理，完善本镇非报监项目管理工作机制，要切实发挥基层网格前哨作用，加强对施工活动的日常巡查，第一时间发现违法施工的情况并开展现场管控，同步上报相关职能部门处置，严防生产安全事故发生。同时要加强事故警示宣传，将近年来本镇发生的典型事故案例通过各种渠道和方式传达到属地企业，引导属地企业养成合规意识、规范发包行为、提升安全管理能力，坚决防止同类型事故的重复发生。

（四）区建管委要认真吸取此次事故教训，进一步加强行业指导、业务培训，指导街镇认真开展无证施工项目排查工作；加强委镇联动、信息共享，对街镇上报的应办未办施工许可的建设施工项目严格执法，采取有效措施消除监管盲区。