沿滩高新技术产业园区瑞禾新材料建筑产业园改建项目“9·12”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月12日9时25分左右，在四川省自贡市沿滩区沿滩镇利民路21号，瑞禾新材料建筑产业园改建项目二号厂房在建工地，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失126万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经自贡市沿滩区人民政府授权成立了沿滩高新技术产业园区瑞禾新材料建筑产业园改建项目“9·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组由区应急管理局牵头、区住房和城乡建设局、区总工会、自贡市公安局沿滩分局沿滩派出所、沿滩高新技术产业园区管委会等单位组成。同时邀请区检察院参加事故调查、区纪委监委介入事故调查。调查组下设技术组、管理组、综合组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。对有关责任人员及责任单位提出了处理建议，并针对此次提出了事故防范措施建议，现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川立宏建设工程有限公司，项目施工单位，统一社会信用代码 9151030034575092xx；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册地址：四川省自贡市沿滩区黄市镇霞光村 1 组；法人代表：周某峰；注册资本：5188 万元；成立日期：2015 年 7 月 27 日；营业期限：2015 年 7 月 27 日至无固定期限；登记机关：自贡市市场监督管理局；核准日期：2022 年 7 月 13 日。经营范围：水利水电工程；房屋建筑工程；市政工程；园林绿化工程；地基与基础工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；消防设施安装工程；防腐保湿工程；环保工程；机电设备安装工程；销售、租赁：机械设备；公路工程（含公路路基工程、公路路面工程）；公路交通工程；桥梁工程；防水防腐保温工程；古建筑工程；起重设备安装工程；城市及道路照明工程；河湖治理及防洪设施工程建筑；河湖整治工程；模板脚手架工程；特种工程专业承包；隧道工程；土石方工程服务；建筑劳务分包；市政设施管理；机电工程；电梯安装工程专业承包；金属门窗工程专业承包；拆除工程专业承包；堤坝工程专业承包；送变电工程专业承包；体育场设施工程专业承包；建筑物清洁服务；标识标牌、广告牌制作与安装；监控系统工程安装服务；彩灯制作、安装及销售；施工劳务作业（不含劳务派遣）；管道工程专业承包；市政道路工程建筑；

建筑机电安装工程；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安全生产许可证：证书编号（川）JZ安许证字[2017]002313号；有效期：2023年3月14日至2026年3月14日。发证机关：四川省住房和城乡建设厅；发证时间：2023年3月14日。

建筑业企业资质证书：证书编号D351627139；资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级（2019-11-26）、公路工程施工总承包叁级（2019-11-26）、水利水电工程施工总承包叁级（2017-03-17）、市政公用工程施工总承包叁级（2017-03-17）、公路路面工程专业承包叁级（2019-11-26）、公路路基工程专业承包叁级（2019-11-26）、环保工程专业承包叁级（2017-03-17）。

有效期：至2024年12月31日。

（二）事故相关单位基本情况

自贡市瑞禾新材料有限公司，项目建设单位，统一社会信用代码91510311MA66H8F1xx；类型：其他有限责任公司；注册地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇利民路21号；法人代表：曾民帆；注册资本：1000万元；成立日期：2019年4月18日；营业期限：2019年4月18日至无固定期限；登记机关：自贡市沿滩区市场监督管理局；核准日期：2021年4月19日。经营范围：石墨及其他非金属矿物制品制造；防水建筑材料制造；混凝土湿拌砂浆生产销售；石膏、水泥制品及类似制品制造；新

型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售建筑装饰材料；销售涂料（不含危险化学品）；绿色建筑材料的销售；销售建筑材料；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川贤泓建设工程有限公司，项目监理单位，：统一社会信用代码：91510322MA642MUHxx；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：自贡市富顺县赵化镇生产街69号；法人代表：龙严；注册资本：2888万元；成立日期：2017年4月19日；营业期限：2017年4月19日至无固定期限；登记机关：富顺县市场监督管理局；核准日期：2022年8月29日。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；舞台工程施工；民用核安全设备安装；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；文物保护工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标

代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；土地整治服务；物业管理；机械设备租赁；建筑材料销售；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；水泥制品制造；住宅水电安装维护服务；地质灾害治理服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；特种设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统运行维护服务；消防技术服务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

工程监理资质证书：证书编号E251003745；资质等级房屋建筑工程监理乙级、化工石油工程监理乙级、电力工程监理乙级；有效期：至2026年3月10日。发证机关：四川省住房和城乡建设厅；发证时间：2024年1月10日。

（三）项目概况

事故发生项目工地为自贡市瑞禾新材料有限公司瑞禾新材料建筑产业园改建项目，位于自贡市沿滩区沿滩镇利民路21号自贡市瑞禾新材料有限公司厂区内，规划建筑面积12386.8平方米，投资金额3000万元，项目内容包括土方工程、基础混凝土工程、主体钢筋安装等。

该项目于2024年4月26日取得《建设工程规划许可证》（建字第5103112024040003号），发证机关：自贡市沿滩区自然资源局；《建设用地规划许可证》（地字第510311202404003号），发证机关：自贡市沿滩区自然资源局。

（四）合同签订情况

2023年12月1日,项目建设单位（自贡市瑞禾新材料有限公司）与施工单位（四川立宏建设工程有限公司）签订了《合同协议书》，金额为498万元，约定合同工期为2023年12月1日至2024年11月30日。

2023年12月7日,项目建设单位（自贡市瑞禾新材料有限公司）与监理单位（四川贤泓建设工程有限公司）签订了《建设工程委托监理合同书》，金额为3.398万元。

2024年5月13日，死者冯某雲与四川立宏建设工程有限公司签订工程建设领域用工合同，合同期限：从2024年5月13日至钢构工作任务完成时止；劳动报酬：每日工资200元或者每小时工资为25元。

（五）人员持证情况

序号	姓名	性别	工种	证书编号	身份证号	备注
1	冯某雲	男	高处作业	T5001131986081928xx	5001131986081928xx	死者
2	张某波	男	高处作业	T5103111986110323xx	5103111986110323xx	
3	朱某贵	男	高处作业	T5103041975042850xx	5103041975042850xx	
4	黄某平	男	高处作业	T5103111982021229xx	5103111982021229xx	

（六）事故现场概况

事故现场位于自贡市沿滩区沿滩镇利民路21号瑞禾新材料建筑产业园改建项目二号厂房在建车间，车间厂房屋顶呈双人字形钢架结构，屋顶面沿钢结构斜铺有双层彩钢瓦，掉落处距地面高约13米。事故发生点为二号厂房3轴线中部天沟位置。



事故现场二号厂房3轴线中部掉落位置俯视图



事故现场二号厂房3轴线中部掉落位置仰视图

（七）公安机关调查情况

2024年9月12日10时许，现场工人拨打了110报警电话，随后自贡市公安局沿滩分局沿滩派出所通过现场走访、勘验，出具了《关于冯某雲死亡调查情况》的说明，排除他杀。

二、事故发生经过及事故救援和善后情况

（一）事故发生经过及事故救援情况

2024年9月12日上午6时40分许，四川立宏建设工程有限公司钢结构班组长万某带领班组9名工人入场施工，安排黄某平与朱某贵、张某波与冯某雲上二号厂房屋面分两组对屋面铺设彩钢亮瓦（此时屋面已铺设一层彩钢底瓦），黄某平与朱某贵负责二号厂房靠东北方向外侧斜坡面的屋瓦铺设，张某波与冯某雲负责相对的人字型屋面另一侧的铺设;黄某兵、牟某红、周某生、周某富4人在厂房屋面前方散瓦、放保温棉；张其彬在地面打杂。

7时左右，万某在安排完当日分工后离开施工现场。黄某平、朱某贵、张某波、冯某雲四人上屋面开始铺瓦作业，铺瓦过程中将安全带系在钢丝绳（生命线）上；9时25分左右，4人在屋面商量休息一下，随后冯某雲将安全带解下。此时黄某平与朱某贵仍在厂房靠东北方向外侧斜坡面，张某波与冯某雲在相对的另一侧（即靠近天沟的一侧），张某波与冯某雲相距约10米左右，张某波听到冯某雲喊了一声，回头查看，发现冯

某雲已经掉下去。

铺瓦作业分为两步，第一步整理铺散好的彩钢瓦和保温棉，对准位置,第二步开始钉螺丝彻底固定彩钢瓦。据同班工人张某波推测，冯某雲可能是在屋面整理彩钢瓦和保温棉过程中，将水杯放在了屋面前方天沟旁；在准备休息的时候喝水，因此解开安全带向水杯走去，还未到达水杯位置，踩空掉落。冯某雲掉落的位置在商量休息时作业的位置和放置水杯的位置中间，掉落时身上未穿戴安全带，安全帽散落在坠点旁边。

屋面作业情况详见附件：工人屋面作业分布图

（二）应急处置情况

9 时 25 分左右，冯某雲坠落后，在附近施工的作业人员钟洪随即通知项目部，项目管理人员邓超拨打 120 急救电话。9 时 57 分左右，120 急救车到达现场，经抢救，确认冯某雲已失去生命体征，宣告死亡。

（三）事故报告情况

10 时 10 分左右，自贡市瑞禾新材料有限公司向园区管委会报告了事故情况；11 时许，园区管委会向区委办、区政府办报告了事故情况；12 时 30 分左右，园区管委会向区应急管理局报告了事故。

（四）善后处理情况

事故发生后，四川立宏建设工程有限公司积极安抚死者家属，9 月 12 日事故发生当日，四川立宏建设工程有限公司与死

者家属签订了《工伤一次性赔偿协议书》，约定赔偿126万元，当日支付80万元，9月13日支付了46万元，9月16日上午死者家属将死者冯某雲入土安葬完毕。事故未造成更大的社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码	伤亡情况	接受何种安全教育
冯某雲	男	38岁	50011319860819xxxx 重庆市巴南区龙洲湾街道办事处道角村26号附1xx号	死亡	三级教育

（二）直接经济损失：126万元。

四、事故原因初步分析

（一）直接原因

冯某雲，四川立宏建设工程有限公司聘用工人，在厂房屋面铺瓦施工作业过程中，未系安全带[1]，踩踏在未紧固的彩钢瓦上行走[2]，不慎踩空跌落导致死亡。

（二）间接原因

1.四川立宏建设工程有限公司,安全生产主体责任不落实，对员工安全教育培训不扎实，高空作业前安全技术交底不到位[3]；高空作业点下方未铺设安全网，未采取有效的安全防护措施[4]；施工时未严格按照编制的高空防坠落专项施工方案开展施工作业，未指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测[5]。

[1]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.3条：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。第5.2.7（2）条：在轻质型材等屋面作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走，安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”。
[4]《中华人民共和国建筑法》第四十四条：建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生”。
[5]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域”。

2.四川贤泓建设工程有限公司,履行监理责任不到位，对危大工程施工现场监督管理不到位[6]，监督施工单位实施专项施工方案不到位[7]。

3.自贡市瑞禾新材料有限公司，对项目建设现场施工管理不到位；对施工、监理的安全生产工作统一协调、管理不到位。

五、事故性质

经调查认定，沿滩高新技术产业园区瑞禾新材料建筑产业园改建项目“9·12”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

六、相关部门及单位人员履职情况

根据中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省监察委员会、四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》的通知（川纪发[2022]2号）规定，事故调查组收集了属地政府和行业管理部门、综合监管部门相关资料，履职情况如下:

[6]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。《四川省建设工程监理规定》第二十二条：工程监理应当按照国家的建设工程监理规范和标准，采取旁站、巡视和平行检验等形式对工程实施监理。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位”。《四川省建设工程监理规定》第二十五条：监理工程师应当对涉及施工安全的危险作业进行专项技术方案审查并督促落实。监理工程师在实施监理过程中发现存在安全事故隐患的，应当要求承包单位整改；情况严重的，应当要求承包单位停止施工并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工的，监理工程师应当及时向有关主管部门报告。

（一）沿滩高新技术产业园区管委会。认真传达学习贯彻上级关于安全生产、防灾减灾和应急管理工作的重要指示精神，认真履行属地监管责任。2024年以来，先后组织了10次对瑞禾新材料建筑产业园改建项目安全检查，通过抽查项目的安全设施设备是否完善、安全教育落实是否到位、安全交底是否开展、特殊作业票证是否完善等情况，督促施工建设单位做好安全生产工作。对检查中发现的问题，以书面方式下达整改通知单，责令限期整改。同时组织了3次辖区企业参与集中培训学习，开展警示教育、风险预警。本次事故未发现有履职不到位的情况。

(二)沿滩区住房和城乡建设局。认真贯彻落实习近平总书记

关于安全生产的重要指示精神，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为主线，按照安全生产“五落实、五到位”要求认真履行行业监管职责。2024年以来，对复工复产、安全生产治本攻坚三年行动、“安全生产月”、“强安2024”、“天天早安会”等工作进行了安排部署。在建筑施工安全生产工作中，认真履行监管责任，周密组织全区各类安全生产专项行动，抓好抓实安全隐患排查整改，派出检查组68个，检查人员140余人次，检查项目86个次，发现并整改安全隐患112处，移交执法线索10次。本次事故未发现有履职不到位的情况。

（三）沿滩区科技和经济信息化局。牢固树立安全发展理念，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故为目标，按照“三管三必须”原则，认真履行工业领域行业部门职责，持续开展对辖区工业企业安全督促指导工作，压实安全生产主体责任。2024年以来，召开安全生产工作会议12次；通过QQ群、微信群宣传安全生产工作和提示安全防范110余次；入企走访常态化宣传安全生产决策部署和工作安排100余次；检查工业企业171户次，排查隐患351条；组织9场工业领域企业安全生产教育培训会议；召开工业安全生产专业委员会议5次，通报典型事故案例15起，研判安全风险19条，提出针对性防范措施18条。对“打非治违”、“强安2024”、“安全生产治本攻坚三年行动”、“规模以下生产加工企业”、“消防安全突出隐患”、“有限空间作业”等在内的各类安全生产专项行动进行了安排部署，印发安全生产相关文件和方案18个。本次事故未发现有履职不到位的情况。

（四）沿滩区应急管理局。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚决扛牢压实安全生产责任，2024年以来，开展“金属冶炼领域”“重点有限空间专家指导服务”“治本攻坚三年行动”“规模以下企业安全生产”“工贸行业重大事故隐患和事故高发领域”等各类专项行动10次；印发工贸行业领域安全监管相关文件和方案12个；开展“安全管家指导服务”聘请安全专家50余人次，检查服务企业120余家次，发现问题隐患560余条；开展安全教育培训6次，培训企业210家次，培训人数280人次。督促企业做到问题隐患整改“五落实”，确保整改到位，形成闭环。本次事故未发现有履职不到位的情况。

七、事故责任认定以及对事故责任者和事故责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡建议免于处理责任人员

1.冯某雲，男，群众，四川立宏建设工程有限公司聘用工人，安全意识不强，在厂房屋面铺瓦施工作业过程中，违反高空防坠落专项施工方案安全规程，违规解除安全带，踩踏在尚未紧固的彩钢瓦上行走，不慎踩空跌落导致死亡。对事故的发生负主要直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于行政处罚。

（二）事故责任人员

1.万某，男，群众，四川立宏建设工程有限公司瑞禾新材料建筑产业园改建项目钢结构班组班组长，履行班组长岗位职责不到位，在工人作业期间擅自离开作业现场，未能及时制止工人违章冒险作业行为，对事故的发生负有管理责任。其行为违

反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[8]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

2.熊某，男，群众，四川立宏建设工程有限公司安全生产副总经理、瑞禾新材料建筑产业园改建项目施工员。在工人作业期间离开作业现场，未能及时制止工人违章冒险作业行为，对事故的发生负主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项[10]的规定，依据

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

3.饶某，女，群众，四川立宏建设工程有限公司瑞禾新材料建筑产业园改建项目安全员，未落实安全生产岗位责任，对员工安全教育培训不扎实；对高空作业现场督促检查不力，对事故发生负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

4.周某峰，男，群众，四川立宏建设工程有限公司总经理、瑞禾新材料建筑产业园改建项目负责人，安全生产第一责任人职责落实不力，对现场安全管理督促检查不到位，管理责任落实不力，对事故发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二)项、第（三）项、第（五）项[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[12]规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

（三）事故责任单位

1.四川立宏建设工程有限公司，安全生产主体责任不落实，对员工安全教育培训不扎实，高空作业前安全技术交底不到位，高空作业点下方未铺设安全网，未采取有效的安全防护措

施；施工时未严格按照编制的高空防坠落专项施工方案开展施工作业，未指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测，对事故发生负有重要责任，其行为违反了《中华人民共和国
安全生产法》第二十二条[13]、第二十八条第一款[14]、第四十一条第二款[15]、第四十四条第一款[16]的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[17]规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2.四川贤泓建设工程有限公司,履行监理责任不到位，对危大工程施工现场监督管理不到位，监督施工单位实施专项施工

方案不到位，对事故的发生负有监理责任，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条和《四川省建设工程监理规定》第二十五条的规定，建议由沿滩区住房和城乡建设局依法依规处理。

3.自贡市瑞禾新材料有限公司，对项目建设现场施工管理不到位；对施工、监理的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故的发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第四十九条第二款[18]的规定，建议由沿滩区住房和城乡建设局依法依规处理。

八、其他处理建议

沿滩高新技术产业园区管委会，在持续开展隐患排查治理上仍有差距，检查发现的问题仍重复在项目施工现场出现，需要深刻反思、改进工作，建议由沿滩区安全生产委员会办公室对沿滩高新技术产业园区管委会进行约谈。

九、事故防范措施和整改建议

1.四川立宏建设工程有限公司，要深刻吸取此次事故教训，

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

严格落实本单位的安全生产责任制，组织制定并实施本单位安

全生产规章制度和操作规程，严格执行作业现场安全管理规定，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定；依法对从业人员进行安全生产教育，建立和完善安全教育培训档案,加强从业人员的培训教育工作，提高辨识隐患的能力，督促、检查项目施工的安全生产工作，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。及时消除事故隐患，预防生产安全事故的发生。

2.四川贤泓建设工程有限公司,要严格履行监理职责,加强对施工现场的巡查检查力度,对发现的安全隐患要及时下达监理通知,督促施工单位整改隐患并形成闭环管理,对拒不执行监理整改通知或不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

3.自贡市瑞禾新材料有限公司，要对施工单位、监理单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查,发现安全问题要及时督促整改，避免再次发生生产安全事故。


4.沿滩高新技术产业园区管委会，要认真落实安全生产属地管理责任，切实开展对建设工程项目安全生产工作的监督管理，持续用力，严格生产安全事故隐患排查整治，从源头上消除安全隐患，加强对高处作业等危险作业的监督检查，有效防控事故风险，切实堵塞安全漏洞，避免类似事故再次发生。


5.沿滩区住房和城乡建设局，要扎实开展各类安全生产专项整治行动，严厉打击非法违法施工、违章作业等行为。督促指导企业加强安全生产管理，强化日常巡查检查工作，督促企业严格落实安全生产主体责任，强化对危险性较大分部分项工程安全管理，及时发现消除隐患。

6.沿滩区科技和经济信息化局，要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，加强对工业企业发包、外包、出租行为的安全生产监督管理，要关口前移、重心下移，深入企业现场进行监督指导，严格督促企业履行安全生产主体责任，避免类似事故再次发生。

7.沿滩区应急管理局，要认真贯彻落实工贸行业领域安全监管责任，强化对工贸行业领域的监管，加大对企业的监督检查力度，严肃查处违法、违规行为，督促企业严格按照要求开展全员安全生产教育培训、建立健全和落实安全生产规章制度、加大对安全生产的投入和保障，加强应急演练，深入开展安全隐患排查治理，防止类似事故再次发生。

附件：工人屋面作业分布图

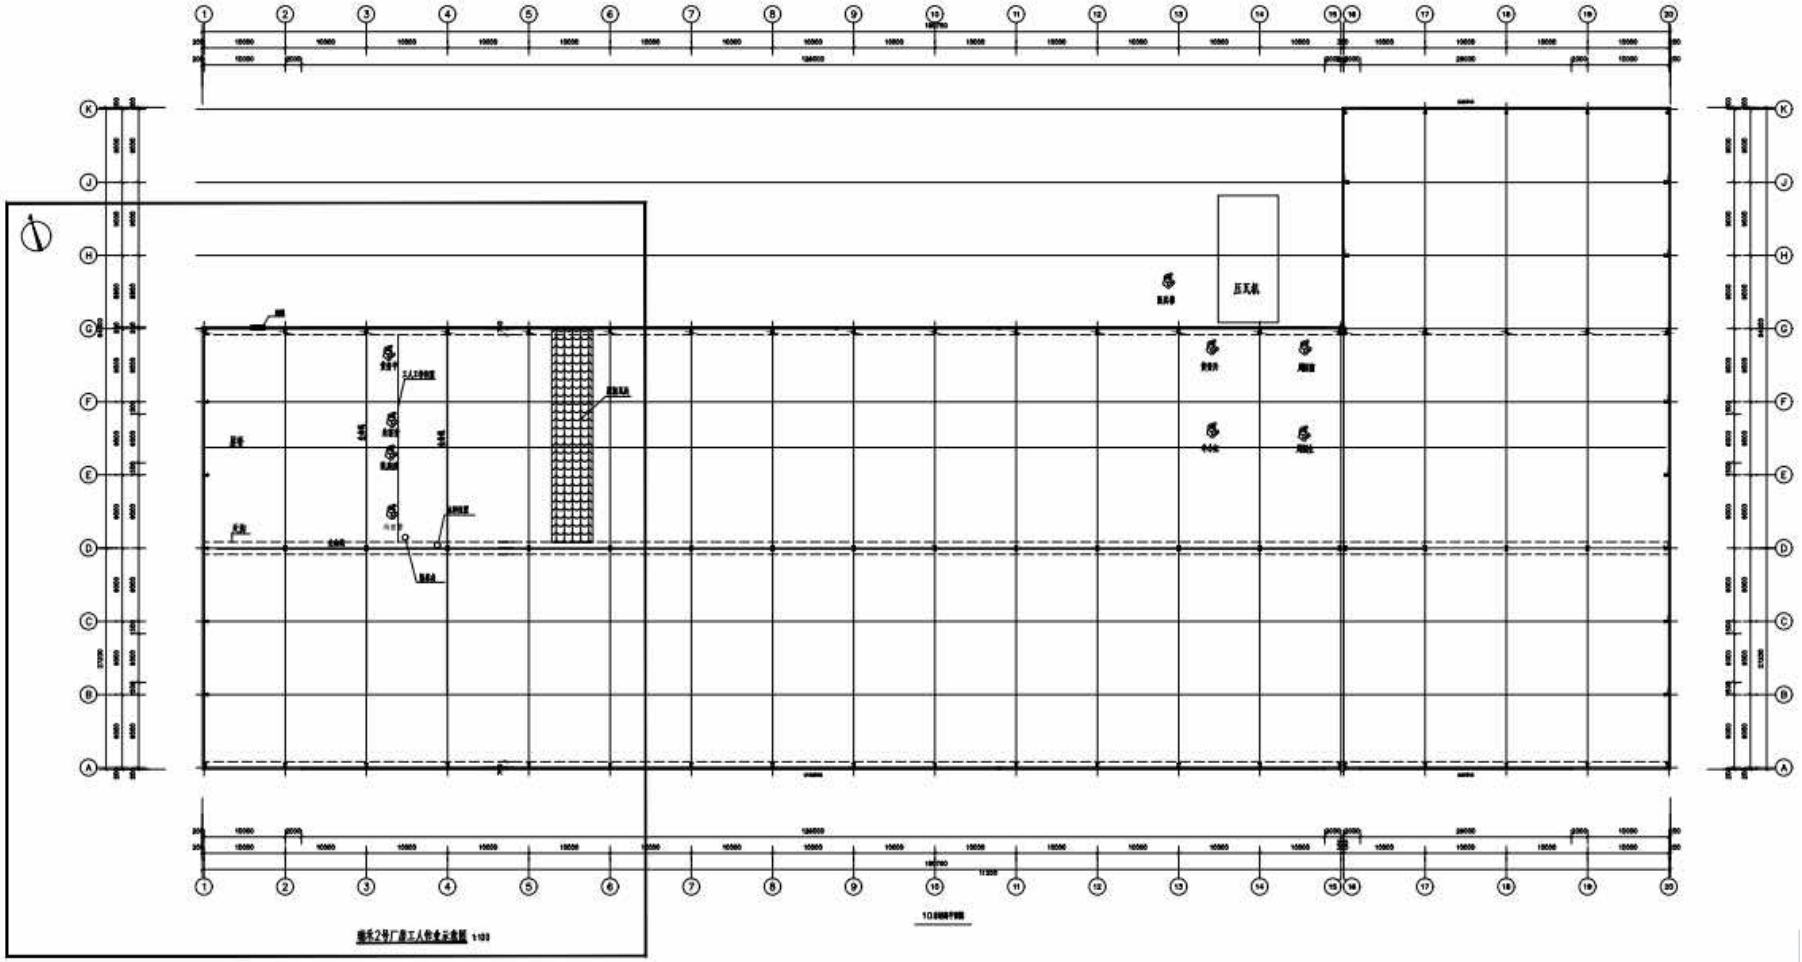
压天机

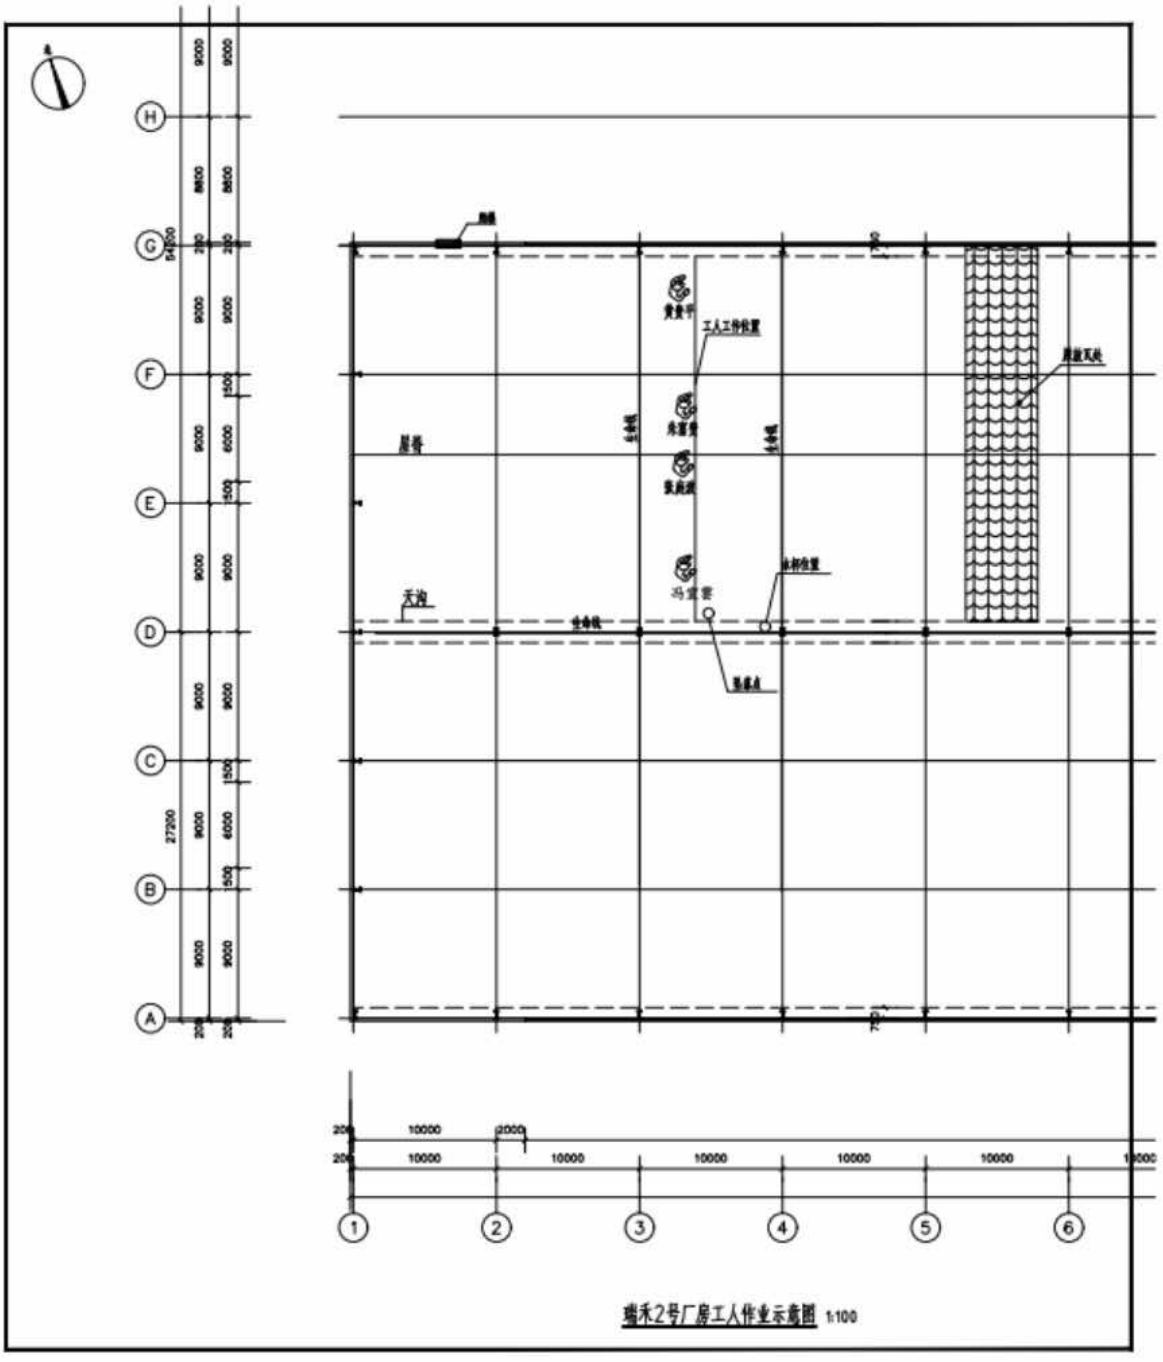

瑞禾2号厂房工人作业示意图 1:100