淮南市园艺建材厂“6·19”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月19日下午1时许，淮南市园艺建材厂破碎车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，成立由谢家集区人民政府常务副区长任组长，区应急局、区工信局、区人社局、区工会、谢家集公安分局和李郢孜镇负责同志及有关人员为成员的淮南市园艺建材厂“6·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委第二派驻纪检监察组参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、询问相关人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

淮南市园艺建材厂（以下简称该厂）成立于1989年12月12日，集体所有制企业，位于淮南市谢家集区李郢孜镇园艺场，主营业务为空心砖、多孔砖、高掺量煤矸石烧结砖

生产、销售，统一社会信用代码 913404**********（1-1）。出资额：14 万元整。

（二）事故单位生产工艺及流程

原料制备：人工剔除煤矸石中杂质，经破碎、除铁、筛分（筛上料回破）后，加水搅拌送入陈化库。

原料陈化：陈化库内优化原料水分与颗粒状态，提升成型性，陈化后物料送往下一环节。

成型：陈化原料加水搅拌精细处理，双级真空挤砖机挤出泥条，切坯机切成砖坯，人工码窑车送干燥窑。

干燥、焙烧：采用一次码烧工艺，利用隧道窑焙烧余热干燥砖坯；隧道窑以内燃方式（煤矸石自发热）焙烧，通过多系统控温保质量。

成品检验及堆放：烧制后人工卸砖并质检，不合格品回炉，合格品运成品堆场。

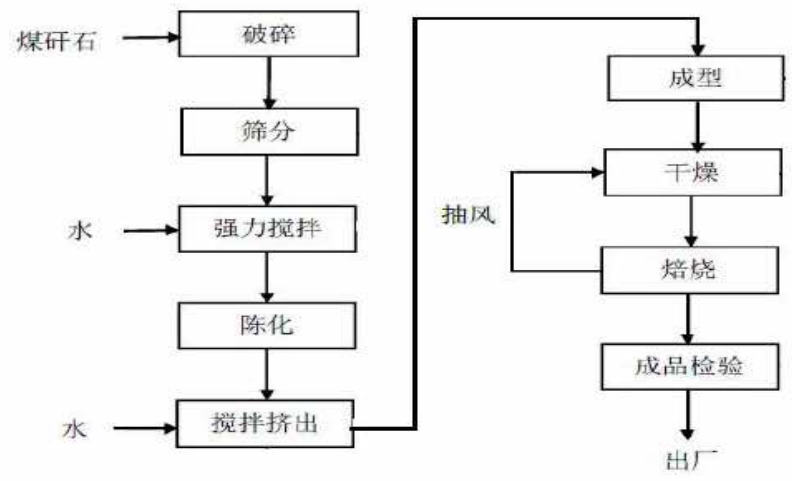


图 1 工艺流程示意图

事故发生在淮南市园艺建材厂破碎车间，该车间主要进行

原料制备。

（三）事故现场勘验情况

1.事故现场设备情况:事故发生的区域在该厂破碎车间，破碎车间是应环保要求，在破碎机外设置一个相对封闭的罩棚。该破碎车间内有一台型号为 XCKP1300 锤式破碎机、两条进出料皮带机及电机。锤式破碎机安装在两个高度约 1.5 米的基础墩中间上方，锤式破碎机南侧上方为破碎机进料口，破碎机西侧下方为破碎机出料口，破碎机机体北侧是破碎机机后盖，该后盖可以通过液压装置打开，以便于检修破碎机锤头。电机安装在破碎机北侧基础墩上。详见附图。

2.现场人员及工作情况:

（1）朱某某，男，1953 年 6 月生，破碎机操作工（死者）。事发当时，破碎机操作工朱某某在配合检修工完成破碎机相关设备检修工作后，独自进行设备运行前检查，后检修工徐某某发现其躺在破碎机下方地面处，手部有刮伤，身上未佩带安全带，头上也未戴安全帽。

（2）徐某某，男，1962 年 6 月生，检修工。事发当时，检修工徐某某完成破碎车间设备维修工作后，在检维修装备整理过程中听到声响，遂前往破碎机周边查看，发现破碎机操作工朱某某躺在破碎机下方地面处。

（3）王某某，男，1970 年 2 月生，清灰工（现已离职）。事发当时，清灰工王某某在破碎车间进行除灰工作，在听到检修工徐某某呼喊后，前往破碎机周边查看，发现破碎机操作工朱某某躺在破碎机下方地面处。

（4）杨某某，男，1957 年生，清灰工。事发当时，清灰工杨某某在破碎车间进行除灰工作，在听到检修工徐某某呼喊后，前往破碎机周边查看，发现破碎机操作工朱某某躺在破碎机下方地面处。

3. 检验检查情况：


（1）朱某某摔落前位置位于破碎机机盖顶部，经测量，该处距离地面约 3.8 米。盖顶部呈长方形，长约 1.5 米，宽约 0.4 米（见附图）。


（2）破碎车间东北侧上有一照明灯，由于破碎机的遮挡和罩棚的原因，破碎车间西侧上部阴暗，光线不足。

（3）事发当天我市的天气状况是中雨、气温 23℃—29℃。

（4）朱某某（死者）坠落后，在场人员将其抬至厂外路边等待 120 救护车。

淮南市园艺建材厂破碎间平面布置图

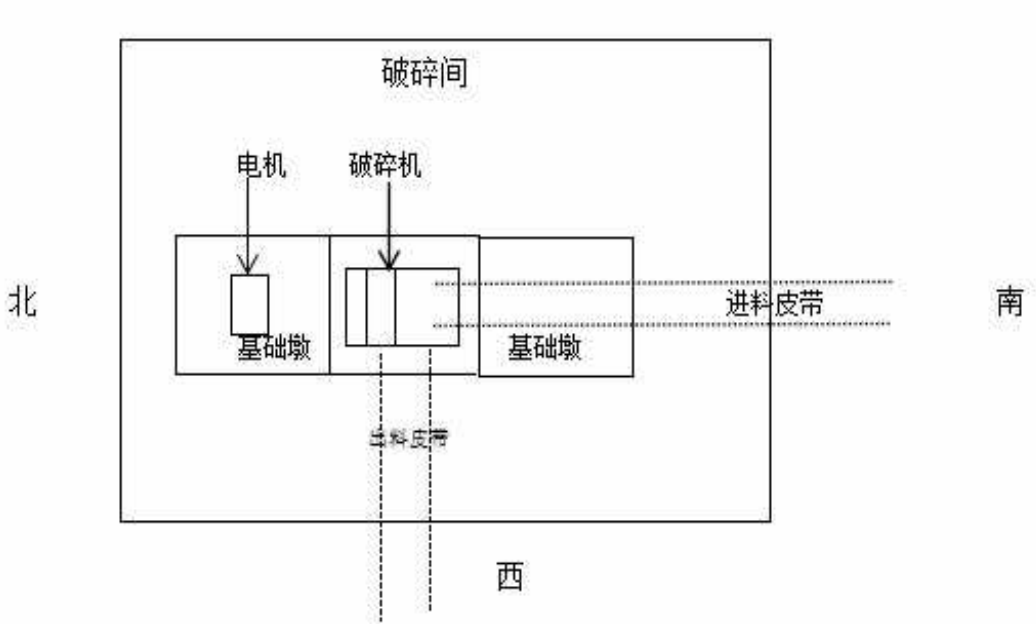

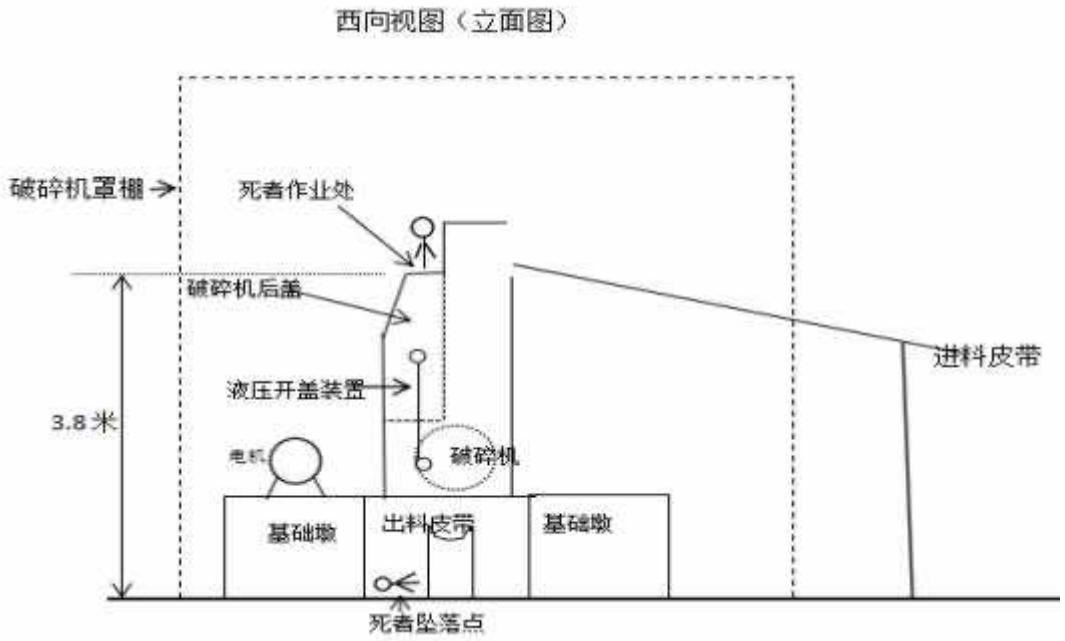
西向视图（立面图）
破碎机罩棚
死者作业处
破碎机后盖
进料皮带
液压开盖装置
3.8米
电机
破碎机
基础墩
出料皮带
基础墩
死者坠落点

破碎机西侧图



现场勘察图



二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

根据事故调查组及公安机关查证：2025 年 6 月 19 日下午 1 时许，朱某某配合徐某某等完成破碎机相关设备检修工作后，朱某某未佩备安全帽、安全带等安全防护措施，攀爬至破碎机机盖顶部进行开车前检查，后从距离地面约 3.8 米高的破碎机机盖顶部摔落至作业平台下方，送医后经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

朱某某坠落后，现场人员发现并及时呼救，随即将朱某

某抬至车间外空旷地带，企业主要负责人段某某当即拨打120求救,13时 40 分左右救护车到达将朱某某送往矿三院抢救，于14时59分时宣布临床死亡。事故发生后，区应急局、区公安分局、李郢孜镇等单位接报后也相继赶赴事故现场对事故进行处置。目前，相关善后工作已妥善处理完毕。

三、事故原因分析及性质

（一）事故直接原因

朱某某违反操作规程，在未佩戴安全帽、安全带等安全防护措施的情况下进行高处作业，导致坠落死亡。

（二）事故间接原因

淮南市园艺建材厂安全管理缺位，风险辨识不全面，隐患排查不细致；未落实该单位《高处作业安全管理制度》，对企业员工安全教育培训不到位。

调查组认定:淮南市园艺建材厂“6·19”高处坠落事故是一起因企业管理缺位，工作人员未采取安全措施造成的生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1 人）

朱某某,男,72岁,汉族,身份证号3401**********14,淮南市园艺建材厂破碎机操作工，安全意识淡薄，违反操作规程，在未佩备安全帽、安全带等安全防护措施情况下，攀爬至距离地面3.8米高破碎机机盖顶部进行开车前检查，后不慎摔落致死。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（2人）

段某某，淮南市园艺建材厂主要负责人、实际出资人，

全权负责该厂生产安全等工作，未落实该单位[1]《高处作业安全管理制度》30.4.5，未及时发现并排除朱某某操作设备前登高检查的事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对事故负有责任，违反[2]《安全生产法》第二十一条第一款第（二）（五）项规定，建议由区应急管理局依据[3]《安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其进行行政处罚。

刘某某，淮南市园艺建材厂安全管理人员，负责该厂日常安全管理等工作，落实安全生产管理职责不到位，未及时排查整改破碎车间事故隐患，未及时制止和纠正朱某某违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，违反[4]《安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项规定，建议由区应急管理局依据[5]《安全生产法》第九十六条对其进行行政处罚。

[1]淮南市园艺建材厂《高处作业安全管理制度》30.4.5：从事高处作业的部门或单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）（五）项规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位（1 家）

淮南市园艺建材厂，安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双重预防机制落实不到位，日常隐患排查和从业人员安全教育流于形式，对事故发生负有责任，违反[6]《安全生产法》第四条第一款、[7]第二十八条第一款、[8]第四十一条第二款和[9]第四十四条第一款的规定，建议由区应急管理局依据[10]《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，对淮南市园艺建材厂进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

淮南市园艺建材厂应认真吸取事故教训，举一反三，切实抓好安全生产工作。**一要**严格落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，严格执行危险作业审批制度，加强作业现场和重点工序过程安全管控，采取切实有

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

效措施管控安全风险、消除事故隐患、确保安全生产。**二要**依法组织从业人员进行安全生产教育和培训，强化车间生产现场安全管理，强化作业安全和技术交底，确保从业人员养成安全操作习惯，杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业等行为。**三要**加大安全投入，为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，生产设备要进行经常性维护、保养、定期检测，确保正常运转。要加强应急预案培训演练，提升应急处置能力，筑牢安全生产防线。**四要**明确企业负责人安全分工，深化安全管理责任。落实全员安全生产责任制度，主要负责人要严格履行安全生产第一责任人职责，依法配齐配强安全管理人员，压紧压实全员安全生产主体责任。