寿阳县平舒乡“8·5”一般坍塌事故调查报告

2023年8月5日17时左右，平舒乡东岩村小东岩小组（原宏泰石料厂[1]采场东侧）发生一起石粉坍塌事故，造成1人遇难，直接经济损失230万元。


根据市、县领导批示，8月7日，县政府成立了由县应急管理局牵头，总工会、公安局、卫健局、自然资源局及平舒乡人民政府组成的平舒乡“8·5”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生经过、事故原因、救援处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

现场位于平舒乡东岩村小东岩小组（原宏泰石料厂采场东侧）见，存料场四面为山坡，东南角有一土路通往山下。中心现场位于存料场北侧石粉堆，石粉堆长约81米，高约20.5米，石粉堆南侧可见一橘黄色挖机，挖机东侧可见两道车辙印，挖机驾驶室一侧地面可见堆积石粉及杂物，挖机周边地面可见挖机破碎玻璃，坐垫，挖机背靠头枕（头枕上可见疑似血迹），碎玻璃。概貌图见下图

[1] 原宏泰石料厂已于2017年寿阳县人民政府发布关闭公告；

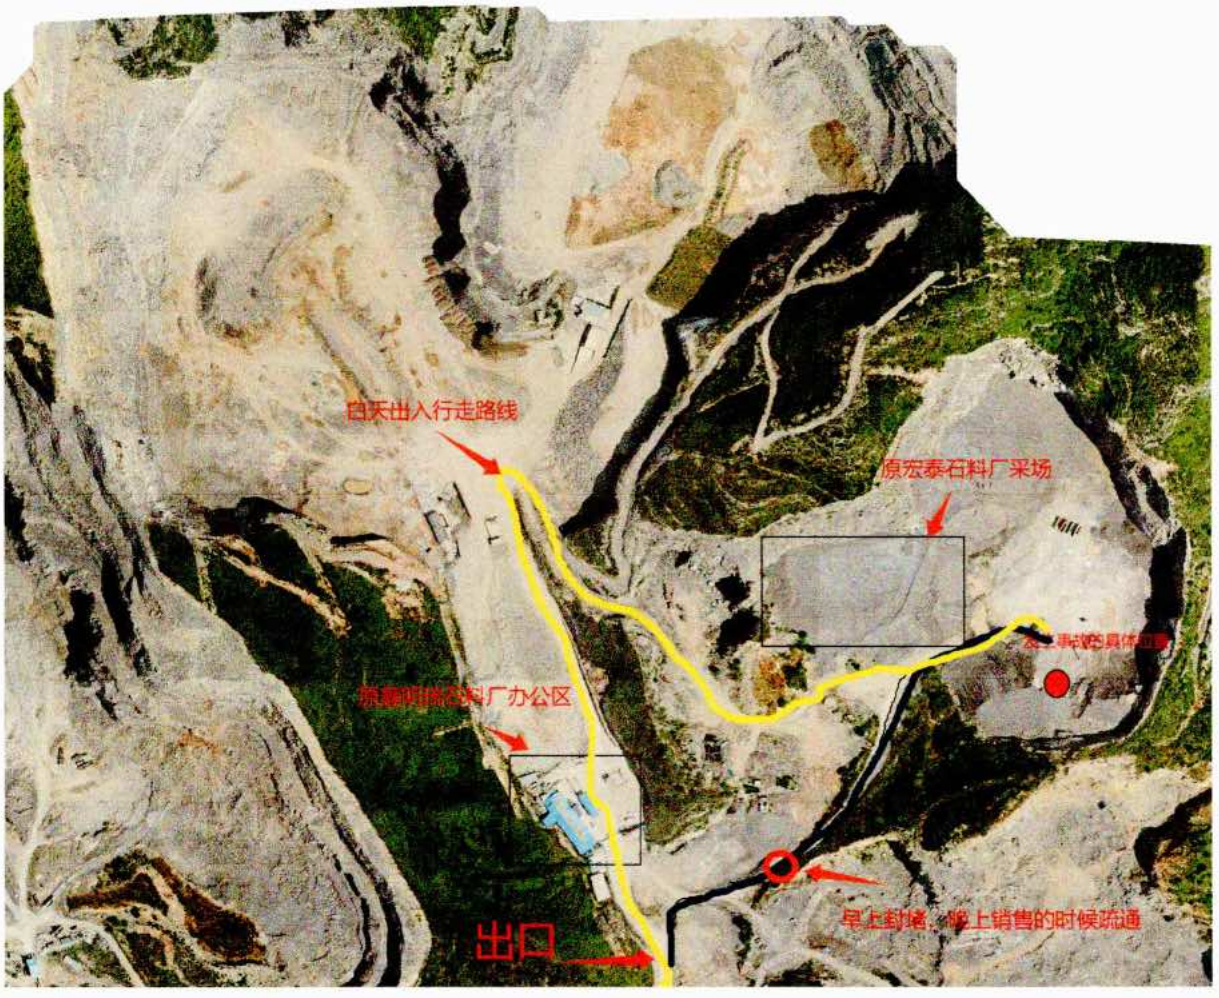

（一）存料场基本情况

石粉所有人：乔永豹，男，身份证号：142402197505101835，介休市义棠镇南村人；

储存情况：现存石料（石粉、0.5石子）约5万吨；

物料来源：乔永豹于2018年至2021年在原鑫明瑞建材有限公司负责生产、装车工作，原鑫明瑞建材有限公司关闭后法人要秀瑞因欠乔永豹200余万元工程款，要秀瑞将6万吨石料（石粉、0.5石子）和一辆奥迪牌小轿车抵于乔永豹，后乔永豹自行选址存放于平舒乡东岩村小东岩小组（原宏泰石料厂采场东侧）空地。

（二）现场人员和设备情况

人员情况：留守工人7人（乔慧文<乔永豹侄子>、史凌、闫

慧民、李飞、阴立志（乔永豹司机）、陈晶晶<死者>、陈保萍<死者父亲>），主要负责石料销售和日常石料排险、装运等工作；参与救援人员5人（乔慧文、史凌、闫慧民、李飞、陈保萍）。

设备情况：挖机2台（斗山挖机DX340LC-9C，住友挖SH380LHD-6）、2台 60装载机WP10G240E342、4辆翻斗车（2辆德龙翻斗车、2辆红岩翻斗车）。

（三）涉事挖机和司机情况

涉事挖机情况：斗山挖机1台（DX340LC-9C），所有人乔永豹。

涉事挖机司机情况：陈晶晶（死者），男，身份证号：142427199812062713，持有湖北省机建人才服务中心2022年6月13日颁发的建设行业工程机械操作人员培训合格证书，岗位名称：挖掘机操作，技能等级：高级，证书编号：4220220605782；

（四）天气情况

2023年7月30日07时51分晋中市气象灾害应急指挥部发布重大气象灾害（暴雨）I级响应；

晋中市2023年7月29日08时至30日12时累计降水实况显示寿阳下州片为49.5毫米；

晋中市气象台2023年08月04日20时18分降级发布暴雨蓝色预警信号。

（五）原鑫明瑞石料厂视频监控流调情况

经比对，视频监控显示时间比北京时间慢14分钟。

视频监控显示（以下时间为视频监控画面显示时间）：

1.8月5日凌晨0时至6时36分有运输石粉车辆出入石粉存

料场（原宏泰石料厂采场东侧）。

2.8月5日12时21分陈晶晶驾驶黄色铲车从宿舍停车区由东往西绕到无监控区（陈晶晶事发前最后出现时间）。

3.8月5日16时58分乔惠文驾驶白色皮卡轿车进入储料场（事故第一发现人进入现场时间）。

4.8月5日17时03分史凌与闫惠民驾驶车到储料场(第二批救援人员到达现场时间）。

5.8月5日17时 29分鲁HLH077白色皮卡从宿舍停车区大门由西往东驶出（救援车辆出发时间）。

二、事故发生及抢救经过

（一）事故发生经过

8月5日中午，石粉所有人乔永豹为防止晚上装车时石粉塌方，安排现场负责人乔惠文将存料场高处的石粉清理下来，16时左右乔惠文将此项工作安排给工人陈晶晶，后陈晶晶驾驶DX340LC-9C型斗山挖机进行作业。17时15分左右乔惠文到存料场发现石粉塌方，陈晶晶驾驶的挖机半个小臂和半个驾驶室被埋，前挡风玻璃已碎，司机陈晶晶全被掩埋。

（二）救援经过

乔惠文于17时15分电话通知工人史凌带人救援，同时向乔永豹电话汇报。乔惠文、史凌、闫慧民先后到达现场后对驾驶室内外石粉进行清理，对被困在驾驶室内的陈晶晶进行救援。期间，因驾驶室门被石粉掩埋无法打开，闫慧民用石头将挖机驾驶室门旁边的玻璃敲碎，同时史凌电话通知工人李飞驾驶另一台挖机前来救援。稍后工人陈保萍与李飞来到事故现场后与乔慧文、史凌、闫慧民继续清理驾驶室内外石粉，其中李飞驾驶挖机清理事故挖

机周边的石粉。陈晶晶露出半个身体后，闫慧民随即在驾驶室内对陈晶晶进行人工呼吸。后陈晶晶从驾驶室内被救出平放于地面，闫慧民再次对陈晶晶做了人工呼吸和心肺复苏。之后，闫慧民、陈保萍和乔惠文将陈晶晶抬上车牌号为鲁HLH077的皮卡车后座，由闫慧民驾驶该车赶赴医院救治。因307国道（白家庄至草沟）路面升级改造封路，216省道车流量大，交通不畅，随即沿秋郭线前往榆次区人民医院。

（三）医院抢救情况

榆次区人民医院病历显示就诊时间为2023年8月5日19时17分，给予患者气管插管时可见咽气道布满泥沙，患者一直无自主呼吸，心跳，心电图一直直线，于19时30分停止抢救，宣布临床死亡。

（四）报告情况

1.8月5日事故发生后乔永豹让要秀瑞给榆次120打了电话。

2.2023年8月5日20时26分寿阳县公安局指挥中心接晋中市公安局来电：接榆次区人民医院电话，有一名24岁的寿阳县平头籍男子在平舒乡东岩村小东岩小组驾驶挖机挖沙导致窒息，现人在榆次区人民医院抢救无效死亡，具体情况不详。8月5日21时41分寿阳县公安局指挥中心报寿阳县人民政府办公室；8月6日7时58分报寿阳县人民政府办公室核实情况。

3.2023年8月6日16时10分平舒乡人民政府报寿阳县应急管理局。

4.2023年8月6日17时10分寿阳县应急管理局报晋中市应急管理局。

（五）人员伤亡情况

陈晶晶，男，身份证号142427199812062713，户籍地：寿阳县平头镇富韩村西韩小组105号，状态：死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

陈晶晶驾驶挖机在挖掘石粉作业过程中未准确评估现场安全风险，在挖掘过程中，高处石粉坍塌将挖机及驾驶员陈晶晶掩埋，造成驾驶员陈晶晶窒息死亡是事发的直接原因。

（二）间接原因

1.7月30日-8月4日全县降雨量大，大量雨水渗透到石粉内，凝结成块，石粉堆放约20.5米，凝结成块的石粉坍塌过程中冲击力大是造成事故发生的间接原因；

2.未对现场作业环境进行安全分析研判，现场无安全员进行观察警戒和应急处置，是造成事故发生的间接原因；

（三）事故性质

经调查，平舒乡“8·5”一般坍塌事故是相关人员从事预备性生产经营活动中造成的意外坍塌事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（〔2007〕国务院令第493号）有关规定和原国家安全生产监督管理总局的《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条[2]，经事故调查组调查认定该起事故为一起生产安全责任事故。

四、事故有关责任人和单位存在的主要问题及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据

2 《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》第二条：《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《山西省安全生产条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

（一）免于责任追究人员

陈晶晶，挖机司机，在清理石粉期间，未准确评估现场工作环境，导致挖机和本人被高处坍塌石粉掩埋，对事故发生负有直接责任。但鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故责任人的处理建议

1.乔永豹，男，身份证号：142402197505101835，介休市义堂镇南村人，作为石粉所有人，未履行安全生产法、山西省安全生产条例规定的主要负责人职责，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。

建议：寿阳县应急管理局依据相关法律、法规给予行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

平舒乡人民政府对乔永豹个人从事石粉经营负有属地管理职责，在日常监管中未对乔永豹个人从事石粉经营进行管理，安全监督检查指导不到位，对事故发生负属地管理责任。

建议向县人民政府作出深刻检查。

五、防范和整改措施

（一）深刻汲取教训，切实强化整改。责成平舒乡人民政府派专人对乔永豹储存石料场所进行盯守，并制定科学合理的整改方案，经专家论证后迅速整改，同时对辖区内开展地毯式排查，深刻汲取事故教训，严防类似事件再次发生。各乡镇、各部门、

各企业要举一反三，结合正在开展的重大事故隐患排查整治2023专项行动，围绕存料场进行一次拉网式排查 ，对排查发现的问题隐患，严格按照安全隐患“五落实”要求，逐条逐项落实整改措施，实施闭环管理。

（二）夯实基础工作，压实主体责任。各相关企业要按照安全生产法要求，严格落实企业安全生产主体责任，一要建立全员安全生产责任体系，建立完善安全生产管理制度和操作规程，并督促员工严格执行；二要认真开展安全培训和教育活动，使员工能够熟练掌握安全生产知识、操作技能和危险辨识能力；三要加强现场安全管理，指定安全管理人员，制定并落实现场施工方案、技术交底、安全措施和应急预案等工作。

（三）强化履职尽责，形成监管合力。各乡镇、各部门要认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，在安全监管中履职尽责、充分沟通、密切配合，切实消除监管盲区和空白，形成齐抓共管的良好工作格局。