南浔练市湖州纬达建材科技有限公司“4·20”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月20日，位于练市镇的湖州纬达建材科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约人民币165万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，2026年4月22日，区应急管理局根据区政府的授权，牵头成立了由区经信局、区公安分局、区总工会、练市镇人民政府有关同志参加的事故调查组，同时邀请区监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，南浔练市湖州纬达建材科技有限公司“4·20”一般机械伤害事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，安全风险辨识不力，员工窜岗作业，在砖垛传送带未关停的

情况下探入身体捡取传送线上的破损砖块，导致被砖垛挤压致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖州纬达建材科技有限公司。成立于2020年03月12日，由自然人姚国民（持股37%）、唐建相（持股35%）、王震（持股18%）、陈建昌（持股10%）投资成立，统一社会信用代码为91330503MA2D1E6F7E。注册地址位于浙江省湖州市南浔区练市镇新华村工业园，法定代表人姚国民，注册资本1500万元。经营范围包括轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理等。经调查，王震为该公司总经理，全面负责公司工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

湖州纬达建材科技有限公司共有员工50人，配备专职安全生产管理人员1人。公司定期组织全员安全生产教育培训，制定了岗位安全操作规程，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理等制度，未辨识发现清理砖垛打包线传送带上破损砖块时存在的安全风险，日常隐患排查也未发现员工窜岗的安全隐患，制定的砖垛打包线安全操作规程未明确规定员工如何安全清理传送带上的破损砖块。

（三）涉事工位概况

1.砖垛打包线工作原理：事故发生在砖垛打包线（见图 1 所示）。砖垛打包线是通过传送带两侧的红外传感器判断砖垛位置，当传送带两侧的红外光路被砖垛阻断时，设备判定该位置有砖垛在位，停止输送砖垛；当砖垛被夹具夹走，两侧红外光路恢复导通，设备判定该位置处于空置状态，随即自动启动传送带运转，将下一组砖垛输送至该位置。

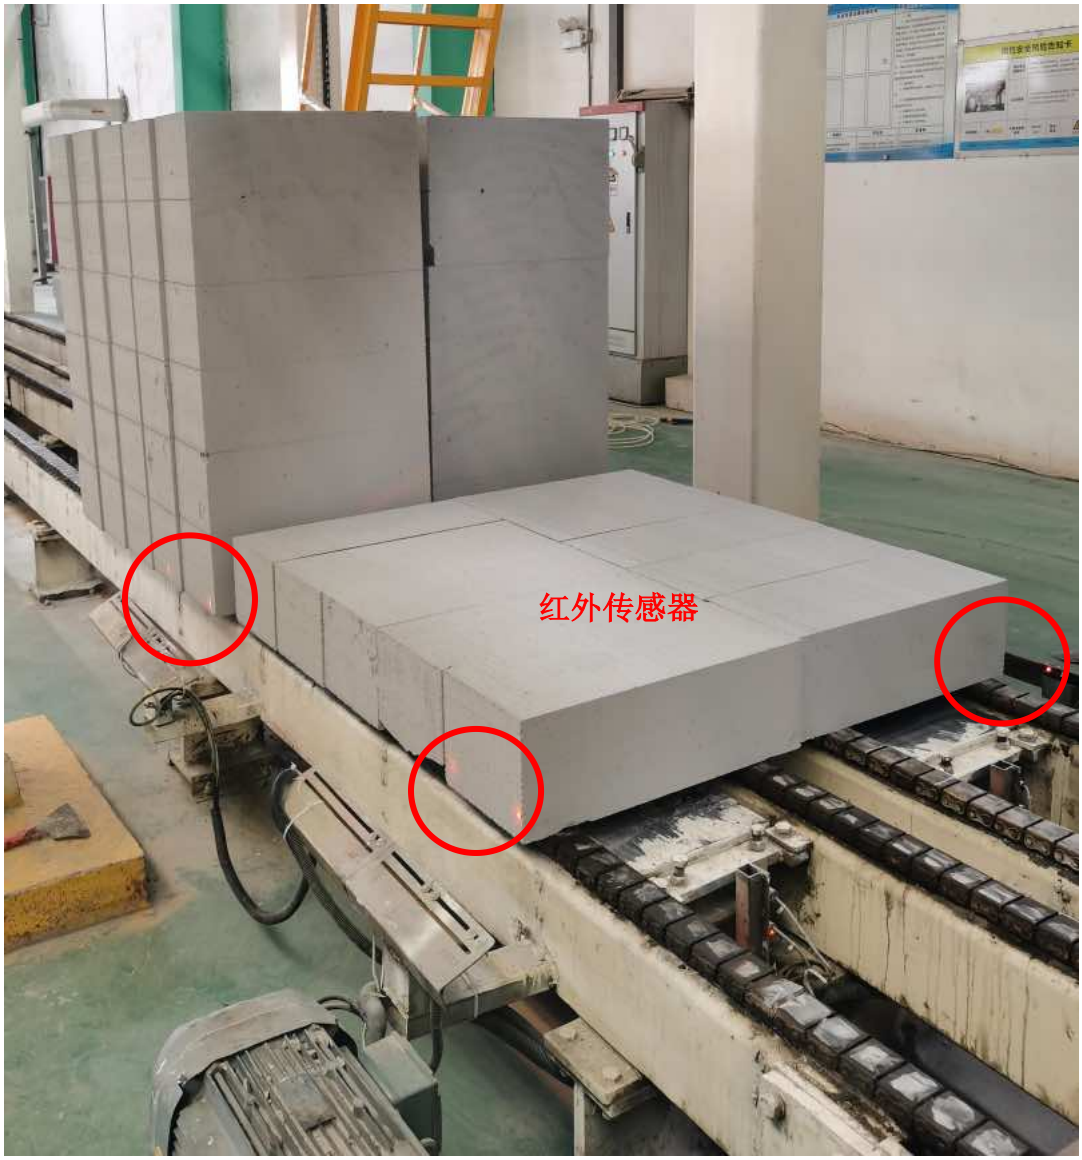


图 1 事故现场砖垛打包线

2.工位员工设置：经调查，砖垛打包线设一名夹具操作工。章某某为扳板机操作工，主要负责操作扳板机，在砖垛打包线的下一道工序。事发时章某某发现旁边的砖垛打包线传送带上有破损砖块，便前去操作夹具清理。

（四）事故发生经过和救援情况

2026 年 4 月 20 日 10 时 20 分许，湖州纬达建材科技有限公司扳板机操作工章某某发现旁边的砖垛打包线传送带上有破损砖块，于是前去操作夹具将砖垛夹起，在捡取破损砖块时被传送带运输来的砖垛和夹具夹住的砖垛挤压，机动员工哈某某跟随生产厂长到砖垛打包线时，发现这一情况，立刻将章某某救下，此时章某某口鼻都在出血，已经昏迷。生产厂长立刻打电话给安全总监和总经理报告情况，总经理王震拨打了 120，约 15 分钟后 120 救护车到达现场，将章某某送到练市人民医院抢救，在练市人民医院抢救了约 45 分钟，又转至湖州市中心医院抢救，下午 13 时许湖州市中心医院宣布章某某经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者章某某，男，19**年*月出生，四川省**市人。

本起事故造成的直接经济损失约人民币 165 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2026 年 4 月 20 日 10 时 20 分许，湖州纬达建材科技有限公司扳板机操作工章某某被砖垛挤压，现场人员发现后立即开展施救，及时将事故报告给湖州纬达建材科技有限公司相关负责人，并拨打了 120。约 15 分钟后，120 救护车将章某某送往练市人民医院抢救。当天，医院宣布章某某经抢救无效死亡。

（二）善后情况

2026 年 4 月 22 日，湖州纬达建材科技有限公司与死者家属达成了赔偿协议，事故善后处理平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，练市镇人民政府、区应急管理局、区公安分局到达事故现场开展应急处置工作，应急响应迅速，应急处置得当，善后工作有序。

三、事故直接原因

通过现场勘查、资料调阅、人员问询等综合分析，南浔练市湖州纬达建材科技有限公司“4·20”一般机械伤害事故的直接原因是：扳板机操作工章某某窜岗作业，在未关停砖垛传送带的情况下，操作夹具夹起砖垛后上半身探入捡取传送带上的破损砖块，此时夹具夹住的砖垛并未完全移走，但最前端的红外光路已恢复导通，传送带自动输送下一组砖垛，章某某被夹具夹住的一组砖垛和下一组自动输送来的砖垛挤压，导致其死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关责任人

1.湖州纬达建材科技有限公司，落实安全生产主体责任不到位。**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]的规定，安全生产管理工作不到位，砖垛打包线岗位安全操作规程不完善；**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定，对员工的安全教育和培训不到位，章某某存在窜岗作业行为；**三是**违反《浙江省安全生产条例》第十八条第一款[3]的规定，未辨识发现清理砖垛打包线传送带上破损砖块时存在的安全风险。**四是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定，隐患排查治理不到位，未及时发现和消除章某某窜岗作业和在未停机状态下将身体探入砖垛传送带的事故隐患。

2.王震，湖州纬达建材科技有限公司总经理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，企业主

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3].《浙江省安全生产条例》第十八条第一款：生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

要负责人未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除章某某窜岗作业和在未停机状态下将身体探入砖垛传送带的事故隐患。

（二）地方党委政府

练市镇人民政府。练市镇人民政府于2026年4月13日对湖州纬达建材科技有限公司进行了现场检查，共指出6项安全隐患。因本起事故所涉及的隐患属于生产动态过程中产生，具有突发性强、隐蔽性高、不易被日常检查发现等特点，事故调查组经讨论分析认为练市镇人民政府无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故单位

建议区应急管理局依法对湖州纬达建材科技有限公司及其主要负责人王震作出行政处罚。

（二）地方党委政府

建议区安委办对练市镇人民政府进行安全生产提示告知。

六、事故整改和防范措施

（一）湖州纬达建材科技有限公司要认真吸取事故教训，举一反三。**一是**要进一步加强安全管理，规范建立健全各类生产设备安全操作规程，严格落实全员安全生产责任制，并教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，提高安全生产水平；**二是**要强化事故隐患排查力度，及时开展安全检查，采取技术、管理措施，提高设施设备安全防护水平；**三是**要加强对从业人员的安全教育和培训，提升从业人员安全生产知识和技能。

（二）练市镇人民政府要按照职责，全面加强对辖区内生产经营活动安全生产状况的监督检查；督促生产经营单位切实加大事故隐患排查力度，加强安全生产教育和培训，提升员工安全生产意识；进一步推动生产经营单位落实主体责任，切实履行安全生产职责。