婺城长山白坟头地段农田“1·26”一般场内车辆致害事故调查报告

日期：2026-08-19 来源：区应急管理局 浏览量：210

2026年01月26日22时20分，在浙江省金华市婺城区长山乡龙山东路白坟头附近，发生一起车辆侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币160万元。

事故发生后，市公安局婺城分局、区应急管理局、区消防救援局、市交警支队直属三大队、长山乡政府等第一时间赶往现场处置。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规，2026年2月6日，婺城区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局婺城分局、区住建局、区交通运输局、区综合执法局、市交警支队直属三大队、长山乡政府、区检察院等单位人员参加的婺城长山白坟头地段农田“1·26”一般场内车辆致害事故调查组，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、技术分析、查阅资料、询问有关单位和当事人，并委托浙江共安检测鉴定技术有限公司开展鉴定（2026.2.14——2026.3.25），查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质，分清了事故责任，对相关责任单位和责任人提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。

经调查认定，婺城长山白坟头地段农田“1·26”一般场内车辆致害事故是一起生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事故单位、个人、车辆概况

1.义乌宏义建材有限公司。义乌宏义建材有限公司成立于2022年06月30日，法定代表人为张某某，统一社会信用代码：91330782MABRA7WY7C。住所地址位于浙江省金华市义乌市上溪镇寺口陈村。企业类型为其他有限责任公司。经营范围：一般项目：建筑材料销售；矿物洗选加工；土石方工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；石棉水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块制造；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；金属矿石销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.宿州市经开区吴浩二手车经营部（个体工商户）。宿州市经开区吴浩二手车经营部（个体工商户）成立于2024年01月29日，经营者为吴某某，统一社会信用代码：92341300MADAGG3W1Y。经营场所位于安徽省宿州市经开区金海大道。企业类型为个体工商户。经营范围：一般项目：二手车经纪；机动车鉴定评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.自然人：死者吴某某。货车驾驶员，户籍所在地：江苏省徐州市，身份证号码：3**********8，准驾车型：B2，在本次事故中身亡。

4.自然人：王某某。皖LH2021货车的承租者、驾驶员吴某某的雇主，户籍所在地：江苏省徐州市，身份证号码：3**********2。

5.自然人：吴某某。户籍所在地：安徽省亳州市，身份证号码：3**********1。其与陈某某一起做填土生意，从义乌宏义建材有限公司运输砂土到长山一村龙山东路白坟头处。

6.自然人：吴某某。皖LH2021货车的车主，户籍所在地：江苏省徐州市，身份证号码：3**********9。

7.皖LH2021货车。号牌号码：皖LH2021，车辆类型：重型自卸货车，所有人：宿州市经开区吴浩二手车经营部（个体工商户），使用性质：货运，车辆识别代号：LZFF31W61JD041988，发动机号：18A00251368，机动车行驶证注册日期：2018-12-26，发证日期：2024-09-12。道路运输证经营许可证号：341302290206，经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2024-02-02，有效期至2026年12月31日。机动车状态：正常，检验有限期止：2026-12-31，最近定检日期：2025-12-24。

（二）事故发生经过

王某某系从事运输生意的个人，2025年12月26日其从吴某某处以每月13000元的价格租用皖LH2021重型自卸货车，并以每月1万元的工资雇请司机吴某某。2026年1月，王某某与陈某某、吴某某商定，按照每吨15元的价格为其运输渣土，从义乌宏义建材有限公司运至婺城区长山乡龙山东路白坟头卸土点。2026年1月26日，王某某安排吴某某驾驶皖LH2021大货车运输渣土，22时20分许，司机吴某某驾驶皖LH2021大货车在白坟头卸土点停车卸土时，车辆不慎侧翻，吴某某在驾驶室内慌乱中跳车被侧翻的车辆压在下面导致身亡。

（三）事故现场勘查情况

现场位于长山乡长山一村龙山东路工地，该处为正在施工的一片开放式区域，正在进行山地平整，在东西向龙山东路中间位置的西南面。因阴雨天气路面湿滑，一辆牌号为皖LH2021的绿色“上汽红岩”品牌大型自卸车侧翻在泥地上，车辆底部完好无异常，左后外侧轮胎的胎壁和胎底有两处破损口，左后内侧轮胎的胎壁靠近轮毂的一圈亦可见裂缝。大型自卸车上部的厢体顶起，厢体内装着未卸载的泥土。自卸车的驾驶舱玻璃被施救人员砸破，驾驶人员被从车内搬出，驾驶舱内物品散落。驾驶员放在棉被上，衣服穿着完好。

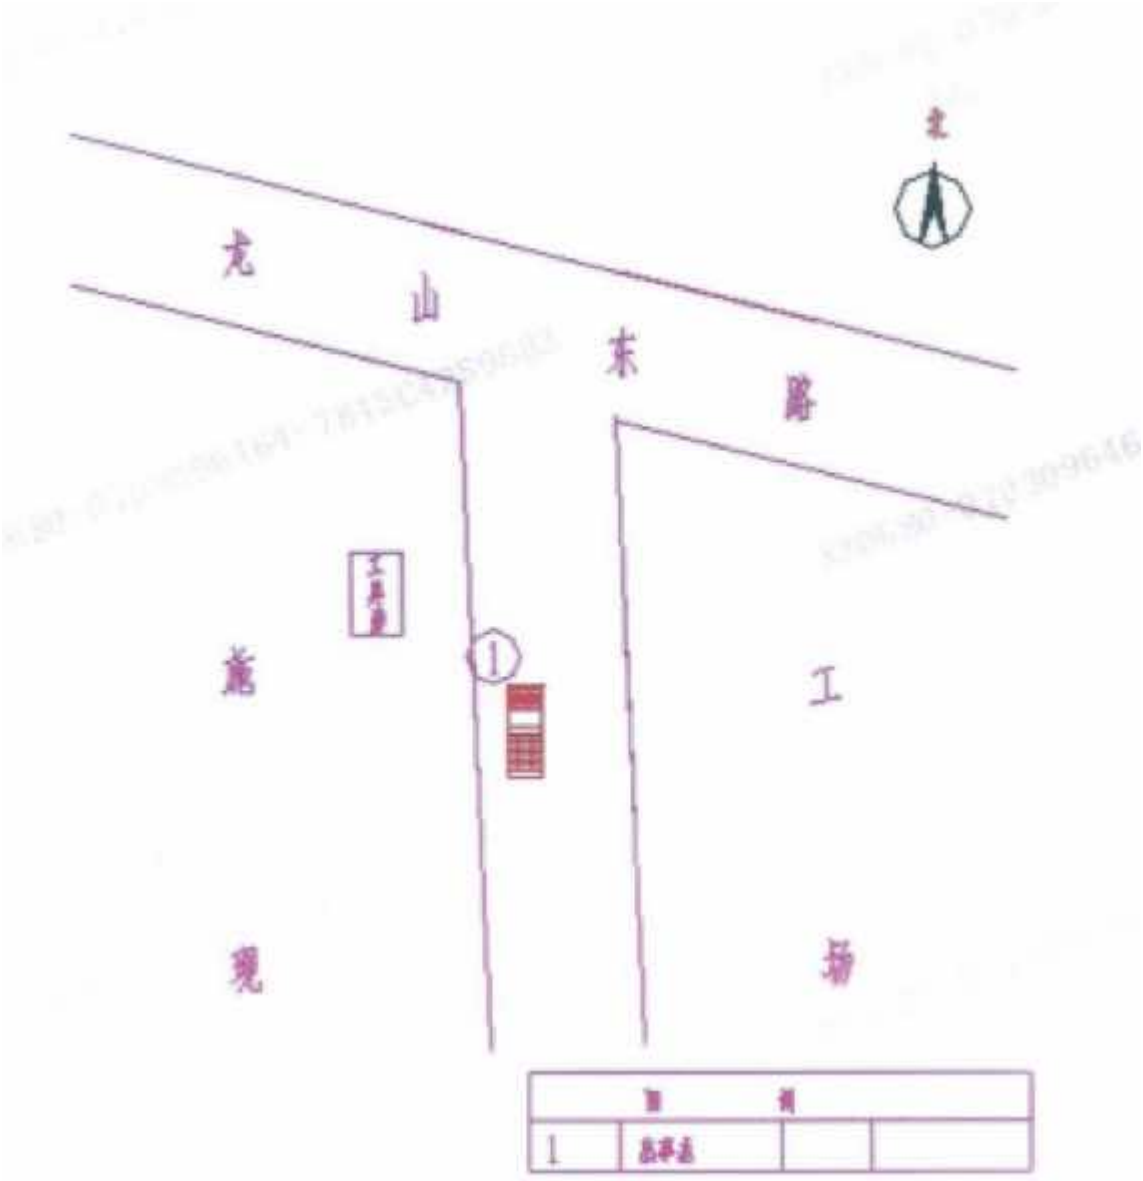


图1 事故现场平面示意图







车辆侧翻后底部及轮胎情况

图2 事故现场照片

（四）伤亡情况和直接经济损失情况

1. 伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者：吴某某；性别：男；籍贯：江苏徐州；出生年月：1984年8月20日；住址：江苏省徐州市沛县张庄镇；身份证号：3**********8。

2. 直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)对该起事故的直接经济损失进行了统计，共造成直接经济损失约160万元，包括：人身伤亡、医疗费用、丧葬及抚恤金、补助救济费用等。

二、事故应急处置工作

截至目前，王某某、陈某某等共计赔偿死者家属15万元，保险理赔近50万元。

三、死亡原因、车辆侧翻原因分析及事故性质

（一）死亡原因

吴某某在驾驶室停车卸土时，车辆突然向左侧翻，吴某某慌乱中跳车被侧翻的车辆压在下面导致身亡。

（二）车辆侧翻原因分析

调查组通过调查取证，并委托浙江共安检测鉴定技术有限公司开展鉴定，结合对各类证据材料的综合分析，得出如下结论:

1.直接原因：涉案车辆后部第三、四轴为双胎并装结构，左右两侧各有四只轮胎共同承载车辆及货物负荷，当第四轴左侧内档轮胎损坏失效后，第三、四轴左侧的其他三只轮胎负载加大，车厢左侧会发生一定量的下沉，导致车辆左倾。涉案车辆倒车至停车位置卸土时，顶泵高高举升车厢进行卸土，车厢举升后整车重心提高，又因第四轴左侧内档轮胎失效，车辆左倾。加上装载的土质粘性好，泥土下滑速度慢，在卸土时，左侧轮胎负荷加大，又因第四轴左侧外档轮胎钢丝层存在陈旧性损伤，车辆向左倾斜时，轮胎突然爆破，加剧了向左侧翻的速度，最后导致车辆向左侧翻。

2.间接原因：涉案车辆日常维护保养不善，未能及时发现第四轴左侧外档轮胎钢丝层存在陈旧性损伤的隐患；驾驶员驾驶车辆过程中未注意安全，导致轮胎部分钢丝层被切断而失效。

（三）事故性质认定

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法；……”和《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；……”的规定，“明确的生产经营单位、从事生产经营活动、造成人身伤亡或直接经济损失”是构成生产安全事故的三个要件。

综上所述，自然人王某某雇佣吴某某干活期间发生事故，王某某不属于生产经营单位，调查中未发现义乌宏义建材有限公司、宿州市经开区吴浩二手车经营部（个体工商户）等单位与本次事故发生有因果关系。调查组认定：该起事故是一起生产安全非责任事故。

四、处理建议

（一）对事故车辆存在着涉嫌超载运输、违规倒土等行为，建议相关部门按照职责依据相关法律法规予以处理。

（二）因民事赔偿未妥善解决，死者家属在信访，建议由属地长山乡政府组织调解化解矛盾，妥善处理信访风险。

五、事故防范和整改措施建议

（一）完善交通运输安全生产责任体系。行业监管部门要严格履行安全生产监督管理职能，坚决压实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任，严厉打击超载、问题车带病上路等行为，认真排查治理事故隐患，对相关单位和人员开展举一反三事故警示教育。

属地乡镇要严格落实安全生产属地管理责任，督促落实安全生产主体责任，加大辖区安全生产宣传力度。

（二）要汲取本次事故深刻教训，认真学习习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，提高安全生产意识。党政主导，各部门协同，要充分发挥各地道专委指导牵头抓总、统筹指导作用，定期组织开展亡人事故复盘剖析约谈会议，树立“一盘棋”思想，督促相关单位落实主体责任，找准风险点源，提升应急处置能力，完善提升交通事故危重伤员救治“绿色通道”相关机制。

（三）加强外籍驾驶员和货运车辆的管理。交警部门要摸清辖区外籍驾驶员底数、经营区域、活动范围特点，有针对性地开展外籍驾驶员交通安全宣传及管理工作；要切实加强对大货车挂靠公司的管理，对于挂靠在辖区外企业的货运车辆，要针对性了解，掌握驾驶员安全学习情况，主动与所在地交警、交通部门联系沟通，协同管理挂靠公司的安全生产主体责任落实情况。

婺城长山白坟头地段农田

“1·26”一般场内车辆致害事故调查组

2026年6月26日