新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

政府信息公开

名　　称：	济阳曲堤佳翊科技“5·26”一般高处坠落事故调查报告
索 引 号：	113701250043144453K/2024-6600683
发文单位：	区应急管理局
发布日期：	2024-08-06

济阳曲堤佳翊科技“5·26”一般高处坠落事故调查报告

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

2024年5月26日11时20分许，位于济阳区曲堤街道办事处一处工地发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委书记、市长、分管副市长先后作出批示、指示，对事故救援、医疗救治和调查工作作出重要批示指示和要求。

济阳区委、区政府高度重视，区委书记、分管副区长先后作出批示，要求全力做好事故救援和伤者救治等善后工作，依法依规开展调查，严肃处理相关责任单位和人员，坚决防止类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，5月27日，区政府成立了事故调查组，由区应急管理局、区总工会、区住房和城乡建设局、市公安局济阳区分局、曲堤街道办事处、济北街道办事处、回河街道办事处为成员，并邀请区纪委监委、区人民检察院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过组织现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援和直接经济损失情况，认定了事故性质，对相关单位、部门、人员提出了处理建议及事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

经调查认定，济阳曲堤佳翊科技“5·26”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄、违章作业导致的一起一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故发生单位、相关单位及项目情况

（一）涉事项目

山东***科技有限公司项目。建设位置：济阳区曲堤街道；建设规模：21247.2平方米，项目建设产品检验用房一栋、仓库二栋，1#仓库占用面积10500.24㎡，2#仓库占用面积8500.92㎡。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：山东***科技有限公司。统一社会信用代码：91370125***;类型：有限责任公司。

2.总包单位：山东***工程有限公司。统一社会信用代码：91370125***；类型：有限责任公司。

取得建筑工程施工总承包贰级资质。

3.钢结构分包单位：山东***建设有限公司。统一社会信用代码：91370112***；类型：有限责任公司。

取得钢结构工程专业承包贰级资质。

4.监理单位：山东***咨询有限公司。统一社会信用代码：91370105***；类型：有限责任公司。

取得房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级监理资质。

（三）合同签订情况


新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

质，于当日与具备钢结构工程专业承包贰级资质的山东***建设有限公司签订了《钢结构分项工程专业承包施工合同》。2023年12月13日，山东***科技有限公司与山东***咨询有限公司签订了《建设工程监理合同》。

（四）事故现场基本情况

事故发生在1#车间工地，该车间东西长约217米，南北宽约47米，屋面采用双面压型钢板夹矿棉结构，底层压型钢板已经全部铺设完成，部分区域已完成二层压型钢板的铺设。

车间顶部共设置了12条采光带，部分采光带已安装采光板，事故发生在西侧第三条采光带处，尚未安装采光板。

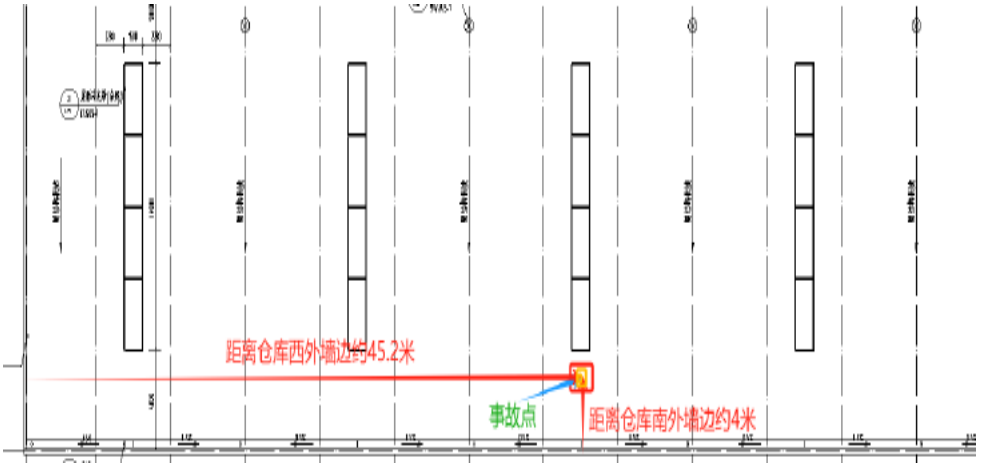


注：事故点位置：距离仓库西外墙边约45.2米，距离仓库南外墙边约4米

图解：


.....代表采光带 .....轴线  .....女儿墙

（事故现场平面图）

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

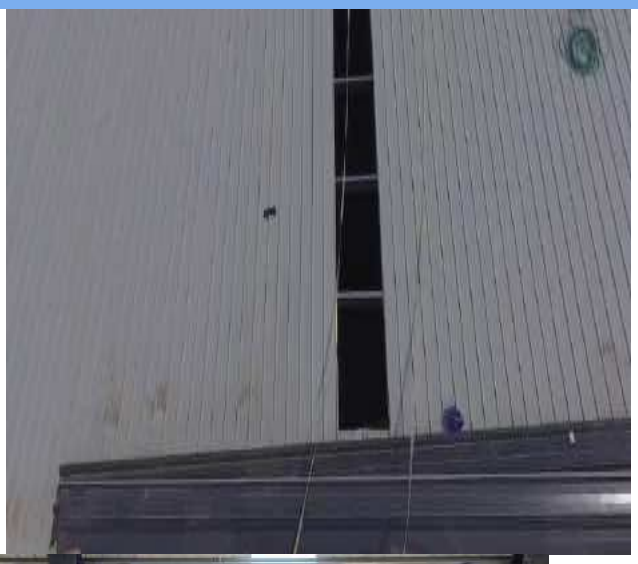



（仰视图）　　（俯视图）

事故发生时，死者马某某等6名工人正在车间顶部进行搬运玻璃棉（玻璃棉俗称“岩棉”，每包重约25千克）作业，死者坠落点位于车间顶部西南角处，离南檐约4米、离西檐约45.2米的预留采光带处，现场检测坠落点距离地面距离15.54米。

二、事故经过及救援、报告情况

（一）事故发生经过

2024年5月26日7时，山东***科技有限公司项目工地上班，钢结构班组长刘某某组织召开了班前会。根据工作安排，当日的主要工作是铺设玻璃棉[]。11时10分许，马某某在扛起一包玻璃棉往作业地点行走时，踩到了西侧第三处预设采光带边沿尚未固定的彩钢瓦处。彩钢瓦被踩折后，马某某从采光带滑落。

（二）事故救援及医疗救治和善后处理情况

现场施工人员发现马某某坠落后，立即停止作业，返回地面查看情况，11时18分班组长刘某某拨打了“120”急救电话，11时45分许，救护车

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

5月28日，事故善后处理工作完成。

（三）事故报告情况

13时45分，曲堤街道办事处接到了事故报告；13时55分，曲堤街道办事处向济阳区应急局进行了报告；14时，济阳区应急局向区委、区政府及市应急局进行了报告，并安排执法人员赶赴事故现场了解情况。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故警示教育办法（试行）》（鲁安办发〔2022〕9号）有关要求，2024年6月5日，区安委会在事故现场组织召开了事故警示教育会议，区住房和城乡建设局、应急局及街道（镇）分管负责同志、部分重点行业领域企业负责人、安全管理人员参加了事故警示会。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《山东省安全生产委员会办公室关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办〔2022〕5号）有关要求，事故调查组对行业主管部门等相关人员在廉政建设、涉黑涉恶等方面进行核查，未发现相关问题。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查分析，该事故的直接原因是：马某某安全意识淡薄，在进行高处作业时未按高处作业有关规定佩戴和使用安全绳等防护用品[]，并违章[]进行搬运玻璃棉作业，导致其踩折底层彩钢板后发生坠落。

（二）间接原因

1.事故发生单位山东***建设有限公司安全管理不到位。未按照国家法律法规的有关要求加强对施工现场安全生产工作的管理，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；对从业人员的安全生产教育培训不严格、走过场，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识。对施工现场的安全检查、巡查流于形式，未教育和督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程。未能及时发现和制止从业人员的违章作业、冒险作业行为。

2.总包单位山东***工程有限公司对分包单位山东***建设有限公司的安全管理不到位。山东***工程有限公司未定期对施工现场进行安全生产监督、检查，未及时督促山东***建设有限公司严格落实安全生产主体责任，未督促分包单位加强施工现场的安全管理和隐患排查治理工作，杜绝事故发生。

3.现场监理不到位。山东***咨询有限公司未按照建筑施工有关要求和行业标准对施工现场进行监理，未及时发现现场存在的安全问题和隐患并督促施工单位及时整改。

4.区住房和城乡建设局、曲堤街道办事处落实安全生产监管责任不到位。对涉事项目的施工单位安全生产工作的监督检查工作不到位，在督促各施工企业落实安全生产主体责任方面不到位。开展预防高处坠落等“四个专项行动”不严、不细。

四、事故责任认定及处理建议

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

人。在工作中安全意识淡薄，在进行高处作业时未按照高处作业有关规定佩戴和使用安全绳等防护用品，违章进行搬运岩棉作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.赵某某，区工程质量与安全中心。落实岗位安全生产管理职责不到位，督促企业落实安全生产主体责任不力，对涉事项目监督检查不严格、不细致，对事故发生负有管理责任，建议责成区住房和城乡建设局对其进行诫勉谈话。

2.任某某，区住房和城乡建设局。对所负责工作的安全生产监督检查不严、不细，督促企业落实安全生产主体责任不力，对事故发生负有领导责任，建议责成其向区住房和城乡建设局党组作出深刻书面检查，并对其进行谈话提醒。

3.刘某某，曲堤街道办事处。在工作中未严格落实岗位职责，对辖区内在建项目安全生产工作的监督检查不到位，对事故发生负有管理责任，建议责成其向曲堤街道党工委作出深刻书面检查。

4.张某某，曲堤街道办事处。未做好所分管工作内的安全生产工作，对辖区内在建项目安全生产工作的监督检查不到位，对事故发生负有管理责任，建议对其进行谈话提醒。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.山东***建设有限公司。作为钢结构分包单位在施工过程中未严格落实安全生产主体责任，未加强对本单位安全生产工作的管理，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育和督促从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十五条[]的规定，对事故发生负有重要责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]的规定对其作出罚款人民币柒拾万元整的行政处罚。

2.孙某某，男，群众，山东***工程有限公司法定代表人，负责山东***工程有限公司全面工作。未严格落实安全生产第一责任人职责，未及时对外包施工队伍的安全生产工作进行督促检查，在事故发生后未在法定时间内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款[]的规定。建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项[]的规定对其作出处以上年度收入百分之六十的罚款的行政处罚。

3.刘某某，男，群众，山东***建设有限公司主要负责人、实际控制人，负责公司全面工作。未严格落实岗位安全管理职责，未及时监督检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[]的规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定对其作出处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

岗位职责，未及时检查所负责项目的安全生产状况，未及时排查事故隐患，未及时发现、制止违法操作规程的行为，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[]、第（六）项[]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]的规定，由区住房和城乡建设局对其暂停与安全生产有关的资格，由区应急管理局对其作出处以上一年年度收入百分之三十的罚款的行政处罚。

5.刘某某，男，群众，创领公司钢结构班组长，主要负责钢结构班组的工作安排等工作。未按照管生产必须管安全有关要求抓好安全生产工作，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其作出处以上年度收入百分之三十罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

1.济阳区住房和城乡建设局。作为项目的主管部门对涉事项目的日常监督检查不严、不细，行业监管存在漏洞；开展预防高处坠落专项整治行动不深入、不扎实，对事故发生负有管理责任。建议按照有关规定对其在全区给予警示通报，并责成其向区政府作出深刻书面检查，检查情况报区安委办备案。

2.曲堤街道办事处。作为属地单位对辖区内在建项目的日常监督、排查不规范、不严格，开展预防高处坠落专项整治行动不深入、不扎实，对事故发生负有管理责任。建议按照有关规定对其在全区给予警示通报，并责成其向区政府作出深刻书面检查，检查情况报区安委办备案。

3.山东***工程有限公司安装工程有限公司。作为项目的总包单位，对分包单位的安全生产监督、检查不到位，未及时督促分包单位严格落实安全生产主体责任，对分包单位施工现场的安全管理不到位。对事故发生负有管理责任，建议由区住房和城乡建设局对其进行处理，处理情况报区安委办备案。

4.山东***咨询有限公司。作为项目的监理单位未按照建设施工有关要求和标准加强对涉事项目的监理力度，对事故发生负有管理责任，建议由区住房和城乡建设局依据有关规定对其进行处理，处理情况报区安委办备案。

5.孙某某，男，群众，山东***科技有限公司法定代表人，负责山东***科技有限公司全面工作。作为建设单位主要负责人，未严格落实岗位安全生产职责，对本单位建设项目安全生产工作的监督、检查不到位，对事故发生负有管理责任，建议责成其向曲堤街道办事处、区住房和城乡建设局作出深刻书面检查，检查情况报区安委办备案。

6.李某某，男，群众，建设单位驻山东***科技有限公司项目现场负责人，代表建设单位负责施工现场的管理工作。对施工单位安全生产工作督促、检查不严格、不细致，对事故发生负有管理责任，建议责成山东***科技有限公司依据公司内部规章制度对其进行处理，处理情况报区安委办、区住房和城乡建设局、曲堤街道办事处备案。

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

几方面工作：

1.山东***建设有限公司、山东***工程有限公司要严格落实安全生产主体责任。要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，切实加强本单位安全生产管理；要加强对现场安全管理工作情况的监督检查；企业内部要开展反“三违”活动，对“三违”现象严查重罚，要加强对从业人员的安全管理，强化安全培训工作落实，切实消除事故隐患，严防事故发生。

2.区住房和城乡建设局要进一步加强对建设施工项目的监督检查力度，要按照全区安全生产治本攻坚三年专项行动的安排和部署，扎实开展预防高处坠落等四个专项行动，对发现的问题和隐患要立即整改，对存在安全生产违法行为的企业依法从严对其作出行政处罚，倒逼企业严格落实安全生产主体责任。

3.各镇（街道）、各部门要根据职责分工进一步加强对本辖区、本行业领域安全生产工作的监督检查。要按照区安委会办公室《关于开展夏季安全生产专项整治工作的通知》的要求，迅速开展重点行业领域开展安全生产排查整治行动，严查各类安全生产违法违规行为。要按照安全生产治本攻坚三年行动工作部署和安排，深入开展“预防高处坠落”等四个专项行动，确保各专项行动落实到位。

济阳区“5·26”一般事故调查组

2024年7月25日

扫码使用手机浏览本页内容

单位概况

区应急管理局

804
信息发布总数

8
点击量

我要留言

新版政务公开专栏试运行中，如果您未查找到相关信息，可通过导航返回首页后进行搜索。

版权所有@ 济阳区人民政府 济阳区人民政府办公室承办

网上信访受理平台 | 网站地图

鲁ICP备05030463号 网站标识码：3701250002 鲁公网安备37012501000212号

电话:(0531)84232781 地址:济阳区开元大街129号 邮编:251400

济南市互联网违法和不良信息举报平台

政府网站找错