宝安新桥深圳基恩包装科技有限公司“12·5”（2025年）一般物体打击事故调查报告

2025年12月5日，新桥街道深圳基恩包装科技有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤。核实事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8号）的要求，新桥街道成立了由街道应急办、新桥派出所、街道总工会等部门有关人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位概况

深圳基恩包装科技有限公司（以下简称基恩公司），成立日期：2017年9月12日，统一社会信用代码：91440300MA5EQC9T8U，法定代表人：徐某，经济性质：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路12号D栋101，一般经营项目：包装材料及其设备的技术研发、技术咨询、设计、销售（不涉及外商投资准入特别管理措施）；塑料制品、橡胶制品的销售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。许可经营项目：包装材料及其设备的生产。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 5 日 13 时，基恩公司装配工程师孙某安与工人胡某化和付某林在装配车间对制袋机的侧焊机构（以下简称涉事部件）进行直线轴承装配作业。13 时 37 分许，孙某安站在涉事部件南侧，付某林位于涉事部件北侧，胡某化则站在付某林的西侧，就在三人进行调试过程中涉事部件突然向北倾倒，并压在付某林身上，导致其受伤。（详见图 1）



图 1 事发时的监控截图

经查：

1.涉事部件主要由多件 25mm 钢板通过螺栓连接拼装而成，测得该部件的外形尺寸约为 3145mm×425mm×1168mm（长×宽×高）（详见图 2），重约为 2 吨，该部件分为上下两层，每层均安装有 7 个气缸及 4 个直线轴承，直线轴承及气缸均由螺栓连接固定；事发时，部分直线轴承的螺栓未紧固。

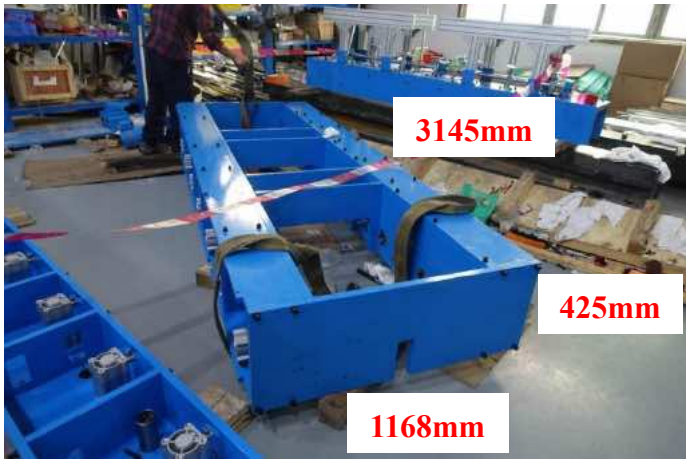


图 2 涉事侧翻的侧焊机构

2. 基恩公司总经理徐某通过朋友介绍，认识自称是深圳市诚辉达劳务派遣有限公司（以下简称诚辉达公司）的员工肖某，并添加其微信。2025 年 11 月 26 日，肖某通过微信聊天方式将“诚辉达劳务派遣小时工企业合同（1）.docx”发送给徐某，双方就合同内容进行协商，截至 2025 年 12 月 5 日事故发生前，双方仍未签订正式协议。经基恩公司总经理徐某笔录描述付某林由肖某推荐进入基恩公司作为临时工从事装配作业。基恩公司未与其签订劳动合同，未对其进行过三级安全教育培训及技术交底。

3. 基恩公司于 2025 年 11 月 18 日、11 月 25 日和 12 月 1 日就相关设备装配工作组织召开了会议并形成《装配工作安排会议记录》。会议明确调试必须在大理石上进行，调试作业时需采取防倾倒措施，且临时工不允许参与调试。装配工程师孙某安出席了前述会议，但其在组织调试作业时将涉事部件放置在垫木上，未采取相应防倾倒措施，且安排临时工人参与调试。

4. 经广东省质量监督机械检验站勘查：涉事部件体积较大、

较重，放置平稳时人的推力难以推动或推翻，可排除涉事部件被人为推翻；涉事枕木的长度大于涉事部件的宽度，不排除前期吊运时该枕木未放置好，涉事部件北侧钢板与该枕木相互接触面积非常小或处于悬空状态，导致该部件处于不稳定状态。不满足《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第5.3.2条规定：生产设备若通过形体设计和自身的重量分布不能满足稳定性要求时，则应采取相应的安全技术措施，以保证其具有可靠的稳定性；也不满足《机械安全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）第6.2条：由于生产设备外形布局等原因不能确保足够的稳定性时，应采取附加的固定措施确保其稳定性。当涉事人员在涉事部件东北侧进行直线轴承装配作业时，人体会对该部件的东北侧产生垂直作用力，使涉事枕木产生侧向滑移，同时涉事部件向东北侧倾斜，随后整体向北倾倒，引发本次事故。

5.结合监控视频、涉事工人笔录和现场东侧枕木较短且上面的压痕及端面破损情况，可知设备侧翻与枕木的放置及设备的固定方式密切相关。

6.基恩公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业工人严格执行本单位的安全操作规程；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的事故隐患。

7.基恩公司主要负责人徐某履行安全生产管理职责不到位，

未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人拨打120救援电话，使用行车将侧焊装置吊起，配合医护人员用担架将伤者送往深圳市中西医结合医院救治。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故共造成1人受伤，伤者付某林，男，44岁，湖北人。经深圳市中西医结合医院诊断：1.闭合性胸部损伤，右侧气胸，肩胛骨骨折，多发肋骨骨折；2.休克。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）和《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约6000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。2026年1月7日，付某林因抢救无效死亡。

（二）事故造成的直接经济损失情况

本起事故造成直接经济损失人民币436409.72元，主要是截至2026年1月2日伤者的医疗费用。善后赔偿费用双方仍未达成共识，建议双方寻求司法途径解决。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

涉事作业人员安全意识不足，在装配涉事部件过程中未采取防倾倒措施；作业人员在涉事部件东北侧进行直线轴承装配作业

时对该部件的东北侧产生了垂直作用力，致使部件底部的涉事枕木发生侧向滑移，同时导致涉事部件向东北侧倾倒，造成本起事故。

（二）造成事故的间接原因

1.基恩公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业工人严格执行本单位的安全操作规程；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的事故隐患。

2.基恩公司主要负责人徐某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的生产安全事故隐患。

3.孙某安未认真履行安全生产管理职责，未按照公司相关规定对涉事设备采取防倾倒措施，违章带领临时工从事未经许可的设备调试作业。

（三）事故性质

调查组认为，宝安新桥深圳基恩包装科技有限公司“12·5”（2025年）一般物体打击事故是一起因作业现场安全监管不到位、作业人员安全意识不足而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）基恩公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促

作业工人严格执行本单位的安全操作规程；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故的发生负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）基恩公司主要负责人徐某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事部件装配过程中未采取防倾倒措施的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故的发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）基恩公司装配工程师孙某安未按照公司《装配工作安排会议记录》相关安全要求对涉事设备采取防倾倒措施，私自带领临时工进行设备调试作业，建议由基恩公司根据公司内部规章制度对孙某安进行处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

六、防范和整改措施

基恩公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（一）加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件，加强对作业人员的安全

教育培训；向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。

（二）加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，增强工人安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产规章制度与操作规程。

（三）加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改。

（四）公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中落实安全管理措施。