# 清城横荷车头村明眼塘组股份经济合作社“7·9”一般触电事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年11月17日

# 目录


一、基本情况.....1

（一）相关涉事单位.....1

（二）事故经过情况.....3

（三）事故应急处置及评估和善后工作情况.....4

（四）现场勘察情况.....5

（五）潜水泵及线缆.....9

（六）启动控制器.....10

（七）电源控制箱.....10

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....11

二、事故原因.....12

三、事故责任认定和处理建议.....14

（一）免于追究责任人员.....14

（二）移送处理建议.....14

（三）行政处罚建议.....15

（四）其他建议.....15

四、事故教训和整改措施.....15

# 清城横荷车头村明眼塘组股份经济合作社“7·9”一般触电事故调查报告

2025年7月9日下午，清城区横荷街车头村明眼塘组股份经济合作社两名村民在电灌站旁进行灌溉维修作业时被电击，发生一起两人死亡的一般事故。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区人社局、区总工会、清城供电局、横荷街办等有关单位人员组成的清城横荷车头村明眼塘组股份经济合作社“7·9”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，清城横荷车头村明眼塘组股份经济合作社“7·9”一般触电事故是一起因电气设备设施损坏和人员无证作业造成的生产安全责任事故。

## 一、基本情况

（一）相关涉事单位

1.清远市清城区人民政府横荷街道办事处（以下简称横荷街道办事处）；机构性质：机关；机构地址：清远市新城47—48号小区；责任人：邓*玲；赋码机关：清城区委机构编制委员会办公室。

2.清远市清城区横荷街道车头村经济联合社（以下简称车头村经济联合社）；统一社会信用代码：N2441802MF5745209R；法定代表人：蔡江华；类型：集体经济；资产情况：集体土地总面积0.0亩，资产总额288.0309万元；住所：广东省清远市清城区横荷街道车头居民委员会；成立日期：2011年12月21日；业务范围：集体资产经营与服务、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等；有效时限：2020年8月13日至2030年8月12日；登记机关：清远市清城区农业农村局；证件号码：441802-1626690。

3.清远市清城区横荷街道车头村明眼塘组股份经济合作社（以下简称明眼塘组股份经济合作社）；统一社会信用代码：N1441802MF6861607Q；法定代表人：蔡伙明；类型：集体经济；资产情况：集体土地总面积0.0亩，资产总额6.6052万元；住所：清远市清城区横荷街道车头村明眼塘村民小组；成立日期：2011年12月31日；业务范围：集体资产经营与服务、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等；有效期限：2020年10月21日至2030年10月20日；登记机关：清远市清城区农业农村局；证件号码：441802-

2464363。

经核查，横荷街办下辖6个社区和6个行政村，车头村经济联合社隶属其中一个行政村之一；车头村经济联合社下辖18个股份经济合作社（村小组），明眼塘组股份经济合作社隶属于车头村经济联合社其中一个股份经济合作社。

（二）事故经过情况

经公安机关调取通信和视频监控系统显示:

2025年7月9日15时，黄*明通过微信电话联系梁楚恒，相约维修潜水泵。

15时07分，黄*明驾驶摩托车前往明眼塘村电灌站。

15时16分，梁*恒驾驶电动车前往明眼塘村电灌站。

15时39分，梁*恒驾驶电动车离开明眼塘村电灌站。

15时43分，梁*恒携带工具驾驶电动车前往明眼塘村电灌站。

16时15分，黄*明或梁*恒开启电灌站潜水泵电源开关（供电部门后台数据记录）。

18时，黄*明、梁*恒家属联系不上两人，自行开始在村内寻找。

19时29分，黄*明、梁*恒家属发动附近村民寻找。

20时，黄*强（黄*明弟弟）、梁*洪（梁*恒父亲）与部分村民在明眼塘电灌站北侧河流岸边找到黄*明、梁*恒摩托车和衣服及电钻、切割机、铁丝等工具，但未找到黄*明、梁*恒。随

后，黄*强、梁*洪手持手电筒下水寻找。期间村民黄*洪发现电灌站抽水泵还在运转抽水，随即关闭潜水泵电源。

20时13分，在电灌站旁的电排水坑内，梁*洪先后在水内找到黄*明和梁*恒，两人被打捞上岸，身体僵硬双手弯曲向上，拳头紧握，已经没有生命特征。

（三）事故应急处置及评估和善后工作情况

20时13分，现场人员拨打110报警。

20时27分，横荷派出所人员到达现场。

20时30分，119救援人员到达现场。

20时42分，120医护人员到达现场。

21时17分，刑警法医人员到达现场。

事故发生后，区公安分局、横荷街办、区应急管理局相关领导迅速赶到现场组织指挥协调援救和善后工作，属地和相关部门相互积极配合，现场救援处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

清城区人民政府高度重视，一是迅速做好善后工作，在事故现场处置、维稳善后、医疗抢救、舆论宣传等方面快速作出有效应对。二是多次组织协调相关部门回应死者家属就事故调查和赔偿等有关事宜，化解矛盾。三是启动“一盘棋”应急响应，深刻吸取事故教训，举一反三，迅速对全区进行电排站（电灌站）进行隐患排查工作，防止类似事故的再次发生。

（四）现场勘察情况



图一 涉事的明眼塘电灌站周边环境




图二 涉事的明眼塘组股份经济合作社抽水灌溉站
（以下简称明眼塘电灌站）

1.**涉事明眼塘电灌站基本情况。**建设于20世纪60年代，用于村民灌溉农田，因由于使用时间已久，设备老化严重，灌溉效率低下，明眼塘组股份经济合作社为解决群众灌溉用水需求，2018年8月向车头村经济联合社反映要求在原来基础上提升改造。车头村经济联合社根据明眼塘村民小组的诉求，向上级政府部门申请2018年市级革命老区建设专项资金20万元，对明眼塘电排站排水灌溉进行改造工程（一期），建设内容为翻新电灌站和新建一条水泥硬底化道路。

2018年11月16日，车头村经济联合社作为发包单位，清远市清城区第一建筑公司作为承包单位，签订《建筑安装工程承发包专用合同》。2018年12月6日，由中共清远市清城区委农村工作委员会办公室、清远市清城区人民政府横荷街道办事处以及车头村经济联合社三方出具项目竣工验收报告，验收结果优良。

建设完成后，由车头村经济联合社将明眼塘电灌站（泵房）和硬底化道路移交给明眼塘村民小组使用，移交后权属于明眼塘组股份经济合作社，日常使用维护由明眼塘组股份经济合作社负责。

## 2.涉事的潜水泵、电线电路情况



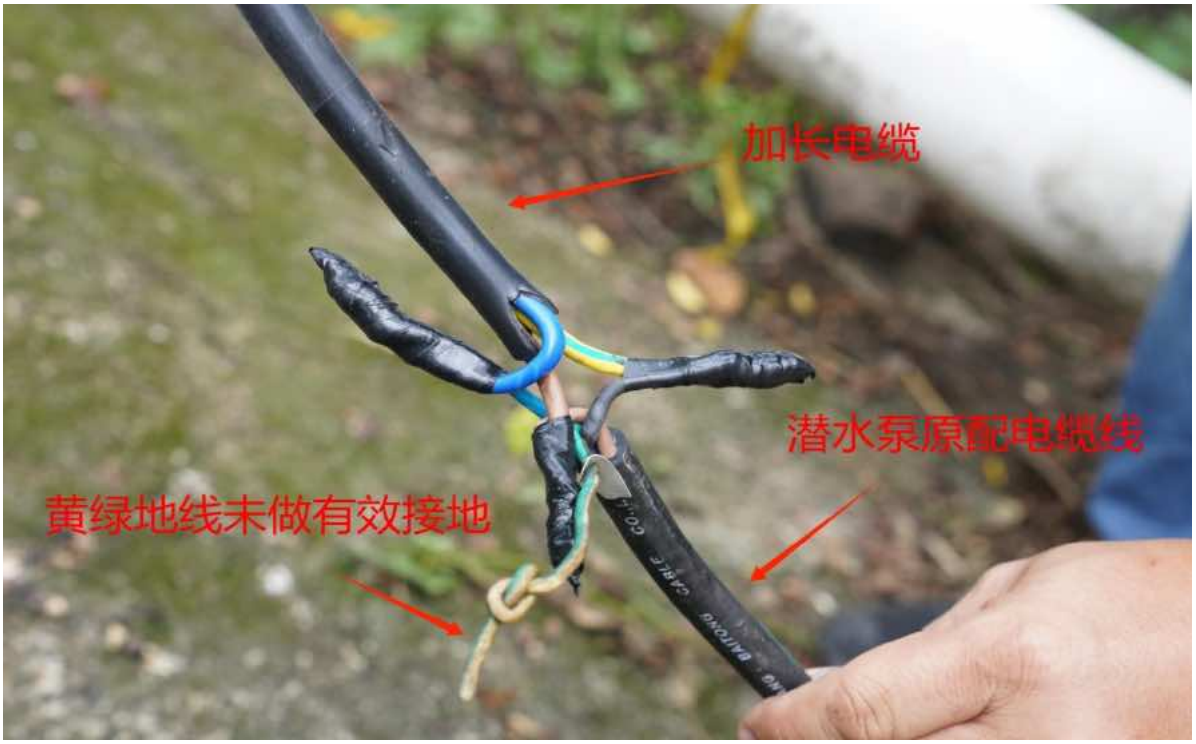

图三 涉事的潜水泵原配电缆线及加长电缆



图四 涉事的潜水泵启停控制器



图五 涉事的潜水泵启停控制器




图六 潜水泵原配电缆线及加长电缆接驳处（解开）

经现场数据和技术分析:

（五）潜水泵及线缆

1.潜水泵应有可靠的接地装置，但就现场情况可见潜泵接驳方式为仅电源三相进行了接驳，潜水泵原配地线并无进行接驳，缺失接地保护，不符合《小型潜水电泵（GB/T25409-2010）》 第 4.4.6 条规定。电缆的敷设不符合《农村低压安全用电规程（DL 493-2015）》 第 4.3.1 条规定。

2.该涉事潜水泵定子绕组对机壳绝缘电阻应不低于 50MΩ。经比对，实测的打捞前后潜水泵的各相线对地线对外壳的电阻测试数据表明，不满足《小型潜水电泵（GB/T 25409—

2010）》 第 4.4.2 条规定。其中蓝色相线与外壳之间的电阻值最低，该相与潜水泵体外壳存在短接并失去绝缘，表明潜水泵在通电运行状况下，潜水泵外壳存在漏电现象。

（六）启动控制器

1.启动控制器能手动操作开合，控制潜水泵的启停。

2.启动控制器热继保护整定值 45A 过高，远超出潜水泵额定工作电流 11.1A，表明潜水泵在通电运行的状况下，过热或过流的工况下，热继保护未能正常发挥分闸功能，潜水泵在过热或过流情况下仍通电运行，极易发生故障。不符合《小型潜水电泵（GB/T 25409-2010）》第 4.4.5 条规定。

（七）电源控制箱

1.隔离开关能手动操作正常分合闸。

2.主动力空气断路器能手动操作正常分合闸。

3.该主动力空气断路器不具备漏电保护功能，因此在潜水泵发生漏电现象时，主动力空气断路器并不会自动分闸。

4.照明回路小型空气带漏电保护开关，但不在潜水泵运行电路之中。

经现场核查，原设计明眼塘电灌站内水泵机出水口连接管道为直径160mm铁管，用法兰盘连接，其现状铁管已经被拆除，电灌站北侧用直径160mmPVC管连接另一台加装抽水泵，原安装抽水泵已经弃用，新加装抽水泵电源侧电线存在违规乱接情况，一是电源侧电线直接从原有潜水泵启动器上装接入（跳过

启动器控制，直接由上一级开关控制），二是新加装抽水泵电源侧电线驳接不规范，电源侧电线与潜水泵原配电缆线驳接口位置地线保护线无做接驳。经分析，电灌站内部电器、电线运行状态与2018年的原设计、施工后状态存在很大变动。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者：黄*明，男，50岁，身份证号码：44180219750******1，户籍地：清远市清城区******。从2022年至事发，黄*明负责明眼塘组股份经济合作社出纳和抽水灌溉工作（包括电灌站日常管理），并由明眼塘组股份经济合作社发放劳务费用给黄*明（2600元/年）。

2.死者：梁*恒，男，40岁，身份证号码：44180219840******4，户籍地：清远市清城区******。其本人在明眼塘组股份经济合作社租地进行鱼塘养殖。

经走访核查及区人社部门认定，电灌站日常管理由黄*明负责，维修作业时黄*明通常有叫上其他村民帮忙的习惯，该行为属于村民互助行为，不存在雇佣劳务关系。

3.直接经济损失。依据《工伤保险条例》规定，事故造成直接经济损失尚在核实程序之中，本次报告暂不列示，后续以补充报告形式另行提交。

4.死因鉴定。2025年10月24日，死者黄*明和梁*恒家属委托广东达康司法鉴定所进行死因鉴定。11月12日，广东达康司法鉴定所出具鉴定意见书，鉴定意见：黄*明和梁*恒符合电击

死亡特征。

## 二、事故原因

（一）直接原因

一是设备、设施和环境的不安全状态

1.明眼塘电灌站电气系统的潜水泵通电运行状态下存在严重的安全问题。潜水泵蓝色相线与外壳存在短接失去绝缘的情况，通电运行状况下导致潜水泵金属外壳带电，这是导致作业人员触电的直接原因。

2.明眼塘电灌站电气系统的加长电缆与潜水泵原配电缆线不同线芯数量的接驳，致使接驳后整体电缆缺失地线保护线（PE线）的有效连接，潜水泵外壳无可靠接地线与接地装置连接，不符合《小型潜水电泵（GB/T 25409-2010）》 第 4.4.6 条规定，存在明显的安全隐患。在潜水泵通电运行状况下发生漏电时，不能安全有效发挥接地保护作用。

3.明眼塘电灌站电气系统的电源控制箱内主动力空气断路器无漏电保护功能，不符合《农村低压安全用电通用要求（GB/T 43055-2023）》 第 7.3 条 a 款，“农业生产中使用潜水泵应安装单台设备专用的 RCD,每次使用前应检查 RCD 是否处于完好状态”及《农村低压安全用电规程（DL493-2015）》 第 4.3.3 条 a 款“农业生产中使用的潜水泵必须安装单台设备专用剩余电流动作保护电器(末级保护)”的规定。在未安装末级漏电保护装置导致在潜水泵发生漏电情况时，无法自动切断电

源。

二是人的不安全行为

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中特种作业目录，维修潜水泵属于电工作业。黄*明和梁*恒忽视安全，操作错误，在不具备专业资格的情况下，维修潜水泵。其行为违反《农村低压安全用电通用要求（GB/T 43055-2023）》 第4.11 条关于“农村低压用户应由专业人员拉接用电线路，不应使用挂钩线、地爬线、绝缘老化破损的导线”及《安全生产法》第三十条关于“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”之规定。

（二）间接原因

1.明眼塘组股份经济合作社。一是明眼塘组股份经济合作社年度经济收入低下，未能对安全生产进行有效投入，其法定代表人蔡*明年度固定收入主要以车头村经济联合社给予岗位津贴 1200 元/年、明眼塘组股份经济合作社支付工资 3000 元/年；事故发生时，蔡*明在外地工作，长期不在合作社辖区内，未能对安全生产工作进行监督检查，甚至出现履职空白。二是由明眼塘组股份经济合作社出纳黄*明兼任电灌站日常管理工作，没有安排具有低压电工资质人员负责。三是违规改动电灌站电线电路，没有对电灌站的电线电路进行经常性维护、保养，并定期检测，保证其符合国家标准或行业标准。

2.车头村经济联合社。没有建立完善的安全生产责任制，安全生产检查工作不到位。没有开展对辖区内电灌站的安全生产检查工作，没有发现黄*明无证兼管电灌站日常管理工作的违规行为存在，履行安全生产监管职责不到位。

3.横荷街道办事处。对所属辖区内日常安全检查力度不足。没有组织开展对辖区内电灌站的日常安全生产检查工作，没有发现黄友明无证兼管电灌站管理工作的违规行为存在，履行属地安全生产监管职责不到位。

（三）部门履职情况。清城区农业农村局作为农村农田排灌设备设施的行业主管部门，应依法负责农业行业领域的安全生产监督管理职责，但未能严格贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，排查辖区内电灌站存在的安全风险，未能及时发现并消除隐患。

## 三、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

黄*明和梁*恒忽视安全，操作错误，在不具备专业资格的情况下维修潜水泵。对事故的发生负主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）司法处理建议

在该起事故中是否有相关人员涉嫌安全生产犯罪，建议司法机关依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》有关规定依法查处。

（三）移送处理建议

1.明眼塘组股份经济合作社法定代表人蔡*明长期不在当地，履行安全生产职责不到位，建议移交区纪检部门作进一步核实处理。

2.明眼塘组股份经济合作社、车头村经济联合社安全生产工作履职不到位，建议移交区纪检部门作进一步核实处理。

（三）行政处罚建议

明眼塘组股份经济合作社安排不具有低压电工资质黄*明兼任电灌站日常管理工作，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关条款对其进行行政处罚。

（四）其他建议

1.横荷街道办事处履行属地安全生产职责不到位，建议其向区人民政府作出深刻检讨。

2.清城区农业农村局履行部门监管职责不到位，建议其向区人民政府作出深刻检讨。

## 四、事故教训和整改措施

（一）全区各级要加强对属地村委会（合作社）安全生产职责的监督管理力度。在安全生产方面没有形成制度化和规范化，属地政府（街办）要高度重视，要把安全生产完成至“最后一公里”，指导村级完成安全生产基础性工作的建设，切实提升全区安全生产水平。

（二）各级、各职能部门要加强对特种作业人员和专业人员

持证作业日常监督管理力度，深刻吸取本次事故教训，举一反三，对各行业、领域，特别是涉及危险作业的要坚决查处无证作业行为。

（三）源头管控，严格落实属地管理。各经济合作社区要提高思想认识，加强组织谋划，充分认识属地管理工作的重要性，建立健全日常安全巡查机制，切实加强辖区日常安全巡查，严防类似事故发生；要充分发挥专职安全生产巡查员、网格员队伍职能，督促管理主体按要求规范生产行为，及时消除事故隐患，进一步强化落实主体责任。

（四）横荷街道办事处、清城区农业农村局要立刻开展自查自纠工作，以点带面，查摆在落实安全生产职责存在的问题，并对辖区生产经营单位开展有针对性的安全生产检查工作，并在12月20日前书面报区安委办。