日前，《南山粤海“11·20”一般车辆伤害事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2024年1月11日

南山粤海“11·20”一般车辆伤害事故调查报告

2023年11月20日12时37分许，在深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）项目发生一起一般车辆伤害事故，深圳市利安通物流有限公司一司机驾驶混凝土搅拌车前进时撞倒一名工人，事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、市交通运输局南山管理局、南山交警大队、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下:

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故地点位于深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技

生活馆）施工总承包工程施工现场。

（二）工程概况及事故相关单位情况

事故工程为深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）施工总承包工程，用地面积约 50887.59 ㎡，总建筑面积约 18.8 万㎡，合同总额 13.63 亿元。

建设单位：南山区建筑工务署（以下简称区工务署）。

代建单位：华润（深圳）有限公司（以下简称华润公司）。

施工单位：中建科工集团有限公司（以下简称中建科工公司），住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801，企业类型：有限责任公司，法定代表人：吴某涛，经营范围中许可项目为：钢结构产品的技术开发、设计、试验检测；建筑工程施工总承包；工程总承包和项目管理等。建筑业企业资质：建筑工程施工总承包特级等。

监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司（以下简称华西管理公司），住所：深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场（北区）1 栋 1801-1802，企业类型：有限责任公司，法定代表人：颜某城，经营范围：从事各种楼层和跨度的房屋建筑工程、各种高度的高耸构筑工程及各类住宅小区工程的建设监理活动等。

劳务分包单位：湖北妙润启力建筑工程有限公司（以下简称湖北妙润公司），住所：湖北省云梦县城关镇南二环路 1 幢（湖北中顺塑业有限公司院内），企业类型：有限责任公司，法定代表人：张某峰，经营范围中一般经营项目是：建筑工程、市政工程、水利水电工程、钢结构工程、环保工程、园林绿化工程、仿

古建筑工程、体育场地设施安装工程、公路工程、装饰装修工程、土石方工程、地基与基础工程、城市道路照明工程、机电设备安装工程（不含特种设备）、幕墙工程、防水防腐保温工程、金属门窗安装工程、建筑智能化工程、模板脚手架工程施工；建筑劳务分包。

混凝土供应商：深圳市利建新材料有限公司（以下简称利建公司）。住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区大铲湾码头大厦4层，企业类型：有限责任公司，法定代表人：尤某峰，经营范围中一般经营项目是：商品混凝土、建筑材料、建筑废弃物的再生骨料、石料的销售。新材料技术推广服务。

混凝土运输商：深圳市利安通物流有限公司（以下简称利安通物流公司）。住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区大铲湾辅十路精益物流园办公室104，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘某华，经营范围中许可经营项目是：普通货物运输，罐式混凝土运输。

2022年8月23日，华润公司与中建科工公司签订《深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）施工总承包工程施工总包合同》。2022年11月4日，中建科工公司与湖北妙润公司签订《深圳湾文化广场土建劳务工程标段2（非清水ACD部分）建筑劳务分包合同》及安全协议。2023年7月15日，中建科工公司与利建公司签订混凝土及砂浆供货协议。2023年8月1日，利建公司与利安通物流公司签订混凝土运输承包合同。

（三）事故现场勘查情况

1.事故地点位于深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）施工总承包工程项目施工现场西侧 2#门与 3#门之间的行车通道处（图 1），车牌号为粤 BKR248 的涉事混凝土搅拌车停放在现场（图 2）。

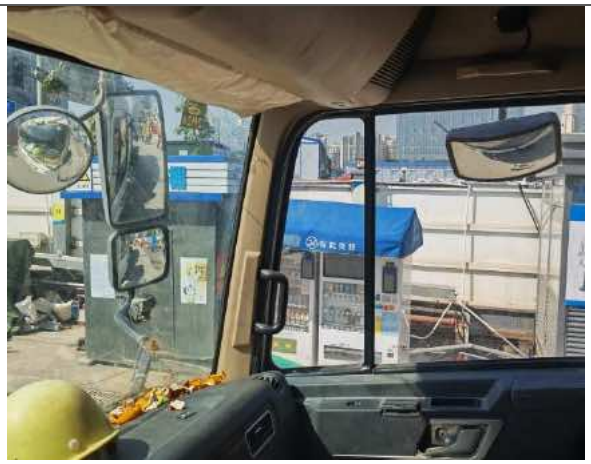


图 1 事发位置



图 2 涉事混凝土搅拌车

2.涉事混凝土搅拌车在年审检验合格期内，保险在有效期内，已取得道路运输证。涉事混凝土搅拌车外观完好无明显碰撞痕迹，后视镜、补盲镜完好；涉事车辆正前方、右后方、驾驶室、正后方均安装有视频摄像头，驾驶台安装有视频显示器；车辆右侧安装有盲区报警器（图3）。经第三方鉴定机构检测，粤BKR248混凝土搅拌车的右部的后视镜、补盲镜及盲区报警器，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》等标准的规定。经第三方鉴定机构检测，车辆碰撞时的行驶速度大于3km/h，小于4km/h。

涉事车辆后视镜状态




涉事车辆视频摄像头状态



涉事车辆视频显示器状态



安装在车辆右侧的盲区报警器

图 3　涉事车辆后视镜、盲区报警器状态

3.施工现场 2#门与 3#门之间行车通道东侧设置有进入项目施工作业的安全通道（图 4）。



图 4 进入施工作业的安全通道

4.经查阅项目部资料，中建科工公司在对员工进行三级安全教育和入场安全技术交底时，多次对员工进行工地内交通安全宣传教育（图 5）。



新工人入场安全技术交底

施工单位：中建科工集团有限公司

普工安全技术交底

施工单位：中建科工集团有限公司

图 5 员工交通安全宣传教育

5.经查阅项目部资料，梁某（死者）于 2023 年 11 月 11 日进入项目组，入职湖北妙润公司普工，接受了项目部组织的三级安全教育及安全技术交底，11 月 20 日当天梁某在接受普工安全技术交底时，中建科工公司针对工地内交通安全对其进行了补充交底（图 6）。



新工人入场安全技术交底

GMAQ20401

施工单位：中建科工集团有限公司

工程名称	深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）施工总承包工程	分部分项工程		工种	

一、安全常规教育：

1. 对所有施工人员必须进行入场前的安全教育，考试合格后，发给准册登记，方能上岗；

2. 施工人员进入现场必须正确佩戴合格的安全帽，系好帽带，锁好扣带；

3. 施工人员在作业活动中严禁穿拖鞋，赤背（女职工禁止穿高跟鞋）；

4. 施工人员在施工现场禁止吸烟、追逐打闹，禁止酗酒后进入施工现场；

5. 施工人员必须遵守国家的法律、法规和企业的规章制度以及劳动纪律。

6. 特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书，方可上岗作业；

7. 无特种作业操作资格证人员严禁操作任何特种设备。

8. 严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业、违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥行为，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。

9. 正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏或擅自拆除安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素；

10. 发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。

11. 密切注意场内各种机械设备、车辆，保持安全距离。

二、登高作业的注意事项。

1. 严禁使用不合格登高器具，如门子架、自制木梯、马凳及超过2米的人字梯。

2. 正确佩戴和使用安全带，确保安全带状态完好，作业时安全带系挂在可靠固定点，严禁系挂在正在施工中的物件上。

3. 登高使用的措施，确保基础稳固、牢证，严禁停靠在土质松软、凹凸不平等场地，确保措施垂直度。

4. 作业过程中严禁上下抛物件掉，作业时密切关注周边环境，避免伤人。

三、不良环境安全交底：

1. 项目所处位置多发恶劣天气，如大风、雷雨、高温、台风等，作业过程中要密切注意天气变化及项目通知，如遇恶劣极端恶劣天气变化，须及时避险，严禁盲目作业。

2. 场内机械设备、车辆众多，作业或行走过程中注意避让，严禁擅自进入设备运行半径内交叉作业。

3. 行人须走人行车道，注意过往车辆，注意不要进入大车的盲区，防止车辆伤害。

交底人签名		监督人		交底时间	
接受交底人签名					

普工安全技术交底

施工单位：中建科工集团有限公司

工程名称	深圳湾文化广场项目	分部分项工程	安全教育	工种	普工

（交底内容）

1、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，并系好帽带；

2、在施工场地内不得穿拖鞋、凉鞋，不得赤膊；

3、不允许在施工场所内嬉戏、打闹；

4、禁止酒后施工；

5、禁止在施工场地内吸烟；

6、普工作为非专业施工作业人员，严禁操作各种工种专用电气工具、设备和擅自安装、拆卸电气设备等。

7、严禁在高压线下堆土、堆料、支搭临时设施。

8、作业前必须检查工具、设备、现场环境。

9、上下沟槽（坑）必须走马道或安全梯，通过沟槽必须走管道。严禁在沟槽（坑）内休息。

10、严禁擅自拆改、移动安全防护设施，需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工技术管理人员同意，并采取相应的可靠措施。

11、严禁从高处向下方抛扔或者从低处向高处投掷物料、工具。

12、雷雨作业场所必须配备足够的避雷设施。

13、作业中出现危险征兆时，作业人员必须停止作业，撤至安全区域，并立即向上级报告，未经施工技术管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在施工技术管理人员的指挥下进行作业。

14、在地下室施工时，必须认真佩戴安全帽，人工挖运泥土，应检查工具，绳索，钩子是否牢固，起吊时最忌下不得有人，用车子运土，应平整道路，通畅障碍，质过基坑的施工机械，服从现场管理人员安排。

15、在基坑或提升下作业时，必须戴安全帽，严防上面土块及其物体下落砸伤头部，临有地下水渗出时，应把水引到集水井加以排除；

16、进行抽水等水下作业时，必须严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关，电缆应完好，并穿绝缘护用品。

17、在运输材料时避免等工具必须牢固。要求稳放平，防止滑落伤人。

18、现场补充交底内容：

监督人：

交底人签字：

日 期：2023.11.20

接受人（全员）签字：

注：本交底一式三份，班组、交底人、资料员管员各一份。

深圳市利安通物流有限公司

驾驶员公司级安全培训教育记录

教育类别	驾驶员	培训课题	驾驶员入职安全教育		
主讲单位（部门）	公司安全办	主讲人	潘小叫	培训日期	11.7中
培训地点	利安通安全站	人 数	1人	学 时	8H

教育内容：
1、安全生产法律法规（包括《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等）安全生产基本知识；
2、我国安全生产管理方针知识学习：安全第一，预防为主，综合治理；安全生产的“五要素”：安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入；
3、消防设备的使用、应急处置等知识和技能；
4、车辆安全生产特点、重大典型事故案例、观看安全视频；
5、本公司基本情况、安全生产情况、公司规章管理制度学习；
6、本公司安全生产管理制度学习，重点学习与驾驶员工作有关联的安全生产责任制、驾驶员岗位职责，公司安全生产目标，安全生产培训制度、安全生产例会制度、设施设备安全管理制度、安全生产操作规程、安全生产监督检查制度、安全隐患排查制度、事故应急预案、事故报告制度、车辆动态监控制度、安全生产奖惩制度等；
7、学习深圳市交警局、交通局、泥头办、港货所、深圳市建设工程运输车辆协会等监管部门下发的有关驾驶员驾驶行为相关文件，规范驾驶员驾驶行为；
8、安全生产中的三违：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；安全生产中规定：劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程；劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行；
9、职业病健康安全知识学习：对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举、控告；职业病防治法中规定：“职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理；”
10、新工艺、新技术或者使用新设备时培训：学习新工艺、新技术或者新设备知识，驾驶员必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施；
11、事故预防学习：“事故隐患”是指物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷等随时可导致事故发生的潜在危险因素；
12、车辆上的监控设备、GPS 定位系统不得人为损坏，如发现监控设备、GPS 定位系统无法正常工作的，应马上报告公司 GPS 管理人员；
13、深圳混凝土搅拌车限速规定学习：严格遵守深圳市监管部门对混凝土搅拌车的限速规定（高速不超 60，快速路不超 60，普通道路不超 40，转弯不超 10），并且不得超实际道路标示速度行驶，严格控制机动车速度，杜绝超速驾驶机动车辆；
14、严禁毒驾，发现吸毒者立即解除劳动合同且不支付任何经济赔偿并报警；
15、严禁酒后上岗，出车前酒精测试，不合格者禁止出车并按规章处罚；
16、每日身体状态健康，出车前血压正常，服装鞋子合规才可上岗，不合格者禁止出车；
17、严格遵守公司管理人员每日的指令安排，不超载、不超速、车辆靠右侧道路行驶，按公司车辆通行证规定路线、规定时间、道路安全指引图行驶
18、生产安全事故应急救援学习，应急职责、应急流程、应急内容学习；
19、本公司宿舍管理制度学习，公司宿舍内不得聚众赌博，不得私接乱拉电线，不得使用大功率电器。
20、学习交通运输部 JT/T 1134-2017《道路客货运驾驶员行车操作规范》，具体内容：一般要求、出车前准备、行车中安全驾驶操作、应急处置、交通事故现场处置、车辆回场后检查。





培训人员（签名）：

注：教育类别分为管理人员、GPS 监控人员、驾驶员等类。

公司级安全培训教育

深圳市利安通物流有限公司

驾驶员部门级安全培训教育记录

教育类别	驾驶员	培训课题	驾驶员入职安全教育		
主讲单位（部门）	公司安全办	主讲人	刘宇杰	培训日期	2023.11.25
培训地点	利安通安全站	人 数	1人	学 时	8H

教育内容：
1、深圳市相关监管单位对搅拌车的相关文件学习，对驾驶员驾驶规范行为讲解；
2、公司安全管理制度学习讲解；
3、车辆维修保养制度，车辆隐患检查、排查注意事项；
4、公司通行路线学习，安全指引图学习，车辆必须按公司通行线路行驶；
5、现施工中各工地安全注意事项；
6、搅拌站、项目工地等地安全注意事项；
7、车辆进入工地时，要服从现场工作人员的指挥，有序进入，不得插队；
8、车辆装载货物不得超高、超宽、超载，要按行驶证上核定的载质量进行装载，严禁超载货物上路行驶；
9、车辆外观不要洁，轮胎带泥时严禁上路行驶，须把车身、轮胎清洗干净后才能上路行驶；
10、车辆上路行驶时，密封盖板一定要盖上，盖板未盖好或未密封的，不得上路行驶；
11、车辆路上行驶时，经过红绿灯路口时，不得出现抢灯行为，应当减慢速度，在确保安全的情况下通过红绿灯路口；
12、落实行车中的“三让制度”即“**停车让**：路口有行人及非机动车正在过街或者有过街意图的，必须停车让行，**减速让**：只要通过路口都必须减速礼让，**限速让**：路口有人有车不过街，限速 10 公里/小时通过。
13、严格遵守深圳市监管部门对混凝土搅拌车的限速规定（高速不超 60，快速路不超 60，普通道路不超 40，转弯不超 10）；
14、注意礼让行人，注意观察车身周边情况，特别是车辆右侧的盲区，在确保安全的情况下慢速行驶通过；
15、车辆到达场站卸料时，应当服从现场工作人员的指挥，有序进入场站进行卸货，卸料时应当注意车辆的平稳性；
16、车辆卸完料时，应当确认车辆周围安全后方可起步驶离；
17、驾驶员卸完材料，应当把货物单据给对方签名，驾驶员应当保留收货单据交回公司；
18、收货单据上应注明车辆号码、装载货物品种、吨位、司机签名、时间、收货单位公司名称；
19、驾驶员如发现在工地过磅吨位数与实际装载吨位不相符，误差比较大的，应当与业务员或车队长联系，告知情况后，等待公司处理意见；
20、驾驶员在工地内驾驶机动车，因工地内人多车多，应当慢速行驶，确保行车安全；
21、驾驶员卸完货物，应当注意观察车身情况，以防车身有砂、石、泥巴掉下碰到人或者车辆，如车身未清洗干净的，严禁上路行驶；



培训人员（签名）：

注：教育类别分为管理人员、GPS 监控人员、驾驶员等类。

部门级安全培训教育



深圳市利安通物流有限公司

驾驶员班组级安全培训教育记录

教育类别	驾驶员	培训课时	驾驶员入职安全教育		
主讲单位（部门）	公司车队	主讲人	胡[illegible]友	培训日期	2023.11.26-[illegible]
培训地点	大鹏浅侨车场	人 数	1人	学 时	3小时

教育内容：

1、驾驶员接班时，应当检查车辆行驶证、营运证、通行证，驾驶证等相关证件有没有齐全，如证件不齐全的，严禁驾驶员驾驶机动车上路；

2、出车前，应当检查车辆的机油、水、轮胎气压，仪表盘、防爆勾等是否正常，如发现异常的，应通知修理班维修好后才可以出车；

3、启动车辆打火时，应当把档位放置于空档，点火起动后，踩离空转，直至刹车气压达到 8 公斤以上方可起步驶离；

4、车辆起步时，驾驶员应当在车辆周边转一圈，确保车辆周边无影响驾驶安全的障碍物或人等。

5、车辆进入道路行驶时，应当严格按照规定靠右侧通行，按道路实际限速行驶，不得闯红灯、逆道，不得超速驾驶机动车；

6、车辆经过红绿灯或路口时，不可加速通过，应当减速慢行，注意礼让行人，注意观察车辆周围情况，在确保安全的前提下慢速通过；

7、严格遵守深圳市监管部门对混泥土搅拌车的限速规定（高速不超 60，快速路不超 60，普通道路不超 40，转弯不超 10）；

8、注意礼让行人或者电单车、摩托车等非机动车辆，提前注意观察车辆盲区位置有无危险因素，在确保安全的情况下慢速通过转变路口；

9、车辆在路上行驶遇上政府有关部门执法查车的，应当配合执法单位，把车辆靠边，打开双闪，拉好手刹，熄火，提供相应的证件给予查验；

10、车辆在路上行驶，应当严格按照道路交通法律法规，不冲红灯，不压线行驶，不切乱变道，礼让行人；

11、驾驶员应当保持车身整洁，不污染路面，不向车外乱扔垃圾杂物；

12、驾驶员驾驶机动车，应扣扣好安全带，非公司工作人员不得乘坐，不得利用公司车辆接送家人、朋友等非公司工作人员；

13、驾驶员驾驶车辆经过涉水路段时，应当减速慢行，注意涉水深度，涉水过深时不可换挡，驶离后应慢速踩几下刹车，排清轮毂的水份；

14、雨天驾驶机动车时，路面积水视线不好，刹车性能变差，应慢速行驶，注意安全。如遇上特大暴雨，能见度较低时，应当把车停在不妨碍安全的路上停放，打开防雾灯、双闪。等待雨势变小时再上路行驶。

15、学习交通运输部 JT/T 1134-2017《道路客货运驾驶员行车操作规范》，具体内容：一般要求、出车前准备、行车中安全驾驶操作、应急处置、交通事故现场处置、车辆回场后检查。

培训人员（签名）：[illegible]

注：教育类别分为驾驶人员、GPS 监控人员、驾驶员等类。

班组级安全培训教育

图 7　许某康补充三级安全教育记录

二、事故发生经过和事故救援情况

据调查分析，事发当天 12 时 10 分许，利安通物流公司司机许某康驾驶粤 BKR248 混凝土搅拌车由深圳湾文化广场工地 3#门进入工地，混凝土搅拌车过磅称重后许某康将车辆停放在 2#门处的卸料作业位置，开始将车上的混凝土卸至作业位置处的混凝土泵车里。12 时 37 分许，在完成卸料作业后，许某康准备开车驶离现场，此时湖北妙润公司的普工梁某（死者）由 2#门进入卸料作业现场，向 3#门方向前行，同一时间许某康启动混凝土搅拌车向前行驶，梁某在车辆右侧与混凝土搅拌车同向并行。在梁某准备横穿行车通道进入项目施工作业通道时，被混凝土搅拌车撞倒并

卷入车底遭车轮碾压。许某康发现车辆异常抖动后，随即下车查看，发现梁某被压在混凝土搅拌车后桥右前轮前方。许某康马上拨打了120电话，随后梁某被送至南山医院救治，最终经抢救无效死亡。

接报后，区公安、住建、交通、应急部门、粤海街道办等相关单位赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经公安机关调查及法医检验，梁某系肢体、胸、腹腔、骨盆等损伤致创伤性、失血性休克死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者梁某，女，广西人，系湖北妙润公司工人。

事故造成直接经济损失约160万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

许某康在驾驶混凝土搅拌车起步时，未通过后视镜、补盲镜观察混凝土搅拌车四周情况，也未注意盲区报警器的报警信号，未发现梁某正在混凝土搅拌车前方横穿通过，未做到停车让行，导致梁某被混凝土搅拌车撞倒，随后被卷入车底遭碾压死亡。

梁某安全意识淡薄，横穿行车通道时未注意涉事混凝土搅拌车盲区警报器发出的警示，从混凝土搅拌车车头经过时被撞倒并

被卷入车底。

（二）间接原因

利安通物流公司安全管理存在问题：对驾驶员的安全教育培训和安全技术交底不到位，致使驾驶员安全意识淡薄，未按照安全技术交底的要求驾驶车辆，在完成混凝土卸料后，驾驶员许某康未绕车一周确认混凝土搅拌车周围的安全情况就直接将车辆起步，同时在车辆起步时驾驶员未通过车辆右侧补盲镜认真观察车身右侧的安全情况。

（三）事故性质

该事故是一起在建工程工地范围内涉运输车辆的一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.在完成混凝土卸料后，许某康未按照安全技术交底的要求绕车一周确认周围的安全情况；在驾驶车辆起步时，许某康未通过后视镜、补盲镜观察混凝土搅拌车四周情况，也未注意盲区报警器的报警信号，在作业期间未严格遵守安全管理规定，致使其驾驶的混凝土搅拌车将横穿行车通道的梁某撞倒并卷入车底，造成一人死亡的严重后果，涉事司机对事故发生负有重大责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》一百三十四条之一规定的重大责任事故罪或第二百三十三条规定的过失致人死亡罪，建议移交司法机关进行处理。

（二）建议给予相应处理的单位和人员

1.利安通物流公司，对驾驶员的安全教育培训和安全技术交

底不到位，致使驾驶员安全意识淡薄，未按照安全技术交底的要求驾驶车辆，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.利安通物流公司主要负责人刘某华、车队长邹某，中建科工公司安全总监李某林，在履行安全生产管理职责方面存在不足，责成利安通物流公司及中建科工公司按公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）利安通物流公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训,加强对员工的安全生产教育培训和安全技术交底；加强对车辆安全隐患的排查；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，提高安全生产水平。

（二）中建科工公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，强化施工现场的安全巡查，加强对劳务分包人员的管理，加强对项目工人的交通安全宣传教育，加强对施工现场的车辆引导，优化施工现场车辆管理，在施工现场实施人车分流等安全措施，严防类似事故再次发生。

（三）华润公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，督促施工单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）区住建局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步加大对区管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，加强对工地内的交通安全宣传教育。

（五）南山交警大队要组织辖区有关企业召开一次专项的警示教育会，加强交通安全的宣传教育，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范涉道路运输事故的发生。