沈阳诚润房屋拆除工程有限公司“12•22”一般高处坠落事故调查报告

2022年12月22日13时，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司在对我区沙岭街道沈阳鸿业玻璃容器有限公司2#环保设备进行拆除作业时，发生一起高处坠落事故，致1名工人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，区应急管理局、市公安局于洪分局等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、沙岭街道办事处等有关单位组成的事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关工程专家，对事故进行现场勘验、分析。 事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过和原因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。

一、事故相关单位情况

1.设备单位。沈阳鸿业玻璃容器有限公司，统一社会信用代码为91210100793150454G，成立于2006年

09月13日，注册地位于沈阳市于洪区洪汇路永旺街(于洪五金工业园)，法定代表人为陈某月。经营范围：包装装潢印刷品印刷，普通玻璃容器制造，国内贸易代理，日用玻璃制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广。

2.设备拆除作业单位。沈阳诚润房屋拆除工程有限公司，统一社会信用代码为91210103MA0P5XQB26，成立于2016年11月16日，注册地位于辽宁省沈阳市沈河区南一经街12号(1-3-1)，法定代表人为李某华。经营范围包括房屋、桥梁、机械设备拆除工程（不含爆破作业）、环保工程、室内外装饰装修工程、市政工程、管道工程、建筑工程、机电设备安装工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、电力工程、土石方工程、园林绿化工程设计、施工；制冷设备、金属材料、金属制品、水暖器材、建筑材料、电线电缆、机械设备批发、零售；脚手架销售、租赁机械设备维修；人工搬运装卸服务;普通货运。


二、事故发生经过和救援情况

2022年12月初，沈阳鸿业玻璃容器有限公司确定将该公司2#环保设备予以拆除，由采购部副经理冯某负责联系处理废铁的施工单位，最后确定由沈阳诚润房屋拆除工

程有限公司负责这个拆除项目。


2022年12月12日下午，沈阳鸿业玻璃容器有限公司与沈阳诚润房屋拆除工程有限公司签订的《废旧物资销售合同》和《承包商安全管理协议书》，约定在规定的时间由沈阳诚润房屋拆除工程有限公司负责拆除沈阳鸿业玻璃容器有限公司的2#环保设备，并对拆除物进行相应处理。随后，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司与尹某财签订了《钢结构除尘拆除人工承包合同》，约定由尹某财负责拆除工程的人工。

2022年12月13日，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司李某华与沈阳鸿业玻璃公司设备管理人员对现场需要拆除的设备进行确认后，李某华安排尹某财带领工人进场开始拆除作业准备。

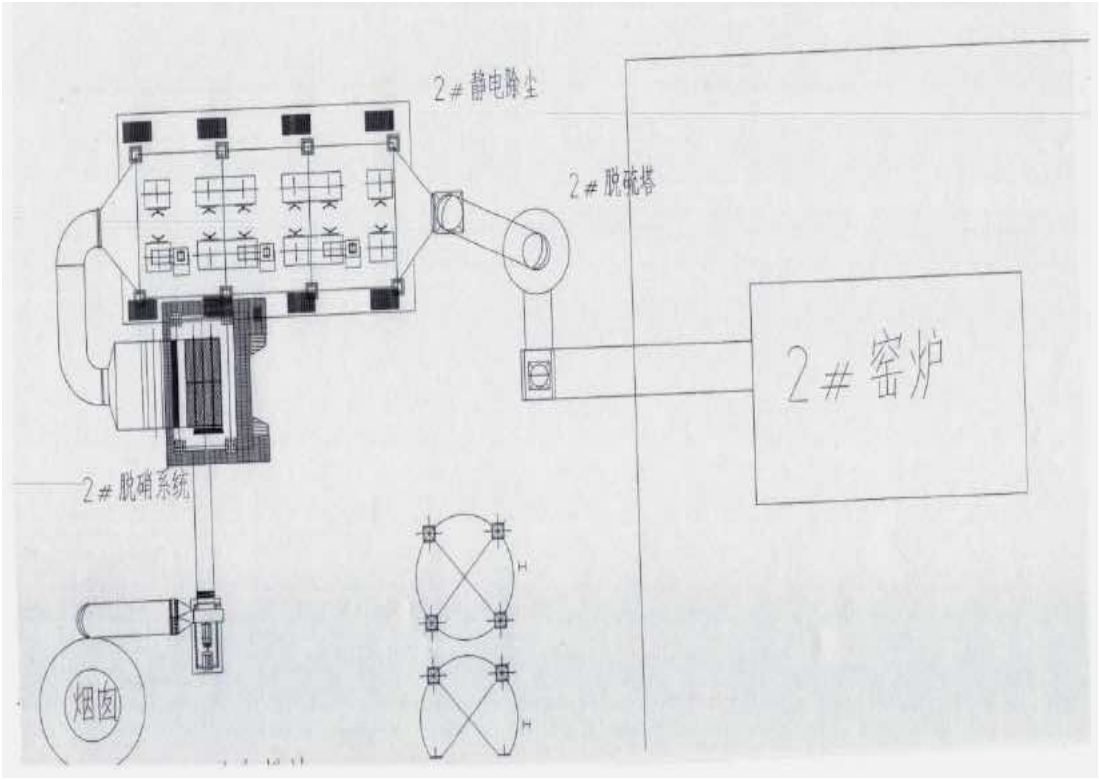


2#环保设备平面图

2022 年 12 月 22 日午饭后，现场作业工人开始拆除脱硫塔至除尘器之间的管道，该管道需两头切割吊装落地，为防止切割这段管道时出现掉落，尹某财安排工人用吊车把最上面横着那段管道用绳索吊住，吊车司机按要求起钩起到三吨半的力量。现场进行管道切割作业 3 名工人，王某顺和郑某亮负责切割脱硫塔和管道连接处，张某兵负责切割除尘设备和管道下部连接处。

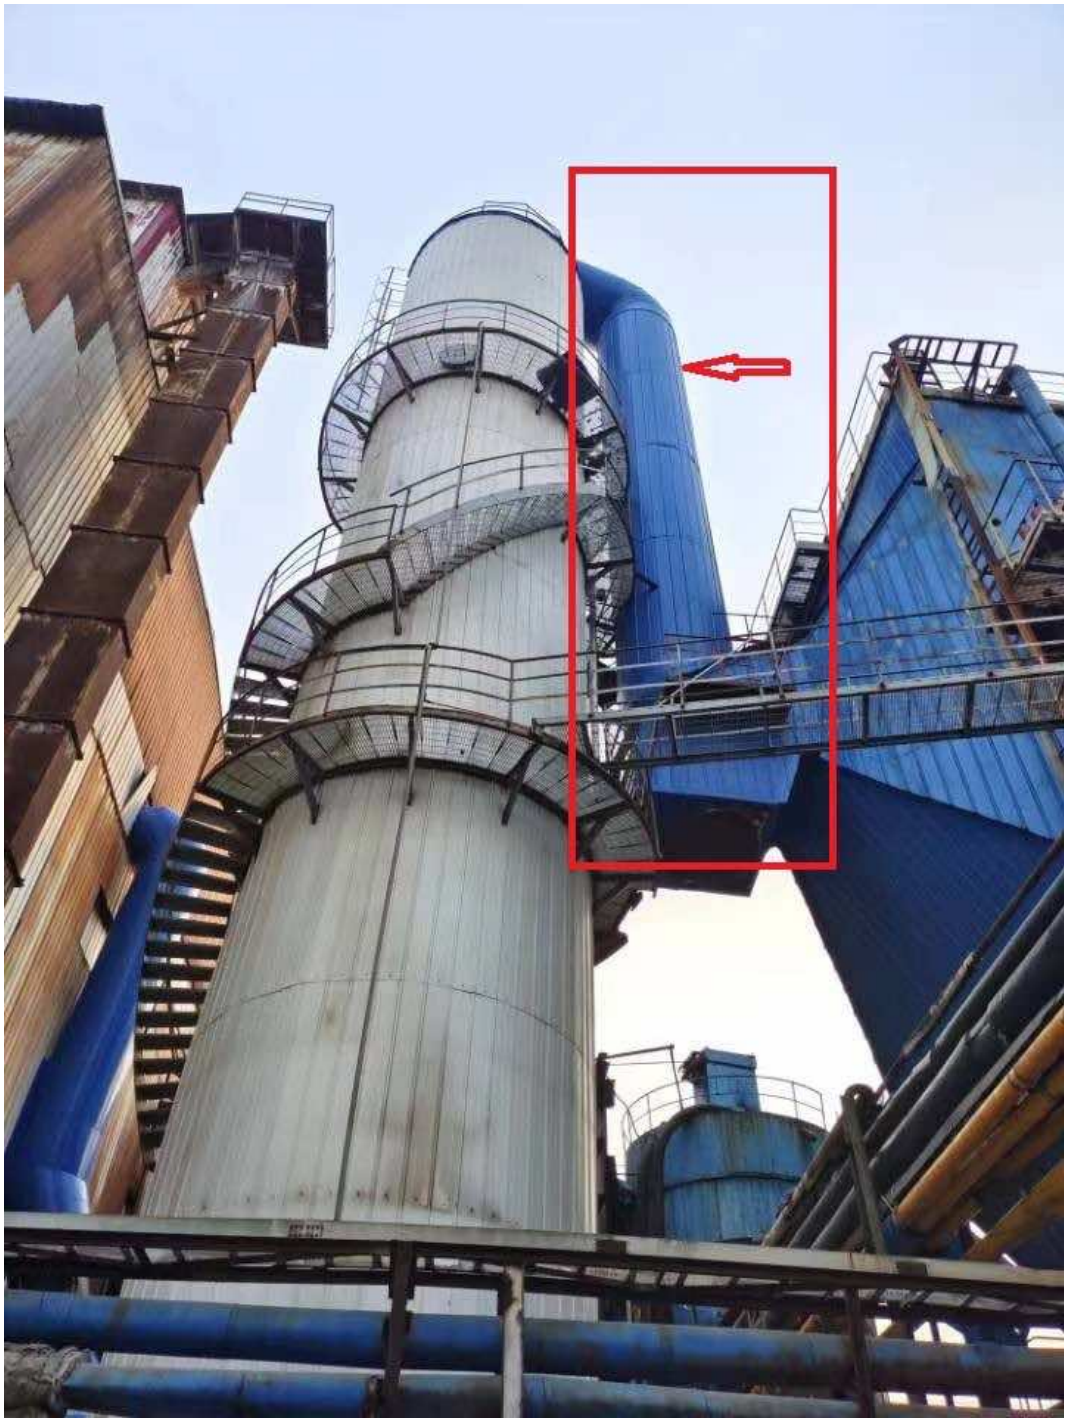

2#环保设备未拆除前脱硫塔至除尘器管道（红色框内）

12 时 30 分左右，张某兵身上带着安全带在管道下端（除尘设备入口处），用气焊将管道切割出一个方孔。孔切割完成后，张某兵进入管道内部，开始进行切割作业。

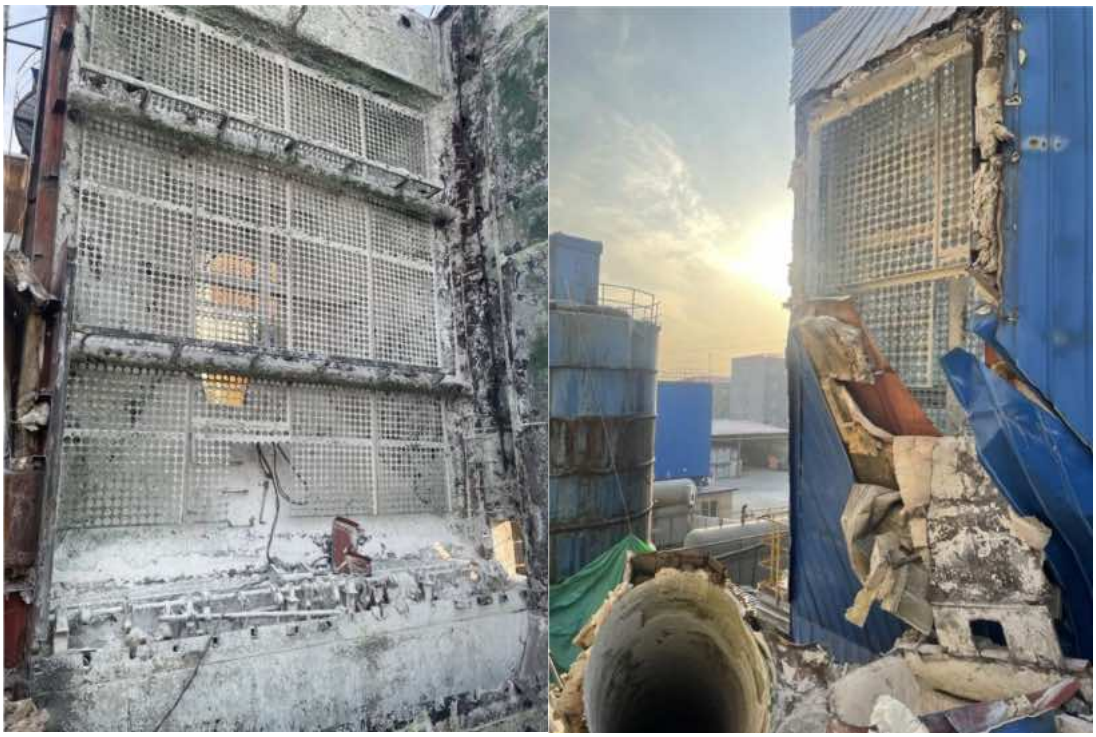

事故现场除尘设备进入管道内外空间图

13 时 30 分左右，王某顺和郑某亮负责切割部位的作业面相对好操作，较短时间内就将顶部切割完。当张某兵即将切割完成的时候，由于吊车吊索与整体管道重力处于不平衡状态，在不平衡力的作用下，将吊绳扣处已腐蚀严重的焊缝撕裂，而管道下部已被张某兵大部分切断，割口处剩余连接部位失去支撑能力，致使下部管道失去约束，整体向南倾翻。下部管道在倾翻的过程中将管道内的没有悬挂安全带的张某兵从十米的高空带倒而坠落至地面。



事故现场（张某兵坠落位置及管道状态）

随后，处于吊车旁的尹某财听见异响就立即进入脱硫塔与除尘设备之间地面，看到张某兵脸朝下躺在地上，拨打了“120”急救电话，并组织现场工人撤离危险区域，“120”救护人员到事故现场采取急救措施后，沈阳鸿业玻璃容器有限公司总经理陈某河安排车辆将郑某兵送到沈阳市第八人民医院，吊车司机李某华随后就拨打“110”报警电话。后经医院确认张某兵死亡。

事故发生后，区应急、公安部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

三、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，无人员受伤。死者：张某兵，男，汉族，50岁，公民身份证号513027197209244***，住址：四川省巴中市巴州区

双胜乡塔子垭村137号。事故发生后，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司与张某兵家属联系，组织协调善后工作，目前已经达成协议。

本次事故造成直接经济损失约130万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

张某兵在作业过程中未落实岗位安全责任，进入高空管道内进行切割作业，未正确使用安全带，导致其在管道上部焊缝撕裂失重、下部管道倾翻的过程中高空坠落致死。

（二）事故间接原因

1.沈阳诚润房屋拆除工程有限公司未严格落实全员安全生产责任制，该公司虽然为从业人员提供劳动防护用品，但在具体执行落实中并未监督、教育从业人员按照使用规则执行，致使张某兵在不按规则使用安全带的情况下进行高处作业。

2.沈阳诚润房屋拆除工程有限公司主要负责人李某华，履行职责不到位，在承接拆除项目后，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，致使张某兵违章、违规作业行为不能及时纠正处理，导致事故发生。

3.沈阳鸿业玻璃容器有限公司安全部主任韩某，作为公司负责拆除现场的安全管理人员履行职责不到位，未及时排查作业现场生产安全事故隐患，导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司“12·22”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）事故责任单位

沈阳诚润房屋拆除工程有限公司未严格落实全员安全生产责任制，未监督、教育从业人员按照规则使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对其进行行政处罚，并责成事故发生单位对照防范和整改措施进行整改。

（二）事故责任人员

1.张某兵，安全意识薄弱，在高处作业时未按照规定使用安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.李某华，沈阳诚润房屋拆除工程有限公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规

定，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，对其进行行政处罚。

3.韩某，沈阳鸿业玻璃容器有限公司安全部主任，履行安全管理人员职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳诚润房屋拆除工程有限公司，应及时完善全员安全生产责任制，进一步明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，要把保护企业员工生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解安全风险。深刻吸取事故教训，举一反三，在公司内部认真开展安全教育培训，坚决杜绝违章作业行为。

（二）沈阳诚润房屋拆除工程有限公司主要负责人，要认真履行安全生产职责，加强对作业现场的管理，确保本单位安全生产规章制度和安全措施得以落实。同时，针对项目现场实际情况，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）沈阳鸿业玻璃容器有限公司安全生产管理人员，要认真吸取事故教训，结合公司实际工作，认真履行安全生产职责，检查本单位的安全生产状况，及时排查作业现场生产安全事故隐患。

（四）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及时消除安全隐患，防范此类事故发生。

沈阳诚润房屋拆除工程有限公司“12·22”

一般高处坠落事故调查成员单位

单位	姓名	单位	姓名
区应急管理局		区公安分局	
区总工会		沙岭街道办事处	

沈阳诚润房屋拆除工程有限公司“12·22”一般高处坠落事故调查组

2023 年 1 月 20 日