道里群力黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司“3·11”一般车辆伤害事故调查报告

2024年3月11日16时45分，位于道里区新航路5号的黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司车间内发生一起车辆伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约**万元人民币。

接到报告后，道里区应急局立即组织相关人员赶赴事故现场了解情况。经现场核实，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，受道里区人民政府委托，成立了由区应急管理局、市公安局道里分局、区总工会、群力街道办事处等相关单位组成的事故调查组，并邀请了人民检察院派人参加[1]。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。经调查认定，“3.11”事故是一起由于轮式装载机行驶在有人经过的车间内作业时，驾驶员未加强瞭望或采取其他安全应对措施导致轮式装载机撞到其他作业人员引发的事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

（一）事故发生单位概况

黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司（以下简称盛本源公司）成立于2020年，注册资本50万元人民币。该单位实际生产经营活动为废纸（含废旧书本、纸壳）的回收、分选、剪切、打包、储存等初加工工作，废纸回收打包完成后提供给利用企业作为合格再生原料。公司法定代表人兼主要负责人佟某，未设其他管理人员。该单位共有员工12人。公司地址为道里区新航路5号，为租用厂区，厂区面积约4700平方米，生产车间约3500平方米。

（二）事故发生单位安全管理情况


盛本源公司制定了《工人上岗培训制度》、《人员安全教育培训管理制度》、《驾驶员岗前培训材料》等安全教育培训制度，对事故应急救援、从业人员的安全生产权力和义务等方面内容也有相关规定并上墙。但在执行过程中，该单位并未按照上述制度进行安全教育培训工作，仅以每日口头叮嘱的形式代替科学、系统地安全教育培训和考核。

（三）事故发生经过

2024年3月11日下午16时15许，盛本源公司轮式装载机司机蒋某军在驾驶龙工牌LG833NGZ型轮式装载机进行回收废旧书本车间内转运过程中，将倾倒完垃圾在车间内穿行的分拣工苗某凤撞倒并发生碾压。蒋某军自述由于事故发生时其视线被运送的货物遮挡，致使其第一时间并未发现撞人及碾压。直至其驾驶的装载机离开事故发生区域后，在附近进行初次分拣作业的工人发现苗某凤倒地，并进行呼救时蒋某军才知发生事故。

（四）事故现场情况

事故现场为黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司租赁厂区中一幢厂110米，宽32米，高7米的独立钢混结构厂房（生产车间），车间内划分卸货区、选料区、成品摆放区等若干区域，但经现场勘察并无明显区域划分标识。事故发生地点如下图:

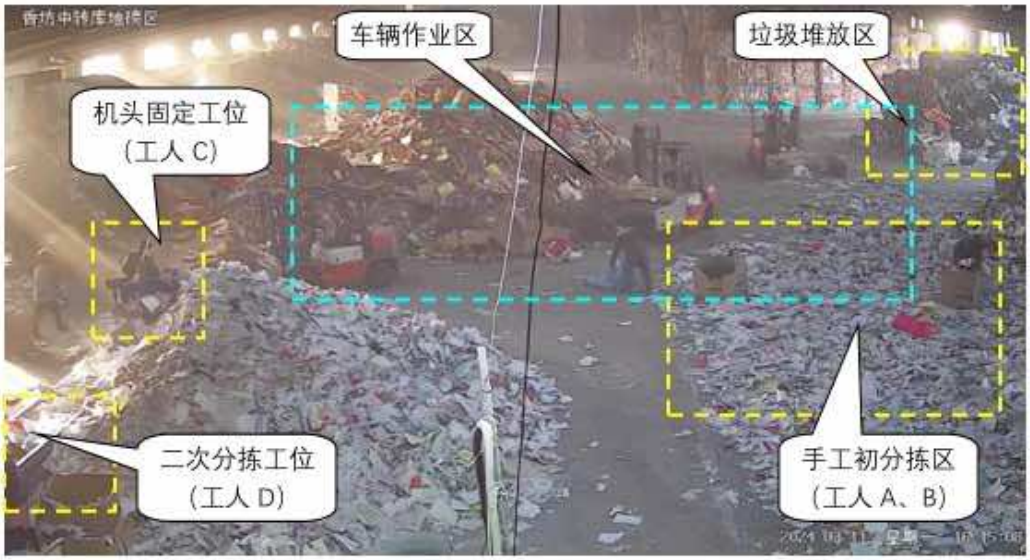

库内场地及工位分布图



二次分拣工（工人 D）往返工位与垃圾堆放区路线图



入库废纸堆放区



轮式装载机将废纸转运至库内场地中央的手工初分拣区



库内场地中央的手工初分拣区及死者被车辆碾压位置



装运垃圾的纸箱



存在视线盲区的装载机

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成苗某凤（女）死亡；截至目前，直接经济损失约人民币**万元（含现场急救、处置和赔偿等费用）。

（六）其他情况

造成事故发生的龙工牌LG833NGZ型轮式装载机不属于《特种设备目录》（2024）中的场（厂）内专用机动车辆范畴。因此不能按照特种设备事故进行调查处理。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月11日晚19时33分，道里区应急局值班室接群力办事处工作人员报告，称道里区新航路5号一家回收废旧书本的单位发生车辆伤害事故，造成一人死亡。接到报告后，道里区应急局高度重视，立即通知区政府事故调查组相关成员赶赴现场实地调查情况。经初步了解后，按相关规定上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故现场其他工作人员立即向该单位主要负责人电话报告，并按照指示拨打“120”急救电话。现场无需救援及发生次生事故的情况。

（三）医疗救治和善后情况

经120急救人员确认苗某凤为当场死亡。5月10日，经双方协商事故发生单位与苗某凤家属签订了《协议书》及《谅解书》，并对苗某凤家属一次性赔偿人民币**万元整。

（四）事故应急处置评估

现场工人发现事故发生后，立即叫停了厂内其他作业，并拨打“120”急救电话。事故现场清晰不涉及被困人员和发生

次生事故的情况。事故发生单位人员处置无失误。政府相关部门到场参与现场处置工作及时。整体基本符合事故应急处置程序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

司机蒋某军驾驶轮式装载机时，安全意识淡薄，在有人经过的车间内运送货物时，未加强瞭望或采取其他安全应对措施。在轮式装载机撞倒经过的苗某凤后造成碾压，是该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

哈尔滨市公安局道里分局刑事技术大队对死者苗某凤遗体进行了死亡原因的确定，并出具了《鉴定书》（（哈里）公（刑技）鉴（法病）字[2024]11号）。鉴定意见为：死者苗某凤符合生前头部被交通工具碾压致颅骨粉碎性骨折，颅腔崩溃，脑组织挫碎，中枢神经系统功能障碍死亡。

（三）其他可能因素排除

公安机关通过事故现场勘查、询问和相关资料分析，排除自杀、他杀、人为故意破坏等刑事案件可能性。

（四）间接原因分析

1.盛本源公司对从业人员安全教育不到位，未建立安全生产教育培训档案，仅以口头教育代替正规的教育培训和考试即安排工人上岗作业。

2.盛本源公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

3. 盛本源公司未建立并落实安全风险分级管控及事故隐患排查治理制度。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

事故责任单位黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司未对从业人员进行科学、系统的安全教育培训，仅以每日口头叮嘱的形式代替了我国目前一般实行的三级教育和培训。对从业人员进行系统的安全生产教育和培训，能有效控制人的不安全行为，对减少生产安全事故极为重要。有些从业人员存在文化素质较低、安全意识较差，缺乏防止和处理事故隐患及紧急情况的能力等问题。通过安全生产教育和培训，可以使广大从业人员正确按章办事，严格执行安全生产操作规程，认识生产中的危险因素和掌握生产安全事故的发生规律，并正确运用科学技术知识加强治理和预防，及时发现和消除事故隐患，保证安全生产。

在生产经营中存在危险因素的地方，设置安全警示标志是对从业人员知情权的保障，有利于提高从业人员的安全生产意识，防止和减少生产安全事故的发生。实践中，对于生产经营场所或者有关设备、设施存在的较大危险因素，从业人员或者其他有关人员不够清楚，或者忽视，是造成严重后果的重要原因。本起事故中，在有车辆通行的厂房中，即没有针对普通从业人员的安全警示标志，也没有针对车辆驾驶员的限速类标志。

生产经营单位建立安全风险管控制度及事故隐患排查治理

制度，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，是预防和减少生产安全事故的关键举措。生产经营单位可以通过定期组织开展全过程、全方位的危害辨识、风险评估，严格落实管控措施。本起事故中，责任单位盛本源公司未针对高风险设备、高风险场所、高风险岗位和高风险物品等，建立分级管控制度并落实管控措施，最终导致风险演变引发事故。

（二）行业主管部门监管情况

经市安委办确认该起事故发生单位的行业主管部门为道里区商务局。事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第一款[2]规定通过下发通知、电话等方式与道里区商务局沟通协调，要求区商务局相关人员接受询问说明情况，区商务局拒绝配合。

（三）属地政府派出机构监管情况

2023年5月16日，群力街道办事处安全办在进行日常巡查中，到盛本源纸制品加工公司进行过安全检查，检查中发现存在的消防安全隐患，并提示告知整改，同时向企业进行了安全知识的宣传，提醒企业在作业时应严格按照操作规程执行，车辆场内作业时，要有专人看管，避免出现人身伤亡等安全事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

1. 蒋某军，男，黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司轮式装载机驾驶员。安全意识淡薄，未落实岗位安全责任，未遵守

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款　事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

本单位的安全生产规章制度和操作规程，在有人经过的车间内运送货物时，未加强瞭望或采取其他合理应对措施，导致事故发生。对该起事故负有直接责任。建议公安部门对其涉嫌犯罪的行为依法进行查处。

2.佟某，男，黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司法定代表人兼主要负责人，负责公司全面工作。未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定和实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项和第五项[3]之规定，建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[4]对其予以处罚。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，建立安全生产教育培训档案；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，导致在生产作业期间发生一起一般生产安全事故，并对该起事故发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

第四款、第三十五条、第四十一条第一款[5]之规定，建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]对其予以处罚。

（三）对行业主管部门的处理建议

道里区商务局拒绝事故调查组了解与事故有关的情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款之规定，商务局领导干部在落实安全生产工作责任中违反《黑龙江省贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施细则》第二十三条第一项、第四项、第七项、第十项[7]规定，应当按照有关规定进行问责。建议道里区纪委监委依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第四项[8]对区商务局负责再生资源回收工作相关责任人依法给予处分 ，依据《黑

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

6[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

7[] 《黑龙江省贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施细则》第二十三条党政领导干部在落实安全生产工作责任中存在下列情形之一的，应当按照有关规定进行问责：(一)履行本实施细则第二章所规定职责不到位的；(四)限制、干扰、阻碍生产安全事故具体案件的立案、调查、移送、涉案人员处置意见、调查结论、调查报告批复等事故调查处理工作的；(七)对打击安全生产领域违法行为不力负有领导责任的；(十)对发生生产安全事故负有领导责任的。

8[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第四项事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的。

龙江省贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施细则》第二十四条[9]依法依规实施责任追究，处分结果及责任追究情况于10月5日前函告事故调查组牵头部门（道里区应急局）归档事故卷宗。

六、事故主要教训

生产经营单位要保证生产经营活动安全地进行，防止和减少生产安全事故的发生，必须在生产经营设施、设备、人员素质、管理制度、采用的工艺技术等方面达到相应的要求，具备必要的安全生产条件。包括但不限于：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患等。此外，安全生产的国家标准或者行业标准是有关安全生产的技术、管理性规范，是执行安全生产法律、行政法规的具体保证，贯穿于生产经营单位生产经营活动的全过程，对于保障生产经营单位的安全生产起着重要的作用。即使从事行业涉及的有关安全标准是非强制性标准，也应借鉴、参考推荐标准，宗旨和目的在于更有效的保证生产经营活动安全地进行。

七、事故整改和防范措施

黑龙江省盛本源纸制品加工有限公司要认真吸取本次事故

[9] 《黑龙江省贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施细则》第二十四条对存在本实施细则第二十三条情形的责任人员，依法依规实施责任追究(一)履行职责不力的，给予通报批评；(二)失职失责、情节较轻的，给予诫勉；(三)失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，给予停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等；(四)失职失责应当给予党纪政务处分的，依据有关规定，追究相关责任。涉嫌职务违法犯罪的，由监察机关依法调查处置。

教训，加强对《安全生产法》的学习，建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

道里区政府事故调查组

2024年7月5日