辽宁瀚达建设工程有限公司“7·28”一般厂（场）内车辆致害生产安全事故调查报告

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026年9月

目 录

一、事故相关单位及相关合同情况.....1

（一）事故相关单位情况.....1

（二）项目合同签订情况.....4

（三）涉事项目工程内容.....4

二、事故发生经过及救援情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急救援情况.....6

（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

（四）事故迟报情况.....6

三、事故发生的原因.....8

（一）直接原因.....8

（二）间接原因.....8

（三）监管部门履职情况.....9

四、对事故责任人员和责任单位处理建议.....9

（一）建议不予追究的责任人员.....9

（二）建议行政处罚的人员.....9

（三）对责任单位的处理建议.....11

五、事故防范和整改建议.....12

（一）落实安全生产责任，加强现场安全管理.....12

（二）落实监理公司及监理人员职责.....12

（三）深刻吸取事故教训，全面落实安全生产责任.....13

2026年7月28日14时左右，岫岩满族自治县亿润加气有限公司LNG加气站项目施工现场，孙*（男，57岁，辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇八棵树路14—30号）违规驾驶小铲车运送钢筋，卸车后返程时车辆失控、下滑，导致小铲车翻车，将其压在车下造成其死亡，直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经岫岩县人民政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会派员组成的辽宁瀚达建设工程有限公司“7·28”一般厂（场）内车辆致害生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、迟报经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措施。

事故调查组认定,辽宁瀚达建设工程有限公司“7·28”事故是一起因施工现场安全管理缺失，工人操作不当造成的一般厂（场）内车辆致害生产安全责任事故。

一、事故相关单位及相关合同情况

（一）事故相关单位情况

1.发包单位：岫岩满族自治县亿润加气有限公司（以下简称岫岩亿润加气公司）。岫岩亿润加气公司成立于2022年11月28日，注册地位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇五间房村河南堡组，企业类型为有限责任公司，法定代表人为冯*文。经营范围包括许可项目：燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.施工单位：辽宁瀚达建设工程有限公司（以下简称辽宁瀚达公司）。辽宁瀚达公司成立于2018年09月14日，注册地位于辽宁省鞍山市千山区鞍海路1183号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为张*。经营范围包括许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑劳务分包，电气安装服务，建筑智能化系统设计，道路货物运输（不含危险货物），建设工程设计，文物保护工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），城市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修理，公路管理与养护，地质灾害治理工程施工，人防工程防护设备安装，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，对外承包工程，金属门窗工程施工，木材加工，城市绿化管理，礼品花卉销售，建筑材料销售，智能控制系统集成，安全技术防范系统设计施工服务，环境卫生公共设施安装服务，环境应急治理服务，环保咨询服务，机械零件、零部件加工，机械设备销售，普

通机械设备安装服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，市政设施管理，工程造价咨询业务，物业管理，房屋拆迁服务，特种设备销售，工程管理服务，消防技术服务，水污染治理，土壤环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，农副产品销售，安全系统监控服务，互联网安全服务，住宅水电安装维护服务，门窗制造加工，水泥制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售，门窗销售，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D221114970，资质等级：建筑工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级：防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；古建筑工程专业承包贰级：环保工程专业承包贰级；特种工程专业承包不分等级（结构补强）；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级，有效期至2030年01月16日。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（辽）JZ安许证字〔2019〕013084，许可范围：建筑施工，有效期：2025年04月03日至2028年04月02日。

3.监理单位：岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司（以下简称岫岩鼎泰监理公司）。岫岩鼎泰监理公司成立于2005年04月27日，注册地位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治

县岫岩镇一街道（位于北外环加油站南侧），企业类型：有限责任公司，法定代表人为宫*峰。经营范围包括许可项目：建设工程监理，水利工程建设监理，单建式人防工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E221003877，资质等级：房屋建筑工程专业监理乙级；市政公用工程监理乙级，有效期至2028年12月29日。

（二）项目合同签订情况

1.施工合同

岫岩亿润加气公司与辽宁瀚达公司签订了《岫岩满族自治县亿润加气有限公司LNG加气站项目》施工合同。2026年06月01日，双方签订了《安全施工管理协议书》。

2.监理合同

2026年05月28日，岫岩亿润加气公司与岫岩鼎泰监理公司签订了《岫岩满族自治县亿润加气有限公司LNG加气站项目》建设工程监理合同。

（三）涉事项目工程内容

建设规模525平方米（配电仪表间48平方米、站房288平方米、罩棚189平方米，构筑物罐区77平方米）购置加气站设备及佰焰IC卡管理系统。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 07 月 28 日上午，姜*春（钢筋班组长）带领两名钢筋工孙*和刘*国正常卸车、作料。10 点多，高*（项目经理）、郭*旭（现场监理）和王*阶（甲方代表）共同商议，一致决定停工，原因是有一个罐体基础有设计变更、没有其余的施工分项工程以及天气炎热。高*通知姜*春等三人停工。11 点之后，甲方代表、监理、施工现场管理人员陆续离开施工现场。现场仅剩姜*春、孙*和刘*国三人，当时三人正在吃饭，承诺（口头）吃完饭就走并锁好大门。

13 时 30 分左右，吃完饭、午休后的姜*春、孙*和刘*国三人开始继续现场作业，准备将钢筋运送到打垫层处（详见图一）。孙*在东侧相邻、连通的另一施工现场开来一辆小铲车，用于运送钢筋（详见图二）。



图一 打垫层附近钢筋堆放处现场照片



图二 小铲车照片

14 时左右，孙*驾驶卸完钢筋的小铲车返程，姜*春和刘*国在车后跟随小铲车往回走。小铲车行驶至基坑出入口上坡处，孙*趴在方向盘上、小铲车失控下滑，滑到坡底时小铲车发生侧翻将孙*压在车下（详见图三、图四、图五）。

（二）事故应急救援情况


姜*春和刘*国尝试救援无果，14 时 04 分，姜*春拨打 120 急救电话。14 时 25 分左右，刘*国找来东侧另一施工现场的铲车帮助将侧翻的小铲车吊起，姜*春和刘*国把孙*从车下救出、抬到安全地点。14 时 35 分左右，120 急救人员赶到事故现场，将孙*抬上救护车送往西山医院（县医院），姜*春开车拉着刘*国一同去往医院。到达医院后，进入抢救室进行抢救。15 时 40 分左右，孙*终因伤势过重，宣告死亡。19 时左右，甲方代表将事故信息上报给住建局安全站。



图三 现场照片 1



图四 现场照片 2

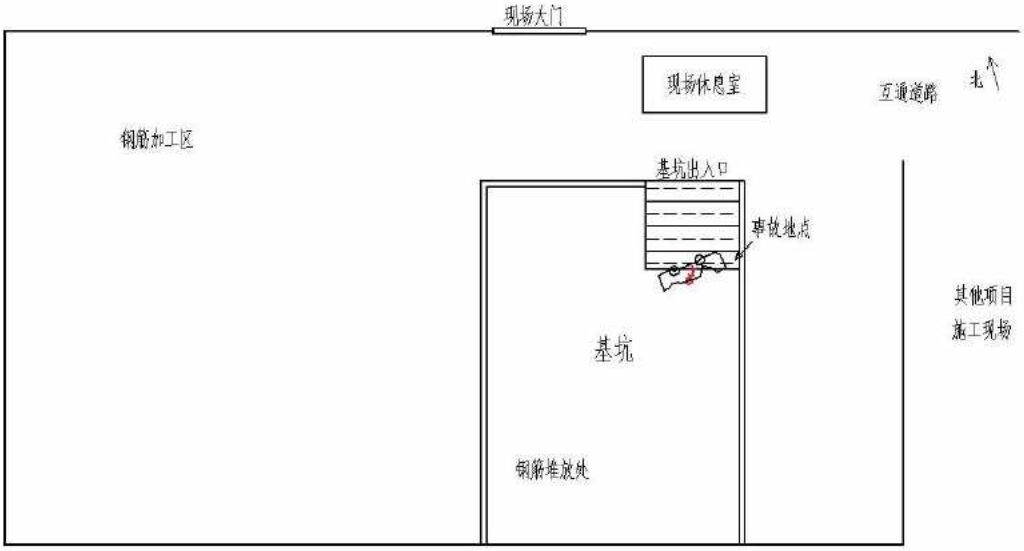

图五 事故现场示意图

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）统计，直接经济损失约120万元。

（四）事故迟报情况

事故发生后，辽宁瀚达公司未在规定时间内向负有安全生产监督管理职责的有关部门和应急管理部门报告，7月28日19时许，辽宁瀚达公司仅委托岫岩亿润加气公司向县住建局进行了事故报告。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

经现场勘查、查阅资料和人员询问确认，事故直接原因为钢筋工孙*超出钢筋工岗位职责，违规驾驶其他施工现场内无铭牌、无驾驶室及安全带的小铲车，小铲车上坡时失控下滑，导致小铲车侧翻，孙*被挤压致死。

（二）间接原因

1.LNG加气站项目施工现场围挡未封闭。施工现场东侧围挡留有宽约8米的通车道路，与东侧相邻的另一施工现场敞开互通，现场没有清晰的管理边界、防护措施、警示标识，没有作业安全管控措施，客观上为孙*能够驾驶东侧施工现场的小铲车创造条件。

2.辽宁瀚达公司安全管理不到位。辽宁瀚达公司在决定停工后，仅通知现场作业人员停工并未要求相关作业人员立刻离开施工现场；相关人员培训不到位；基坑周围缺少防护及警示标志；安全检查流于形式，发现的问题并未落实整改；

作业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品，发生事故时孙*仅戴遮阳草帽。

3.现场作业人员安全意识淡薄。姜*春等三人在已经知晓停工的情况下继续留在施工现场进行作业；违反辽宁瀚达公司的管理制度和操作规程；孙*违规驾驶小铲车时无人制止。

（三）监管部门履职情况

LNG加气站项目于2026年6月16日取得施工许可证。根据该项目实际情况，依据《建设工程安全生产管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》，县住建局针对该项目参建单位进行了安全交底并制定了单独的监督检查计划；7月20日该项目正式开始施工，7月27日依照监督检查计划节点，县住建局检查组对LNG加气站项目施工现场开展安全检查，检查中发现该项目存在如下隐患:1.基坑边堆载 2.工人未戴安全帽 3.未开展重大隐患培训学习 4.三级箱内私接空开,根据发现的问题住建局对该项目下达了限期整改通知书。未发现履职不到位情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究的责任人员

孙*，男，钢筋工，违规驾驶铲车装运货物，操作失误导致铲车翻车，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议行政处罚的人员

张*，男，群众，辽宁瀚达公司法定代表人、经理，负责公司全面工作系该单位安全生产主要负责人。未能健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位部分岗位的安

全生产操作规程，未能组织并实施全部员工开展安全教育，未能督处检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第二十一条[1]的有关规定，在该起事故中负领导责任，建议县应急管理部门按照《安全生产法》第九十五条第一款[2]的有关规定对其给予行政处罚。事故发生后，未严格履行主要负责人职责，对事故迟报负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条、第八十三条[3]规定，建议岫岩县应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十条[4]的规定给予行政处罚。

2.高*，男，群众，辽宁瀚达公司项目经理，负责LNG加气站建设项目施工。检查本单位的安全生产状况、排查生产安全事故隐患不到位，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第五项[5]的规定，建议岫岩

---

1 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3《安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

4《安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

5《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的

县应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条[6]的规定给予行政处罚。

3.于*益，男，群众，辽宁瀚达公司安全员，负责生产安全管理工作。对现场作业人员安全监督管理不到位，安全交底未有效落实，对作业环境危险因素告知不到位，在该起事故中负有管理责任，违反《安全生产法》第二十五条第六项[7]之规定，建议岫岩县应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.郭*旭，岫岩鼎泰监理有限公司监理员。履行安全监理职责不到位，未能严格执行工作纪律，未督促施工单位及时整改施工现场发现的安全风险隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四条[8]、第十四条第三款[9]之规定，在该起事故中负安全监理责任，建议岫岩鼎泰监理有限公司按照本公司相关规定严肃处理。

（三）对责任单位的处理建议

辽宁瀚达公司，作为LNG加气站建设项目的施工方，安全管理不到位，未结合工程实际按规定建立全员安全生产责任制和安全操作规程，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反了《安全生产

建议；

6《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

8第四条　建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

9工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担建立责任。

法》第四条[10]、第二十八条[11]、第四十一条[12]第二款的规定，在该起事故中负有直接管理责任，建议岫岩县应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十四条[13]的规定，对其给予罚款的行政处罚。

五、事故防范及整改措施

（一）落实安全生产责任，加强现场安全管理

辽宁瀚达公司作为施工单位要对项目施工过程安全生产负责，建立健全并落实全员安全生产责任制、安全管理制度及操作规程；加强对作业人员的安全教育培训，强化作业人员的安全意识，杜绝现场违章违规作业行为；要对作业过程进行全过程监督，严格落实安全检查制度，发现安全隐患立即整改，实现隐患闭环管理；在危险区域设置安全防护设施及警示标志标识；为作业人员提供符合标准的劳动防护用品并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）落实监理公司及监理人员职责

岫岩鼎泰监理公司要承担监理责任，依照法律法规、技术标准、设计文件以及施工合同，代表建设单位对施工质量、进度、安全实施监理；现场发现安全隐患，应要求施工单位

---

10 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全 全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安 全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全 风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

11《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

12 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

13 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任 外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

整改，拒不整改时应向主管部门报告；做好监理现场记录（监理日志等）。

（三）深刻吸取事故教训，全面落实安全生产责任

住建部门要认真履行“三管三必须”规定，切实加强对建筑企业、建设项目的安全监管执法检查，要加强对发包单位和承包单位的监督检查，重点检查安全管理协议签订情况、 安全生产责任落实情况、危险作业审批情况、作业交底情况、 现场监护情况等；要提高执法检查精准性，特别是要把企业危险作业作为执法检查的重点，确保查细、查深、查透，严防走形式、走过场，要强化严惩重罚，对发现的违法违规行为，要坚决立案查处，依规依纪依法严肃追究相关责任者的责任。

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 9 月 22 日