# 南票金星葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司“6•12”一般高处坠落事故调查报告

文章来源：南票区应急局　　发布时间：2026-10-09

目录

一 报告开篇
二 事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
（六）其他情况 9
三应急救援处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 10
四事故原因分析 10
（一）事故直接原因分析
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
（三）其他可能因素排除
（四）间接原因分析
五有关责任单位存在的主要问题
（一）葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司
（二）葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司
（三） 有关监管部门
六对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员
（二）对有关公职人员的处理建议
（三）对事故有关责任人员和单位的处理建议
（四）其他处理建议 15
七事故主要教训

八事故整改和防范措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

（二）强化属地安全管理责任

九附件

一 报告开篇

2026年6月12日10时许，葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司在更换库房房顶彩钢板作业过程中，发生一起一般高处坠落事故，该起事故造成一人死亡。本次事故共造成直接经济损失140.18余万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，立即作出批示，要求迅速查明事故原因，妥善做好善后处置工作，并举一反三，坚决防范遏制类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，南票区人民政府于2026年6月16日成立由区应急局、市公安局南票分局、区总工会、区检察院及金星镇政府等单位参与的南票金星葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司“6·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请区纪委监委派员介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、公安司法鉴定、查阅资料、分析研判等手段，查明了事故发生原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对生产经营单位及有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组认定：南票金星葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司“6·12”一般高处坠落事故，是一起因从业人员安全意识淡薄，登高作业风险辨识不到位、风险防控缺失导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

二 事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.事故发生单位情况：葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司，注册资本：100万元，成立日期：2023-09-21，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：造纸和纸制品业，营业期限：2023-09-21至无固定期限，法定代表人：高建新，统一社会信用代码：91211404MACX4XUNXJ，注册地址：辽宁省葫芦岛市南票区金星镇网户村019号，经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.相关单位情况：葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司，注册资本：500万（元），成立日期：2018-01-03，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：科技推广和应用服务业，营业期限：2018-01-03至无固定期限，法定代表人：郭树泉，统一社会信用代码：91211404MAOUU6RX6K，注册地址：辽宁省葫芦岛市南票区金星镇网户村，经营范围：石墨制品研发、制造；建筑材料研发、制造；石油化工产品（不含危化品）、石油焦、煅烧石油焦、增碳剂、石墨制品生产、加工、销售；煤制品、耐火保温制品制造、销售；水暖五金配件、塑料制品、编织袋销售；苯板、泡沫箱生产、销售。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司安全管理情况

该公司股东为高建新和葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司股东葛越寒之子郭昊阳，现有从业人员7名，属于小微企业；公司已经设置安全管理机构，且在2026年1月5日印发了任命通知书，任命高建新为企业主要负责人，张海龙为安全管理员［1］，张海龙同时兼任维修工，此外还建立了安全生产责任制以及危险作业管理制度等23项管理制度。

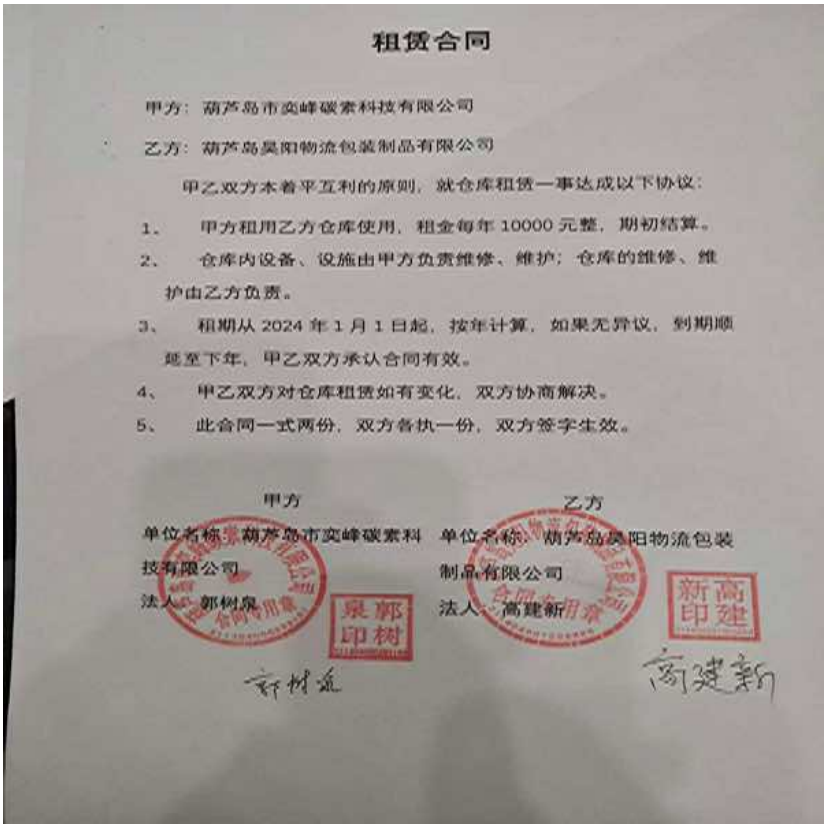
2.葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司安全管理情况

该公司股东为葛越寒与郭树权，现有从业人员20名，已设置安全管理机构，建立了全员安全生产责任制及相关规章制度，编制了生产安全事故应急预案。

3.租赁合同情况

2024年1月1日，葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司与葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司签订仓库租赁合同，合同约定仓库内部的设备、设施由葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司承担维修、维护工作，仓库主体的维修、维护则由葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司负责。

图一 租赁合同



租赁合同

甲方：葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司

乙方：葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司

甲乙双方本着平互利的原则，就仓库租赁一事达成以下协议：

1、 甲方租用乙方仓库使用，租金每年 10000 元整，期初结算。

2、 仓库内设备、设施由甲方负责维修、维护；仓库的维修、维护由乙方负责。

3、 租期从 2024 年 1 月 1 日起，按年计算，如果无异议，到期顺延至下年，甲乙双方承认合同有效。

4、 甲乙双方对仓库租赁如有变化，双方协商解决。

5、 此合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。

甲方

单位名称：葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司

法人：郭树泉

乙方

单位名称：葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司

法人：高建新

（三）事故发生经过

2026年5月11日，葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司反映，该公司租赁仓库房顶的部分彩板已经破损，雨天已发生漏雨问题。2026年5月15日，张海龙（兼维修工）完成仓库房顶现场勘查后，组织召开仓库房顶维修专项会议，对维修相关工作作出部署：自行采购本次维修需更换的彩板，计划在五月底或六月初聘请具备登高作业资质的第三方队伍进场施工。该仓库维修方案经主要负责人高建新批准后，张海龙于5月22日安排人员将采购的彩板吊运至仓库房顶。原定承接本次施工的作业队伍正在其他项目开展工作，6月15日之前都抽不出人员进场更换彩板。与此同时天气预报显示，6月13日至15日葫芦岛市将出现连续降雨，葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司也催促，本次待更换的破损彩板中有一处漏雨问题十分严重，必须提前处置，而库房内存放的全都是成品货物，都是怕雨淋。

安全管理员张海龙出于维修工的职责，随即擅自决定由自己亲自更换仓库房顶那块漏雨问题最严重的那块彩板，于是6月12日8时30分左右，张海龙在厂区遇到葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司维修工崔洪军，询问他当天有没有紧急活，崔洪军回复称当天没什么要紧事。张海龙说葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司反映库房房顶彩板漏雨，需要更换一块新彩板，自己这边人手不够，询问崔洪军能不能过来搭把手帮忙。崔洪军表示两家本来就是一家的事，帮忙没问题，但同时提醒登高作业得有登高作业证，他俩人没有，还得戴安全帽、系安全带，私自上房属于违规，张海龙则说就换一块彩板，一会儿就能干完，有事我跟你领导说。

大概9时40分，崔洪军喊上同事王建春，跟着张海龙一起登上了葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司的房顶。王建春清理待更换彩板上的杂物，彩板的铺设方向是从厂房底部向房脊方向布置。张海龙和崔洪军负责搬运需要更换的这块彩板，两人对角抬着板材，张海龙走在前方，崔洪军走在后方，张海龙提醒崔洪军只要踩着房顶檩条走就可以。二人抬着彩板在厂房房脊的南坡走了大约四五步后，张海龙发出一声惊叫，随即就从房顶消失不见了。

崔洪军与王建春赶紧走下房顶，来到厂房内张海龙坠落的地点，看到张海龙呈跪趴姿势，头部朝东侧，脚部朝西侧，头部有血迹，尚且有呼吸，但呼喊他没有任何反应。正在厂房内的郭树泉向葛越寒汇报情况后，立刻拨打了120急救电话。

（四）事故现场情况

1.现场勘验情况。事故发生于葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司租赁给葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司用于存储石油焦的仓库房顶南坡，距离该仓库南坡坡脊10.5米处。

该仓库坐落于同一院内，南侧与葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司相邻，北侧与葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司相邻。仓库整体为钢结构人字架房顶，长约80米，宽约30米；支撑立柱为H型钢，高约10米，尺寸为60厘米×40厘米。人字架房顶距地面高度约为12米，房顶单侧共设有14根檩条，檩条由2根C型钢对接而成，其中C型钢尺寸为250毫米×75毫米×20毫米×3毫米，檩条整体尺寸为250毫米×150毫米，相邻檩条间距约为1米。人字架房顶由彩钢板和树脂板搭建，排布规则为每3块彩钢板搭配1块树脂板，其中彩钢板长8米，宽度为846毫米，厚度为0.5毫米；人字架坡度为1：8，房脊顶角约为165度。

仓房屋顶的彩钢板存在明显锈蚀痕迹，局部区域已破损形成清晰孔洞，坠落点处有一处长约1米、宽约60厘米的窟窿，该位置距离房脊约10.5米，距离地面约10.6米，仓库为水泥混凝土地面。

2.伤者位置及当时状态。张海龙呈跪趴姿态面部朝下，头部有血迹，尚有呼吸且保持意识，位于车间内水泥地面上，头朝东侧，脚朝西侧。随后他被送往锦州医科大学附属第一医院救治，于12时因医治无效死亡。后经葫芦岛市公安局司法鉴定中心鉴定，其死亡原因符合高坠致颅脑损伤死

亡。

图二 厂房内坠落处



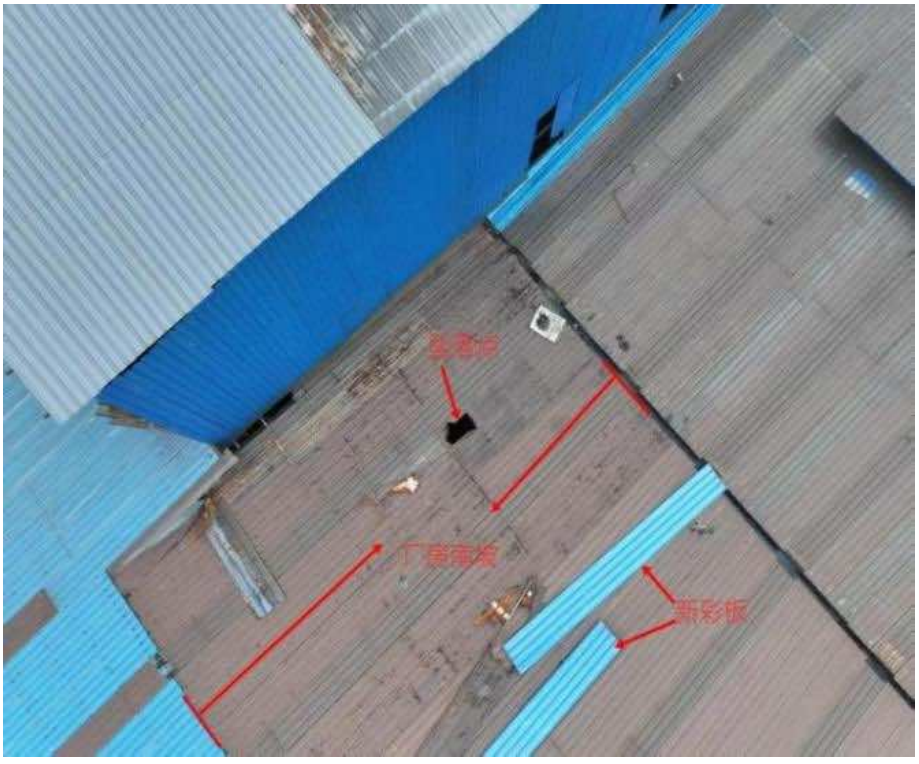

图三 厂房南坡坠落处




图四 厂房内坠落点




图五 厂房内坠落点




（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。死者为张海龙，安全管理员（兼维修工）。

2.直接经济损失情况。按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）规定，直接经济损失=人身伤亡后支出费用+财产损失价值+事故应急救援费用+清理事故现场费用+事务性善后费用，经核算，本次事故造成直接经济损失为140.18余万元。

（六）其他情况

天气情况：多云，西南风4级，气温19-35℃。

三应急救援处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月12日10时30分许，区应急局接到金星镇政府报告：2026年6月12日10时左右，在葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司库房房顶更换彩钢板时发生一起工人从房顶坠落受伤事故。南票区应急管理部门接报后，迅速依照法定程序向上级主管部门及南票区委、区政府报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

张海龙发生坠落后，崔洪军与王建春迅速抵达事发坠落位置，当时正在坠落点作业的郭树泉第一时间拨通120急救电话，同时将现场情况上报给投资人葛越寒；崔洪军一边不停呼喊张海龙，一边守在他身旁，随后张海龙被送往锦州医科大学附属第一医院救治，于当日12时因医治无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

120随车医生对张海龙开展了紧急救治，于11时20分将其转运至锦州医科大学附属第一医院急诊抢救室抢救。入院后，医护人员立即对患者实施心肺复苏、气管插管、机械通气，并给予升压、强心类药物等治疗。经30分钟抢救后，患者依旧没有生命体征，无自主呼吸，颈动脉无搏动，双侧瞳孔散大固定，心电图呈直线。家属拒绝继续抢救并签署相关文书后，张海龙于11时50分被宣告临床死亡。

经事故相关双方协商，就赔偿事宜达成了一致意见，相关赔偿款项已按照协议约定按期足额赔付到位，死者家属情绪稳定，对善后处置结果没有异议，本次事故的善后处置工作已全部完成。

（四）事故应急处置评估

这起事故发生后，涉事现场相关人员第一时间拨打急救电话展开救援，并按照企业内部规定上报了事故情况。南票区应急管理部门接报后，迅速依照法定程序向上级主管部门及南票区委、区政府报送事故信息，事故信息报送流程符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，未发生迟报、漏报、瞒报、谎报等违规情形。整个应急处置过程中，指令传递顺畅，现场救援、医疗救治、善后协调等各项工作均有序推进，未引发次生衍生事故。

经评估：本次事故发生后，涉事单位现场应急处置措施得当，信息报送及时规范，地方政府及相关部门应急响应迅速到位，善后处置工作平稳有序，未造成不良社会影响，本次事故应急处置工作总体符合规范要求。

四事故原因分析

（一）事故直接原因分析

张海龙本次作业过程中安全意识淡薄，未按照规范要求佩戴安全帽、系挂安全带，踩踏了已经严重锈蚀破损、等待更换的彩钢板，致使其从高度约10.6米的房顶坠落至下方水泥地面，最终经抢救无效死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年6月17日，经葫芦岛市公安局司法鉴定中心出具的法医学鉴定书（葫）公（司）鉴（法医）字〔2026〕011号，鉴定意见：根据对尸体检验所见结合案情，张海龙符合高坠致颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

一是排除主体承重结构失稳因素。经现场勘验，该仓库钢结构人字架、支撑立柱、檩条等主体承重结构未发现变形、开裂、脱落等失稳迹象，坠落仅发生在局部锈蚀破损的单块彩钢板区域，主体承重结构不存在引发本次坠落事故的技术问题。

二是排除极端天气与外力干扰因素。事故当日多云，西南风4级，气温正常，风力气温符合高处作业要求，不存在极端天气干扰；经询问相关人员，未发现事故时有第三方外力撞击作业人员或作业面，排除外力干扰引发坠落的可能。

三是排除作业人员突发疾病失控因素。走访张海龙家属及同事，未发现其存在可引发突发晕厥、行动失控的急性病史；结合尸检鉴定，张海龙死亡原因为高坠致颅脑损伤，排除作业过程中突发疾病失控坠落的可能。

（四）间接原因分析

葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司：一是作业开展前未充分落实安全风险辨识工作，未对作业现场锈蚀彩钢板、大坡度屋面等固有风险开展全面排查评估，也未向作业人员明确全流程的安全防控要求；二是安全管理员兼维修工的张海龙，在未取得高处作业特种作业资格证、未办理审批手续、未配备安全防护装备、未确认作业面结构安全性的前提下，临时召集非本单位人员参与高风险作业，也未进行现场安全交底，违反了高处作业基本规范，属于违章指挥、冒险作业。此外，张海龙未做好现场安全防护管理，也未及时制止和纠正作业人员的不安全行为。

葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司：人员管理制度不健全，崔洪军、王建春二人无高处作业特种作业资格证跟随登高作业，暴露出企业日常安全管控存在盲区。

五有关责任单位存在的主要问题

（一）葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司

葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司作为本次仓库维修作业的责任主体，未严格落实高处作业安全管理规定，未开展风险辨识，导致作业人员违规作业。安全管理员兼维修工张海龙，在未取得高处作业资格证、未办理审批手续、未配备安全防护装备、未确认作业面安全的情况下，临时组织非本单位无登高作业证人员崔洪军及王建春参与高风险作业，未开展现场安全交底，属违章指挥、冒险作业。

（二）葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司

葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司未健全本单位的人员管理制度，也没有落实对应的安全管理要求。

有关监管部门金星镇工业办作为属地监管部门，未能按照葫芦岛市南票区应急管理局2024年8月22日印发的《葫芦岛市南票区久有耐火材料制品厂“7·25”一般高处坠落事故警示》要求，及时对辖区内同类企业组织开展针对性安全检查与警示教育，对辖区企业存在的无资质开展高处作业、违规组织人员作业等问题监管不到位。

六对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

张海龙，男，群众，2026年1月就任现职，现任葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司安全管理员（兼维修工），承担公司安全生产管理相关工作。在本次作业开展过程中，张海龙安全意识不足，既未开展高处作业风险辨识，未落实作业技术交底工作，未取得高处作业特种操作资格证书，也没有督促作业人员落实佩戴安全帽、安全绳的安全防护要求，在崔洪军明确提出下，还私自违规组织崔洪军等两名未取得高处作业资格证的人员登上房顶更换彩钢板，张海龙已在本次事故中身亡，因此建议免予追究其刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

关志涛，男，党员，葫芦岛市南票区金星镇工业办公室主任,2025年初负责辖区内生产经营单位安全生产管理工作，2026年5月任金星镇工业办公室主任，负责辖区内生产经营单位安全生产管理工作。其未针对性落实区应急管理局关于“7·25”事故警示文件要求，未针对高处作业风险企业开展专项检查与警示教育，导致同类企业未吸取教训、未强化安全管理，暴露出其履行监管职责不到位。建议由金星镇政府予以调离岗位。

（三）对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.有关责任人员处理建议

（1）高建新，男，群众，葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司主要负责人，2026年1月出任现职，负责公司全面工作。未督促、检查本单位安全生产工作，未及时排查并消除库房房顶更换彩钢板作业存在的生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项［2］之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第三款［3］及第九十五条第（一）项［4］之规

定，建议由葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司给予撤职处分，受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；由南票区应急管理局依法给予其2025年年收入72000元（柒万贰仟元整）40%的罚款行政处罚（共计：28800元）。

（2）郭树泉，男，群众，葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司主要负责人，2026年1月出任现职，负责公司全面工作。未履行安全生产法定职责，未及时排查消除本单位人员参与外部作业存在的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议由南票区应急管理局给予其20000元（贰万元整）行政处罚。

2.企业内部处理的人员建议

（1）崔洪军，男，群众，葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司维修人员。私自参与葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司库房房顶更换彩钢板作业，违反葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司人员管理制度，建议由葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条［5］之规定给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

（2）王建春，男，群众，葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司维修人员。私自参与葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司库房房顶更换彩钢板作业，违反葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司人员管理制度，建议由葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司依据《中华人民共和国安全生产法第一百零七条之规定给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

3.有关责任单位的处理建议

（1）葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司，未开展登高作业风险辨识、未严格落实高处作业相关安全管理规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款［6］、第四十三条［7］的规定，对本次事故负主要责任，建议由南票区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项［8］之规定，拟对其处650000元（陆拾伍万元整）罚款的行政处罚。

（2）葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司，在本次事故中发现未健全本单位人员管理制度。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条［9］之规定，建议由南票区应急管理局依据《辽宁省安全生产条例》第六十一条第（一）项［10］之规定，拟对其处20000元（贰万元整）罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

葫芦岛市南票区金星镇人民政府作为安全生产监管部门，应深刻汲取事故教训，落实安全生产管理责任，强化对辖区内涉及高处作业企业的日常安全监管。结合葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司“6·12”高坠事故提示函，立即组织同类企业全覆盖安全隐患排查，重点核查特种作业人员持证上岗、作业审批制度落实、安全防护措施落地等情况，坚决遏制无证作业、违章指挥、冒险作业等违规行为。建议金星镇政府向葫芦岛市南票区人民政府作出深刻书面检查。

七事故主要教训

这起事故暴露出部分企业在高处作业安全管理上存在严重漏洞，安全生产主体责任虚化空转，风险辨识流于形式，作业审批和现场管控缺失，特种作业人员无证上岗、违章指挥、冒险作业等问题突出。同时，也反映出属地监管部门对同类事故教训吸取不深不实，警示教育和专项检查未能有效覆盖重点环节，日常监管存在薄弱点。

八事故整改和防范措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

葫芦岛昊阳物流包装制品有限公司作为安全生产责任主体，要切实将安全生产各项规章制度落到实处，严格执行高处作业等特殊作业审批管理规定，作业前必须全面开展安全风险辨识，对作业环境、作业人员资质、作业面安全性进行全面核查确认，落实作业前安全交底、作业中现场监护等各项安全管控措施，督促作业人员规范佩戴安全防护装备，坚决杜绝无证作业、违章指挥、冒险作业等违规行为。要健全完善本单位安全生产教育培训体系，针对性开展高处作业等高危作业的安全培训，强化从业人员安全意识，提升全员安全操作技能，纠正各类不安全作业行为，从根源上防范同类事故重复发生。

葫芦岛市奕峰碳素科技有限公司要健全同一厂区共用情况下的安全管理制度，明确跨单位人员协助作业的安全管控边界和审批流程，严禁员工未经许可参与外单位高风险作业。企业应全面梳理人员管理漏洞，建立外出作业报备与审核机制，强化对员工行为的全过程监管；同时，结合事故暴露出的问题，立即组织全员安全警示教育，重点宣贯高处作业法律法规、岗位安全职责及违规作业后果，切实增强员工遵章守纪意识和自我保护能力，从源头上防范类似事件再次发生。

（二）强化属地安全管理责任

金星镇人民政府要切实履行属地管理职责，深刻吸取“6·12”事故教训，举一反三，全面加强辖区内生产经营单位特别是涉及高处作业企业的安全监管。要结合辖区产业特点和企业实际，建立健全高风险作业动态排查机制，定期组织专项检查，重点核查企业是否严格落实作业审批、人员持

证、防护措施配备及现场监护等关键环节。同时，要强化事故警示教育，及时将典型事故案例通报至同类企业，督促企业对照自查、整改提升，切实筑牢安全生产防线。

九附件

南票区政府事故调查组

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3]第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；

[4]第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[5]第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

[6]第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[8]第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[9]第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[10]第六十一条 生产经营单位违反本条例规定有下列行为之一的，给予警告，并可处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未建立安全生产规章制度或者不执行安全生产规章制度的；

【责任编辑：曹靖璇】　【收藏】　【关闭窗口】

设为主页 | 加入收藏　网站地图 | rss订阅

主办：葫芦岛市南票区人民政府办公室　技术支持：葫芦岛市数据中心
信息维护：4191878　网站群系统维护：3122266
地址：葫芦岛市南票区龙首路42号　邮箱：npqzfwz@163.com
网站标识码：2114040003
辽ICP备：2021012887号-1
辽公网安备 21140402000105号

网站统计