萧山义桥復兴村党群服务中心办公楼新建工程“10·13”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月13日，復兴村党群服务中心办公楼新建工程工地内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年10月16日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的萧山义桥復兴村党群服务中心办公楼新建工程“10·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山义桥復兴村党群服务中心办公楼新建工程“10·13”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、项目及事故相关单位概况

（一）项目概况

萧山义桥復兴村党群服务中心办公楼新建工程位于时代高架路与朱篪线交叉口西侧（见图1），该项目未办理施工许可证。经过公开招投标，杭州领域建设有限公司为中标的施工单位，项目的建设单位为杭州萧山义桥復兴股份经济联社，设计单位为浙江启真城乡规划设计有限公司，建筑面积为2500平方米。2024年4月19日，杭州萧山义桥復兴股份经济联社与杭州领域建设有限公司与签订了《建设工程施工合同》，合同约定工程期限为150日历天，合同价为3843576元，工程承包形式为包工、包料、包工期、包质量、包安全一次性包干，施工区域工程质量保修期限为二年。双方签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产职责。



图 1 工程位置

（二）事故相关单位概况

杭州领域建设有限公司（以下简称领域建设），统一社会信用代码：91330****A28WL6D4J；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：徐*杰；注册资本：伍仟零拾玖万元整；成立日期：2017 年 08 月 04 日；营业期限：2017 年 08 月 04 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瑞兴路 54 号；经营范围：一般项目：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；公路管理与养护；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务

分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；消防技术服务等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。资质情况：建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024 年 10 月 13 日 7 时许，在现场负责人吴*华将当日工作安排好后，搬运工陈*焱（原计划是在一楼从事搬运工作）未按照吴*华的工作安排，擅自开始在主楼 4 楼单独进行外墙粉刷作业。

当日 10 时许，正在一楼进行巡查的田*法，听到有物体坠落的声响，遂向声响处望去，发现陈*焱坠落至西侧地面。田*法赶到坠落地点，陈*焱当场已无意识。随后田*法立即拨打 120 急救电话并向负责人吴*华汇报。约 5 分钟后，救护车到达现场后将陈*焱送至萧山区第六人民医院进行抢救。大约 12 时许，陈*焱经医院抢救无效死亡。

（二）伤亡情况

人员信息：陈*焱，男，1960 年 10 月 14 日出生，户籍住址：江西省乐平市乐港镇，公民身份号码：360281****42191，系现场施工作业人员，本次事故中死亡。

三、应急处置评估

田*法第一时间拨打了120急救电话，虽尽到了一定的紧急救助责任，但领域建设未制定高处坠落的《生产安全事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能，未在第一时间开展应急救援，故领域建设在事故中的应急处置存在不足。

四、现场勘验情况和技术分析情况

（一）现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2024年10月14日对现场进行勘验，具体情况如下:

復兴村党群服务中心办公楼新建工程主楼四面均搭建有脚手架（见图2），事发位置位于主楼4楼西侧（见图3）。在事发处，可见陈*焱用于粉刷作业的脚手板（见图4），如图所示，该脚手板仅可用于一人站立，且离墙面距离约为180mm，不符合《扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中的相关规定。经测量，陈*焱作业高度为13.6m。在事发位置的正下方，可见一顶红色安全帽和一处血迹。经现场了解，系当事人坠落后遗留（见图5）。



图 2 工地主楼概貌

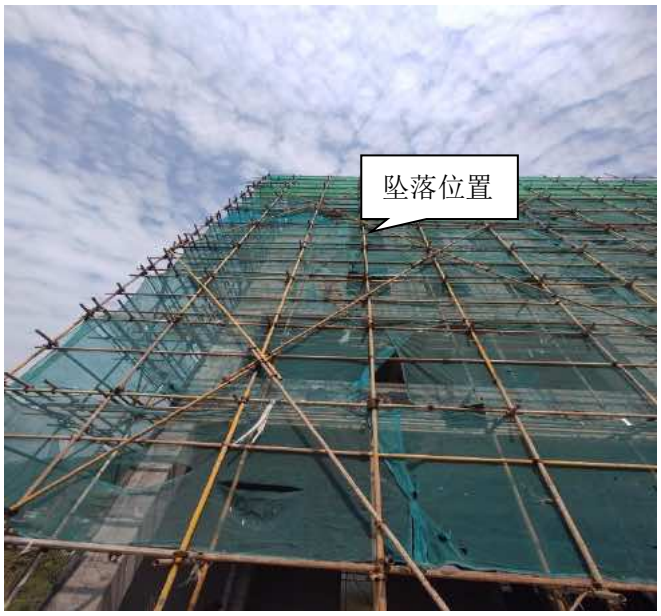


图 3 坠落具体位置



图 4　事发处脚手架搭设情况



图 5　坠落现场遗留的安全帽和血迹

（二）技术分析情况

2024 年 10 月 15 日，事故调查组委托浙江省应急管理科学研究院对本起事故进行技术分析，并出具了《萧山义桥復兴村党

群服务中心办公楼新建工程“10·13”一般高处坠落事故技术分析报告》（以下简称《报告》），《报告》分析本起事故的直接原因为:

1.人的不安全行为

搬运工人员陈*焱安全意识淡薄，在未系安全带的情况下，擅自进行高处粉刷作业，不慎坠落至地面。

2.物的不安全状态

作业区域脚手板仅可用于一人站立，且离墙面距离大于150mm。未按照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中第7.3.13第一条中“脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离应不大于150mm”规定搭设脚手架。

五、事故原因

（一）事故直接原因

1.陈*焱，违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）中5.1.2“悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的选用与佩带应符合国家现行标准《安全带》（GB6095）的有关规定”的规定，在未系安全带的情况下，在高度为13.6m的外墙进行粉刷作业过程中，不慎坠落至地面，后因伤势过重，抢救无效死亡，是事故发生的原因之一。

2.领域建设，未按照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中第7.3.13第一条中“脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离应不大于150mm”规定搭设脚手架，是事故发生的原因之二。

六、企业主要问题

（一）领域建设安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，未按照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中第7.3.13第一条中“脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离应不大于150mm”之规定搭设脚手架。

（二）领域建设生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除施工作业人员未系安全带进行高处作业的事故隐患。

（三）领域建设安全生产教育和培训不到位，未按要求对作业人员进行高处作业教育培训和现场安全技术交底，致作业人员不具备必要的安全意识。

（四）领域建设应急处置不到位，未制定高处坠落的《生产安全事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和技能。

七、政府相关管理单位履职情况

属地单位：义桥镇人民政府。2024年以来，义桥镇每月对辖区各在建工地进行全覆盖巡查，重点围绕安全生产用火用电高空作业深基坑等方面内容，加强对工地的日常检查，对检查中发现的问题发放抄告单要求限期整改，重点问题即查即改，截至9月底，共巡查工地124轮次，出动人员456人次，共计巡查发现问题476处，均已整改闭环。每季度固定进行一次集中安全生产培训，并进行了工地意外事故急救演练与燃气安全使用演练。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陈*焱，男，现场施工作业人员，在未系安全带的情况下，在高度为13.6m的外墙进行粉刷作业过程中，不慎坠落至地面，后因伤势过重，抢救无效死亡，鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.领域建设，安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，未按照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中第7.3.13第一条中“脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离应不大于150mm”之规定搭设脚手架；生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除施工作业人员未系安全带进行高处作业的事故隐患；安全生产教育和培训不到位，未按要求对作业人员进行高处作业教育培训和现场安全技术交底，致作业人员不具备必要的安全意识；应急处置不到位，未制定高处坠落的《生产安全事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和技能，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.施*杰，领域建设主要负责人，安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，未按照《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中第7.3.13第一条中“脚手板应铺满、铺稳，

离墙面的距离应不大于150mm”之规定搭设脚手架；安全生产教育和培训不到位，未按要求对作业人员进行高处作业教育培训和现场安全技术交底，致作业人员不具备必要的安全意识；应急处置不到位，未制定高处坠落的《生产安全事故应急救援预案》，未对员工开展高处坠落的应急处置教育培训和演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.义桥镇人民政府，未有效落实属地监管职责，復兴村作为建设方，未按照《中华人民共和国建筑法》第七条中“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”之规定，在施工前领取施工许可证。建议义桥镇对相关人员进行处理。

九、事故防范和整改措施

（一）领域建设

要深刻吸取高处坠落事故的惨痛教训，进一步规范搭建现场脚手架，制定高处作业相关管理制度和操作规程，加强作业现场的监督管理。要扎实开展安全生产教育培训工作，提升员工安全操作技能和危险因素防范意识，要制定《安全生产事故应急救援预案》，并按时开展应急演练，了解事故应急处置措施，避免类似事故的发生。

（二）义桥镇人民政府

要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，

对辖区内建筑工地开展一次高处作业的检查，全面排查事故隐患；要举一反三，督促辖区内各建筑工地建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，防范类似生产安全事故的发生。

萧山义桥復兴村党群服务中心办公楼新建工程“10·13”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 05 月 19 日