萧山红山农场浙江佰欧克生物技术有限公司“8·19”一般物体打击事故调查报告

2025年8月19日，浙江佰欧克生物技术有限公司内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失50万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年8月20日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会、市生态环境局萧山分局等有关部门参加的萧山红山农场浙江佰欧克生物技术有限公司“8·19”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山红山农场浙江佰欧克生物技术有限公司“8·19”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江佰欧克生物技术有限公司（以下简称佰欧克），统一社会信用代码：913301****C35EFQ5R；类型：有限责任公司(外商投资、非独资)；法定代表人：夏*萍；注册资本：1000 万元；成立日期：2022 年 11 月 03 日；营业期限：2022 年 11 月 03 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区红山农场萧清大道 4206 号吉华生物创新产业园 7 号楼 4 层 401 室（见图 1）；经营范围：一般项目，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售。许可项目，化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。



图 1 企业位置

（二）合同签订情况

2025 年 8 月 14 日，佰欧克将公司环保设备安装施工项目发包给吴*（身份证号码：330881****08114111，户籍地址：浙江省江山市贺村镇山底村黄家丰 43 号），双方签订了施工合同和安全责任书（佰欧克为甲方，吴*为乙方）。工程内容：环保废气处理设备及管路、污水处理设备除臭排气管路的安装施工，包括但不限于设备就位、管路连接、调试等相关工作，确保设备及管路正常运行；施工地点：佰欧克厂区内指定楼顶及阳台区域；工期：12 天，2025 年 8 月 14 日--2025 年 8 月 25 日；工程总价款：18500 元。甲方安全责任：甲方有权对乙方施工安全措施进行监督检查（如每日巡查、随机抽查），发现违规行为可立即要求停工整改，整改期间工期不予顺延。乙方安全责任：1. 乙方须具备高空作业，管道安装相应资质，向甲方提供营业执照、特种作业资质证书复印件备案；2. 所有施工人员须持有有效证件上岗，并将证件复印件提交给甲方核验；3. 施工前对全员开展针对性教育培训，内容包括高处作业规范、防坠物措施、本工程作业风险点（如楼顶边缘作业、阳台临边操作）、应急处置流程等，培训记录须提交甲方存档。

经事故调查组调查，吴*无营业执照，该环保设备安装施工项目承包方无需环境工程专业承包资质，改造的环保设备不涉及特种设备。

（三）死者概况

毛*强，男，身份证号码：330823****2733，户籍地址：浙江省江山市贺村镇****，系吴*临时雇佣的人员。

二、事故经过及应急处置情况

为使废气处理能力达到环评报告要求，2025 年 8 月 6 日，佰欧克厂长徐*联系吴*，让他到佰欧克对环保设备管道进行改造。8 月 13 日，徐*与吴*到现场对接施工方案，逐一明确施工内容。8 月 14 日，吴*进场施工。8 月 19 日 7 时 50 分许，吴*带毛*强到佰欧克楼顶阳台进行施工，计划对吸附箱与冷凝器之间连接的珐琅(管道)进行更换，将原直径 200mm 的珐琅更换为直径 500mm 的珐琅（见图 2）。由于更换上去的珐琅长度短了 300mm，重新定制的新珐琅还需 2-3 天到货，为早日完工，吴*擅自决定将冷凝器往吸附箱方向平移 300mm，使珐琅两端正好能连接吸附箱和冷凝器。8 时 20 分许，吴*使用千斤顶将冷凝器顶起，并在冷凝器底座下放置圆形钢管便于移动冷凝器，然后两人协力移动冷凝器。冷凝器移动到位后，吴*操作千斤顶泄压，毛*强则蹲在冷凝器另一侧观察冷凝器底座是否落地，在这过程中冷凝器失去平衡，突然向毛*强一侧倾倒，砸在毛*强上半身。见状，吴*立即拨打了 119 救援电话。20 分钟后，119 救援人员到达现场使用专业工具将毛*强救出，120 急救人员现场抢救后宣布毛*强死亡，随后将其遗体送往萧山殡仪馆。

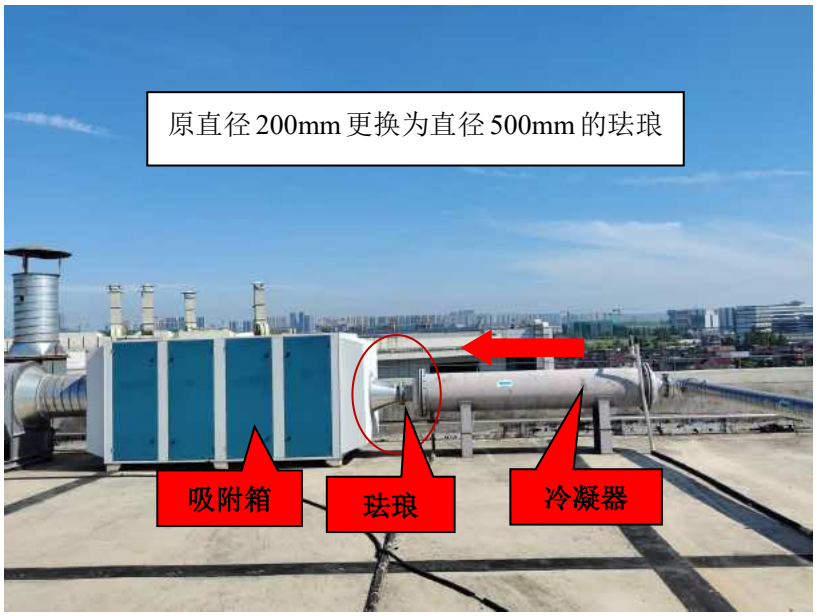


图 2 涉事设备

三、应急处置评估及善后情况

（一）应急处置评估

事故发生后，吴*第一时间拨打了 119 救援电话，尽到了一定的紧急救助责任。

（二）善后情况

2025 年 10 月 13 日，佰欧克与死者家属签订调解协议，就佰欧克承担的民事责任部分向死者家属赔偿 50 万。吴*尚未与死者家属就吴*承担的民事责任部分达成赔偿协议。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于 2025 年 8 月 20 日对现场进行勘验，具体情况如下：事故发生在佰欧克厂区楼顶处，涉事冷凝器规格：长 3000mm、直径 530mm，底座高 850mm，总重约 1 吨（见图 3）。现场可见冷凝器向厂房北侧倾倒，位于吸附箱一侧的珐

琅已连接在冷凝器上，千斤顶及圆形钢管散落在附近（见图 4），未见冷凝器移动防倾倒措施。

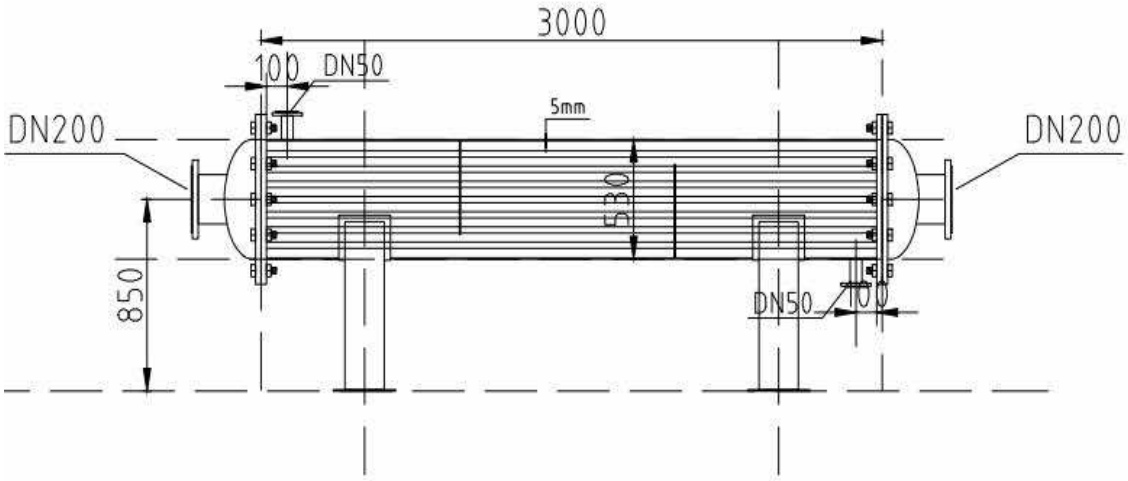


图 3 涉事冷凝器规格

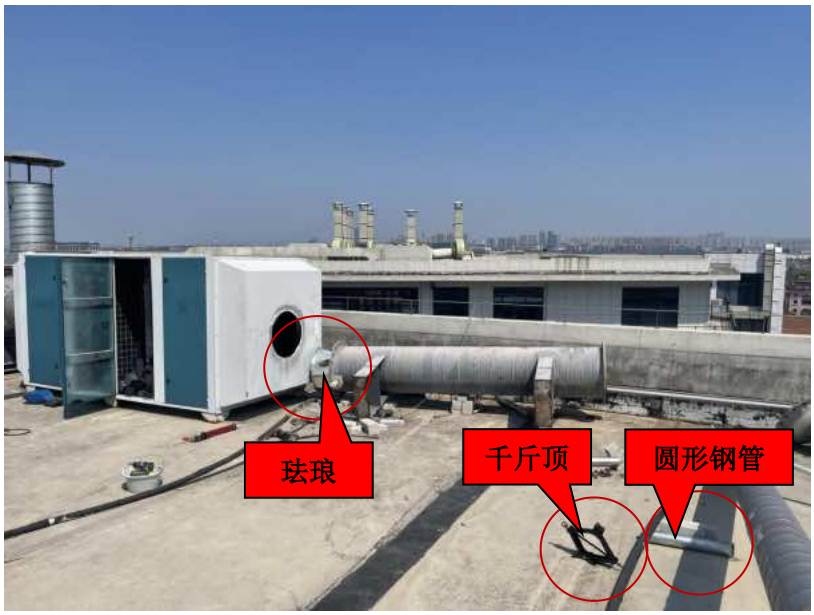


图 4 事发现场

五、事故直接原因

吴*安全意识薄弱，擅自改变原环保设备安装施工方案，在未采取安全防护措施的情况下使用千斤顶移动冷凝管，导致冷凝管倾倒，致使毛*强被砸身亡。

六、企业存在的主要问题

佰欧克安全生产责任制落实不到位，未制定外来承包商作业安全管理规定；外来承包商作业统一协调管理不到位，未对作业现场进行有效监督管理和检查，未及时发现并消除作业人员未按环保设备安装施工方案进行作业的安全生产事故隐患。

七、履职情况

2025 年以来，红山农场多次组织企事业单位召开安全生产工作专题会议，先后开展了安全生产大排查大整治、危险化学品使用企业专项整治、三场所三企业专项治理、有限空间作业场所安全专项治理、“安全生产月”等活动。场安监中队落实每周 2-3 次入企安全生产检查服务，同时引入第三方参与服务，共排查出各类安全生产隐患 652 条，已整改 613 条，整改率 94.02%。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

吴*，佰欧克环保设备安装施工承包方负责人，未履行《安全责任书》中明确的相关安全责任，未经发包方同意擅自改变原环保设备安装施工方案，在未采取安全防护措施的情况下，使用千斤顶移动冷凝管，导致事故发生，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.佰欧克，安全生产责任制落实不到位，未制定外来承包商作业安全管理规定；外来承包商作业统一协调管理不到位，未对作业现场进行有效监督管理和检查，未及时发现并消除作业人员未按环保设备安装施工方案进行作业的安全生产事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]和第四十九条第二款[2]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]的规定，予以行政处罚。

2.夏*萍，佰欧克主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，落实本单位全员安全生产责任制不力，落实隐患排查治理制度不力，未及时发现并消除作业人员未按环保设备安装施工方案进行作业的生产安全事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[4]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

条第一项[5]的规定，予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）佰欧克

要深刻汲取事故教训，依法落实企业安全生产主体责任，健全完善安全生产规章制度。要加强员工的安全生产教育培训，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，提高安全生产能力素质。要认真开展安全生产事故隐患排查治理，特别加强外来承包商作业管理力度，及时发现并消除事故隐患。

（二）红山农场

要认真汲取事故教训，加大对属地企业安全生产检查力度，切实分析安全生产管理弱项不足，针对性督促企业加强外来承包商作业的安全生产管理。要强化日常检查管理工作成果，突出隐患排查治理、安全生产教育培训、外来承包商作业等基础性工作，督促企业依法落实安全管理职责。要举一反三，督促企业严格遵守安全生产法律法规，防范各类生产安全事故的发生。

萧山红山农场浙江佰欧克生物技术有限公司

“8·19”一般物体打击事故调查组

2025年10月14日

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。