镇海港区宁波镇海港埠有限公司“10·12”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-04-13 16:05 来源： 办公室（审计科）

2025年10月12日10时05分许，宁波市镇海丰收机械设备有限公司2名作业人员在宁波镇海港埠有限公司开展配重立柱及配重箱滑槽维修时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，市政府主要领导第一时间作出批示，要求全力以赴抢救伤员，立即举一反三强化安全监管，坚决守住安全底线。省安委办副主任批示要求查清责任和原因，依法依规严肃处理，并立即派员到现场指导事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2025年10月13日区政府成立了由区应急管理局牵头，区建设交通局、市公安局港航分局、区总工会等相关单位参加的“10·12”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请北仑区检察院参加，全面开展事故调查工作。市安委办对该事故查处实行挂牌督办。

事故调查组认真贯彻落实市安委办《宁波市安全生产委员会办公室关于对宁波镇海港埠有限公司“10·12”高处坠落事故实行挂牌督办的函》（甬安委办函〔2025〕8号）的要求，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、资料调阅、人员问询、专家讨论等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，宁波镇海港埠有限公司“10·12”一般高处坠落事故是一起由于作业方式不科学、安全带系挂错误以及违章冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宁波市镇海丰收机械设备有限公司（以下简称“丰收机械”），事故发生单位、现场检维修作业单位。成立于2013年01月05日，法定代表人：计**，注册地：镇海区蛟川街道五里牌开发区金锚楼1号。经营范围：各类工程建设活动，普通机械设备安装服务等。

2.宁波镇海港埠有限公司（以下简称“港埠公司”），事故发生单位、业主单位。成立于2020年12月，法人代表：罗**，注册地：宁波市镇海区招宝山街道威远路111号，由宁波舟山港股份有限公司100%出资组建。许可项目：港口经营（镇海港区）；货物进出口（主要涉及煤炭、杂货、集装箱和液化油品等）。

（二）项目情况

港埠公司煤炭队BC2B重锤张紧配重箱立柱更换项目（2025年度煤炭队大机设备零星维修服务），合同金额约3万元（按实结算），建设地点：港埠公司煤炭区域BC2B廊道配重区域。2025年4月17日港埠公司与丰收机械签订合同及安全生产管理协议（合同编号：ZS-GX-25-CL-095），本次维修项目开工建设始于10月10日，工期3天。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.丰收机械。公司建有安全管理制度，包含了安全生产责任制、安全教育培训制度、作业现场安全管理制度、考核与奖惩制度等；与港埠公司签订的服务合同及安全生产管理协议，明确了专职安全管理人员；每日开工前召开工前会议，记录完整。但制度内容较为简单，如特殊作业仅有审批管理内容，缺乏细化操作要求。

2.港埠公司。公司安全管理组织框架清晰，安全管理制度健全。公司成立了由董事长、法人代表任主任的安全生产委员会，办公室设在安全环保部；公司设有安全总监，统筹安全管理工作，生产副总和技术副总各自负责分管范围内的安全生产管理工作。建有《公司大型装卸设备现场维修管理办法》、《公司相关方管理办法（试行）》等制度，并针对非化工区特殊作业，制定了《公司非化工区特殊作业安全管理规定》。企业投保了安全生产责任险，承保单位东海航运保险股份有限公司，保单号：2330**********0035，保险公司委托专业第三方服务机构（交通运输部水运科学研究院）提供安全教育培训、安全风险辨识、隐患排查等服务。

（四）事故发生经过

2025年10月12日上午，丰收机械在港埠公司煤炭队BC2B廊道配重区域进行配重箱滑槽更换作业。

7时30分许，丰收机械计**（公司法人，施工项目负责人）、何**（死者，公司股东、专职安全管理人员）、王*（伤者，焊工、低压电工）、邓*（焊工）、谭**（普工、现场监护人）和杨*（普工、现场监护人）到达BC2B廊道配重区域开展修理准备作业，布置现场作业安全措施，预备并检查现场作业工具。

7时50分许，港埠公司煤炭队技术员宋**对现场安全措施进行了确认，补充了安全措施“持证电工接线、正确配戴安全带”，开具了非化工区动火安全作业证。

9时45分，完成2根钢丝绳顶部固定，用于系挂2个手拉葫芦，每个手拉葫芦下各系挂1根钢丝绳，用于拉住配重箱挂耳（配重箱4个挂耳）。何**、王*、邓*站在横梁上开展高处切割作业准备工作，杨*在配重装置下方的地面上进行辅助作业。期间，邓*因要到煤炭队车间拿维修用的夹板，提前从配重块上下来到地面。

9时55分许，港埠公司煤炭队李*巡检至BC2B廊道配重区域时，现场发现相关安全措施不到位，安全带悬挂位置不规范。宋**、李*两人随即对何**、王*提出整改要求，并向现场的项目负责人计**反馈，要求督促施工人员停工撤离。随后，宋**、李*两人离开现场。

10时2分许，何**、王*进行高空切割作业，计**发现高空作业存在安全隐患，要求何**、王*停工撤离，两人未听取停止作业的指令，继续进行切割工作。期间计**持续要求两人停工撤离。

10时4分许，手拉葫芦上方右侧钢丝绳断裂，配重装置失衡坠落，两人连带一起坠落。计**和邓*立即同时拨打120，根据120指挥开展现场急救。

10时20分许，救护车到达现场，医护人员开展现场抢救，后将伤者送至医院抢救。何**10时36分到镇海区中医院，11时52分医院宣布死亡。王*约10时50分被送到李惠利东部医院进行抢救。

（五）事故现场及勘查情况

1.现场勘查情况。事故现场为港埠公司煤炭区域BC2B廊道配重区域，事故配重箱及滑槽为皮带机配套装备，相关技术参数：皮带机为DTII型，带宽1400mm。配重箱长2047mm，宽900mm，高1000mm；滑槽长2130mm；配重箱和张紧滚筒重量合计约5吨。2根钢丝绳，单根规格16mm、承重量3.2吨。



图 1 坠落的配重箱及滚筒



图 2 完好情况的配重箱及滑槽

2.现场作业图示。见图3，如图示张紧装置由张紧滑道（1）、配重箱（2）、张紧滚筒（3）组成。现场作业时，用手拉葫芦（5）和2根钢丝绳（6）悬挂固定配重箱，未固定输送带（4）、张紧滚筒，当配重箱和张紧滚筒右侧连接处割断时，右侧钢丝绳受力瞬时增加导致钢丝绳断裂，配重箱与张紧滚筒坠落，作业人员因安全绳悬挂错误（悬挂在钢丝绳上）连带坠落。

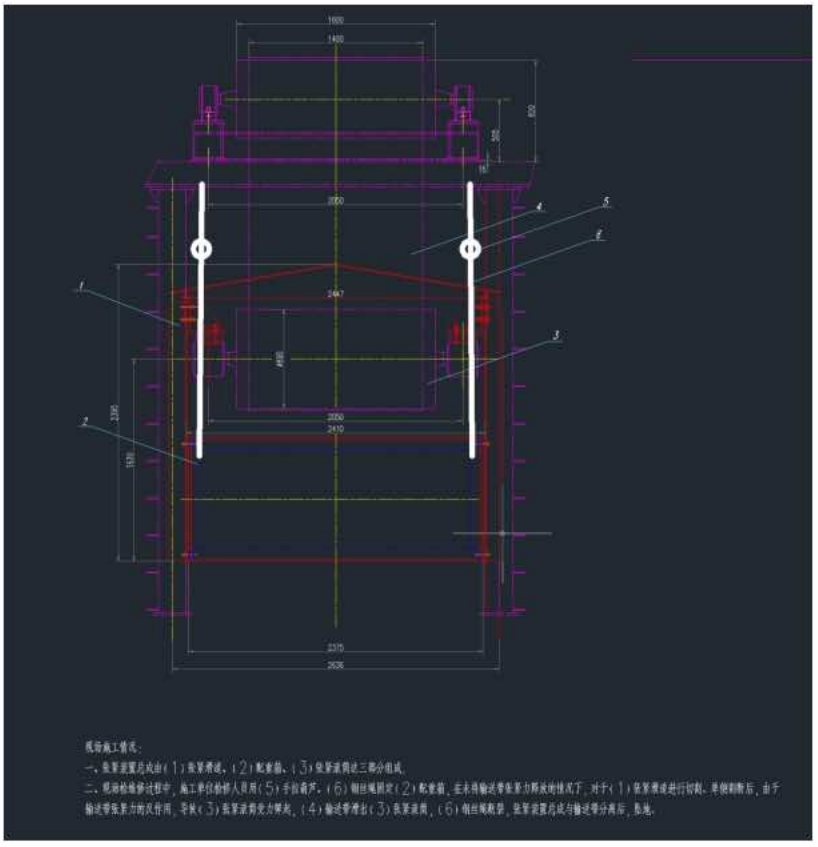


图 3 现场作业图示

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故共造成1人死亡、1人受伤。死者何**，男，土家族，1973年3月15日出生，丰收机械股东，事发时现场维修人员、安全管理人员。伤者王*，土家族，1990年4月27日出生，丰收机械员工，事发时现场维修人员；后11月22日经全力抢救医治无效死亡，因死亡时间距事故发生已超过30天，不计入事故统计死亡人数。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失323万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2025年10月12日10时43分，区卫健局向区两办、区应急局、区委宣传部等部门通报镇海港区发生2人坠落事故，已送医抢救；接报后，区应急局立即联系区建设交通局，要求开展事故核查；区建设交通局第一时间赶赴现场开展核查和处置，于11时30分将信息通报区应急局；11时30分，区应急局将事故信息上报市应急局，并同步区两办。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。10月12日10时08分，镇海区急救中心接警后，随即调派招宝山点救护车赶往现场，10时20分救护车到达现场。发现患者外伤至意识丧失、无自主呼吸，急救人员立即对伤者进行现场心肺复苏等抢救并送医。10时36分何**被送达镇海区人民医院，经抢救无效后于11时52分宣布死亡。10时50分左右王*被送达李惠利东部医院进行抢救和治疗，期间采取手术治疗、重症监护，持续对其伤情进行监测与救治，经医院全力救治后于2025年11月22日死亡，距离事故发生共计 42天。

2.善后处置情况。事故发生后，区建设交通局和丰收机械、港埠公司积极推动善后工作的开展，依法依规有序组织善后和调解工作，并全力救治伤者。事故善后及死者赔偿工作全部结束，家属情绪平稳，无社会舆情、信访等情况发生。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

经调查，事故直接原因是：作业人员在未将安全带系挂在可靠位置的情况下，违章冒险采用不当方式作业，且在现场管理人员制止后仍违抗指令、持续冒险作业，最终导致钢丝绳断裂，造成人员与重物一同坠落。

（二）间接原因分析

一是丰收机械安全生产主体责任落实不到位，未针对此次维修作业制定完善的施工方案；现场安全风险辨识和管控措施不到位，现场监护人员未有效履行监护职责；安全教育培训不力、制度不健全，未能有效提升作业人员安全意识。**二是**港埠公司安全管理不到位，对第三方单位管理不严格；对现场作业风险管控不够有力。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.丰收机械。安全生产主体责任落实不到位，未针对配重立柱及配重箱滑槽维修作业制定完善的施工方案；未有效辨识相关作业风险，安全管控措施落实不到位；动火、高处等特殊作业过程中，现场监护人员未有效履行监护职责；未见钢丝绳、手拉葫芦等施工器具的检测报告、维护保养记录；安全管理教育培训制度不完善。

2.港埠公司。安全生产管理不到位，特别是事故“举一反三”整治不到位，未严格按照公司大排查大整治方案要求开展作业现场风险辨识以及设施安全状态核查，第三方单位安全管理不严格。

（二）有关部门履职情况和问题

区建设交通局紧密结合港区安全生产特点，常态化开展安全监管工作。今年以来（截止10月11日），对港埠公司累计实施安全生产检查10次，开展安全生产约谈1次，发现并督改隐患102项。其中，8月21日以来，向港埠公司下发专门工作提示单，并围绕设施设备检维修、外包单位等重点环节，开展举一反三专项检查2次，督促整改问题隐患33项；同时，组织召开全区港口企业主要负责人安全警示教育会议，进一步压实港口企业安全生产主体责任。但对港埠公司等港口企业落实外包作业安全管理的指导和督促力度还需进一步加强。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

何**，作为丰收机械股东、现场专职安全管理人员，安全意识不足，安全带系挂不可靠，违章指挥、违章冒险作业且不听劝阻，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.丰收机械未有效落实安全生产主体责任，现场安全风险辨识、安全管控措施不到位，对公司员工安全管理、安全培训教育不到位，对事故的发生负有主要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

2.计**，女，丰收机械法定代表人、现场负责人，未严格督促、检查本单位及现场安全生产工作，落实全员安全生产责任制不够有力，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

3.港埠公司安全生产管理不到位，对第三方单位管理不严格，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

4.罗**，男，港埠公司董事长、法定代表人，未严格督促、检查本单位安全生产工作，落实事故“举一反三”和隐患排查治理不够有力，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

建议港埠公司依据《宁波镇海港埠有限公司安全生产责任制》等有关规定，对公司内相关责任人员进行处理。相关处理结果报区建设交通局、区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的问题提出以下整改和防范措施。

（一）强化企业主体责任落实

丰收机械要深刻汲取事故教训，深刻反思在安全管理上的漏洞，全面压实安全生产责任。要针对维修作业特点，强化风险前置辨识与管控，对高风险项目必须编制专项施工方案并严格执行。要进一步完善安全教育培训制度，突出安全培训实效，提升全员守法守规意识，坚决杜绝违章作业。要严格特殊作业全过程管理，强化现场监护人员权责保障与履职能力。同时，完善施工器具全周期管理，确保设备安全可靠，切实履行好企业安全生产主体责任。

（二）系统强化事故举一反三

港埠公司要深刻吸取事故教训，全面系统地做好事故举一反三，要聚焦外协管理全链条，对外协合作单位进行全面梳理，从严准入评估、强化现场监督、完善退出机制，尤其对高风险检维修作业实行方案预审与过程跟踪，确保作业全程受控；要进一步强化安全责任落实，加大安全生产投入，推动安全管理水平本质提升；要有效利用安全生产责任保险（安责险）的风险防控功能，督促保险机构强化事故预防服务质量，切实发挥“保险+服务”的事前预防作用。建议宁波舟山港股份有限公司强化督促和精准指导，加强事故防范举一反三的跟踪落实。

（三）强化安全生产行业监管

区建设交通局要深入开展事故复盘分析，进一步加强对港埠公司的常态化监管。要重点督促港埠公司及各港口企业严格落实举一反三要求，系统强化第三方外协单位全链条管理，并组织召开事故现场会强化警示教育。要针对性开展帮扶，指导企业深化隐患排查整治，同步提升检查深度、风险防控精度与隐患闭环整改质量，有效避免同类事故发生。同时，要持续推进安全生产治本攻坚三年行动，切实提升港区整体安全水平。