肇庆高要肇庆市**新材料有限公司
“6·20”一般机械伤害
事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2023 年 9 月 25 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故相关生产工艺流程.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
1.事故地点情况.....4
2.事故设备情况。.....5
3.事故单位作业情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）有关责任单位存在的主要问题.....10
1.事故单位.....10
2.地方政府.....12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....12
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....12
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....13
（四）其他处理建议.....14
五、事故主要教训.....14
（一）安全生产规章制度不健全.....14
（二）隐患排查治理不到位.....14
（三）从业人员安全风险意识淡薄.....14
六、事故整改和防范措施.....15
（一）肇庆市**新材料有限公司要切实履行安全生产主体责任.....15
（二）属地政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责.....16

肇庆高要肇庆市**新材料有限公司
“6·20”一般机械伤害
事故调查报告

2023年6月20日，肇庆市**新材料有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府的相关工作要求，2023年6月21日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区市监局、蛟塘镇人民政府有关人员组成的肇庆高要“6·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆高要肇庆市**新材料有限公司“6·20”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市新材料有限公司**。统一社会信用代码：91441283MA52HT**，法定代表人：游*龙，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2018年11月19日，注册资本：100万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：肇庆市高要区蛟塘镇肇江路沙田工业园（肇庆古猿人建材有限公司内第一车间），经营范围：生产、销售：填充母料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关生产工艺流程

肇庆市**新材料有限公司主要从事塑料母料的生产，生产车间内现有 4 条生产线。其中第4生产线主要由高混机、冷粉机和挤出造粒机组成，主要生产工艺流程为：原料配比、高速混合、冷混、挤出、造粒、包装等环节。整个生产除了人工配料和后续的包装工序外，其余工序均可自动完成。事故发生在第4生产线中的冷混工序（冷粉机），冷粉机的主要作用是将高速混合的热混料在比较宽敞的环境及螺旋式搅拌桨慢速不停搅拌翻滚下使其热量被料筒内壁夹层中的冷却水交换，从而使拌合料冷却，以阻止拌合料在高温下冷却吸水和在放热反应时进一步排出分子间水分，以降低拌合料的结块，便于粉料的挤出。事故冷粉机是全自动设备，上游高混机混料完成后自动进入冷粉机，经冷粉机

冷混后自动经下料口进入造粒机。冷粉机下料口下料期间偶尔会出现堵塞，一般情况下作业人员会停掉冷粉机，用塑料棍进行清堵，堵塞严重情况下由生产主管陈*凯负责对下料口进行清堵。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 20 日早上 8 时，肇庆市**新材料有限公司员工开始上班。员工陈*凯和蒋*雄到第 4 生产线包装工位进行打包工作，蒋*雄负责从造粒机出料口用塑料袋进行小包装打包，陈*凯负责把小包装装进大编织袋进行打包。

现场监控显示:

11 时 31 分，蒋*雄走上第 4 生产线的冷粉机平台进料口进行察看，31 分 43 秒走下平台开启第 4 生产线的造粒机后回到工位继续打包。

11 时 46 分 26 秒，生产主管陈*凯走到造粒机对造粒机控制面板进行设置后离开。

11 时 55 分 58 秒，陈*凯走上冷粉机平台，在观察口对拌料情况进行察看，发现粉料结块造成下料口堵塞，便从观察口伸手进缸内用手往外挖堵塞料，11 时 56 分 30 秒走下冷粉机平台离开。

11 时 57 分 26 秒，蒋*雄走上冷粉机在观察口对拌合料进行察看。

11 时 57 分 50 秒，陈*凯再次走上冷粉机平台在观察口对粉料进行察看，并伸手进冷粉机缸内用手持续往外挖堵塞料。

12 时 01 分 15 秒，陈*凯在造粒机平台取了一双手套戴上后继续走上冷粉机平台，伸手进观察口持续在冷粉机缸内用手往外挖堵塞料。

12 时 06 分，陈*凯被冷粉机缸内旋转的螺旋式搅拌桨卷绕住右臂牵扯进冷粉机缸内。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于肇庆市高要区蛟塘镇肇江路沙田工业园（肇庆古猿人建材有限公司内第一车间）的肇庆市**新材料有限公司，车间长 100 米，宽 30 米，东西向。车间设置有 4 条生产线，事发具体位置位于车间西北方位第 4 号生产线的钢质冷粉机。第 4 号生产线由高混机、冷粉机、造粒机、颗粒输送管、包装位组成。（见图 1、图 2）。



图 1 事故位置标注图

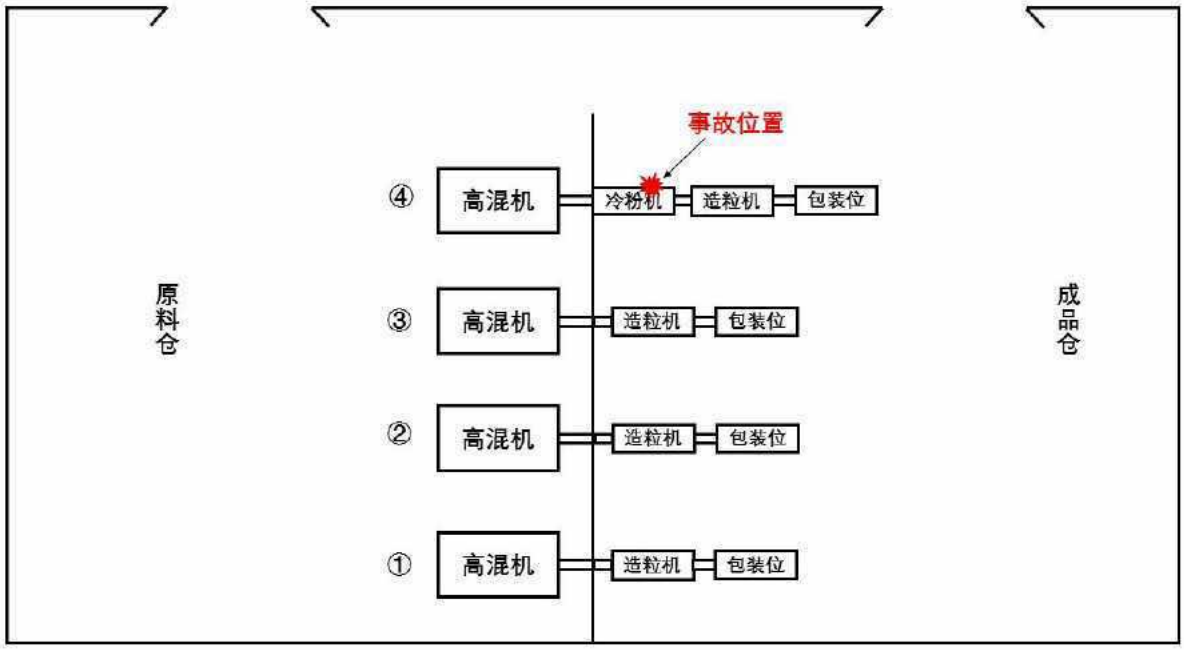


图 2 肇庆市**新材料有限公司平面布局

2.事故设备情况。事故冷粉机主要由料筒、上盖、观察口、螺旋式搅拌桨、搅拌电机及传动齿条等部分组成。其搅拌速度视工艺及粉料冷却情况可通过电机变频控制器进行调整，企业一般调整在 10 转/分左右，设备电箱有设置紧急停车旋钮，需人工急停。

经企业主要负责人现场指认及事故调查组实地勘验，事故冷粉机放置在车间西北侧，呈半圆柱状结构，长 2.46 米，宽 0.9 米，深 0.87 米，上平面离地高度 2.56 米。上方机盖用活动扣扣紧。机盖东侧设置有观察口，观察口盖与机盖用活动锁扣连接，可开闭，长 0.89 米，宽 0.5 米；机盖中部分布有 4 个圆形排气孔，直径均为 0.2 米；机盖西侧设置有 1 个圆形进料口，直径为 0.5 米。冷粉机东侧面下方设置有 1 个圆柱形下料管，管口直径 0.13

米，管口向下出料。冷粉机北侧有钢铁结构楼梯与平台，平台离地高度 1.66 米（见图 3）。冷粉机（搅拌机）内部为螺旋式搅拌桨（见图 4）。生产线操控台及周边未见张贴有相关设备操作规程，冷粉机操作平台等风险区域也未见相应的风险告知和警示标识。

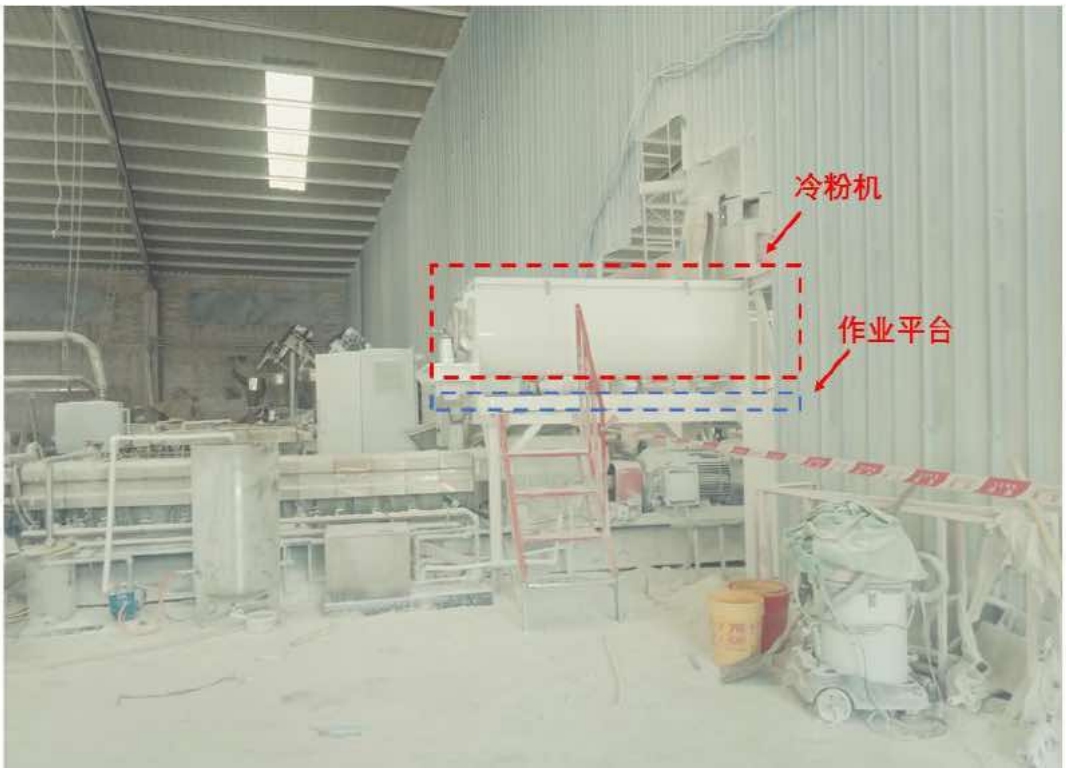


图 3 冷粉机及其作业平台示意图





图 4 冷粉机上盖、观察口及内部螺旋式搅拌桨示意图

3.事故单位作业情况。肇庆市**新材料有限公司主要生产塑料填充母料，事故发生时，陈*凯在第 4 号生产线通过冷粉机观察口，佩戴手套情况下伸手到旋转冷粉机缸内持续在缸内往外挖结块堵塞料；生产主管陈*凯和员工王件林在第 2 生产线维修造粒机，其他生产工人下工去吃午餐。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市高要区公安分局的居民死亡医学证明（推断）书反映，陈*凯直接死亡原因：绞死；引起直接死亡原因的疾病或情况：多脏器破裂。事故造成直接经济损失 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 时 27 分和 12 时 31 分，肇庆市**新材料有限公司主要负责人游*龙分别拨打 110 报警电话和 120 急救电话。

12 时 34 分，区应急局接市应急局转来 110 报警电话后，及

时将相关情况上报区政府并转告蛟塘镇人民政府。接区应急局事故报告后，区委、区府高度重视立即启动应急响应，要求相关部门组成事故处置组，赶往事故现场核实处置。接报后蛟塘镇人民政府分管领导及应急办工作人员立即赶往现场，了解事发经过，维持现场秩序，封锁事故现场和相关机械设备，协助企业做好善后处理工作。

12 时 39 分，公安、消防、应急及医护人员先后赶到现场，随即拉起警界线、撤出无关人员、了解事发原因经过、研判现场环境、开展现场处置，经到场的回龙镇卫生院救护车随车医务人员证实，事故伤者陈*凯已死亡。区应急局将事故发生及现场处置情况及时向区人民政府和市应急局报告。

（二）事故现场应急处置情况

12 时 19 分，蒋*雄吃饭回来后未发现陈*凯便开始寻找。

12 时 19 分 58 秒，蒋*雄在冷粉机缸内发现异常后马上关停冷粉机，并叫来陈*凯，两人一起对缸内情况进行查看，确认有人被卷入后，试图将卷入者从缸内拉出，但未成功，随即陈*凯打电话告知安全主管陈*凯。

12 时 23 分 30 秒，陈*凯从办公室跑进车间开展救援，与车间其他员工一起把冷粉机缸盖拆除移开，并试图救人未果。

12 时 24 分，陈*凯电话告知主要负责人游*龙事故情况，随后游*龙马上进车间开展救援，无法自行救出。

12 时 27 分，游*龙拨打 110 电话报警，12 时 31 分，拨打

120 电话。

12 时 39 分，蛟塘派出所干警到场处置，12 时 43 分，消防救援人员到场实施救援，并对现场进行封锁。陈*凯被消防救援人员救出后，经回龙镇卫生院医务人员确认陈*凯已死亡。

公安、消防、应急部门与蛟塘镇人民政府联合开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业负责人做好事故现场围蔽保护并设置安全警示标识，指导事故企业做好事故的善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

经到场的回龙镇卫生院救护车随车医务人员证实，事故伤者陈*凯已死亡。

2023 年 6 月 29 日，肇庆市**新材料有限公司与陈*凯家属在肇庆市高要区蛟塘镇人民调解委员会的调解下就陈*凯工亡达成调解赔偿协议，签订《人民调解协议书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员在不见陈*凯后，马上进行寻找，在发现陈*凯被旋转的螺旋式搅拌桨牵扯进冷粉机缸内后有迅速给予救援措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及蛟塘镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：陈*凯安全意识淡薄，巡查冷粉机运行情况时，发现部分粉料结块造成冷粉机下料口堵塞，在冷粉机螺旋式搅拌桨旋转搅拌运行过程中，其打开冷粉机上盖观察口，违规佩戴手套伸手进旋转冷粉机内用手持续往外挖堵塞的结块粉料进行清堵作业[1][2]，其右手手套被旋转的螺旋式搅拌桨卷紧，右手手臂无法挣脱，未能及时有效采取紧急停车措施，整个人被旋转搅拌桨拖入冷粉机内，导致陈*凯被螺旋式搅拌桨绞碾。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.事故单位。肇庆市**新材料有限公司未落实安全生产主体责任，未结合实际制定机械设备等重点岗位、关键环节的安全生产责任制度和安全操作规程[3]；冷粉机是2021年新购入设备，

[1] 《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》5.3 危害控制要求 5.3.2：未明确有害因素及防护措施情况下，任何人不应将手暴露于可能危害手部的作业环境中。

[2] 《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》7.1 一般原则 7.1.4：操作转动机械作业时，禁止使用编织类防护手套。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》 第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

未制定冷粉机操作规程[4]，未向厂家索取冷粉机操作说明、技术说明等说明书，对其安全特性掌握不够，且未对从业人员进行冷粉机等机械安全相关的安全生产教育和培训[5][6]；未在有较大危险因素的冷粉机、高混机、造粒机等机械设备上设置明显的安全警示标志[7][8]；未建立安全风险分级管控制度，未对冷粉机等生产设备及操作人员作业行为进行风险评估并落实降低安全风险的措施[9][10]；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，对作业现场机械设备操作人员存在的不安全行为缺乏有效管理，存在冷粉机清堵作业操作指引缺失，陈*凯佩戴手套伸手进冷粉机旋转螺旋搅拌桨缸内开展清堵作业的事故隐患[11][12][13]；未对陈*凯在内的从业人员开展安全生产教育和培训，未教育和督促从业人员

[4] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.5：生产经营单位应向操作者提供安全与健康相关的操作规程。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[6] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.6：生产经营单位应对所使用生产设备的人员进行必需的安全培训，该培训包括使用生产设备时可能采用的方法，以及在使用时可能影响健康的风险和需要采取的预防措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[8] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 6.20 警示标识：生产设备的警示标识应设置在明显的位置，且容易被感知和理解。

[9] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.1：生产经营单位应根据 GB/T 15706-2012 对生产设备进行风险评估。4.2：根据风险评估结果，应采取 GB/T 15706-2012 第 6 章中给出的合适措施将风险减小至可接受水平。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] 《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》5.3 危害控制要求 5.3.2：未明确有害因素及防护措施情况下，任何人不应将手暴露于可能危害手部的作业环境中。

[13] 《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》7.1 一般原则 7.1.4：操作转动机械作业时，禁止使用编织类防护手套。

落实岗位安全责任、遵守安全操作有关要求[14]，陈*凯对本岗位的安全操作技能不掌握、安全意识不高，存在伸手进旋转机械内部开展清堵作业的不安全行为。

2.地方政府。蛟塘镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不及时，采取措施不够迅速果断，督促监管部门依法履行安全监管工作、压实企业主体责任工作存在不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陈*凯，男，群众，肇庆市新材料有限公司工人。**安全意识淡薄，在冷粉机螺旋式搅拌桨旋转搅拌运行过程中，违规佩戴手套伸手进旋转机械内部作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

肇庆市新材料有限公司。**未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十九条、第三十五条、第四十一条第二款、第四十一条第一款和第二十八条第一款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]的规定进行行政处罚。

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

游*龙，男，群众，肇庆市新材料有限公司主要负责人。**未履行安全生产管理职责，作为公司主要负责人未按相关法律法规要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[16]第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[17]的规定进行行政处罚。

陈*凯，男，群众，肇庆市新材料有限公司生产主管。**作为生产主管，对车间安全生产状况未尽到监督检查职责，对存在的事故隐患缺乏辨识，未及时制止陈*凯伸手进旋转机械内部作业的不安全行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[18]第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一项）：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…

议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[19]的规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成蛟塘镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

五、事故主要教训

（一）安全生产规章制度不健全。肇庆市**新材料有限公司主要负责人履行安全生产工作职责不力，未系统性建立健全安全生产规章制度和操作规程，企业安全生产状况不佳，对存在较大危险因素的机械设备作业未形成有效的安全作业制度和现场管控，岗位安全生产工作缺乏统一性、协调性管理。

（二）隐患排查治理不到位。肇庆市**新材料有限公司未将事故防范工作做实做细，日常安全管理松散，机械设备安全管理缺失，安全生产隐患排查治理工作流于形式，未对车间作业情况进行隐患排查，对车间涉及到的危险区域未设置警示标志，未能及时发现并消除事故隐患。

（三）从业人员安全风险意识淡薄。肇庆市**新材料有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员未掌握安全技能，对岗位危险因素不熟悉，缺乏危险性因素辨识能力，存在

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

经验主义和侥幸心理，冒险、违规作业明显，岗位人员之间未做到相互提醒和监督，未杜绝可能影响自身安全的不安全行为，自身安全防护意识薄弱。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）肇庆市新材料有限公司要切实履行安全生产主体责任。一是**要深刻汲取事故教训，采取安全评价等方式深入分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范整改措施，将整改落实情况进行公示，提高从业人员安全意识和事故防范能力；**二是**要建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，明确安全管理人员，加强作业过程的现场管理，落实各岗位安全生产职责；**三是**要对生产作业各环节进行全面的安全风险隐患辨识，对新购设备，要充分了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，加装自动紧急停车装置，建立相关安全作业制度、设置明显警示标志，明确作业人员，完善岗位安全操作规程，加强安全技术交底，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，建立并完善现有机械设备风险辨识排查制度与台账清单，消除潜在安全隐患，严格落实整改措施。**四是**要建立健

全隐患排查治理制度，组织开展全厂各岗位、各机械设备安全风险隐患大排查，加强各岗位和机械设备、设施及其运行的安全检查，对作业违章违规问题能及时发现、及时纠正，坚决防范违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。

（二）属地政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责。

蛟塘镇人民政府要深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是**要以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传机械设备作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。