肇庆高要广东嘉拓自动化有限公司“5·31”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 9 月 22 日

目 录

一、事故基本情况 4
（一）事故发生单位概况 4
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（二）事故发生经过 5
（三）事故现场情况 5
1.事故地点情况 5
2.涉事机构情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）间接原因分析 11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）因在事故中受伤免予或不予追究行政责任人员 12
（二）对事故有关责任人员的处理建议 13
五、事故主要教训 13
（一）公司安全教育培训不充分 13
（二）公司隐患排查治理不全面 14
（三）吸取同类事故教训不深刻 14
六、事故整改和防范措施 14
（一）提高公司管理层安全意识，防范事故再次发生 14
（二）加强隐患排查治理力度，确保隐患排查不流于形式 15
（三）属地政府加强监督管理，落实属地监管职责 15
（四）各镇（街）、各有关部门要强化安全生产警示教育 15
七、附件 16

肇庆高要广东嘉拓自动化有限公司“5·31”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月31日，我区莲塘镇广东嘉拓自动化有限公司发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人受伤，直接经济损失5.585万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府的相关要求，2024年6月4日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、莲塘镇人民政府有关人员组成的肇庆高要“5·31”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广东嘉拓自动化有限公司“5·31”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章操作造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东嘉拓自动化有限公司。统一社会信用代码:91441283MA56YB39XA,法定代表人:齐某东,登记状态:在营(开业)企业,成立日期:2021年8月11日,注册资本:10000万人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),营业期限:2021年8月11日至无固定期限,住所:肇庆市高要区莲塘镇莲深路50号,经营范围:自动化技术研发、技术服务;软件开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;电气设备修理;工业机器人安装、维修;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

广东嘉拓自动化有限公司成立了广东嘉拓安全生产委员会(以下简称广东嘉拓安委会),广东嘉拓安委会主任为邱某,副主任为韩某彬,管理者代表为郭某东。安委会办公室设在广东嘉拓自动化有限公司环安部,办公室主任由环安部高级经理何某元担任。安委会成员由制造中心、人力资源行政部、安调中心、品质保证部、供应链中心、厂房工程部、技术中心、产品中心、销

售、财务中心以及 IT 的各部门管理层组成。

（二）事故发生经过

2024 年 5 月 31 日晚上 18 时 40 分，晚班班前会结束后，龙某玮以及陈某庆、杨某开始到 C 厂房准备为 171 项目机构安装防护栏。

现场监控显示:

2024 年 5 月 31 日 19 时 11 分 33 秒，龙某玮往位于 C 厂房 1 楼 1F-Z-B-11 立柱附近的楼梯走去。

19 时 11 分 49 秒，龙某玮走上楼梯。

19 时 11 分 58 秒，龙某玮离开监控范围。

19 时 12 分 09 秒，龙某玮从 171 项目机构二层平台跌落至 C 厂房 1 楼 1F-Z-A13 立柱附近。

（三）事故现场情况

1.事故地点情况。广东嘉拓自动化有限公司位于肇庆市高要区莲塘镇莲深路 50 号。事故发生地点位于广东嘉拓自动化有限公司东边C厂房一楼装配部车间内的171项目机构机尾二层平台处。

2.涉事机构情况。171 项目机构为双层高速涂布机，长度在 100m—120m 区间内，由东南朝西北方向放置在 C 厂房一楼装配部车间西边离墙约 2.2m 的位置（机头位于西北端，机尾位于东南端）（详见图 1）。事发部位位于双层高速机机尾的爬坡机构。爬坡机构全称为爬坡机构-1600 辊宽-B 向（正极），放置在双层

高速机首层，由机构底座与传动滚轴组成，机构底座高约 1.58m，传动滚轴长约 1.6m（详见图 2、图 3）。传动滚轴向上与二层平台形成 44° 夹角并延伸至双层高速机二层平台，形成长约 1.72m，宽约 0.4m 的进料口（详见图 4、图 5）；二层平台离地 3.95m，宽约 6.5m；平台南侧及东侧安装了高约 1.22m 的硬性防护栏杆（详见图 6），平台西侧安装钢丝绳和防护网（详见图 7）。

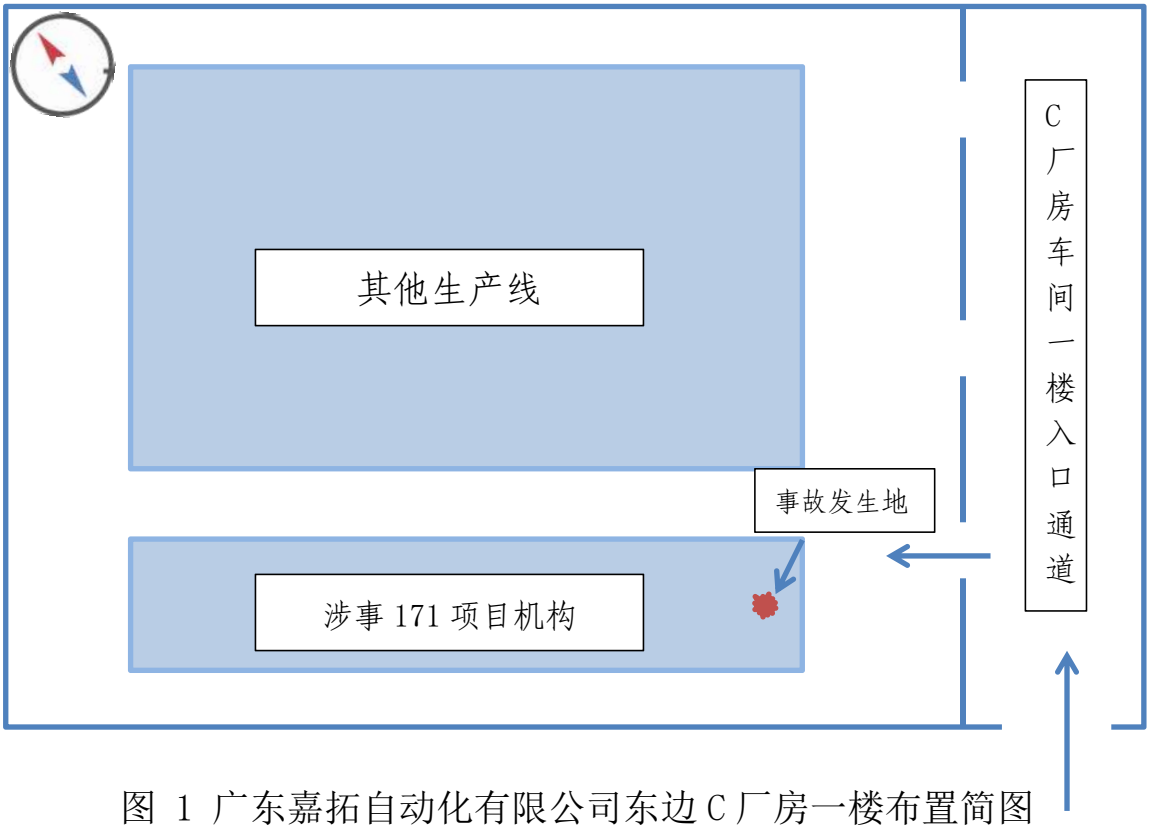


图 1 广东嘉拓自动化有限公司东边 C 厂房一楼布置简图

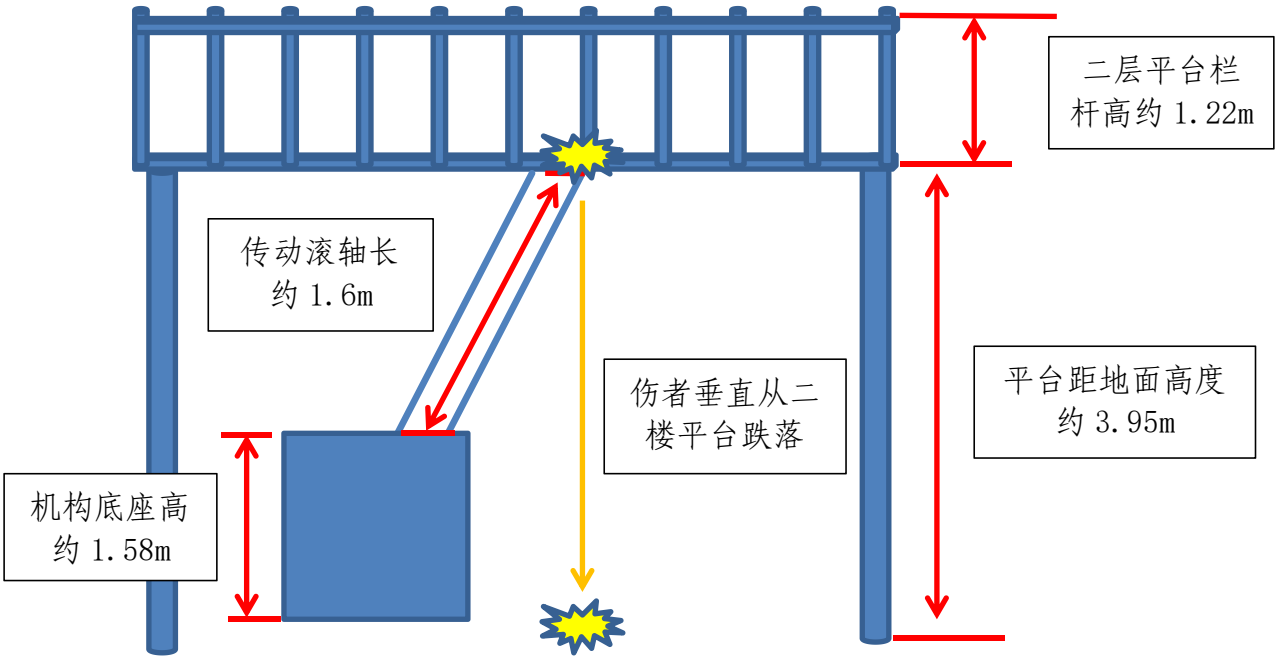


图 2 涉事 171 项目机构机尾侧面布置简图



图 3 涉事 171 项目机构机尾图

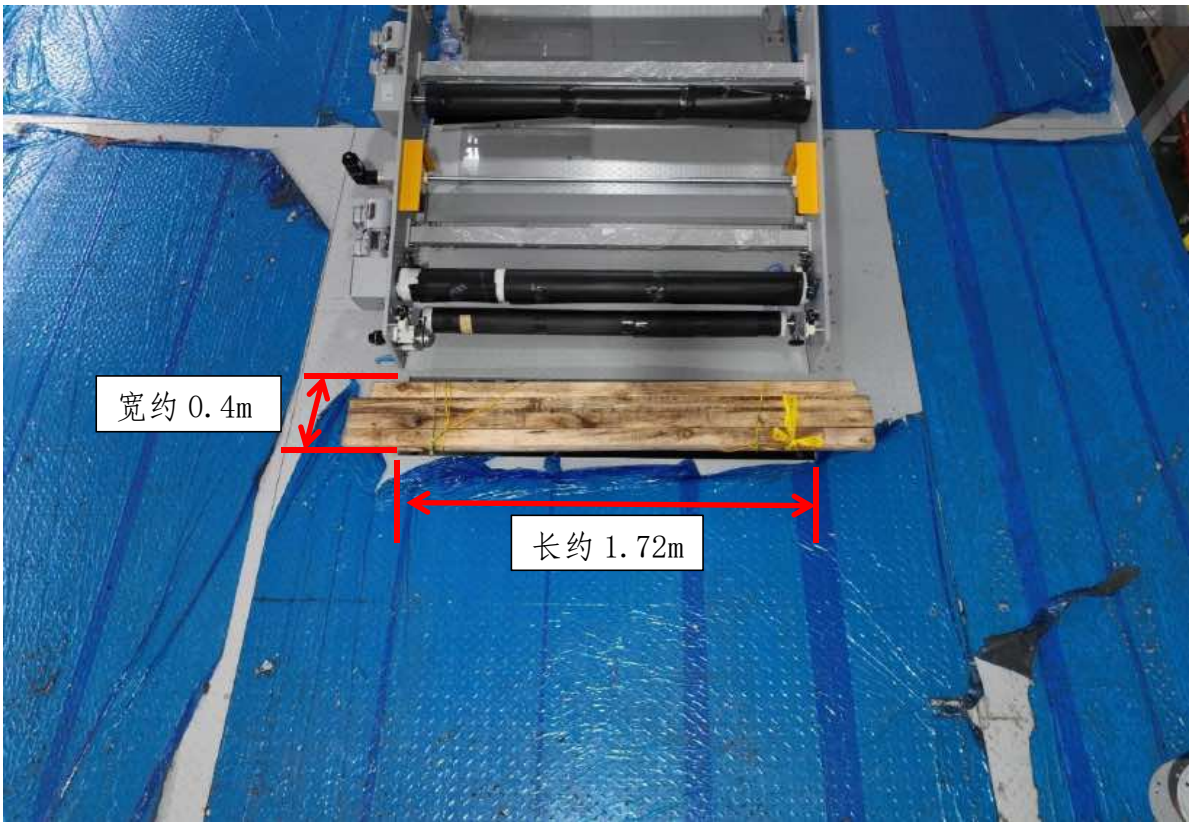


图 4 双层高速机二层平台涉事进料口

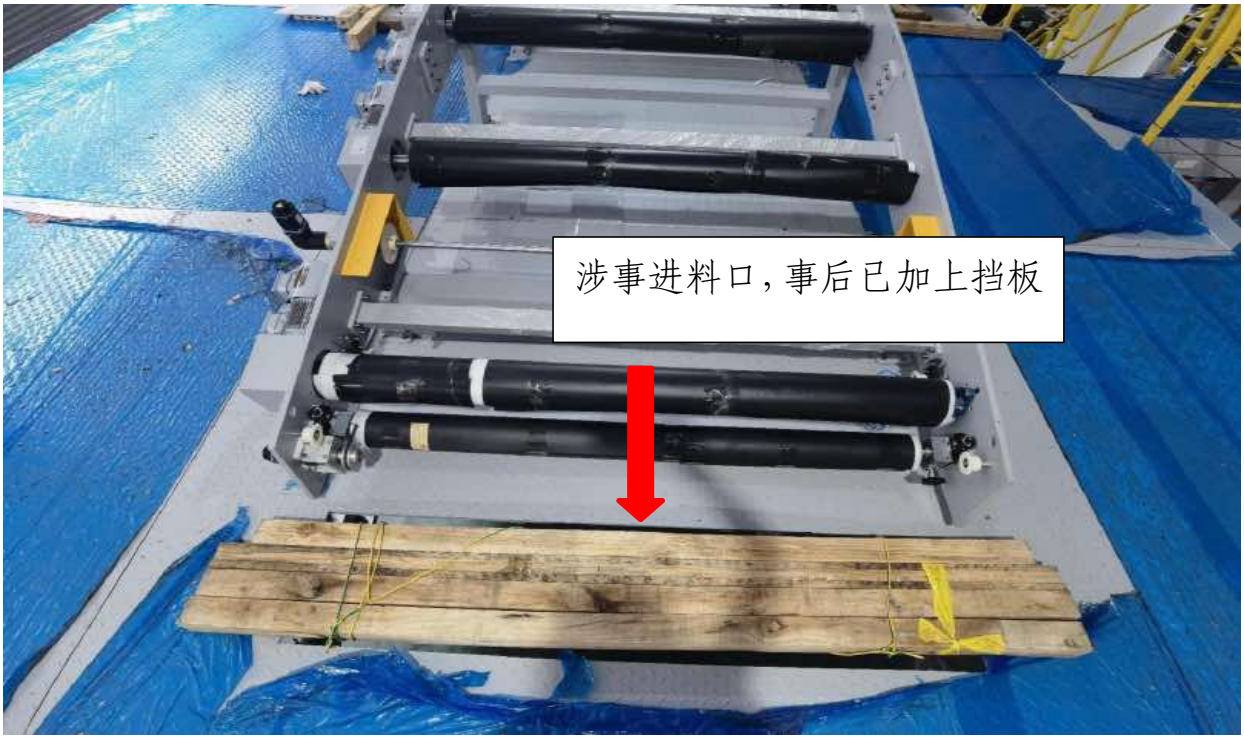


图 5 双层高速机二层平台涉事进料口



图 6 双层高速机二层平台东侧及南侧防护图



图 7 双层高速机二层平台西侧防护图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，龙某玮主要有以下几个部位受伤：1.腰1椎体骨折；2.全身多处皮肤软组织挫伤；3.腰1双侧椎弓骨折；4.胸12、腰2、腰3椎体骨挫伤；5.双肺挫伤。事故造成直接经济损失5.585万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月31日19点31分，史某通拨打120急救电话，肇庆市高要区120急救指挥中心于19点34分调派了高要区人民医院南岸分院救护车前往。

（二）事故现场应急处置情况

19时31分至19时51分期间，公司安排员工对事故现场做好围蔽，周围同事和龙某玮保持沟通，让他保持清醒。

19点51分，120医生到达现场对伤者进行救治。

19时59分20秒，龙某玮由120救护车送往肇庆市第一人民医院医治。

（三）医疗救治和善后情况

2024年5月31日20时42分，救护车将伤者龙某玮送达肇庆市第一人民医院。

2024年6月26日，龙某玮经治疗后，病情好转，予办理出院，转至康复医院进行复健。

2024年8月7日，龙某玮已从康复医院出院。

广东嘉拓自动化有限公司依据《工伤保险条例》《广东省工伤保险条例》执行，目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员发现伤者龙某玮高处坠落后，马上拨打120急救电话，及时组织人员进行应急处置，并及时将龙某玮送往医院救治，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：龙某玮未能取得高空作业证[1]，登高进行防护栏安装工作[2]，在二层行走过程中未留意进料口，失足从进料口踩空跌落地面。


（二）间接原因分析

广东嘉拓自动化有限公司FAT车间主管义某玮，及广东嘉拓自动化有限公司FAT车间班组长李某兴违反公司安全教育规定（详见图8），擅自安排转岗后未经培训的人员从事高处作业，未对作业人员作业工位进行隐患排查，致使作业人员踏空从高处坠落。

---

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[2]《特种作业目录》 3.高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

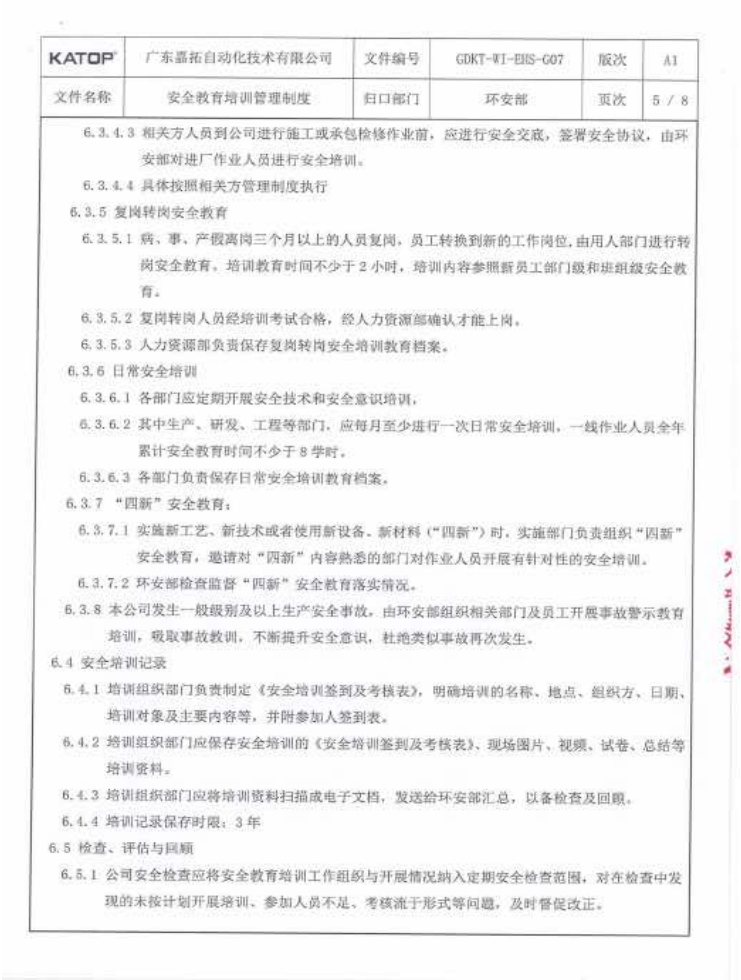

KATOP	广东嘉拓自动化技术有限公司	文件编号	GDKT-WI-EHS-G07	版次	A1
文件名称	安全教育培训管理制度	归口部门	环安部	页次	5 / 8

6.3.4.3 相关方人员到公司进行施工或承包检修作业前，应进行安全交底，签署安全协议，由环安部对进厂作业人员进行安全培训。

6.3.4.4 具体按照相关方管理制度执行

6.3.5 复岗转岗安全教育

6.3.5.1 病、事、产假离岗三个月以上的人员复岗，员工转换到新的工作岗位，由用人部门进行转岗安全教育。培训教育时间不少于2小时，培训内容参照新员工部门级和班组级安全教育。

6.3.5.2 复岗转岗人员经培训考试合格，经人力资源部确认才能上岗。

6.3.5.3 人力资源部负责保存复岗转岗安全培训教育档案。

6.3.6 日常安全培训

6.3.6.1 各部门应定期开展安全技术和安全意识培训。

6.3.6.2 其中生产、研发、工程等部门，应每月至少进行一次日常安全培训，一线作业人员全年累计安全教育时间不少于8学时。

6.3.6.3 各部门负责保存日常安全培训教育档案。

6.3.7 “四新”安全教育：

6.3.7.1 实施新工艺、新技术或者使用新设备。新材料（“四新”）时，实施部门负责组织“四新”安全教育，邀请对“四新”内容熟悉的部门对作业人员开展有针对性的安全培训。

6.3.7.2 环安部检查监督“四新”安全教育落实情况。

6.3.8 本公司发生一般级别及以上生产安全事故，由环安部组织相关部门及员工开展事故警示教育培训，吸取事故教训，不断提升安全意识，杜绝类似事故再次发生。

6.4 安全培训记录

6.4.1 培训组织部门负责制定《安全培训签到及考核表》，明确培训的名称、地点、组织方、日期、培训对象及主要内容等，并附参加人签到表。

6.4.2 培训组织部门应保存安全培训的《安全培训签到及考核表》、现场图片、视频、试卷、总结等培训资料。

6.4.3 培训组织部门应将培训资料扫描成电子文档，发送给环安部汇总，以备检查及回顾。

6.4.4 培训记录保存时限：3年

6.5 检查、评估与回顾

6.5.1 公司安全检查应将安全教育培训工作组织与开展情况纳入定期安全检查范围，对在检查中发现的未按计划开展培训、参加人员不足、考核流于形式等问题，及时督促改正。

图 8 广东嘉拓自动化技术有限公司安全教育培训管理制度

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免予或不予追究行政责任人员

龙某玮，男，群众，广东嘉拓自动化有限公司装配技术员。未获得高处作业资格，违规到距地3.95m高的双层高速机二层平台开展施工作业，作业过程中未采取有效安全措施，对事故负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[3]的规定，建议由广东嘉拓自动化技术有限公司根据有关规定对其给予

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处分。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

义某玮，男，群众，广东嘉拓自动化技术有限公司 FAT 车间主管。未落实本公司安全教育培训管理制度规定，未对转岗后员工进行培训及考试，未及时对事故隐患进行整改，违反了《广东嘉拓自动化技术有限公司安全生产责任制管理制度》[4]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全教育培训管理制度》[5]的规定，建议由广东嘉拓自动化技术有限公司根据有关规定对其给予处分。

李某兴，男，群众，广东嘉拓自动化技术有限公司 FAT 车间班组长。未落实本公司安全教育培训管理制度规定，未对转岗后员工进行培训及考试，未及时对事故隐患进行整改，违反了《广东嘉拓自动化技术有限公司安全生产责任制管理制度》[6]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全教育培训管理制度》[7]的规定，建议由广东嘉拓自动化技术有限公司根据有关规定对其给予处分。

五、事故主要教训

（一）公司安全教育培训不充分

---

[4]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全生产责任制管理制度》“6.2.11.6 组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向公司报告；……6.2.11.8 领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改；”

[5]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全教育培训管理制度》“6.3.5.1 病、事、产假离岗三个月以上的人员复岗，员工转换到新的工作岗位，由用人部门进行转岗安全教育。培训教育时间不少于 2 小时，培训内容参照新员工部门级和班组级安全教育。6.3.5.2 复岗转岗人员经培训考试合格，经人力资源部确认才能上岗。”

[6]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全生产责任制管理制度》“6.2.12.1 认真贯彻执行安全生产规章制度，以身作则，对班组安全负直接责任；……6.2.12.6 组织每周班组安全活动，分析班组安全生产现状，有针对性的采取整改措施；”

[7]《广东嘉拓自动化技术有限公司安全教育培训管理制度》“6.3.5.1 病、事、产假离岗三个月以上的人员复岗，员工转换到新的工作岗位，由用人部门进行转岗安全教育。培训教育时间不少于 2 小时，培训内容参照新员工部门级和班组级安全教育。6.3.5.2 复岗转岗人员经培训考试合格，经人力资源部确认才能上岗。”

公司车间主管以及班组长未能如实依据公司规章以及管理制度对员工进行安全教育培训，缺乏针对性，员工的安全意识淡薄，对高空作业所需要具备的知识和技能不全。

（二）公司隐患排查治理不全面

公司安全管理员以及 FAT 班组长在每天巡查生产车间发现的隐患中未能发现双层高速涂布机二层平台送料口的隐患，未及时对隐患进行整改。

（三）吸取同类事故教训不深刻

尽管区安委办多次通报并强调落实安全工作要求，但广东嘉拓自动化技术有限公司仍有吸取同类事故教训不深刻，对高处作业的安全风险认识不足，防范措施不到位的情况。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）提高公司管理层安全意识，防范事故再次发生

一是广东嘉拓自动化技术有限公司应按照“四不放过”的要求，召开事故专题会议，通报事故情况，举一反三，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，采取整改措施，防范事故再次发生。**二是**公司应重新审视和完善其安全管理制度。确保制度明确、全面，能够覆盖到所有可能的高处作

业场景。同时，要加强对制度的执行力度，确保员工能够严格遵守，对于违规行为要给予严肃处理。**三是**加强对员工的安全教育和培训。对于高空作业等特种作业项目，需加强安全生产知识和管理能力考核以及特种作业人员安全技术培训考核，通过培训，增强员工的安全意识，让他们充分认识到高处作业的风险，并学会正确的安全操作方法和应急处理措施。

（二）加强隐患排查治理力度，确保隐患排查不流于形式

针对本单位存在的高空作业项目，定期组织对高处作业区域进行专项安全检查，及时发现并消除潜在的安全隐患。全面落实隐患排查和监管机制，加强对作业人员的日常检查和监督，对违规操作进行严厉打击，确保作业现场的安全有序。

（三）属地政府加强监督管理，落实属地监管职责

莲塘镇政府应加强组织领导和管理力度，严格落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，加强分析研判、日常巡查和查处整治等工作；做好事故警示教育工作，广泛宣传高处作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。

（四）各镇（街）、各有关部门要强化安全生产警示教育

各镇（街）、各有关部门要把宣传教育作为防范事故的重要举措，充分利用电视、互联网、宣传栏等多种形式宣传事故警示案例、安全隐患问题和危险作业行为等，积极开展安全生产警示教育活动，引导社会各方增强安全防范意识。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告