坪山区龙田街道深圳光达顺科技有限公司“3·7”一般物体打击事故调查报告

坪山区“3·7”事故调查组

2024年4月30日

目　　录

一、 事故基本情况……1
（一） 涉事相关单位与设备情况……1
（二） 安全管理情况……2
（三） 安全监管情况……2
二、 事故经过及应急处置情况……4
（一） 事故经过……4
（二） 现场处置情况……5
（三） 事故应急处置评估……5
三、 事故造成人员伤亡及善后处理情况……5
（一） 事故造成伤亡情况……5
（二） 事故造成直接经济损失……5
四、 司法鉴定情况……6
五、 现场勘查及其他调查情况……6
（一） 现场勘查情况……6
（二） 其他调查情况……8
六、 事故原因分析与性质认定……8
（一） 直接原因……8
（二） 间接原因……8
（三） 性质认定……8
七、 事故责任认定与处理建议……8
（一） 对事故责任单位的责任认定及处理建议……8
（二） 对事故有关个人的责任认定及处理建议……9
（三） 对监管单位和监管人员责任处理建议……9
八、 事故主要教训和防范措施建议……10
（一） 事故主要教训……10
（二） 防范措施建议……10

2024年3月7日7时15分许，坪山区龙田街道龙田社区莹展科技园内发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第（四）项、第十九条、第二十二条的规定，经区政府批准，坪山区成立由区应急管理局、龙田街道办事处、区群团工作部（区总工会）以及坪山公安分局为成员单位的“3·7”事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院相关负责同志参加，同时聘请相关专家组成技术分析小组参与技术调查。

调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调阅资料、问询谈话、调查取证、技术鉴定等方式，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了防范措施和工作建议。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位与设备情况

1.深圳光达顺科技有限公司（以下简称“光达顺公司”）。成立于2012年7月12日，法定代表人陈**，统一社会信用代码91440300050472313 3，注册地址为深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展科技园A1栋101及A2栋1楼、B2b栋1楼、A5栋1楼、A6栋。一般经营项目：电子产品、汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品），塑料制品的研发及销售，金属材料、建筑材料、五金制品、机电机械设备的购销；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉

及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。许可经营项目：五金制造，模具制造，仓储物流，机械制造；医疗器械、医疗设备配件的制造加工与销售。

2.涉事设备基本情况。涉事设备为2500千牛开式固定台压力机，型号为JH21-250，出厂编号为G0035，由广东锻压机床厂有限公司制造。2022年2月18日，光达顺公司与广东锻压机床厂有限公司签订购买该设备的《买卖合同》，设备单价37.3万元，约定质保期为十二个月（自发货之日起计算）。按国家标准GB/T23280规定，广东锻压机床厂有限公司向光达顺公司出具设备《合格证明书》并交付了设备。

（二）安全管理情况

经查，光达顺公司制定了安全生产管理规章制度、安全生产责任制及风险辨识和分级管控制度，成立了安全生产领导小组，编制了机械伤害应急预案及《模具修模管理作业指导书》，配备了3名专职安全员，定期组织新进员工入职培训及复工复产安全培训。

存在问题：未制订模具维修工安全生产岗位制度；生产经营单位生产安全事故应急预案于2020年7月1日备案，有效期三年，已于2023年7月过期且未更新。

（三）安全监管情况

1.区应急管理局。根据《深圳市应急管理系统安全生产分类分级行政执法实施办法》相关要求，将辖区内的生产经营单位划分为重点生产经营单位和一般生产经营单位，区应急管理局负责一般生产经营单位中涉及重点监管项目的执法，包括危险化学品使用、涉爆粉尘、有限空间、电镀、机械等企业安全生产检查和执法，其中光达顺公司不属于重点企业，为一般生产经营单位，未纳入区应急管理局监督检查计划，按照上述《实施办法》规定，由龙田街道办事处负责每三年开展一次安全生产行政执法，区应急管理局对街道进行指导。

经调查，暂未发现区应急管理局及相关监管人员履职不到位的情况。

2.龙田街道办事处。龙田街道办事处以“日常巡查+专项整治”为抓手，开展“计划内”和“双随机”及重点领域执法检查，全面加强对辖区工贸企业的安全监管。

（1）监督执法情况。光达顺公司为一般生产经营单位，由龙田街道办事处负责每三年开展一次安全生产行政执法。2021年2月25日对该企业开展执法检查，发现并整改隐患9处。2024年，该企业已列入街道双随机执法计划。

（2）巡查检查情况。龙田街道办事处按照“红、橙、黄、蓝”企业分类分级标准，光达顺公司属于黄色监管级别企业，2023年未纳入执法检查计划，由街道办事处每半年组织1次对该企业开展安全巡查。2023年以来，龙田街道应急办巡查人员郑**、

赖**及杨**共对光达顺公司组织开展了4次安全巡查，分别为：2023年1月10日、2023年5月9日、2023年11月15日及2024年2月2日，主要巡查A1、A2、A5和A6车间及设备安全隐患问题，检查发现58处现场安全隐患问题并下发整改通知书，经复查隐患已整改闭环。

经查看巡查清单，龙田街道应急办巡查人员郑**、赖**及杨**在检查企业落实主体责任工作中，重现场隐患排查，轻制度管理核查。在上述的四次巡查中均未核查企业制度建设和安全管理情况，同时未发现该企业应急预案已于2023年7月1日过期未更新和未制订模具维修工安全生产风险岗位职责等问题。龙田街道应急办检查工作不全面不到位，对网格巡查人员的监督、指导、培训工作不到位。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024年3月6日16时40分，公司冲压部因A5车间13号冲压机A20-472模具出现“切刀口毛边，冲孔毛刺”问题，其后冲压部向维修部提交了维修单，维修部指派白班维修人员唐**进行模具维修但未完成，后交给晚班维修人员沈**继续维修，2024年3月7日3时40分维修调试完成。2024年3月7日4时40分，冲压部晚班员工蒋**在冲压作业时，又发现模具存在无法脱料问题就上报给维修部，沈**再次维修但脱料问题仍无法解决，于7时10分沈**向带班组长王登彦（死者）进行了汇报。

2024 年 3 月 7 日 7 时 13 分，王登彦接报后到达涉事设备现场进行维修，7 时 17 分，王登彦维修完毕后将限位柱遗落在操作台上，并开始对设备进行运行调试，在调试过程中限位柱受挤压后突然飞出，王登彦被击中胸部倒地，现场人员立即前往查看并拨打 120 急救电话。7 时 32 分，120 急救人员到达现场进行抢救，经抢救无效死亡。

（二）现场处置情况

接到事故报告后，区应急管理局、龙田街道办事处和坪山公安分局相关人员立即赶赴现场处置。区应急管理局组织召开事故现场会并对事故展开初步调查；龙田街道办事处牵头成立善后工作专班，协调赔偿工作事宜。各单位各司其职，密切协作，事态迅速得到控制，未发生次生伤害。

（三）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故造成人员伤亡及善后处理情况

（一）事故造成伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者：王登彦，男，49 岁，四川南部人，居民身份证号码：5129221975********，系光达顺公司模具技师。

（二）事故造成直接经济损失

事故共造成直接经济损失177万元人民币(含一次性工亡补助金、供养直系亲属抚恤金、意外伤害保险赔偿金、丧葬补助金、交通费等有关全部费用)。

四、司法鉴定情况

2024年3月26日，坪山公安分局龙田派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定王登彦死亡原因。2024年4月7日，广东中一司法鉴定中心出具鉴定意见书。鉴定意见：被鉴定人王登彦系左胸部受类圆形筒状钝性物体外力作用(如撞击)引起心脏破裂、心包填塞致急性心功能衰竭死亡。

五、现场勘查及其他调查情况

2024年3月16日，区应急管理局受调查组的委托聘请了3名专家组成技术分析小组，对“3·7”事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料、技术鉴定和专家分析论证，技术分析小组于2024年3月29日向事故调查组提交了事故技术分析报告，基本情况如下：

（一）现场勘查情况

1.涉事限位柱（致害物）为一空心圆柱型钢柱（非压力机本身部件）。规格为900*50mm，质量为1.15kg，边缘部分稍有卷曲。其作用是限制压力机模具的活动范围，从而起到保护模具的作用。限位柱现状详见图1。



图 1　涉事限位柱现状图

2. 涉事设备为 13#压力机，位于冲压车间中部。该压力机上行分离与模座最大间距 390mm，下行合模与模座最小间距 140mm。在压力机靠操作侧模座平台及上模合模面均有对应的涉事限位柱受压痕迹。其中模座平台限位柱受压痕迹呈不规则圆形，直径 50mm，最外侧距模座边缘距离 50mm。上模合模面对应有同样受压痕迹，呈半圆形，半径为 25mm。相关痕迹见图 2。

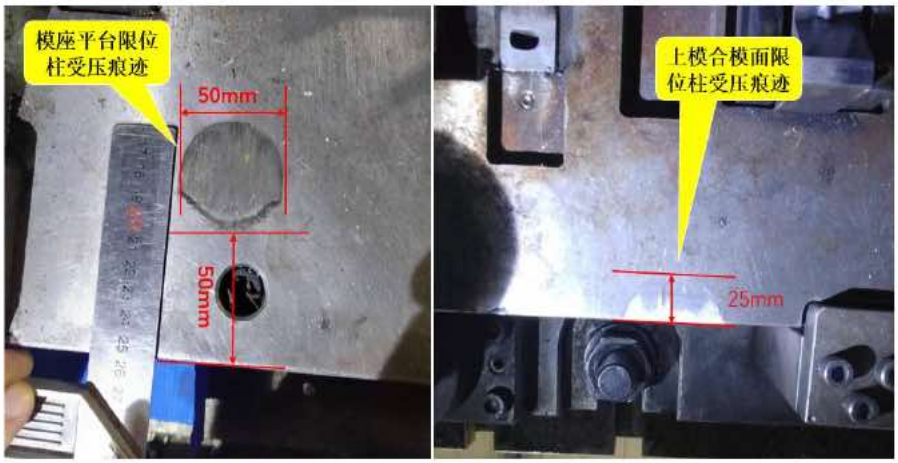


图 2　涉事限位柱受压痕迹

（二）其他调查情况

王登彦将限位柱遗落在冲床台面，未按照《模具修模管理作业指导书》要求先清理冲床台面工具就启动调试，违章作业。

综上分析，王登彦违章作业，未及时清理遗落在模具合模受力区域限位柱就启用设备进行调试，结果在合模过程中，限位柱受到自上而下的压力后从合模区正面飞出，并击中王登彦左胸。

六、事故原因分析与性质认定

（一）直接原因

王登彦安全意识淡薄，违章作业，未掌握本岗位所需的安全生产知识，未严格按照《模具修模管理作业指导书》第 5.3.1 条[1]的要求进行维修作业，致使限位柱遗落在操作平台上的限位柱未被清理，导致调试过程中限位柱受挤压飞出。

（二）间接原因

光达顺公司主体责任未全面落实，安全生产岗位职责不健全不清晰，安全培训工作不到位。

（三）性质认定

经调查认定，“3·7”物体打击死亡事故为一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定与处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

深圳光达顺科技有限公司。企业主体责任未全面落实。安全

[1] 《模具修模管理作业指导书》第 5.3.1 条：修模人员维修完成后一定清理冲床台面所有工具以及辅助类工具，检查模具内是否存有修模遗留物品及工具并一定收拾干净，检查所有镶块是否松动，所有螺丝是否紧固。

教育培训工作不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未督促从业人员王登彦按照操作规程即《模具修模管理作业指导书》第5.3.1条的要求进行维修作业；该单位行为对事故的发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定予以处理。

（二）对事故有关个人的责任认定及处理建议

1.王登彦。王登彦安全意识淡薄，未掌握有关的安全生产规章制度和安全操作规程且违章作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

2.陈。作为深圳光达顺科技有限公司法定代表人和主要负责人，安全生产管理职责未全面履行，未落实全员安全生产责任制；未督促、检查该公司的生产安全也未采取措施去防范和消除从业人员违章作业的隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定予以处理。

（三）监管单位和监管人员责任处理建议

1.龙田街道应急办。鉴于应急办安全巡查工作中存在重现场轻制度落实，未能对企业开展全面排查等问题，对巡查人员的监督、培训和指导工作不到位，建议责令龙田街道应急办向龙田街道办事处作出书面检查。

2.网格巡查人员。鉴于网格巡查人员郑**、赖**及杨**三人多次巡查中均未核查企业制度建设和安全管理情况，同时未发现该企业应急预案已于2023年7月1日过期未更新和未制订模具维修工安全生产风险岗位职责等问题，安全巡查工作不到位，建议责令龙田街道应急办按照相关规定对上述三人作出处理，处理结果报区安委办。

八、事故主要教训和防范措施建议

（一）事故主要教训

通过调查发现以下问题：一是企业落实安全生产主体责任不到位，建立健全并落实全员安全生产责任制不到位，未督促从业人员严格执行本单位的规章制度，未及时发现并消除事故隐患；二是企业安全管理培训不到位，作业人员安全意识淡薄，存在违规操作行为。

（二）防范措施建议

1.光达顺公司要认真总结，深刻吸取此次事故的教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，制定各部门各岗位安全生产责任制，加大对从业人员的安全生产教育培训力度，保质保量完成对从业人员的入职培训及日常安全培训，提高作业人员的安全防范意识，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章作业；深入排查、切实找准本单位存在的安全隐患，并采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.行业主管部门及属地街道办要对辖区“两班倒”企业进行排查，深入开展本辖区本行业领域的安全隐患专项排查整治，严查违章作业行为，督促企业全面开展安全生产隐患排查整治行动，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设，全面落实行业监管责任及属地监管责任。要加强对网格员的培训及业务指导，避免出现巡查重现场轻制度的问题，全面加强巡查检查力度。

坪山区“3·7”事故调查组

2024年4月30日