阳东东平永雄门窗加工厂“10·9”一般触电事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年1月30日

目 录

一、事故基本情况 2-

（一）涉事单位及有关人员基本情况 2-

（二）项目基本情况 ..... -3-

（三）其他情况 3-

二、事故发生经过及应急处置情况 3-

（一）事故发生经过 3-

（二）事故应急救援处置情况 4-

（三）事故善后处理情况 4-

（四）应急处置评估 ..... -5-

（五）人员伤亡及经济损失情况 5-

三、 事故现场勘验情况 5-

四、事故原因..... 8-

五、 事故责任认定及处理建议 9-

（一）建议不予追究责任人员.....9-

（二）建议给予行政处罚的人员.....9-

六、 事故防范和整改措施建议……10-

七、事故调查组成员意见及签名表……12-

阳东东平永雄门窗加工厂“10·9”一般触电事故调查报告

2023年10月9日17时30分许，阳江市阳东区东平镇永雄门窗加工厂在位于阳江市阳东区东平镇晒布围开发区7-A1之一A房屋安装不锈钢防盗网时发生一起工人触电事故(以下简称东平“10·9”触电事故),造成1人死亡、1人轻伤。

事故发生后，阳东区委、区政府立即指派区应急局、区住建局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东平镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展零星作业隐患排查治理工作，防止类似事故再次发生。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，2023年10月10日，阳东区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区住建局、区人社局、区总工会、区检察院和东平镇政府派员组成的东平“10·9”触电事故调查组(以下简称事故调查组),对事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，

调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人 员伤亡、经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经事故调查组认定，东平“10·9”触电事故是一起因工人

违规作业违章指挥造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市阳东区东平镇永雄门窗加工厂(以下简称永雄加工厂)。取得阳江市市场监督管理局阳东分局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码 92441723L8203****H; 企业类型：个体工商户；经营者：张某红；注册日期：2009 年 6 月 5 日，组成形式： 个人经营，除经营者外，还聘用 2 名员工；经营场所：阳江市阳 东区东平镇白沙头大道 181 号；经营范围：不锈钢加工；水电安

装、室内装饰装修；零售：成品门、铝材、五金交电。

2.张某红，男，53 岁，汉族，阳江市阳东区东平镇人，永雄加工厂经营者、实际控制人。

3.李某箭(事故死者),男，53 岁，汉族，阳江市阳东区大八镇人，永雄加工厂员工。

4.张某龄，男，26 岁，汉族，阳江市阳东区东平镇人，永雄加工厂员工，永雄加工厂经营者张某红的儿子。

5.黄某琴：女，38 岁，汉族，阳江市阳东区东平镇人，阳东区东平镇晒布围开发区 7-A1 之 一 A 房屋(以下简称“黄某琴房屋”)屋主。

6.黄某平(事故伤者),男，64岁，汉族，阳江市阳东区东平镇人，黄某琴的父亲，由黄某琴安排对房屋建设期间进行管理。

(二)项目基本情况

张某红承接黄某琴房屋的门窗、防盗网工程，双方约定由张 某红包工包料，总费用约 5 万元。2023 年 10 月 9 日，张某红、

张某龄与李某箭一起到黄某琴房屋安装门窗和不锈钢防盗网。

(三)其他情况

事故当天 2023 年 10 月 9 日的天气情况：小雨，温度 20℃— 22℃,东北到东风 4-6 级。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2023 年 10 月 9 日 9 时 30 分左右，张某红、张某龄和李 某箭按照工作安排到黄某琴房屋安装门窗及不锈钢防盗网，三层 房屋共有 16 个门窗防盗网需要安装，前 15 个防盗网都由张某龄 在一楼用绳索将防盗网捆绑好，然后由李某箭在窗边往上拉吊到

指定位置再使用膨胀螺丝固定，并进行焊接安装。

17 时 15 分许，开始安装二楼阳台防盗网，因该防盗网体积较大和重量较重(约 35 公斤),李某箭便安排黄国平到二楼帮 忙拉绳，黄某平在二楼阳台右侧，即靠近蝶艺窗帘店一侧，李某 箭位于二楼阳台左边，李某箭在二楼将绳索两端绕过阳台前的电 线向外

抛下，张某龄在一楼将绳索捆绑在防盗网后，黄某平和李某箭合力使用绳索将防盗网往上拉，张某龄帮忙托举并在防盗网离地约1米左右上来二楼阳台帮忙。

张某龄上到二楼后，看见李某箭和黄某平两人的身体靠着二

楼阳台的防护栏，两人一手拿着绳索，　一手抓住和阳台护栏平齐　的防盗网顶端。张某龄来到李某箭身后准备帮忙拉绳索，身体触　碰了李某箭后感到全身麻痹，意识到两人触电，随即将李某箭拖　拽出来，此时李某箭松开了手上的绳索，防盗网随即滑落至地面，　张某龄见状也把黄某平拽离了触电区域。此时，李某箭全身瘫软已没有意识，黄某平精神不佳平躺在阳台上。

(二)事故应急救援处置情况

事故发生后，张某龄、张某红等人第一时间对李某箭进行了　按压人中、心肺复苏等急救措施，并拨打了 120 急救电话和 110　报警电话，期间黄某平慢慢意识清醒过来。事发约 15 分钟，东平镇卫生院救护车赶到现场，医生对李某箭进行了检查并采取急救措施，十几分钟后，医生宣告李某箭抢救无效死亡。事后伤者黄某平到医院检查身体已无大碍。

接报后，区应急局、区住建局、东平镇政府等相关单位启动　事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并

在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

(三)事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和东平镇委、镇政府以及区　应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后　工

作。2023 年 10 月 12 日，死者家属与张某红、黄某琴在区有关职能部门及东平镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，三方协商一致，由张某红赔偿人民币 90 万元、黄某琴赔偿 3.5

万元，合计 93.5 万元已转到死者家属指定账户。2023 年 10 月

21 日，李某箭遗体在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。

(四)应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响 应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出 现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失 职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应

急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

(五)人员伤亡及经济损失情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721-1986)，核定事故直接经济损失为 93.5 万元。

三、事故现场勘验情况

事故现场位于阳江市阳东区东平镇晒布围大道 7-A1 之 一 A 房屋。屋主黄某琴，该房屋于 2023 年新建，占地面积 120 平方米，共 3 层。2023 年 2 月初在东平镇政府建设办办理报建，并 于同年 4 月初开始动工建设，至 10 月 9 日，已完成装修并进行 门窗和防盗网安装。房屋面向晒布围大道临街门面，其中紧靠隔 壁蝶芝窗帘商铺的临街门面二楼有一个长达 4.8 米、宽 1.3 米敞 开式阳台，阳台安装不锈钢围栏高 1 米、长 4.9 米，围栏离

地　5.2 米。围栏前面敷设低压公用三相四线电线，电线电压为　220/380 伏，电线距离围栏最近距离 0.31 米，最远距离 0.55 米，

中段距离 0.4 米，距离围栏 0.31 米处的三条火线以及一条零线

均有绝缘自粘带缠绕，红色火线绝缘胶布约有 1 厘米长割破并露 出白色线芯的情形(见图 2),经现场对割破电线进行漏电检测 为带电状态(见图 3),电压为 220 伏。楼下地面有 一 张在事故 发生时掉落的罩口朝上的不锈钢防盗网，该防盗网长 4.9 米，宽 2 米，高 0.3 米，左右两侧捆绑着 30 米左右吊装用的尼龙绳索， 靠近蝶艺窗帘商铺一处焊接有三枚拉爆丝固定片，其中靠近顶部 遮雨板 0.2 米处固定片圆孔外侧有金属尖角，触摸感觉锋利，周围有白色粉末物体(见图 4)。



图 1 事故现场



图 2 火线绝缘带破损图



图 3 破损火线带电状态



图 4 防盗网固定片

四、事故原因

事故直接原因是：

1.李某箭违章作业。李某箭在雨天吊装防盗网时，未研判吊 装作业范围存在带电线路的安全风险，违规靠压电线吊装作业。

2.李某箭违章指挥。李某箭指挥未经安全培训且无吊装工作 经验的黄某平帮忙将防盗网拖吊到带电线路位置时，未意识到防 盗网固定片存在刮破电线的风险。

3.黄某平操作不当。黄某平在拖吊防盗网时 ，由于防盗网固定片卡在电线上仍然连续拉扯，造成防盗网固定片锋利尖角磨穿电线原接口的绝缘胶布，导致触电。

经事故调查组分析，在触电时，李某箭左手握着防盗网，右 手牵绳，电流从左手流入经过心脏后流入大地形成回路，导致李

某箭触电死亡；而黄某平左手牵绳，右手拖吊防盗网，电流从右手流入经过身体后流入大地形成回路，故黄某平仅轻微受伤。

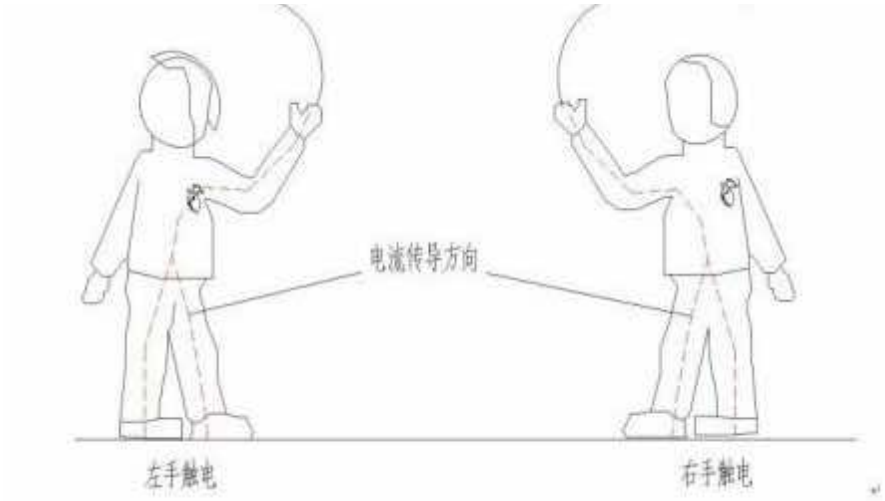


图 3 左手、右手经人体电流示意图

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.李某箭安全意识淡薄，违规靠压电线吊装防盗网，违章指挥未经安全培训且无吊装工作经验的黄某平帮忙吊装防盗网，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.黄某平在吊装防盗网时操作不当，造成防盗网固定片锋利尖角磨穿电线原接口包扎的胶布引起触电，对事故发生负有责任。鉴于其是无偿帮助且在事故中受伤，建议不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

张某红，永雄加工厂的经营者、实际控制人，未依法履行安

全生产职责，未组织制定吊装作业安全操作规程；未对作业人员 进行安全教育培训和技术交底，未能保证作业人员具备必要的安 全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；未组织建立并落实安 全风险分级管控和隐患排查治理机制，未检查本单位安全生产工 作，未及时发现并消除吊装作业范围存在带电线路的风险隐患， 其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二) 项、第(三)项和第(五)项'的规定，对事故发生负有责任。 建议阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五[2]之规定给予行政处罚。

六、 事故防范和整改措施建议

(一)严格落实企业安全生产主体责任。永雄加工厂等同类 生产经营单位要深刻汲取事故经验教训，举一反三，坚持“安全 第一，预防为主”,强化安全生产主体责任落实。要结合实际对 从业人员进行安全教育培训和技术交底，保证从业人员掌握本岗 位安全操作技能，教育督促从业人员正确佩戴、使用劳动防护用 品，切实做好安全防护措施。要在作业前对作业环境进行风险评 估并制定相应的管控措施，严禁违章作业、违章指挥的行为，确保安全生产。

(二)组织开展零星作业隐患排查治理。阳东区各有关部门、

1《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训

计划；(五)组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2《中华人民共和国安全生产法》九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导 致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年收入百分之 四十的罚款。

各镇要深刻吸取事故教训，举一反三，坚持问题导向，突出抓好 重点领域隐患排查治理，加强零星作业巡查和安全专项整治，切 实压实各行业安全监管责任、属地责任和生产经营主体责任，以
高水平安全保障高质量发展。

(三)强化事故警示宣传教育。阳东区各有关部门、各镇要 加大事故警示宣传教育力度，结合行业分布、受众群体获知渠道、 生产建设分布等情况，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分 利用微信群、广播、标语、宣传册等方式，把身边典型事故血的 教训和相关安全防范知识进企业、进社区、进家庭，不断提升全 民的安全生产意识和事故防范能力，营造安全生产良好氛围，发
挥事故的警示教育作用。