# 佛山市南方新联物流装备制造有限公司
# “5·27”一般物体打击事故调查报告

三水区“5·27”事故调查组

2025 年 7 月

# 目　录

一、基本概况.....- 1 -
（一）事故发生单位情况.....- 1 -
（二）涉事起重机情况.....- 2 -
（三）事故发生地点.....- 2 -
二、事故发生经过和善后处理情况.....- 2 -
(一) 事故发生经过.....- 2 -
(二) 事故救援情况.....- 3 -
（三）应急处置情况.....- 3 -
（四）善后处理情况.....- 3 -
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....- 3 -
四、事故调查情况.....- 4 -
（一）事故现场勘查情况.....- 4 -
（二）对事故企业的调查情况.....- 5 -
五、事故发生的原因及性质.....- 6 -
（一）直接原因.....- 6 -
（二）间接原因.....- 6 -
（三）事故性质.....- 6 -
六、事故责任认定及处理建议.....- 6 -
（一）事故责任认定.....- 6 -
（二）处理建议.....- 7 -
七、事故防范及整改措施.....- 8 -
（一）约谈相关企业，督促落实整改措施.....- 8 -
（三）深刻吸取事故教训，做好“三个必须”工作.....- 9 -

2025 年 5 月 27 日，位于三水区乐平镇的佛山市南方新联物流装备制造有限公司发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58 号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区市场监管局、区公安分局、区人力资源社保局、区总工会、乐平镇政府等单位相关人员,组成佛山市南方新联物流装备制造有限公司“5·27”事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、基本概况

### （一）事故发生单位情况

佛山市南方新联物流装备制造有限公司（简称南方新联公司），统一社会信用代码：9144060****，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2015 年 9 月 15 日，法定代表人：连*宏，注册资本：1000 万元，住所：佛山市三水区乐平镇****。经营范围：生产、加工、销售、租赁：标准集装箱、特种集装箱、房屋集装箱、物流箱、移动模块智能房屋及配件、空港物流装备及配件、钢结构件、模块智能卫浴及配件、金属加工件、装饰材料；移动模块智能房屋、集装箱、空港物流装备、钢结构件、模块智能卫浴、金属加工件、装饰材料的技术研发、技术转让、技术服务；经营和

代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司员工约 80 人，公司主要生产工艺：钢材开料、焊接、打磨、喷漆等。

（二）涉事起重机情况

涉事起重机为安装在南方新联公司开料车间的两台电动单梁起重机。

起重机 1 情况：主梁标牌显示额定起重量 2.8t，电动葫芦铭牌标注制造单位为河南省重起机器有限公司，型号：CD1，起重量：2.8t、产品编号 19120220；减速箱端部位置表面贴有 2800kg 标志，撕开表面标志，发现另有一原装标志显示 5000kg，吊钩标志为 5t，钢丝绳完好，未安装起重量限制器。

起重机 2 情况：主梁标牌显示额定起重量 2.8t，电动葫芦铭牌标注制造单位为凯澄起重机械有限公司，型号：CDK，起重量 2.8t，产品编号：1708D040129；电动葫芦钢丝绳绳端安装有起重量限制器，钢丝绳断丝严重，吊钩标志为 2.5（经比对确认为 5t 吊钩）。

（三）事故发生地点

事故发生地点位于乐平镇****南方新联公司开料车间靠近东北门处。

## 二、事故发生经过和善后处理情况

(一) 事故发生经过

2025 年 5 月 27 日下午 14 时 43 分许，南方新联公司冲压工颜*、雷*豪两人在开料车间进行方管吊装作业。14 时

46分，颜*、雷*豪各操作一台起重机联合对两捆方管进行吊装。方管两端分别用一根吊装带固定后挂在起重机吊钩上。14时48分，方管吊运至预定位置正上方，并下降至离地面约2米高后，颜*指挥暂停操作。随后颜*行走到方管下方欲整理地面的木块，此时东北方向的吊装带断裂，导致吊装的两捆方管跌落，砸中颜*。

(二)事故救援情况

事故发生后，雷*豪立即向工友呼救，附近的工友把压在颜*身上的方管吊起，将颜*救出。闻讯赶来的公司管理人员立即拨打了120、110报警电话。约15分钟后，120急救人员赶到现场，并将颜*送往乐平人民医院抢救，颜*因伤势过重经抢救无效死亡。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门开展事故调查和善后处理等工作。乐平镇应急管理办公室执法人员接报后对事故现场进行了检查，责令公司暂时停产停业，立即排除安全隐患，并配合开展事故调查。

（四）善后处理情况

5月28日，南方新联公司与死者家属达成事故赔偿协议，本次事故未造成不良社会影响。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失


“5·27”事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约

123.8 万元。

## 四、事故调查情况

### （一）事故现场勘查情况

事故地点为佛山市南方新联物流装备制造有限公司（地址：佛山市三水区乐平镇****开料车间东北门处，车间东南面堆放有方管原材料，堆放高度最高 3.2 米，开料车间过道墙面张贴有起重机安全操作规程。事故现场遗落断裂的吊装带一根，断裂后长度分别为 2 米和 3 米，吊装带宽度 10 厘米，断裂的吊装带上标示已缺失，现场遗落的同类型的吊装带上存在安全标示，标示上最大吊装重量为 5 吨。方管堆放附近现场地面有安全帽及血迹。涉事故的方管规格长 880 厘米×宽 15 厘米×高 10 厘米，方管厚度 0.8 厘米，每 20 支方管为一捆，每捆重量 5113 千克。事故时吊运的两捆方管共 40 支总重约 10.2 吨。方管上方有两台起重机。事故现场图片如下。

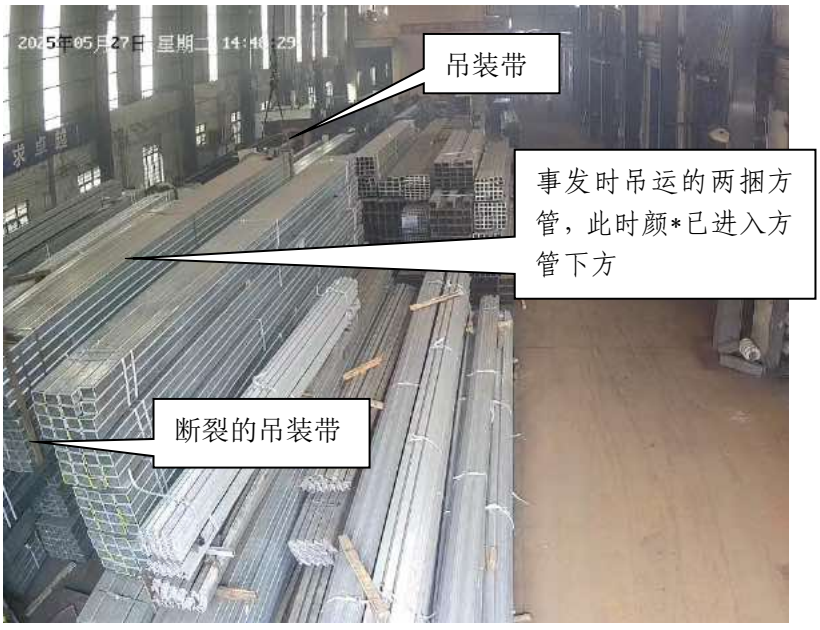


（图1：事发时车间监控视频截图）

（二）对事故企业的调查情况

事故调查组成立后，依法对南方新联公司等相关主体开展事故调查，经现场勘察、查阅档案资料、监控视频和对相关人员进行调查询问，并综合区市场监管局提供的技术分析报告，调查情况如下:

1.南方新联公司存在安全管理问题：一是对员工安全生产教育培训不到位。没有针对吊装岗位的危险因素，对颜*、雷*豪开展起重机安全操作规程教育培训。二是事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。公司未定期对吊装带进行检查及更换，涉事的吊装带已破损、标签已缺失，已不符合继续使用条件。在吊运作业时吊运物超吊装带及起重机额定起重重量。

2.南方新联公司起重机使用问题：该公司涉事故两台起重机设计文件、合格证及数据表等相关技术资料均已缺失，无法通过出厂资料确定起重机设计的额定起重量。经广东省特种设备检测研究院佛山检测院鉴定，涉事两台起重机判断额定起重量为2.8t，未达到《特种设备目录》对纳入特种设备监管范围起重机的具体参数要求。2025年6月30日区市场监督管理局对该单位进行检查，发现涉事的两台起重机已由企业自行拆除。

3.南方新联公司其他问题：1.南方新联公司事故发生地厂房所在宗地权利人为郑*坚，宗地面积8530.90平米，用途为工业用地。宗地红线内的建(构)筑物均未办理规划报建手续。2.南方新联公司建设项目的职业病防护设施未按照规

定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价，未按照规定组织职业健康检查。

**五、事故发生的原因及性质**

事故调查组经调查询问、现场勘察，结合视频监控，认定此次事故的原因及事故性质如下:

（一）直接原因

颜*安全生产意识淡薄，违规进入吊起物料下方，吊装带断裂后方管掉落打击到颜*造成事故。

（二）间接原因

南方新联公司未落实安全生产主体责任，对颜*安全生产教育培训不到位，对事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市南方新联物流装备制造有限公司“5·27”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

**六、事故责任认定及处理建议**

（一）事故责任认定

1.颜*安全生产意识淡薄，违规进入吊起物料下方，对事故的发生负有直接责任。

2.南方新联公司未落实安全生产主体责任，对员工安全生产教育培训不到位，没有针对吊装岗位的危险因素，对颜*、雷*豪开展起重机安全操作规程教育培训，事故隐患排查

治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定，对事故的发生负有责任。

3.连*宏作为南方新联公司法定代表人、安全生产主要负责人，履行主要负责人职责不到位，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1.颜*作为事故直接责任人，因其在事故中死亡，免于追究责任。

2.南方新联公司作为事故责任单位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定，对该公司作出行政处理。

3.连*宏作为责任人，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，对其作出行政处理。

---

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.建议区卫生健康局对南方新联公司建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价，未按照规定组织职业健康检查的行为进行处理。

5.建议区自然资源分局、区城管执法局督促指导乐平镇政府依法对郑*坚未办理规划报建的建(构)筑物进行处理。

## 七、事故防范及整改措施

此次事故暴露出企业安全生产主体责任未有效落实，属地政府、区相关部门及辖区内各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

### （一）约谈相关企业，督促落实整改措施

针对事故企业存在安全生产教育培训不到位、隐患排查治理不到位等问题，乐平镇政府要及时约谈南方新联公司，督促企业加强安全生产管理，落实好隐患排查治理，严防类似事故再次发生。同时要落实属地监管责任，组织开展辖区企业安全生产领域的风险研判，督促辖区企业落实吊装作业等高风险作业的现场安全管理，加强执法检查，有效遏制此类事故的发生。

### （二）强化起重机械管理，防止失管漏管

区市场监督管理局要对辖区内起重量标注 3 吨以下的起

重机和无起重量标识的起重机进行专项排查，进一步减少起重机械因“大吨小标”、缺乏维护保养和日常管理造成的安全隐患，预防事故发生。

（三）深刻吸取事故教训，做好“三个必须”工作

乐平镇政府要督促事故企业严格落实《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》文件精神，督促事故单位按要求开展“三个必须”工作，并做好工作情况的收集。