顺德乐从“10·17”一般物体打击事故调查报告

乐从镇“10·17”生产安全事故调查组

2024年12月

目 录

一、事故基本情况·····1

（一）事故相关单位情况·····1

（二）事故相关人员情况·····2

（三）事故发生经过·····2

（四）事故现场情况·····3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况·····4

（六）其他情况·····4

二、事故应急处置及评估情况·····4

（一）事故信息接报及响应情况·····4

（二）事故现场应急处置情况·····5

（三）医疗和善后情况·····5

（四）事故应急处置评估·····5

三、事故发生原因分析·····5

（一）勘查情况和调查分析·····5

（二）事故发生的直接原因·····8

（三）事故发生的间接原因·····8

四、有关单位存在的问题·····9

（一）帝和公司的安全生产管理情况·····9

（二）帝和公司主要的负责人安全生产管理情况·····9

（三）部门履职情况·····9

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议·····10

（一）免于追究事故责任人员·····10

（二）追究事故责任单位和人员·····11

（三）其他处理建议·····11

六、事故主要教训·····11

七、事故防范和整改措施·····12

2024年10月17日晚上18时51分左右，位于佛山市顺德区乐从镇岳步村岳步工业中路6、8号的佛山市顺德区帝和金属制品有限公司内（以下简称事发地）发生一起生产安全事故，事故造成一人死亡，截止至2024年10月18日造成直接经济损失约140万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和乐从镇委、镇政府高度重视，区应急管理局、乐从镇相关负责人立即赶赴事故现场，组织协调事故调查和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了乐从镇“10·17”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、 市公安局顺德分局和乐从镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则,实事求是,对该事故进行调查处理,已基本查明事故发生的经过、原因,认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定乐从镇“10·17”生产安全事故是一起主要因作业人员安全意识淡薄，没有对现场环境进行观察判断，为贪图工作便利，未正确摆放钢架并做好防倾倒措施而贸然进行焊接作业，在作业过程中钢架失稳倾倒而导致的一起一般物体打击生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、佛山市顺德区制品有限公司（以下简称“帝和公司”），统一社会信用代码：9144060658***2634，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张*钊，成立日期：2011年08月11日，注册地址：佛山市顺德区乐从镇岳步村岳步工业中路*、*号，经营范围：金属：加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关人员情况

1、张*钊，男，汉族，1974年11月出生，广东省佛山市人，佛山市顺德区帝和金属制品有限公司法定代表人。

2、莫*秋，男，汉族，1978年10月出生，广西壮族自治区横县人，佛山市顺德区帝和金属制品有限公司的厂长、安全生产负责人。

3、龚*一（死者），男，汉族，1970年05月出生，湖南省永州市人，佛山市顺德区帝和金属制品有限公司的员工，工作岗位为杂工。

（三）事故发生经过

根据相关人员询问笔录并且结合现场勘查等证据综合分析，致害物为帝和公司安排龚*一（未取得焊接作业特种作业操作证）进行焊接加工的钢架。

2024年10月17日18:24，龚*一自行操作吊机将涉事钢架吊运至涉事地点并将涉事钢架依靠在机床的钢架旁;

18:29，龚*一摆放好涉事钢架后，在钢架与涉事钢架间进行焊接固定;

18:30，吊机与涉事钢架脱钩并对涉事钢架进行焊接作业;

18:51，涉事钢架发生倾倒压在龚*一身上。

（四）事故现场情况



图 1 事发现场位置

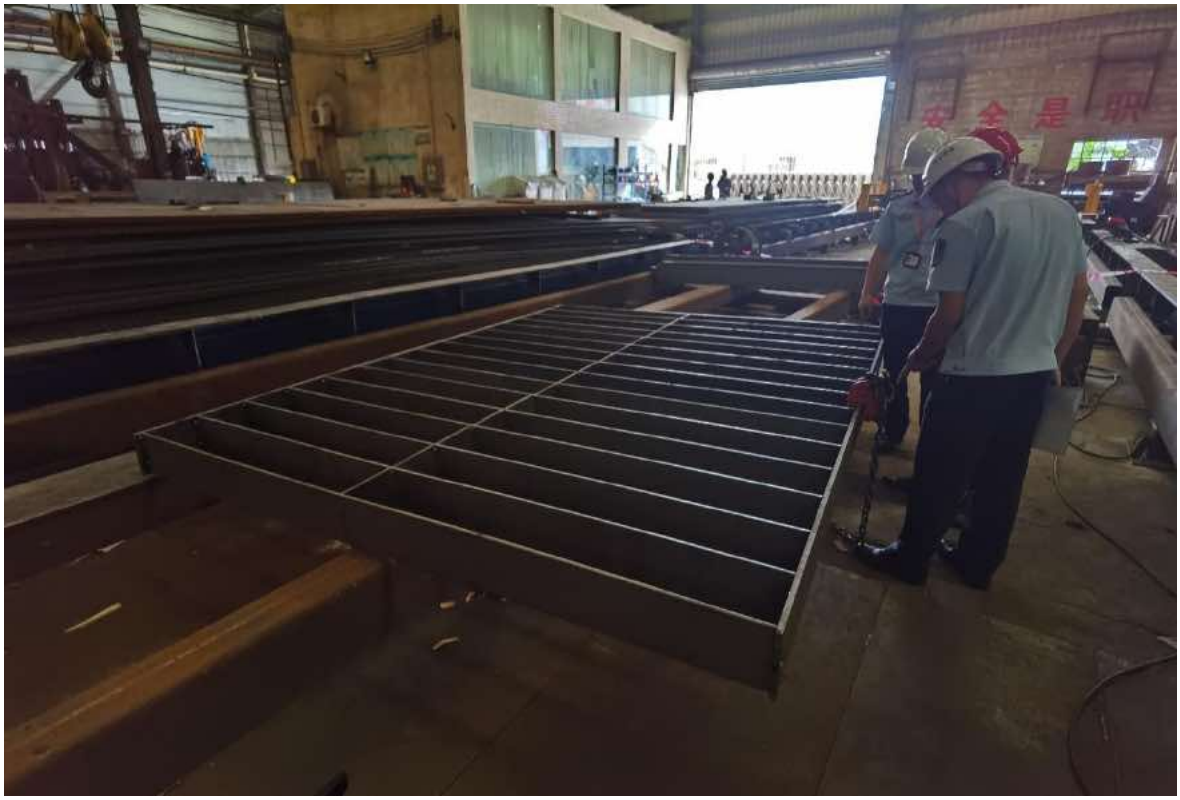


图 2 涉事致害物情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：龚*一，根据佛山市顺德区乐从医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示龚*一的死亡原因为开放性重型颅脑损伤。

龚*一遗体已于2024年10月23日在佛山市顺德区殡仪馆火化。

经调查，帝和公司未为龚*一参加社会工伤保险。根据《调解协议书》〔案件编号（2024）顺乐岳调字第002号〕，协议赔偿款共1400000元（大写：壹佰肆拾万元整），分两期完成支付。第一期：帝和公司一次性补偿1000000元（大写：壹佰万元整）至唐*梅（龚*一妻子）的银行账户；第二期：余下400000元（大写：肆拾万元整）由龚*一家属配合帝和公司完成相关保险理赔后，再由帝和公司一次性支付至唐*梅（龚*一妻子）的银行账户。

（六）其他情况

根据天气网站2024年10月17日（星期四）顺德天气：多云间晴，局部有阵雨，东南风，风力2-3级，全天气温25.9℃-31.6℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，区应急管理局以及乐从镇委镇政府领导、镇应急办、乐从派出所相关负责人赶赴事故现场，组织协调事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024年10月17日19时12分，现场人员拨打120急救电话；

19时20分，公安部门到场；

19时21分，乐从医院到场救治伤者（伤者头部有出血，身体其余部分无明显外伤）；

19时28分，乐从镇值班接报，佛山市顺德区乐从镇岳步村岳步工业中路6、8号的佛山市顺德区帝和金属制品有限公司厂内发生一起生产安全事故;

19时56分，应急部门等相关部门相继到场处置。

（三）医疗和善后情况

乐从应急办、乐从派出所、乐从公服办等单位第一时间安排工作人员联系了死者家属，对死者家属进行心理疏导和支持，并向他们详细介绍了善后工作的具体情况，为其提供必要的帮助和支持，以缓解他们生活方面的压力。

乐从相关部门密切关注其家属的情况，与他们保持联系，及时了解他们的需求，并积极配合他们做好后续相关工作。

（四）事故应急处置评估

区应急管理局、乐从应急办、乐从派出所等相关单位在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展事故处置。顺德区委、区政府高度重视，成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因分析

（一）勘查情况和调查分析

经调查，事故致害物为长方形空心钢架，规格为长299厘米、宽229厘米、厚16厘米，钢架重量约400-500公斤。

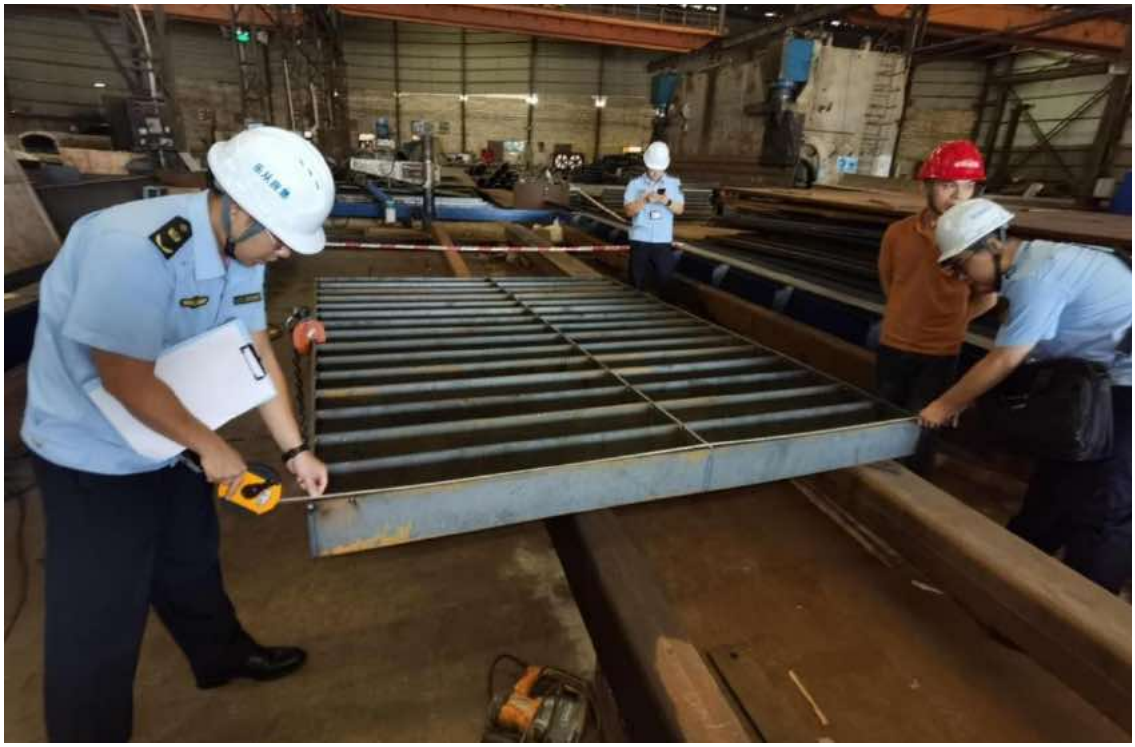


图 3 致害物钢架的全貌



图 4 与致害物钢架所焊接固定的钢圈位置

机床钢架上有一长方形的钢圈，离地高度约48厘米，致害物钢架短边外侧发现一焊点，该焊点离短边距离约48厘米且有明显断裂缺口。



图5 长方形钢圈上及焊点



图6 涉事钢架上的焊点

根据现场监控、相关人员询问笔录及对事故现场环境分析，

龚*一独自吊运涉事钢架，倚靠机床钢架支撑，同时利用长方形钢圈单点焊接固定涉事钢架，吊机脱钩后对致害物钢架直接进行焊接作业。由于固定连接焊点单一，加上车间生产环境有大型冲压设备工作时产生震动，焊点断裂，无法稳定将钢架长时间竖立于地面，在龚*一进行焊接作业过程中，涉事钢架失稳发生倾倒，砸向龚*一，龚*一未能及时躲避，最终导致事故发生。



图 7 现场遗留的焊接用品

（二）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：龚*一，安全意识淡薄，将涉事钢架与钢圈之间仅使用单一焊点焊接固定，同时让吊机脱钩，使涉事钢架无其他固定措施，忽视该焊点稳定性不足、现场环境震动等因素，无视致害物钢架受上述因素影响会发生失稳倾倒的隐患，在未确保安全的情况下，盲目开展焊接作业，并处在危险区域，导致致害物失稳倾倒时无法及时躲避而被挤压致死。

（三）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、帝和公司履行企业安全生产主体责任不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。

2、帝和公司主要负责人张*钊落实安全生产责任不到位，隐患排查治理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

四、有关单位存在的主要问题

（一）帝和公司的安全生产管理情况

经调查，帝和公司履行企业安全生产主体责任不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。

（二）帝和公司主要的负责人安全生产管理情况

1、张*钊，作为帝和公司的主要负责人，未依法履行主要负责人职责，未及时消除生产安全事故隐患。

2、莫*秋，作为帝和公司的厂长，负责帝和公司的安全生产，未能及时排查出生产安全事故隐患。

（三）部门履职情况

截至2024年10月16日（事故发生前），乐从镇应急办累计查处**宗关于特种作业人员涉嫌未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业行为的案件。乐从镇应急办通过“村居安全生产巡查员工作交流群”定期通知至各村居，由各村居督促辖区企业安排焊工岗位人员参加培训考证。2024年乐

从共开办焊接作业培训班*期，培训总人数共***人。

佛山市顺德区乐从镇应急管理办公室于2024年4月22日对帝和公司进行安全生产检查，发现该企业员工在厂内进行焊接作业时，未取得相应资格证。乐从镇人民政府（乐从应急办）依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对帝和公司的特种作业人员涉嫌未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业行为进行行政处罚。

岳步村分别在2024年3月19日以及7月19日对帝和公司进行安全生产巡查，检查中分别发现：该公司车间内的电源箱开关随意打开；存在人员触电风险、外物进入箱体造成短路的隐患；存在电气设备损坏造成人员伤亡的隐患；存在气瓶可能会发生倾倒的隐患。针对上述问题，帝和公司均已按要求按期完成整改。岳步村辖区内工贸企业数共**家，2024年至今，岳步村委会已巡查企业数***家次，发现隐患***条。

综上，佛山市顺德区乐从镇应急管理办公室、佛山市顺德区乐从镇岳步村委会均已履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免于追究事故责任人员

1、龚*一，帝和公司的杂工，安全意识淡薄，将涉事钢架与钢圈之间使用单一焊点焊接固定，同时让吊机脱钩，使涉事钢架无其他固定措施，忽视该焊点稳定性不足、现场环境震动等因素，无视致害物钢架受上述因素影响会发生失稳倾倒的隐患，在未确保安全的情况下，盲目开展焊接作业，并处在危险区域，导致致

害物失稳倾倒时无法及时躲避而被挤压致死。鉴于龚*一在事故中死亡，建议免于追究龚*一责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、帝和公司未落实企业安全生产主体责任，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。帝和公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对帝和公司予以行政处罚。

2、张*钊，作为帝和公司的主要负责人，未依法履行主要负责人管理职责，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对张*钊予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1、莫*秋，作为帝和公司的厂长，安全生产负责人，未能及时排查出生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对莫*秋予以行政处罚。

六、事故主要教训

帝和公司履行企业安全生产主体责任不到位，落实经营主体责任不严不实，重生产经营轻安全教育；未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；默许未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的员工进行焊接作业，并且忽视现场环境因素，为贪图工作便利忽略生产安全隐患。

七、事故防范和整改措施

（一）帝和公司要深刻吸取事故教训，必须严格依照《中华人民共和国安全生产法》等相关规定从事生产经营活动，强化落实安全生产主体责任，认真反思本次事故暴露的管理漏洞，总结经验教训，举一反三，防范再次发生事故。

（二）乐从镇应急管理办公室应将帝和公司列为重点监管对象认真吸取事故教训，举一反三，切实履行安全生产监督职责，强化执法力度，要督促帝和公司及时按规定对生产经营场所做好安全生产管理工作，制定并实施各项安全管理制度，落实企业安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。

（三）乐从镇安委办要将本次事故情况向乐从镇安委会各成员单位、各村（居）委会以及同类型企业通报，深刻吸取事故教训。要求各成员单位、各村（居）委会应按照各自职能进一步开展焊接作业安全生产宣传和培训工作，提高人民群众安全生产意识，加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各企业积极开展自查自纠，消除生产安全事故隐患。同时，一并将帝和公司未为龚*一参加社保保险的情况通报给税务部门。

上述事故防范和整改措施落实情况由乐从镇安委办汇总，并及时报送事故调查组。

乐从镇“10·17”生产安全事故调查组

2024年12月10日