三水乐平佛山市讯亮钢制品有限公司“7·27”一般机械伤害事故调查报告

2026年7月27日，佛山市讯亮钢制品有限公司在镀锌生产线调试期间发生一起机械伤害事故，导致一人（杨某斌）死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“7·27”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关概况

（一）涉事单位概况

佛山市讯亮钢制品有限公司（以下简称讯亮公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：914406****，注册资本：伍拾万元人民币，成立日期：2025年05月22日，法定代表人：杨某才，经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品销售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事人员概况

杨某斌（在此次事故中死亡），男，汉族，身份证号码：610323****，住址：陕西省岐山县****，2026年2月份入职佛山市讯亮钢制品有限公司，是佛山市讯亮钢制品有限公司的设备组组长，今年7月1日，根据公司安排，参与涉事镀锌生产线的安装与调试作业。

（三）镀锌生产线作业流程

钢管镀锌生产工艺的流程为：烘干→热浸镀锌→内吹→收料（平移送料、收料升降）→水冷→钝化→卸料打包。具体为：钢管烘干后进入锌锅镀锌，完成后被移至内吹工位，吹除管内余锌（20秒）。内吹完成后，PLC发出指令，第一批钢管先被移至一个等待位暂存，待下一批钢管到达内吹工位时，平移送料机构同步动作，将第一批钢管从等待位继续推至收料升降机构，升降机构随之下降，钢管进入冷却水槽冷却，再经链条输送至钝化箱进行钝化处理，最后卸料包装。生产线启动后，上述工艺过程便自动循环运行，无需人工干预。事发时杨某斌所在的间隙，正位于平移送料机构推送钢管至收料升降机构的必经路线上。

（四）涉事作业情况

涉事作业属于镀锌生产线的调试作业。调试作业的主要工作内容，就是通过启动生产线，观察生产线的运行和各部位衔接配合情况，排查存在的问题，并针对性进行调整，保障整条生产线能够顺畅运转。杨某斌当时的工作内容，正是在这一调试过程中，对设备进行现场检查和校准。

（五）事故发生情况

2026 年 7 月 27 日 17 时 17 分许，佛山市讯亮钢制品有限公司工作人员杨某斌在镀锌生产线调试期间，发现内吹工序至冷却工序的输送环节，生产线平移送料与收料升降机构的运行配合不畅，在未停机且未报告的情况下，进入平移送料机构与收料升降机构之间的间隙内敲击接近开关感应片进行校准，此时内吹工序正好完成，平移送料机构正常向收料升降机构方向移动，杨某斌被挤压在平移送料机构滑轨横梁和收料升降机构悬柱之间，受伤倒地，导致事故发生，后经抢救无效，于当日在三水区人民医院死亡。

（六）事故勘察情况

镀锌生产车间为单层钢结构厂房，生产线呈南北走向，自北向南依次划分为前处理区、镀锌核心作业区、后处理区三个功能区。事故发生位置位于平移送料机构与收料升降机构之间的间隙处，其东北方向有一宽度约 50 厘米的入口，位于车间承重柱与生产线机架箱之间，该区域现场实测数据如下：生产线停机状态下，平移送料机构的滑轨横梁与收料升降机构悬柱的间距为 50 厘米，悬柱下方距地面 1 米，滑轨横梁距地面 1.35 米。杨某斌被挤压的位置在滑轨横梁与悬柱之间。收料升降机构上设置有扇形感应片，材质为钢板，厚度 6 毫米，半径 20 厘米，位于接近开关位置，挡片上沿有被击打卷边痕迹。悬柱旁边地面遗留有一把铁锤，现场未发现血迹。

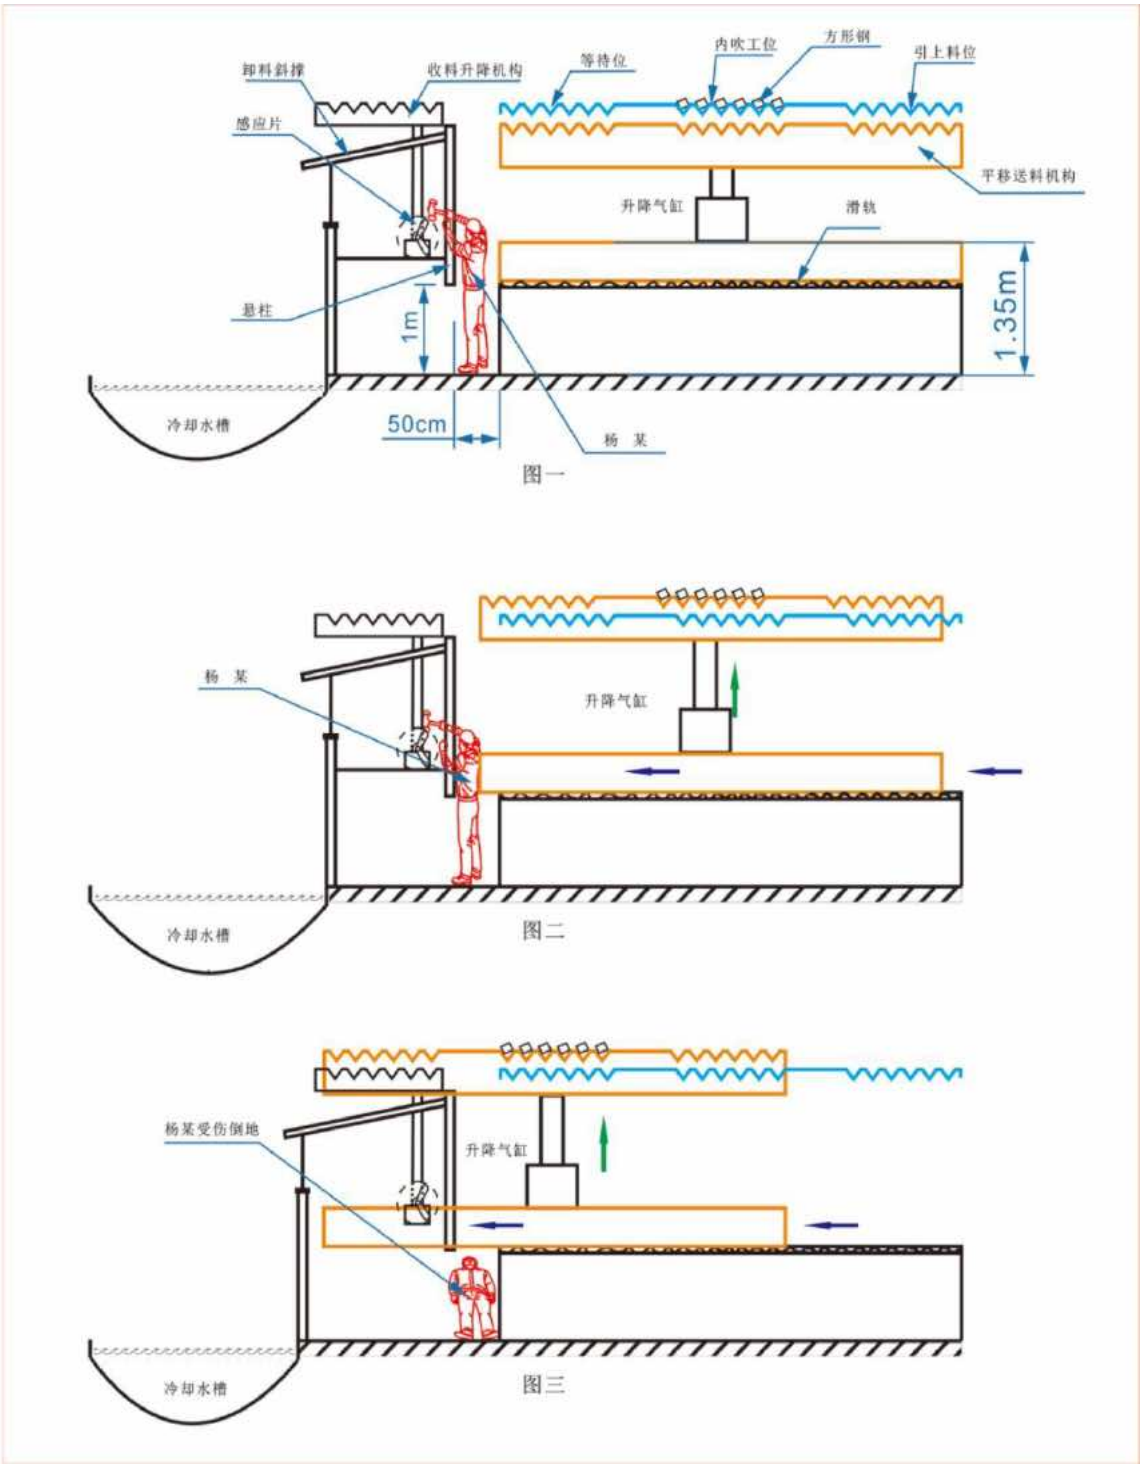


图 1. 事发前后现场示意图



图 2. 事发现场概貌（一），图示为事发位置入口，杨某斌就是通过该入口进入的事发位置。



图 3. 事发现场概貌（二），图示为事发现场相关设备的构成情况。

（七）人员伤亡和直接经济损失

“7·27”机械伤害事故造成 1 人死亡，截至目前，直接经济损失约 163 万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，杨某斌躺在事发位置（平移送料机构与收料升降机构之间的间隙处）的地面上，郑某军、张某亮、焦某厂、赵某伟一起将杨某斌从事发位置抬出，随后焦某厂就立即拨打了 120 急救电话请求救援，区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等部门迅速赶赴事故现场开展事故现场应急处置工作，乐平镇政府责令涉事企业停止作业并对现场进行围蔽，督促事故各责任方妥善开展善后处理工作，配合做好事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护人员赶到现场后，立即将杨某斌送往三水区人民医院抢救，后经抢救无效死亡。据居民死亡医学证明书显示，杨某斌的死亡原因为闭合性多脏器损伤。经事故调查组协调处置，讯亮公司等已与杨某斌家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、乐平镇政府等部门及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对相关单位和人员的调查情况

经对讯亮公司主要负责人侯某林、安全管理人员杨某卫、车间主任郑某军、生产主管焦某厂、电工班长邓某兵、行政主管吴某健、电气维修工高某强、天津市宏达伟业科技有限公司技术员马某红等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合安全专家的勘验报告认定相关情况如下:

1.**杨某斌**：杨某斌（设备组组长）安全意识淡薄，在未停机且未报告的情况下，进入设备运行危险区域进行调试作业，导致被运行的镀锌机钢架挤压受伤，经抢救无效死亡。

2.**讯亮公司**：（1）安全教育培训工作不够扎实，未按要求对杨某斌等人开展三级安全教育培训；（2）隐患排查工作落实不到位，隐患排查治理机制不完善，涉事位置未加装防护装置，未能及时发现并消除设备运行过程中的安全隐患。

（二）有关监管部门的履职情况

区应急管理局：有开展工贸企业节后复工复产安全生产工作。2月4日组织各镇街应急办召开安全生产工作会议，部署节后复工复产安全生产工作；节后相继印发《关于做好工贸企业春节后复工复产安全生产工作的通知》、《三水区应急管理局节后复工复产安全大检查工作实施方案》，并组织成立5个检查组由局领导带队分片包干开展检查，重点检查主要负责人履职、员工培训演练、危险化学品管理、关键设备设施等。**有开展“厂中厂”及“工业园区”安全生产治理。**自2026年4月起，区应急管理局、区消防救援局会同各镇（街道）应急办及消防救援力量，联合开展“厂中厂”及“工业园区”安全生产治理工作。通过领导带队一线帮扶检查、召开推进会议等措施落实开展。据统计，截止至7月27日，全区应急管理系统累计出动检查执法人员3255人次，党政领导干部带队检查140次，检查园区及企业场所1254家次，

共发现生产安全事故隐患 3292 项（其中重大事故隐患 31 项），已落实整改隐患 2786 项（重大隐患已整改 25 项），下达整改指令 885 份，实施行政处罚 30 宗，罚款 45.83 万元，责令停产整顿企业场所 2 个，关闭取缔企业场所 6 个。**有开展安全宣传与引导工作。**一方面，依托局微信公众号等平台，定期向企业推送安全生产工作要点和防范事项，如《关于加强岁末年初工贸企业安全生产工作的提醒函》《第三季度工贸企业重点安全生产风险提醒》等，实现常态化的风险提示和信息传达；另一方面，推行“执法+普法”同步模式，在入企检查过程中，将普法、政策解读和隐患指导有机融合。通过线上线下相结合的宣传引导，持续强化企业风险意识。**有借助专家指导服务提升监管效能。**省应急管理厅执法工贸处多次组织专家指导服务组到我区重点工贸企业开展帮扶指导，区应急管理局全程对接，以专家指导服务为契机，推动铝加工(深井铸造)、粉尘涉爆、危险化学品使用等高危领域企业本质安全水平提升。**有开展常态化监督检查工作。**据上级要求及我区工贸企业安全监管实际严格制定年度监督执法检查计划，实行分级分类精准监管，始终保持安全生产执法高压态势，编制 59 家企业的双随机、年度执法检查计划，涵盖 5 家金属冶炼、6 家粉尘涉爆等重点领域。 截止 7 月 27 日累计检查生产经营单位 1259 家次，检查次数 1379 次，发现隐患数 3955 条，下达各类执法文书 1175 份，含限期整改通知书 1123 份、现场处理

决定书 49 份、查封扣押文书 3 份，实施行政处罚 94 起，涉及罚款金额 225.27 万元。**有开展执法队伍建设工作。**本年度，我局先后组织 3 次专项业务培训，围绕执法检查规范、立案处罚流程及注意事项、烟花爆竹打非治违、新版执法手册解读等重点内容开展全员培训，夯实执法人员业务根基；同时，健全基层执法督导机制，定期对应急系统执法文书开展抽查检查，全年累计抽查执法文书 46 份，查摆并整改不规范问题 40 个，通过以训促学、以查促改，规范基层执法流程，提升基层执法办案质量与整体效能。

乐平镇政府：有组织开展复工复产工作。2026 年 3 月份乐平镇分 3 个批次组织开展安全生产节后复工复产会议，辖区内共约 723 家企业参加会议，培训人员 735 人，会议重点部署 2026 年复产复工相关工作并提出工作要求，会议后相关课件也转至辖区内各企业群让企业自行组织员工学习。佛山市讯亮钢制品有限公司相关管理人员按要求参加会议。3 月至今，已联合专家完成了辖区内 155 家重点企业的节后复工复产安全检查，共发现隐患 924 条，已完成整改 924 条；执法人员对 129 家企业进行安全生产巡查监管，共发现隐患 408 条，已全部完成整改。**有对涉事公司开展安全监督检查工作。**2025 年以来，根据监督检查计划对涉事公司开展 6 次安全检查，其中检查 3 次，复查 3 次，共发现问题及安全隐患 17 条。重点检查了五金车间、起重机等存在机械伤害风险的安全隐患，并针对发现的问题开具了《责令限期整改指令

书》、《整改复查意见书》等文书，完成闭环管理。**有开展安全生产宣传工作。**2025 年以来，在政企沟通群中转发安全生产通知等 118 余则，提醒企业注意检维修作业安全，严格落实“四不修”：带电不修、带压不修，高温过冷不修、无专用工具不修。

四、事故发生原因分析

（一）直接原因

杨某斌安全意识淡薄，在未停机且未报告的情况下，进入设备运行危险区域进行调试作业，导致被运行的镀锌机钢架挤压死亡。

（二）间接原因

讯亮公司安全生产主体责任落实不到位，未按要求对杨某斌等人开展三级安全教育培训，且隐患排查治理机制不完善，涉事位置未加装防护装置，未能有效消除设备运行中的事故隐患。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

杨某斌安全意识淡薄，在未停机且未报告的情况下，进入设备运行危险区域进行调试作业，导致被镀锌生产线钢架挤压致死。对事故的发生负有责任。因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处理的单位

讯亮公司：1.安全教育培训工作不到位，未按要求对杨某斌等人开展三级安全教育培训；2.隐患排查工作落实不到位，隐患

排查治理机制不完善，涉事位置未加装防护装置，未能及时发现并消除设备运行过程中的安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]对其进行处理。

公司主要负责人侯某林，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[4]第二十一条第（五）项[5]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

佛山市讯亮钢制品有限公司“7·27”机械伤害事故是一宗典型的有关单位及人员安全生产监管责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡薄导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，部署开展自查自纠

乐平镇政府组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，将事故情况通报至辖区所有工贸企业，推动以案促改、以案促治；同时，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业相关责任人，督促落实整改措施

乐平镇政府对讯亮公司主要负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促讯亮公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

区应急管理局、乐平镇政府要依职能落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，落实整改。乐平镇政府要结合事故发现的问题对管辖范围内有关单位的安全管理情况开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理；区应急管理局要强化执法队伍建设，提升执法效能，切实加强日常监管，严肃查处违法违规行为，坚决避免出现监管缺位问题。