# 河南顺达新能源科技有限公司“1.14”事故

发布时间：2021-07-26 12:01 信息来源：市应急管理局

**驻马店市河南顺达新能源科技有限公司**

**“1·14”较大窒息事故调查报告**

2021年1月14日16时20分左右，位于驻马店高新技术产业开发区的河南顺达新能源科技有限公司（以下出作业时，发生一起窒息事故，造成4人死亡，3人受伤，直接经济损失约1010万元。

事故发生后，省委省政府、省应急管理厅和市委市政府高度重视，省政府省长尹弘、常务副省长周霁、限度减少人员伤亡，做好遇难者善后及伤亡人员家属安抚工作，成立事故调查组认真调查原因，依法依规严肃实各项风险防范化解措施，坚决防止各类事故发生。

1月15日，依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第驻马店市河南顺达新能源科技有限公司“1·14”较大窒息事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组和信息化局、驻马店高新技术产业开发区管委会组成，同时聘请有关专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，驻马店市河南顺达新能源科技有限公司“1·14”较大窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

**（一）顺达公司有关情况**

顺达公司成立于2005年，注册名称“河南顺达化工科技有限公司”，2018年更名为“河南顺达新能源科

顺达公司位于驻马店高新技术产业开发区内，注册地址：驻马店市兴业大道中段东侧66号。公司法定代
下设综合办、生产办、安环科、财务科、制气车间、净化车间、合成车间、原料动力车间、电仪车间。

顺达公司是昊华骏化集团有限公司的下属公司，昊华骏化集团有限公司持股80%，天方药业有限公司
都）科技有限公司持股2.4%；自然人持股1.6%。

顺达公司于2007年2月开工建设，2009年11月建成投产，2012年8月扩建，2015年扩建投产。国有土地使
（驻规市政（2007）字底006号）、建设用地规划许可证（驻规用地字（2007）第91号）等齐全有效。

社会信用代码91411700783413011H，营业期限自2005年12月13日至2055年12月12日，类型为其他有限责
硫磺、75%酒精消毒液（非医疗机构使用）生产与销售，液氧销售等。

安全生产许可证编号（豫Q）WH安许证字[2019]00034，有效期为2019年2月2日至2021年12月26日。许
吨、甲醇（粗甲醇20万吨、精甲醇40万吨）、醋酸制乙醇20万吨。

**（二）昊华骏化集团有限公司情况**

昊华骏化集团有限公司（以下简称公司）位于驻马店高新技术产业开发区内，法人代表周金华，注册地
肥厂，始建于1967年。1991年、1995年、1997年，先后更名为驻马店地区化工总厂、驻马店地区骏马化工集团

2005年9月，公司进行改制，股权结构变更为：中国化工集团公司所属中国昊华化工（集团）总公司持
个自然人合计持股51%，属国有资本参股企业。2006年5月30日，公司更名为昊华骏化集团有限公司。

社会信用代码91410000725820997B，营业期限自1997年03月20日至2058年03月19日，类型为其他有限责
及微生物料、新材料、新能源产品新型工业催化剂的研发销售（不含危险化学品）；液氨、甲醇的销售（无仓

**（三）昊华骏化集团有限公司上级公司情况**

2015年7月，中国化工集团通过整合相应企业资产成立中国化工新材料有限公司，由其持有原中国昊华
司股份，现正通过股权重组，逐步实现对昊华骏化集团有限公司的管理。

中国化工集团有限公司是在中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等原化工部直属企
年5月正式挂牌运营，属国务院国资委管理，是中国化工新材料有限公司的上级公司。

二、事故发生装置的生产工艺及有关情况

**（一）水解保护剂罐生产工艺**

水解保护剂罐工艺流程：罗茨风机出口的粗煤气（CO含量66%左右，$CO_2$含量27%，$H_2$含量3%，$N_2$含量0.
换热器至保护剂罐（高进低出）至水解剂罐（高进低出），把COS转化为$H_2S$（COS由1500ppm降至200ppm）后经冷
水解保护剂罐工艺流程示意图见图1。

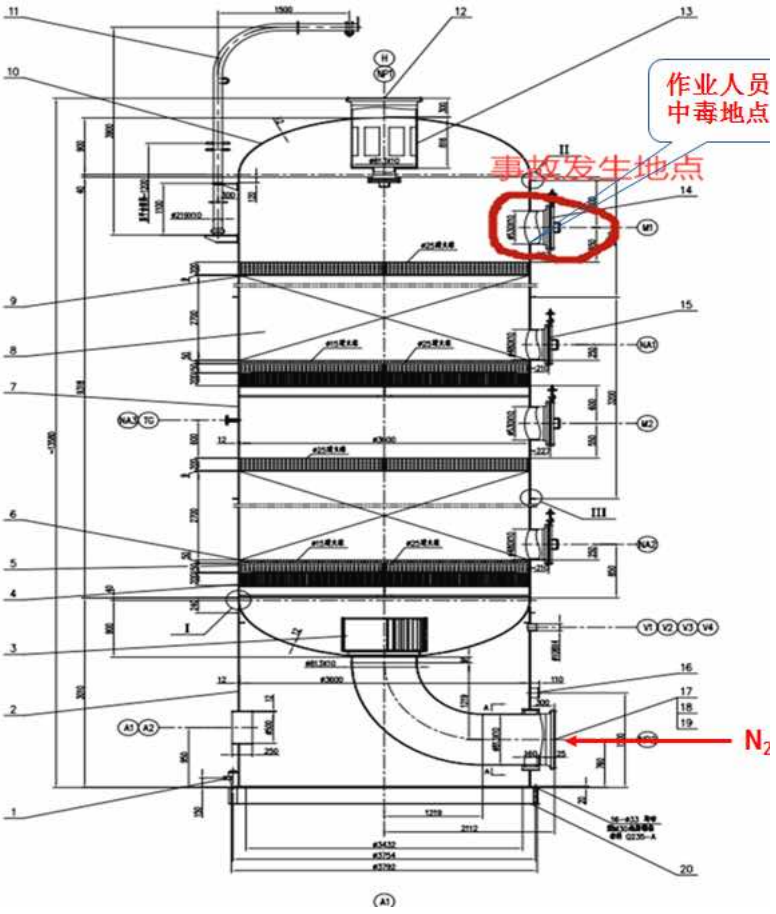



图1：水解保护剂罐工艺流程示意图

**（二）水解保护剂罐基本情况**

1#水解保护剂罐为塔体结构，设计压力0.1MPa，高度13580mm，直径3600mm，最高工作压力<0.095MPa个，人孔口设有操作平台。事故作业点位于四层人孔处，人孔直径500mm，朝西南方位，操作平台面积2.3$m^2$，罐体内部分为两层，上层为保护剂罐，下层为水解剂罐，工艺气从顶部穿过床层，保护剂吸附部分无机硫和有脱硫。该罐于2008年投用。

**（三）事故发生当天企业生产运行情况**

1、生产状况：2020年1月14日16:20左右，顺达公司生产运行装置有：（3#）一台锅炉，六台气化炉机，（6600）一套空分装置，两套变压吸附装置，一套醋酸合成装置。

2、全厂人员在岗情况：2020年1月14日16:20左右，公司共有172人在岗，其中白班138人、运行班34人(

3、当天作业现场人员情况：1#水解保护剂罐共4人作业，分别是班长李志远、监护人员侯世霞、作业人操作平台监护，其他3人每次1人进入水解保护剂罐内作业，2人在罐顶休息；现场负责人袁涛在水解保护剂罐停吊车一辆装物料及作为救援后备力量。

4、天气情况：2021年1月14日16:20左右，西南风3-4级，天气晴，温度14℃。

**（四）作业前准备工作**

1月14日9:53，净化车间确认1#水解保护剂罐进、出口手动阀已关闭，并完成泄压；11:46净化车间对车间按照《净化车间130保护剂扒出更换方案》，分两次在1#水解保护剂罐进口取样进行气体分析；随后净化当班班长李志远按照《净化车间130保护剂扒出更换方案》，在1#水解保护剂罐进口取样进行气体分析；14:4间安全作业证；14:55设备副总杨旺国批准了1#水解保护剂罐高处安全作业证。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年1月13日，顺达公司净化车间计划处理130工序水解保护剂罐阻力上升问题（见图2），净化车间主

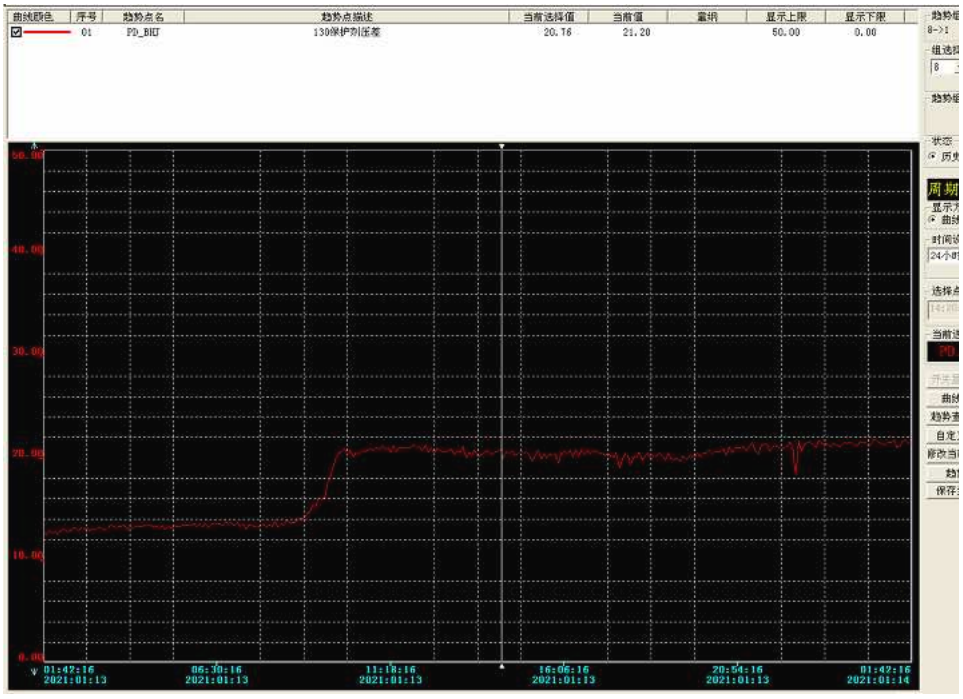



图2：DCS画面截取130工序保护剂差压曲线

《净化车间130保护剂扒出更换方案》，报公司生产办副主任闫彦峰、安环科科长宋焜焜审核后，由生产副总方宇打开1#保护剂罐四层人孔后，两人离开。约15:54至16:04，袁涛安排汪江辉重新打开1#水解保护剂罐氮气空气气源管线与正压空气呼吸器面罩连接后开始作业，李志远第1个佩戴空气呼吸器面罩进罐作业，作业完成取下的空气呼吸器面罩，下到四层平台后，在人孔口处空气呼吸器面罩的供气阀与面罩A突然脱落，汪江辉将台，取下空气呼吸器面罩A（未连接气源管线）休息。袁纪青接过空气供气阀与面罩A，尝试将供气阀与面罩A器面罩B连接气源管线成功，然后进罐作业。事故发生装置平面示意图见图3。

16:17左右，袁纪青作业后出罐上到顶层平台，将空气呼吸器面罩B取下交给汪江辉。汪江辉佩戴空气呼侯世霞（佩戴长管呼吸器）发现汪江辉头部伸到人孔口，左手手臂伸出人孔外，侯世霞拉住汪江辉的安全带十

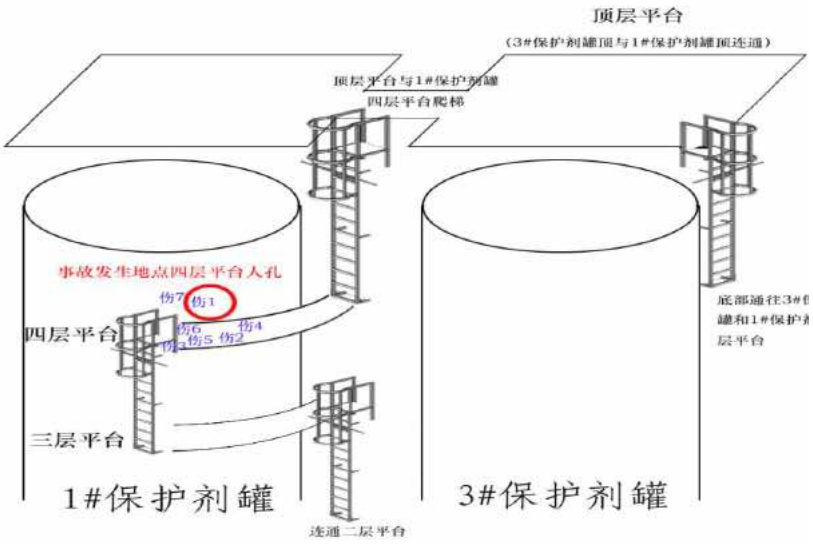



图3：事故发生装置示平面意图



16:21左右，李志远、袁纪青发现侯世霞发出的求救信号后，下到四层平台人孔处施救。约1分钟后，袁将长管呼吸器交给自己，由其佩戴长管呼吸器进罐救援，侯世霞取下长管呼吸器，李志远还未戴上即晕倒。

16:24左右，袁涛在地面听到呼救，与孔令建（净化车间维修工）一起未佩戴防护装备实施救援。此时调度王志祥报告，主调度王志祥向生产办副主任闫彦峰和安环科科长宋焜焜报告。16:30左右，宁吉全、杨振救援，现场附近的维修工付磊、张方宇也加入救援，4人中只有张方宇携带1套长管呼吸器。因无法将汪江辉抬磊佩戴长管呼吸器进入1#水解保护剂罐内施救，袁涛将汪江辉安全带保险扣挂在吊车吊钩上，大约2分钟左右16:41左右，杨振江等人将汪江辉从罐中救出后，杨振江晕倒。岳建全佩戴长管呼吸器与其他3人先后将杨振江氧。

**（二）事故应急救援情况**

16:41左右，公司安环科科长宋焜焜接到报告到达现场，安排安全员吴东升拨打120急救电话并到厂门口集团公司安环部。

16:57，该公司拨打119电话报警。

17:09，消防队员抵达事故现场，将付磊从罐中救出，由120救护车送往至医院救治。

16:58至17:29，先后有4辆急救车辆进入厂区，急救人员对受伤人员进行现场急救后，将受伤人员转移医院进行进一步救治。

17:50，现场排查无其他人员后，现场救援结束。

**（三）事故善后处置情况**

市应急管理局接到顺达公司事故报告后，按程序上报市委市政府和省应急管理厅，局主要领导和分管领工作。按照省政府领导要求，事故发生当晚，省应急管理厅派出工作组到达驻马店市指导事故处置工作。市委自到一线指导现场管控、伤员救治、家属安抚等工作。一是组织医疗救治组，调集驻马店市中心医院、解放军家救护组，并连夜协调郑大一附院专家赶赴医院指导救治；同时和北京三零七医院专家开展远程会诊，不惜一委会和昊华骏化集团班子成员为骨干的7个善后工作专班，对死亡和受伤人员家属实行一对一安抚。三是成控，对企业生产线状况，开展全方位体检、巡查，指导企业按规程进行减压、安全停车。四是成立舆论引导组死亡人员已全部补偿到位，3名受伤人员得到妥善救治。

**四、事故原因认定**

**（一）直接原因**

作业人员违章作业，致使作业人员缺氧窒息晕倒；未按照现场处置方案进行救援，盲目施救导致事故扩大。具体原因分析如下：

**1.作业人员违章作业。**该作业是在高浓度氮气环境下的受限空间作业，作业人员使用正压式呼吸器面罩压式呼吸器，接入方法不规范，软管直接插入硬管，未设专人监护。违反了《化学品生产单位特殊作业安全源科技有限公司《受限空间安全管理规定》第十五条要求；作业过程中，软管与硬管接口脱落，空气来源消失4）



图4-1　仪表风连接处脱落情况



图4-2　仪表风连接接头



图4-3　仪表风连接处复原图

**2.盲目施救导致事故扩大。**前期参与救援的9人中，除2人佩戴长管呼吸器外，其他7名救援人员均未台，当时水解保护剂罐处于氮气正压保护状态，从4层平台人孔处不断溢出氮气，救援人员没有注意到该风氧窒息晕倒，其中2人经在医院抢救无效死亡，3人受伤。

**3.现场救援不力。**现场救援能力不足，从汪江辉晕倒到将其从罐体内救出，用时将近20分钟，导致汪江场组织混乱，进入罐体救援的付磊，施救过程中，长管呼吸器软管被挤压，致使其因长时间缺氧窒息晕倒，经

**（二）企业存在的问题**

**1、河南顺达新能源科技有限公司**

（1）企业风险辨识不到位，双重预防体系建设水平低。未对扒保护剂作业进行全面风险辨识，违反（河南省人民政府令第191号）第八条第一款第三项的规定。《净化车间130保护剂扒出更换方案》未辨识出多全风险认识不够。对辨识出的其它安全风险未进行定性、定量评估，准确描述风险，确定风险等级，制定管控达公司开展“专家查隐患”服务中，专家明确指出：企业双重预防部分风险等级确定不准确。该企业对专家指到举一反三。

（2）《净化车间130保护剂扒出更换方案》有错误和缺陷，安全技术措施审查把关不严。方案违反《2014）的有关规定：仅将水解保护剂罐的进出口阀门关闭，未采取插入盲板或拆除一段管道的方式，将受限离，违反了第6.1条的规定；方案未明确在作业前30分钟内，对受限空间内的气体浓度进行严格监测，顺达公是14:40，开始作业时间是16：00左右，中间间隔时间80分钟左右，违反了第6.4条的规定。作业方案有缺陷：处于开启状态，作业方案只要求水解保护剂罐内氮气环境微正压，但未对微正压的压力区间进行明确；现场应应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，方案应急救援预案部分未明确事故报警、各项应急措施启体数量、存放地点，未安排兼职应急救援队伍携带救援装备现场监护。有关人员在对方案进行审查时，把关不

（3）现场管理不到位。针对关键环节没有安排专人进行管理，正压空气供应，是受限空间作业安全的关接好后无紧固措施，软管与仪表风硬管对接距离较远，没有安排专人进行现场监护，违反了《净化车间130保定。特殊作业票管理把关不严，流于形式，方案制定后，未组织车间人员进行培训，高处安全作业证和受限空霞进行安全技术交底，由其他人在作业票证上代为签字。违反了《昊华骏化集团有限公司SHE管理制度受限空间

（4）企业安全投入不足。企业未向净化车间配备体积小、适合进出罐作业的正压式呼吸器，致使作业人式呼吸器；缺乏先进的安全防护装备、应急救援装备，现场救援能力不足。事故发生时，现场应急救援装备严管呼吸器可用于事故救援，事故发生后，加上从其他车间紧急调用的防护装备，仍不能满足参加救援人员人已有风险更小的作业方式可以代替此次发生事故的作业，企业“机械化换人、自动化减人”实施不到位。

（5）企业应急救援演练针对性不强。从事故发生至救援结束，企业未启动应急预案，未及时拨打119和能源科技有限公司生产安全事故应急预案》要求，每月进行2次现场处置方案的演练，2020年全年，只开展了空间作业防中毒窒息现场处置方案演练，事故发生后盲目施救、救援不力。

**2.昊华骏化集团有限公司**

该公司未认真落实本单位安全生产责任制。2020年7月，该公司将时任顺达公司法定代表人、总经理李公司进行企业法定代表人变更工作。该公司技术管理、安全管理存在漏洞,对分管技术的领导和部门未落实对查责任失管失察。分管技术副总经理、工程技术部经理未落实对下属公司作业方案和安全技术措施编制、审核顺达公司开展扒保护剂工作中存在的风险辨识不全面、应急救援装备配备不足等问题未能及时发现，并督促其位、安全管理水平不高、安全投入不足、主要负责人履职不到位等问题失察失管。

**（三）地方党委政府及有关部门存在的问题**

**1.驻马店高新技术产业开发区管委会**

驻马店高新技术产业开发区管委会未牢固树立安全发展理念，未认真落实属地监管职责。管委会未按监管职责，安全生产监管体系不健全，相关部门未严格落实各环节危险化学品安全监管责任；安全生产处安〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应人员。2020年11月30日，管委会在对顺达公司开展“专家查隐患”服务中，专家明确指出：企业双重预防部分够重视，跟踪问效不力。

**2.驻马店市应急管理局**

驻马店市应急管理局对顺达公司负有危险化学品监督管理综合工作职责。负责危险化学品安全监管的科室于保护剂扒出等非常规作业存在的安全风险检查不全面，执法检查时未能发现事故企业存在的类似问题。

**3.驻马店市工业与信息化局**

驻马店市工业与信息化局负有工业企业领域安全管理职责，未按照《工业和信息化部关于进一步加强工〔2020〕83号）文件要求指导督促顺达公司加强安全管理；对2019年度中央、省属和市属企业安全生产责任目内容简单、缺乏可操作性，且演练开始前没有组织相关人员进行分级培训，应急演练不能达到预期效果”位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

**（一）建议免予追究责任人员（2人）**

1.宁某某，顺达公司副总经理，负责安全环保、生产工作。对作业方案中危险有害因素辨识不全、未按训不到位、应急演练不到位、现场应急救援装备配备不足负有责任；事故发生后，未正确履行现场最高负责人案，未在第一时间安排专人拨打119、120电话报警。对事故发生负有主要领导责任和直接责任，已在事故中死

2.李某某，顺达公司净化车间班长，负责顺达公司受限空间安全作业证、高处安全作业证和JSA安全检用正压式呼吸器；在呼吸面罩软管接入仪表空气连接时，未采取固定措施；开启氮气置换阀门过大，对事故发究责任。

**（二）建议司法机关采取措施人员（3人）**

1.袁某，顺达公司净化车间主任，负责《净化车间130保护剂扒出更换方案》编制，代其他人在作业票作业方案要求使用正压式呼吸器、安全培训不到位、应急演练不到位、现场应急救援装备配备不足、盲目指挥**侦查。**

2.刘某某,顺达公司净化车间工艺工程师兼安全员，负责作业现场安全技术交底、安全措施确认，配合业方案中风险辨识不到位、方案有缺失、未发现作业现场安全隐患、未进行安全技术交底等情况负有直接责任

3.张某，中共党员，顺达公司生产办工程师，负责受限空间作业现场核查、安全措施确认及相关作业票认及相关作业票证批准时把关不严，对事故发生负有直接责任，**建议公安机关立案侦查。**

以上人员属中共党员或监察对象的，待司法机关作出处理后，由当地纪检监察机关或有管辖权的单位及

**（三）建议给予党纪、政务处分人员**

对于在事故调查中发现的有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交纪委监委，对有关人员的出建议，由纪委监委决定、实施。

**（四）对有关监管部门的问责建议**

1.高新技术产业开发区管委会。未牢固树立安全发展理念，属地监管职责履行不到位。管委会未按“三管职责，安全生产监管体系不健全，相关部门未严格落实各环节危险化学品安全监管责任；安全生产处安全监安全监管人员。管委会在对顺达公司开展“专家查隐患”服务中，专家指出的问题，高新区管委会没有引起足**产业开发区管委会向市委、市政府作出深刻检查。**

2.驻马店市应急管理局。负有危险化学品综合监督管理职责，负责危险化学品安全监管的科室监管人员业存在的安全风险检查不全面，未能及时发现事故企业存在的类似问题。建议**驻马店市应急管理局向市委、市**

3.驻马店市工业和信息化局。负有履行工业企业领域安全管理职责，对顺达公司履行安全生产指导职位。**建议驻马店市工业和信息化局市委、市政府作出深刻检查。**

**（五）行政处罚建议**

昊华骏化集团有限公司、河南顺达新能源科技有限公司未认真履行安全主体责任，对事故发生负有责任据《安全生产法》第109条、92条规定，对昊华骏化集团有限公司及其法人周金华，河南顺达新能源科技有限照开展安全生产领域联合惩戒的有关规定，将上述两家企业列入安全生产联合惩戒黑名单。

六、事故防范和整改措施建议

驻马店市河南顺达新能源科技有限公司“1·14”较大窒息事故后果严重，教训深刻。针对这次事故暴
加强全市安全生产工作，有效防范各类事故发生，提出以下措施建议：

**（一）提高政治站位，全面加强安全生产工作。**十八大以来，习近平总书记对安全生产作出一系列重要
习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上的安全发展理念，牢固树立安全
严格落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管
工作职责分工，属地政府、行业主管部门和安全监管部门要认真履行各自的安全生产监管职责。要深入推进安
大排查、大整治、大培训、大教育攻坚行动；通过执法检查和专项督查，及时发现并查处违法违规行为，倒逼
除事故隐患，防范事故发生。要加强对相关企业安全生产指导。深入开展各行业领域以案促改活动，认真汲取
强双重预防体系建设，提升安全生产整体水平。

**（二）事故企业要采取有针对性的整改措施，认真落实安全生产主体责任。**昊华骏化集团有限公司及其
生产主体责任落到实处。要加强风险分级分类管理，重新进行风险辨识、分级，重新编制安全技术措施和岗位
急处置方法纳入安全管理制度、操作规程和应急预案，形成风险管控清单，对生产经营活动实施全过程风险管
作业、非常规作业和偶发作业（无规章制度和操作规程），要重新审查、编制工作方案、安全技术措施和岗
（证）、作业前的风险辨识、条件确认、安全作业票（证）的申请、审批、实施等的管理和抽查检查。要扎实
题隐患、制度措施、重点任务“三个清单”，切实管控重大风险；深入开展安全生产隐患排查，消除重大隐患
质安全水平。要建立专职应急救援队伍，加强应急救援器材和物资保障，配备科技化、现代化、智能化应急救
项应急预案和现场应急处置方案，加强作业和施救人员应急培训，确保掌握异常工况识别判定、应急处置、避
防护装备，防止盲目施救；定期开展各类应急预案的培训和有针对性的应急演练，提高事故应急响应和处置能
强应急救援能力。要把事前管理作为安全监督考核的重心，解决制度执行落实不到位的问题，坚决杜绝有令不
芽状态。要开展主要负责人和安全管理人员、特种作业人员安全生产培训，严肃考核，确保“三项岗位”人员
岗位员工职业技能提升培训，不达标的严禁上岗；加强员工培训教育，提高员工安全责任意识。

**（三）其他企业要深刻汲取教训，把安全生产主体责任落到实处。**全市各类生产经营单位要进一步落实
设为抓手，深入开展风险分级分类管理，建立健全各类安全生产管理制度和操作规程，认真落实安全检查、治
三年行动，强化事故隐患排查治理，加强和完善安全生产现场管理；加大安全生产投入，淘汰高风险工艺；加
培训，认真开展以案促改活动，深刻汲取事故教训；配备先进、适用的应急救援防护装备，定期开展应急演练
避免类似事故发生。

**（四）加强危险化学品安全监管能力建设。**全市各级人民政府（管委会）要切实加强应急管理能力建
和执法装备，要加大化工监管人才引进力度，调优配强危险化学品监管力量，保证75%以上监管人员具备专业
危险化学品的建设项目，实施相关部门联合审批制度，严把安全许可审批关，科学规划危险化学品区域，严格
用水源地等环境敏感点之间的距离；对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等单位开展彻底摸底清查，逐
风险容量；推动城镇人口密集区危险化学品生产企业或装置设施搬迁改造，综合考虑安全效益、经济效益、社
整，确保安全防护距离不被侵蚀；利用大数据、物联网等信息技术手段，建立危险化学品监管信息平台，对危
弃处置进行全过程、全链条的信息化管理，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，实现企业、监管

# 驻马店市人民政府文件

驻政文〔2021〕91号

## 驻马店市人民政府
## 关于对驻马店市河南顺达新能源科技有限公
## “1·14”较大窒息事故调查报告的批复

市应急管理局，事故调查组成员单位，事故责任单位：

2021年1月14日16时20分左右，位于驻马店高新技
业开发区的河南顺达新能源科技有限公司在1#水解保护剂
行保护剂扒出作业时，发生一起窒息事故，造成4人死亡，
受伤，直接经济损失约1010万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故
和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规

迅捷PDF转换

市政府成立驻马店市河南顺达新能源科技有限公司“1·14”大窒息事故调查组，事故调查组由市应急管理局、市公安局、总工会、市工业和信息化局、驻马店高新技术产业开发区管委组成，并聘请有关专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、检验测试、模拟原、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。根据《生产全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定现批复如下：

一、同意事故调查组对该起事故性质的认定、原因分析、任单位和责任人员调查处理建议及事故防范整改措施建议。相单位要尽快落实处理意见，将处理结果及时上报市应急管理局

二、市直有关部门，要依照《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对事故责任单位和责任人员实施行政处罚。

三、市直有关部门、高新技术产业开发区管委会，要认真取事故教训，严格落实安全生产责任和事故防范措施，避免类



迅捷PDF转换

事故发生，确保全市安全生产形势稳定。


马店市人民政府


2021 年 5 月 14 日

迅捷PDF转换

| | |
|---|---|
| 主办：市应急管理局 | 督办：协调落实三科 |
| 驻马店市人民政府办公室 | 2021年5月17日印发 |

扫一扫在手机打开当前页

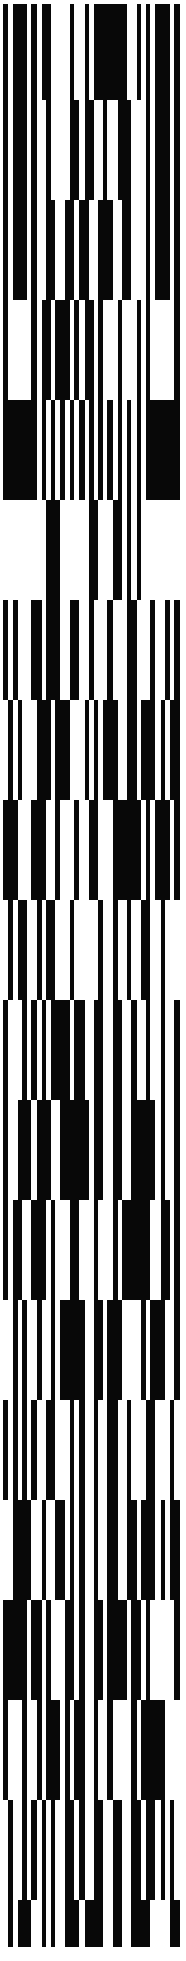

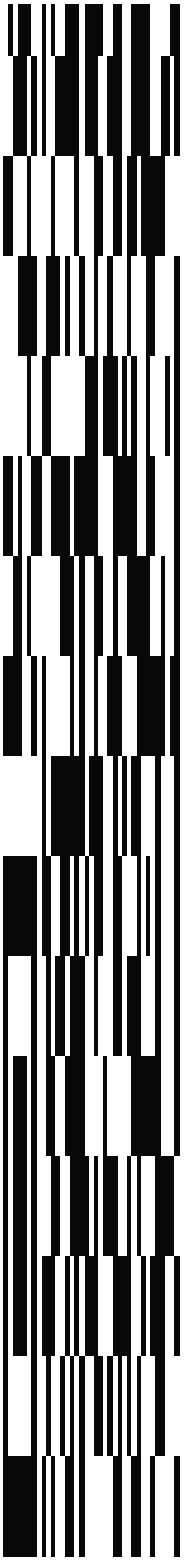

【关闭当前页面】

政府网站找错

关于我们 网站声明

网站地图 联系我们

主办：驻马店市人民政府办公室 承办：驻

备案序号：豫ICP备06001586号-1 网站标

豫公网安备 41170002100001号