西固河口安宁新力工程服务中心“5•13”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2026-09-17 浏览次数:6 字号：[大 中 小]

2026年5月13日17时左右，兰州市西固区河口镇张家台村楼前头底趟(原309线搅拌站)发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定，经区政府批准，成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，西固公安分局、区应急管理局、区市场监局、区司法局、区总工会、河口镇政府有关负责同志为成员的安宁新力工程服务中心“5·13”一般坍塌事故调查组(以下简称“事故调查组”)，事故调查组邀请区纪委监委和相关行业专家参加，严格依法依规开展事故调查工作。

一、事故性质认定

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和专家论证，认定：安宁新力工程服务中心“5·13”一般坍塌事故是一起生产经营单位未落实安全生产主体责任、未建立健全现场安全管理机制，对现场放置的钢桁架未采取任何防倾覆防护措施，导致钢桁架失稳倾倒，造成人死亡的生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一)事故发生场地情况

1.场地位置及面积

该场地位于兰州市西固区河口镇张家台村楼前头底趟(原309线搅拌站)，该地东临河口村地界，西、北临源生奶牛场，南临兰永一级路，面积为19188.18平方米(约合28.78亩)。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

2.场地租赁情况

2024年1月，西固区河口镇张家台村村民委员会与安宁新力工程服务中心(个体工商户)签订集体土地租赁合同，将张家台村楼前头底趟(原309线搅拌站)地块的集体土地使用权出租给安宁新力工程服务中心，租赁期限20年。

2025年1月，按照区农业农村局规范村集体土地出租合同的工作要求，西固区河口镇张家台村经济合作社就上述土地出租事项，与安宁新力工程服务中心重新签订租赁合同，协议约定全部内容保持不变。

2026年3月，韩某青通过其注册的西固区兴台种养殖农民专业合作社(法定代表人陈某彤，系韩某青妻弟)，将上述集体土地使用权转租给甘肃隆源设备材料有限公司，租赁期限5年。

(二)事故相关单位情况

1.安宁新力工程服务中心

安宁新力工程服务中心，成立于2019年8月22日，企业类型为个体工商户，经营者韩某青，注册地位于甘肃省兰州市安宁区北滨河西路中海河山郡3栋106号。经营范围包括建筑工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、地基基础工程、路基工程、路基防护工程、吊装工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、桥涵工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、公路交通工程、土石方工程施工、建筑幕墙工程、综合布线工程施工；建筑物拆除施工；建筑施工劳务服务；建筑材料、五金建材、钢材的批发零售；机械设备、特种设备、塔吊、施工电梯的租赁、维修、安装、加工、销售；商务信息咨询；普通货物道路运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；统一社会信用代码：92620105MA725Y****。

2.西固区河口镇张家台村经济合作社

西固区河口镇张家台村经济合作社，成立于2020年11月3日，登记机关为兰州市西固区农业农村局，法定代表人为张某宗，注册地位于甘肃省兰州市西固区河口镇张家台村委会。经营范围包括集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等；统一社会信用代码：N2620104MF7376****。

(三)事故发生经过

安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青，因将承租的张家台村楼前头底趟(原309线搅拌站)场地转租给甘肃隆源设备材料有限公司，需组织对场内存放的已拆卸龙门吊钢桁架组件等物件进行归拢整理并转运离场。

2026年5月12日，韩某青与其场地现场作业负责人王某奇商议，由王某奇负责联系作业人员，具体组织实施前述钢桁架整理转运作业。

2026年5月13日上午，王某奇带领5名作业人员进入事发场地，开始钢桁架归拢整理工作。作业过程中，王某奇与郭某强在场地中部，操作小型汽车起重机将钢桁架转运至场地东侧大门区域，为后续货车外运做准备；崔某、王某鹤等其余4名作业人员在场地西侧，负责拆解地面放置的整段钢桁架，配合另一台大型汽车起重机将拆解构件吊运至场地中部，同步开展场地垃圾清理转运工作。受钢桁架拆卸作业难度较大影响，上午时段仅完成1节钢桁架的吊运转移工作。

13时左右，韩某青抵达事故现场，与王某奇沟通了解现场作业进展情况。

14时左右，王某奇带领5名工人继续开展作业，人员分工与上午保持一致。

14时30分左右，韩某青因其他事务提前离场，临行前明确安排王某奇全面负责现场统筹管理，带领作业人员持续推进钢桁架搬运及场地清理作业。

17时05分左右，下午已累计完成2节钢桁架的吊运转移工作，场地中央剩余的一段钢桁架突发失稳倾倒，将王某奇压在于桁架下方(事故现场未布设视频监控设施、无直接目击人员)。

(四)事故现场勘查情况

经现场勘验，事故现场场地整体呈长方形，长约180米、宽约100米。场地东北侧为甘肃隆源设备材料有限公司办公用房，东侧沿线设一排平房，东南角为场地进出大门，大门旁设门房1间。场地中部自东向西零散平铺堆放安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青所有的钢桁架构件。事故发生点位位于钢桁架摆放区东侧，该区域由南向北依次排布已摆放就位钢桁

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

架、1台汽车起重机、涉事钢桁架，涉事钢桁架与已摆放就位钢桁架相距约15米。事故发生时，现场正准备使用该汽车起重机将涉事钢桁架转运至就位区域，与其余钢桁架集中摆放。

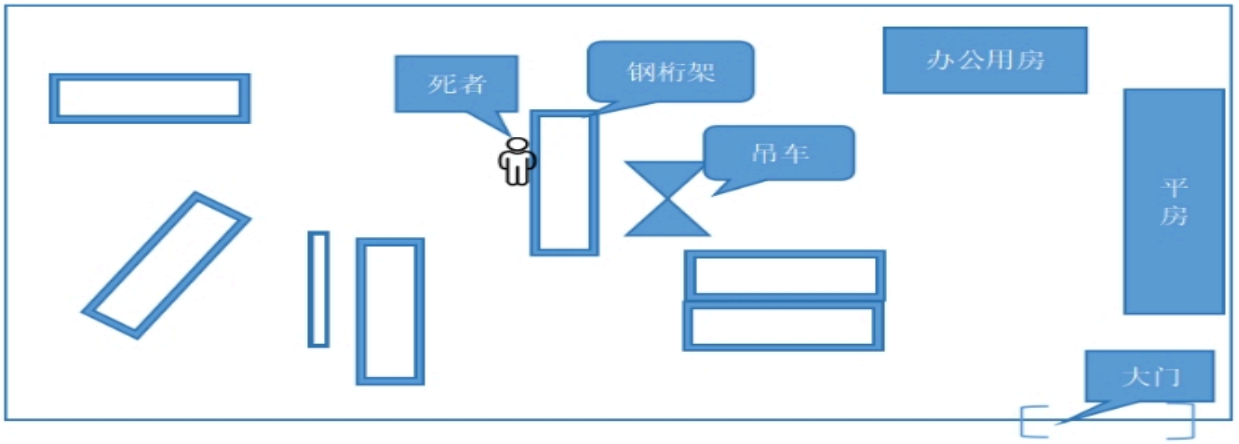


图1 事故现场示意图

经现场勘验，本次事故涉事钢桁架为龙门吊(提梁机)桁架式主梁，构件尺寸为高2.3米、宽1.4米、长12米，该类型主梁单重通常为数吨至十余吨，属重型钢构件。该类重型钢构件常规采用横置侧放方式存放，即以构件主侧面作为放置支撑面，按安全存放规范必须设置刚性支撑，并落实防倾覆固定措施。



图2 事故现场整体图

结合现场人员问询笔录核实，事故发生前该钢桁架已处于现场图示放置状态，未采取任何防倾覆措施。事故发生后该钢桁架呈倾倒状态；现场救援过程中，为救出被压于钢桁架下方的人员，已使用汽车起重机将该构件吊起移离原位置。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭



图3 钢桁架摆放情况图

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
王某奇	男	50	甘肃白银	620402197507l3****	死亡	起重物倾覆

2.事故损失工作日：6000工作日

3.直接经济损失：160万元

三、事故应急处置情况

(一)事故现场应急处置情况

17时06分左右，王某鹤听到崔某大声呼喊王某奇，此时王某鹤正背向事故区域、在场地西侧作业，听到呼喊后，立即赶往事发现场，此时看到小型汽车起重机吊臂正朝向倾倒的钢桁架方向转动。王某鹤随即与陆续赶到的作业人员协同配合，将起重机吊钩挂接至钢桁架配套的钢丝绳上，由吊车司机郭某强操作设备吊起钢桁架，将王某奇救出。现场人员多次呼唤王某奇，均无应答。

17时08分，崔某电话向安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青报告事故情况，告知现场发生钢桁架倾倒、王某奇被砸伤；同时王某鹤拨打了120急救电话。

17时25分左右，韩某青抵达现场，核实现场情况并确认已拨打120后，拨打110报警电话报告事故相关情况。

17时35分左右，120急救人员到达现场，立即对已救出的王某奇开展现场检查与急救处置。

17时45分左右，医护人员初步判断王某奇已无生命体征，经现场作业人员要求，将王某奇转运至中核504医院继续抢救，韩某青、崔某、郭某强等人随车前往。

18时05分左右，抵达中核504医院后经再次全力抢救，医护人员确认王某奇已无生命体征，认定为院前死

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

(二)事故信息报告情况

2026年5月13日18时32分左右，河口镇政府书面向区应急管理局报告事故相关情况。接报后，区应急管理局立即电话将该事故情况上报区政府和市应急管理局，同时局主要负责人第一时间赶赴事发现场进行应急处置及现场勘查，随后将事故情况书面上报区政府和市应急管理局。事故单位及应急管理部门事故上报时间符合法律规定，无迟报、漏报、谎报、瞒报问题。5月15日，经请示区政府批准同意，成立了“5·13”一般事故调查组，依法开展事故调查工作。

(三)事故善后处置情况

事故发生后，属地河口镇政府督促指导安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青全力开展事故善后处置工作，统筹推进事故死者丧葬抚恤、赔偿协商事宜，同步排查事故现场受损情况。5月15日，事故死者家属与韩某青就赔偿事宜达成协议。

(四)事故应急处置评估

此次事故应急处置，公安、应急、卫健、属地街道，事故相关单位等部门协同配合，应急处置工作有序开展，事故信息上报及时，妥善开展善后处置工作，未发生次生灾害，无衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、事故原因分析

(一)直接原因

本次事故涉事钢桁架为龙门吊(提梁机)桁架式主梁，该类钢桁架自重通常为数吨至十余吨，属重型钢结构构件，常规采用横倒平放方式存放，即以构件主侧面作为放置支撑面，存放时必须采取可靠的防倾覆固定措施。

安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青在其租赁场地内不规范堆放钢桁架，未采取任何防倾覆措施，不符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)第6.1.2条“钢构件的堆放场地应平整，构件应放平、放稳，避免变形”之规定。事发时，因现场无视频监控且无直接目击者，调查组依据《事故调查技术报告》中对钢桁架倾倒轨迹的痕迹分析，结合现场作业人员询问笔录，综合认定事故发生时王某奇正处于涉事钢桁架倾倒波及范围内，钢桁架失稳倾倒，最终导致其死亡，造成本次事故。

(二)间接原因

安宁新力工程服务中心主要负责人韩某青，作为涉事场地承租人与涉事钢桁架所有权人，安全生产意识淡薄，未依法履行法定安全生产管理职责，未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，对现场潜在安全风险缺乏系统性辨识与管控。在钢桁架现场堆放管理环节，韩某青未组织开展专项风险评估，对钢桁架堆放的方式、摆放间距及周边作业环境等关键因素未予重视，未采取任何防倾覆、防滑移等必要的安全防护措施；同时在起重作业实施前，未按规定对作业人员开展安全教育培训和安全技术交底，最终导致事故发生。

五、事故相关单位存在的主要问题

(一)安宁新力工程服务中心

安宁新力工程服务中心未依法建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施；未对现场作业人员进行安全教育培训、考核及作业前安全技术交底，致使作业人员未掌握必要的安全生产知识并具备基本安全操作技能，对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施不掌握；作业现场安全管理缺失，未及时消除生产安全事故隐患。

(二)地方党委、政府：河口镇政府

河口镇政府对辖区内生产经营单位的日常安全检查不深入、不细致，针对“厂中厂”、个体工商户等小微生产经营主体的安全监管存在薄弱环节，监管覆盖存在疏漏。

六、对事故责任人员及责任单位的处理建议

(一)对事故责任人员的处理建议

免予责任追究人员

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

王某奇，系安宁新力工程服务中心(个体工商户)场地现场作业负责人。鉴于其在本起事故中死亡，依据相关规定，建议免予责任追究。

(二)对事故责任单位的处理建议

1.安宁新力工程服务中心，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

2.属地和行业监管单位

(1)建议属地乡镇向区政府作出深刻书面检查。

(2)建议由属地乡镇对张家台村经济合作社主要负责人进行工作约谈。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，严防类似事故的发生，提出如下整改措施和建议：

(一)安宁新力工程服务中心，虽为个体工商户，但在开展生产经营活动过程中，仍须严格依法落实安全生产主体责任，全面履行法定安全生产管理职责：**一是**建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程；**二是**组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，重点强化风险辨识、隐患排查及应急处置能力；**三是**建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，主要负责人须开展常态化隐患排查，对发现的隐患问题闭环整改，坚决防止类似事故再次发生。

(二)各行业监管部门，要严格履行安全管理责任：**一是**针对个体工商户、“厂中厂”、租赁场地经营等监管薄弱环节，梳理行业监管清单，开展拉网式排查建档；**二是**重点排查村集体出租土地、闲置厂区内的零散生产经营活动，消除监管盲区；**三是**面向个体工商户、小微经营主体负责人开展精准普法宣传，上门指导企业建立基础安全管理制度、开展风险辨识与隐患排查，提升经营主体自主安全管理能力。

(三)各属地乡镇(街道)要强化落实监管责任：**一是**深刻汲取事故教训，对辖区内所有生产经营单位开展“地毯式”排查，重点摸排个体工商户、零散作业点、“厂中厂”及租赁场地经营主体，逐一建立安全生产监管台账，动态更新经营状态，彻底解决漏管失管问题；**二是**细化日常安全检查清单，杜绝“走过场”式检查，对检查发现的安全隐患建立闭环整改台账，跟踪督促整改到位；**三是**各乡镇(街道)要对本行政区域生产经营单位安全生产状况开展常态化监督检查，发现问题隐患及时向行业主管部门报告并跟踪督促整改。

打印本页关闭窗口

网站首页 | 网站地图 | 版权所有

主办：西固区人民政府办公室

联系电话：0931-7540932

copyright © 西固区人民政府 All rights reserved.

备案：陇ICP备19003933号-1 政府网站标识码：6201040005

甘公网安备 62010402000154号

党政机关

中国互联网违法和不良信息举报中心

关闭