天河区“4·19”广州合旭建筑装饰工程有限公司高处坠落一般事故调查报告

事故单位：广州合旭建筑装饰工程有限公司

事故地点：平云路 163 号平云广场通讯大楼七楼

事故日期：2026 年 4 月 19 日

伤亡情况：1 人死亡

事故类别：高处坠落

天河区“4•19”广州合旭建筑装饰工程有限公司高处坠落一般事故调查报告

2026年4月19日16时25分左右，在冼村街辖内平云路163号广电平云广场通讯大楼七楼更换玻璃作业现场，发生一起作业人员从南面外立面铝合金百叶空调外机格栅上坠落至一楼地面的高处坠落一般事故，造成1人死亡。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区人力资源社会保障局、区应急管理局、区住建园林局、天河公安分局，冼村街，区总工会相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和初步直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，天河区“4•19”广州合旭建筑装饰工程有限公司高处坠落一般事故是一起作业现场安全管理缺失、作业人员违规冒险实施高处作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故经过

2026年4月19日8时许，广州合旭建筑装饰工程有限公司

临时组织黎某胜、康某会等两名作业人员到冼村街辖内平云路163号广电平云广场通讯大楼七楼对南面窗户破损玻璃实施更换作业，本次作业共需更换破损玻璃6块，事发前已完成其中3块更换作业，至16时15分左右，康某会从西往东数第二个窗户翻出站在外立面的铝合金百叶空调外机格栅上，左脚站在百叶格栅连接墙体的铝合金横杆上，安全带系挂在该铝合金横杆上，右脚站在窗沿上，准备实施第4块玻璃安装，事发前黎某胜在室内站在人字梯上负责用吸盘吸住玻璃固定位置，康某会在室外负责固定玻璃压条和打胶，约10分钟后，康某会左脚站立的铝合金横杆连墙处突发断裂脱落，导致康某会失重坠落，在坠落过程中安全带从铝合金横杆上滑脱，以致康某会直接坠落至一楼地面。120急救中心医护人员到场后，经现场抢救无效死亡。

二、事故调查情况

（一）涉事有关单位情况

1. 广州合旭建筑装饰工程有限公司[①]（以下简称“合旭建筑工程公司”）

经查，该公司实际负责人为胡某合，法定代表人王某未参与公司经营管理，是本次事故的事故发生单位。

2. 广州广电信息工程技术有限公司[②]（以下简称“广电信息

①统一社会信用代码91440106MA********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王某，住所：广州市天河区天河路351号2210室（部位：B），经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业。具有建筑业企业资质证书。

②统一社会信用代码：9144010MA********，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：曹某，住所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼之102号），经营范围：专业技术服务。具有建筑业企业资质证书。

技术公司”）

经查，该公司系广州广电城市服务集团股份有限公司全资子公司，主要负责集团旗下物业的维修装修业务。

3. 广州广电商业运营有限公司[①]（以下简称“广电商业运营公司”）

经查，该公司系广州广电城市服务集团股份有限公司全资子公司，主要负责集团旗下部分物业的物业管理服务。

（二）涉事相关人员情况

1. 胡某合，男，安徽人，合旭建筑工程公司实际负责人

2. 黎某胜，男，四川人，涉事玻璃更换作业人员

3. 康某会，男，河南人，涉事玻璃更换作业人员，本次事故死者

（三）涉事项目及安全管理协议签订情况

涉事物业名称为广东省广州市天河区平云路163号广电平云广场，由广电商业运营公司负责物业管理服务，由于物业范围内的通讯大楼七楼将对外出租，需对南面窗户破损的6块玻璃进行更换，广电商业运营公司与广电信息技术公司签订了项目合同，由广电信息技术公司负责实施，双方签订有安全生产管理协议。

广电信息技术公司将玻璃更换项目发包给合旭建筑工程公司，双方签订有工程承包合同，由于玻璃更换项目工程款较少，

①统一社会信用代码：9144010MA********，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：何某臻，住所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼之102号），经营范围：商务服务业。

经协商，与先前完工的建筑分隔墙体施工项目合并在同一份合同上，该合同包括建筑分隔墙体施工和玻璃更换，总工程款 15413.13 元（含税金 448.93 元），隔墙施工已于 4 月初完工。经查，双方没有签订安全生产管理协议，也没有在合同上明确各自的安全生产管理职责。

（四）作业人员及从业资格情况

合旭建筑工程公司承接涉事玻璃更换项目后，公司实际负责人胡某合联系了黎某胜，黎某胜再召集康某会共两人负责实施玻璃更换作业，报酬按每人每日 600 元计算。事发前，黎某胜、康某会均有翻出七楼窗外站在铝合金百叶空调外机格栅上作业行为，处于高处悬空的状态，属于高处作业，经查，以上 2 名作业人员均具有高处作业操作资格。

（五）安全作业防护情况

事发前，康某会翻出七楼窗外站在铝合金百叶空调外机格栅上实施高处悬空作业，虽有按规定拴系安全带，但没有按规范正确使用安全带，一是把安全带拴挂在脚下不牢固的百叶格栅连墙横杆上，二是没有把安全带拴挂在作业平面上方。

（六）现场勘验情况

事故现场位于平云路 163 号广电平云广场通讯大楼（见图 1），坠落点位于大楼南面一楼花基边上（图 2），七楼南面西往东第二个窗户可见人字梯，地上有一块准备安装的新玻璃和拆卸下来的窗户门扇（见图 3），事发前准备更换玻璃的洞口（见

图 4），外立面可见一排铝合金百叶空调外机格栅，利用铝合金横杆和斜杆打螺丝固定在外墙上（见图 5），需要更换玻璃的洞口外侧下方一根连墙横杆连墙端断开（见图 6），外立面墙面可见固定横杆的爆炸螺丝结构（见图 7），断开的连墙横杆上可见脚印（见图 8），需要更换玻璃的洞口外侧窗沿可见脚印（见图 9），同一排铝合金百叶空调外机格栅完好的连墙横杆（见图 10）。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7

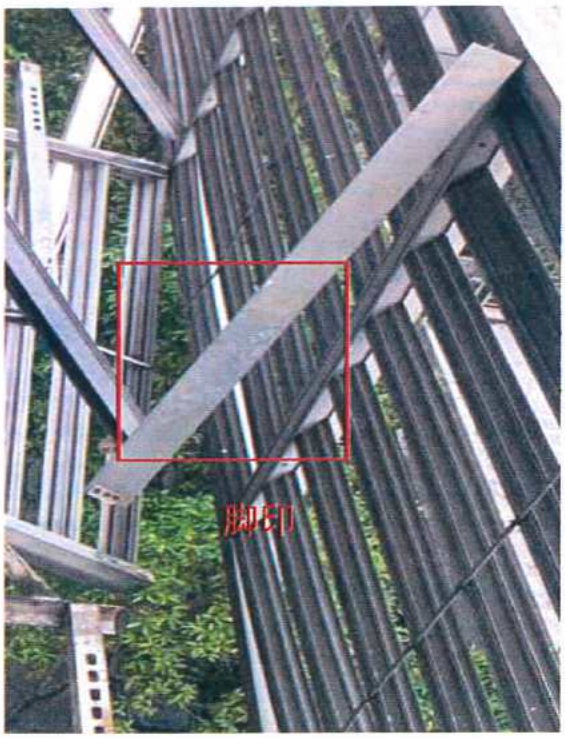


图 8

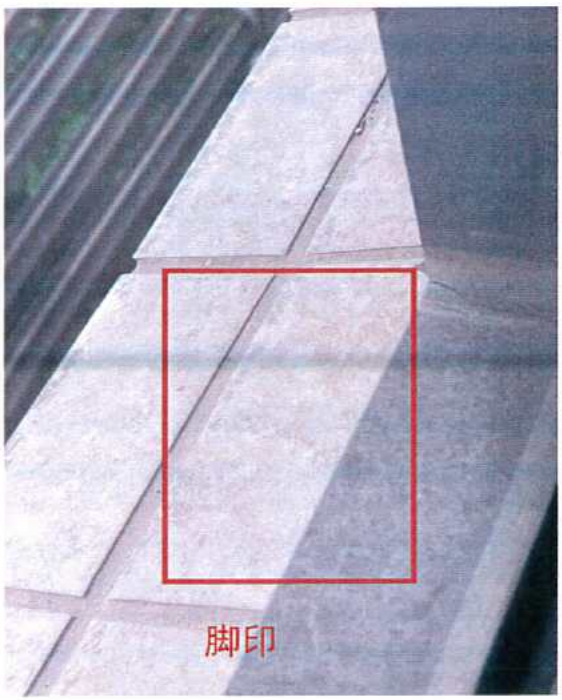


图 9



图 10

（七）开工信息录入管理情况

建筑分隔墙体施工和玻璃更换施工属于《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》和《广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》规定的限额以下小型工程，经查，广电商业运营公司未到属地冼村街道办事处申请限额以下小型工程开工信息录入管理。

（八）政府部门履职情况

属地冼村街道有建立健全工作机制，印发有《冼村街安全生产委员会办公室关于加强辖内临小工程安全生产监督管理工作的通知》，制定有《冼村街临时性建筑工程和限额以下小型工程安全生产监督管理工作方案》《冼村街辖区临小工程监管工作机制》等，明确了监管标准、工作流程、岗位职责及隐患处置措施。对辖内临小工程有常态化巡查检查，2026 年以来，累计受理临小工程开工信息录入 102 宗、高处作业上报 246 处，开展现场安全巡查 350 余次，排查整改各类安全隐患 86 处。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，16 时 38 分黎某胜拨打了 120 急救电话，并通过电话向胡某合报告，约 20 分钟后，120 急救中心到场并实施现场抢救。

接到事故报告后，区政府高度重视第一时间启动应急救援处

置机制，应急、公安、街道等部门相关负责同志第一时间赶到现场组织开展应急处置工作，防止发生次生事故。

（二）事故损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故造成1名人员死亡。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），由于双方尚未就死亡赔偿金问题进行处理，目前直接经济损失是前期支付的丧葬费用8万元（不含事故处罚金额）。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救中心电话，各部门响应及时，决策合理，处置得当，未造成次生事故和社会不良影响，事故应急救援处置效果评估为良好。

四、事故直接原因

事发前，康某会站在百叶格栅连墙横杆上实施玻璃安装作业，由于横杆承载能力差，在承受站在横杆上作业的康某会产生的荷载时，螺丝固定结构发生破坏以致横杆断裂脱落，拴挂在横杆上的安全带随即从横杆上脱开，导致康某会直接从七楼坠落至一楼地面，是造成本次事故的直接原因。

五、存在的主要问题

（一）企业安全生产主体责任落实不到位，作业现场安全管理缺失

经查，合旭建筑工程公司作为建筑施工企业，没有设置安全

生产管理机构，也没有配备安全生产专职管理人员，公司实际负责人胡某合未经建设主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。明知涉事玻璃更换项目涉及高处作业，没有指定专人到场开展安全管理，没有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，没能采取技术、管理上的措施，及时发现并消除涉事玻璃更换作业人员康某会违规冒险实施高处作业的事故隐患，企业安全生产主体责任落实不到位，高处作业现场安全管理缺失。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[①]、四十一条第二款[②]、四十三条[③]和《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[④]的规定。

（二）违规冒险实施高处作业

经查，事发前，康某会翻出七楼窗外站在铝合金百叶空调外机格栅上实施高处悬空作业，虽有按规定拴系安全带，但没有按规范正确使用安全带，把安全带拴挂在脚下不牢固的百叶格栅连墙横杆上，没有把安全带拴挂在牢固的构件或物体上，没有高挂低用，把安全带拴挂在作业平面的下方。

以上行为违反了《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T

①《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”的规定。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”的规定。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”的规定。

④《建设工程安全生产管理条例》第二十三条“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。”的规定。

23468-2009）第5.2.2.2[①]、5.2.2.3[②]的规定。

（三）企业负责人安全生产职责缺失

胡某合作为合旭建筑工程公司的实际负责人，未依法履行对本公司安全生产工作的职责，未建立健全本公司的安全生产各项规章制度和操作规程，未组织建立并落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对涉事玻璃更换作业现场组织开展安全隐患排查治理，督促检查作业现场安全生产工作不到位，未能及时发现并消除涉事玻璃更换作业人员违规冒险实施高处作业的生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[③]、第（五）项[④]的规定。

六、存在的其他问题

（一）广电信息技术公司将建筑分隔墙体施工和玻璃更换施工发包给合旭建筑工程公司，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

（二）广电商业运营公司作为涉事物业的管理方，对合旭建筑工程公司的安全生产统一协调管理不到位，虽有安排工作人员

---

①《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.2.2“安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。”的规定。

②《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.2.3“使用坠落悬挂安全带时，挂点应位于工作平面上方。”的规定。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。”的规定。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

到场开展安全生产检查，但检查不够细致，未能及时发现并制止作业现场作业人员违规实施高处作业的事故隐患。

七、事故有关处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，提出以下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1. 合旭建筑工程公司，作为本次事故涉事玻璃更换项目的承包单位，存在上文所述的违法违规行为，对本次事故发生负有重要责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

2. 胡某合，作为合旭建筑工程公司实际负责人，存在上文所述的违法行为，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

3. 康某会，违规冒险实施高处作业，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）其他处理建议

1. 广电信息技术公司、广电商业运营公司存在的违法行为建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给与相应的行政处罚。

2. 事故涉及的其他法律责任，比如民事责任，建议当事各方通过法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

（一）合旭建筑工程公司要建立健全本单位安全生产各项规章制度，建立健全生产安全事故隐患排查治理机制，要设置专职安全生产管理人员，加大安全生产投入，利用技术、管理上的措施，加强对作业现场的安全检查，紧盯高危作业部位的安全生产，及时发现并消除施工作业现场各类安全隐患。

（二）广电商业运营公司要加强对物业范围装修改造的承包单位安全生产工作的统一协调管理，安全检查要细致深入，要全面了解掌握作业现场具体的作业细节，涉及高危作业的，要全程盯梢；广电信息技术公司要与涉及装修改造的承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中明确约定各自的安全生产管理职责，共同做好物业范围内施工作业现场安全管理。

（三）冼村街道办事处要加大巡查检查力度，及时发现辖内未申请备案擅自施工的行为。同时，要进一步加强临小工程施工报备、高处作业报备的宣传，以物业服务企业为抓手，督促建设单位主动到街道报备。

（四）区住建园林局要联合街道加强对临时性建筑工程和限额以下小型工程的安全监管，理顺工作机制，组织力量加大对临时性建筑工程和限额以下小型工程施工现场违法违规行为的查处力度，确保施工安全。

天河区“4•19”高处坠落

一般事故调查组

2026 年 6 月 21 日