海东市平安区青海顺臻建材有限公司“6·18”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月18日上午11时45分许，海东市平安区古城乡青海顺臻建材有限公司的堆料场，发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约52.5万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，立即就事故调查工作作出了安排部署。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区人民政府成立了以常务副区长为组长，区应急管理局、区发改和工信局主要负责同志为副组长，区应急局、发改和工信局、公安局、人社局、总工会和古城乡人民政府为成员的海东市平安区青海顺臻建材有限公司“6·18”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、检察院派员全程参与。同时，聘请相关安全生产领域专家，参加了事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”的要求，开展了事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、人员询问、调阅资料、分析论证等方式，查明了事故发生经过和原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业、相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定：**海东市平安区青海顺臻建材有限公司“6·18”车辆伤害事故是一起因货车司机违章作业，企业安全生产主体责任落实不到位而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.基本情况：青海顺臻建材有限公司，（以下简称青海顺臻），成立日期：2023 年 9 月 22 日，企业类型为有限责任公司，从业人员 25 人，位于海东市平安区古城乡新庄尔村。主要经营城市建设垃圾处置（清运）建设工程施工、建筑用石加工、建筑建材销售、非金属矿物及制品销售、水泥制品制造等。2023 年 12 月 7 日取得工业和信息化项目备案通知书（平工业信备字〔2023〕05 号），为年处理加工 40 万吨建筑垃圾等固体废物项目。

2.工艺流程[1]：企业将建筑垃圾、尾矿、废弃河道砂石等原料，由装载机卸入给进料口，由破碎皮带运输机送入鄂式破碎机内进行第一次破碎后送入洗砂机，在由破碎皮带运输机将送入圆锥破碎机内进行破碎后大于产品粒度采用二段破碎，合格产品进入振动筛进行筛分，分后不同规格的产品粒度通过振动筛破碎粉料皮带机输送至成品库分开堆放。

[1] 来源于企业《年处理加工 40 万吨建筑垃圾等固体废物安全设施设计》第二章建设项目概况。

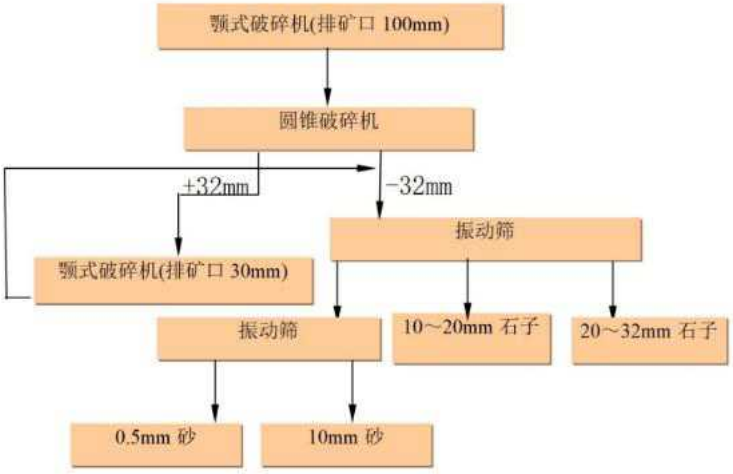


图 1　破碎筛分生产工艺流程

3.安全管理：青海顺臻成立了安全生产委员会，组长由总经理担任，组员由生产部、采销部、后勤部等部门负责人担任，对项目开展了年处理加工 40 万吨建筑垃圾等固体废物安全设施设计、安全生产条件和设施综合分析[2]，制定了《安全生产责任制》《安全生产规章制度》《安全生产操作规程》等系列制度，2025 年度召开 4 次安全生产例会，安全费用提取 13.7 万元，对本企业职工开展了安全教育培训、劳动防护用品发放、隐患排查等工作，与周边企业签订了安全事故互救协议。企业安全风险分级辨识管控和隐患排查治理工作不到位，安全管理人员履职不到位，对承包商安全生产统一、协调管理不到位。

（二）事故车辆及人员情况

1.涉事车辆：重型自卸货车，2025 年 4 月 14 日取得了

[2] 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局 36 号令）第四条　生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。

《中华人民共和国机动车行驶证》，车牌号为青 A84762，所有人西宁稳道机动车服务有限公司（以下简称“西宁稳道”），核定载人数 2 人，外廓尺寸长 9450mm、宽 2500mm，高 3500mm，总质量 31000kg，整备质量 15500kg，核定载质量 15370kg，检验有效期 2025 年 9 月 30 日。6 月 18 日当天，运输石渣毛重 80520kg，超载[3]49520kg，超载 322%。

2.涉事人员：马某荣，男，48 岁，青 A84762 重型自卸货车的司机，2002 年 9 月 13 日取得 B2 驾驶证，主要从事建筑用沙子、石头、沥青等材料运输活动。

（三）原料运输承揽情况

2025 年 6 月 17 日，青海顺臻总经理安排销采部经理马某财到海东市乐都区华夏水泥厂附近水道查看废弃石渣，经查看石渣大部分直径 3-4cm，处于半干半湿状态，有 40%左右的泥土，符合公司生产要求。马某财报告石渣情况后，马某某安排其找货车把石渣运到公司，马某财通过弟弟马文录联系其朋友马英，由马某联系马学荣、马某军、马某栋、冶某成、杜某明等 8 名货物运输司机到华夏水泥厂拉运石渣到青海顺臻，并口头约定了运输费用每吨 12 元，未与青海顺臻签订承运合同和安全管理协议。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 18 日上午 10:00 分许，马某荣、马某军、马某栋三人在乐都华夏水泥厂附近水道装完石渣后驾驶货

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

车先后前往青海顺臻，在 11:35 分许到达公司磅房开始过磅，过磅顺序依次为马某栋、马某荣和马某军，过完磅后，三人把货车开往公司的堆料场。11:42 分许到达后，现场没有青海顺臻相关人员，马某栋和马某军随即在堆料场北侧卸料，马学荣在南侧卸料，当马某军和马某栋把料卸完后，在 11:45 分许，当马某荣把货车的货箱升到 3.5 米的高度时，料没有卸出来，车厢往下降的过程中突然快速落了下去，随即货车向堆料场南侧侧翻了过去，车在倒地瞬间将未系安全带的马学荣从驾驶室打开的窗户中摔了出来，致使被压到驾驶室的外左侧下方，最终造成马学荣当场死亡。



图 1　事故现场图片

（五）事故现场情况

经调查组现场勘验：事故现场位于青海顺臻主厂房西侧的堆料场，该堆料场成梯形结构，上底长 20m，下底长 28m，腰长 30m，入口在料场西侧下底，南北两侧挡墙高度 0.95m，料场东南角有一个通道宽 5m。事发时重型自卸货车（青 A84762）侧翻在料场南侧，车身驾驶室左侧距离料场南侧腰

部是 7m，车尾距离南侧腰部 5m，距离料场东侧上底 8.5m，料场地势东高西低，北低南高，车辆侧翻作业面东西向平均坡度-34.67°，南北向平均坡度-10°，事故车辆北侧 9m 处有两辆同类型重型自卸车，现场南侧挡墙有一处黄色警示牌。



现场勘验照片



现场勘验图

图 2 事故现场勘验示意图

（六）人员伤亡和经济损失情况

1.人员伤亡。该起事故共造成 1 人死亡，人员信息如下：死者：马某荣，男，48 岁，系青 A84762 重型自卸货车的司机。

2.经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）[4]的有关统计，本次事故造成直接经理损失人民币 52.5 万元。

（七）其他情况

根据气象信息，2025 年 6 月 18 日上午，古城乡新庄尔村天气阴，温度 15-22℃，无风。

[4] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）1.2 条直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 6 月 18 日上午 11 时 45 分许，事故发生后，现场人员马某军、马某栋立即上前查看，发现马某荣被压在货车驾驶室左侧下方，马某军立即拨打了 120 急救电话，并电话告知了青海顺臻马某财，请求救援，马某财立即通知公司的马某辉、杜某等人，杜某又安排杜某明、张某财开着公司装载车去堆料场，到达后，正好有一辆由刘某欣驾驶给中铁三局施工的挖掘机，随即由杜某明先用装载机把侧翻车里的石渣铲出来部分，再由刘某欣驾驶挖掘机用铲斗将车抬起 40cm 左右后，马某军、马某栋等人将马某荣从车底抬出来放在车前空地，12:30 分许 120 救护车到达后，经医护人员现场抢救无效后，当场宣布死亡。

图 3 事故现场救援图

（二）事故信息接报及相应情况

2025 年 6 月 18 日上午 11 点 53 分许，青海顺臻马某财向总经理马某某报告了事故相关情况，马某某立即安排做好



现场救援工作，及时给120、110打急救电话，并在11:59分许向古城乡报告了事故相关情况。12:04分许，青海顺臻马某辉向110报告了事故相关情况，12:14分许，马某某接着向区应急局、发改和工信局报告了事故相关情况。区应急局、发改和工信局和公安局接到事故报告后，立即赶赴现场开展应急处置工作，核实了解相关情况，并按规定向区委、区政府和市应急管理局上报了事故情况。

（三）医疗救助和善后情况

2025年6月18日12时30分许，马某荣抢救无效死亡。6月18日下午，事故双方就赔偿事宜达成协议，死者已及时安葬，善后事宜完成。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，区应急局、发改和工信局、公安等部门和古城乡政府及时赶到事故现场进行应急处置，没有造成次生事故、衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故原因分析及性质

在调查组充分组织开展调查，专家紧紧围绕事故现场、车辆情况、事故性质等问题进行深入分析论证的基础上，综合调查组的调查情况和专家的分析意见，事故调查组认定:

（一）直接原因分析

司机马某荣在堆料场将货箱升起时，由于车辆严重超载、石渣粘黏性较强未及时卸下，加之车头与车身未顺直、

车位未顺坡停放和作业地面高低不平[5]，造成货车重心失稳侧翻。同时，马某荣未佩戴安全带，车在落地瞬间将其从驾驶室打开的窗户中摔出来，最终被压致死。

（二）间接原因分析

1.承包人员

（1）违章作业。司机马某荣安全意识淡薄，存在侥幸心理，驾驶货车进行卸料时，在现场有车辆超载、未顺坡停放、堆料场地面高低不平等不利因素，货车存在侧翻风险时，未确认现场安全条件情况下，违章冒险作业。

2.青海顺臻

（1）对承包人安全生产统一协调、管理不到位。企业将运输原料任务发包后，未与承包人签订安全生产管理协议，约定双方的安全生产职责，未对承包人在入场时开展安全教育和交底工作，未对承包人入场后超载行为有效管理，未对承包人在堆料场卸料时安排人员进行统一协调指挥[6]；

（2）安全风险分级管控和隐患排查治理不到位[7]。企业堆料场地势呈东高西低，北低南高，货车卸料存在侧翻风险，企业未将此风险辨识出来，从而未采取有效管控措施，及时消除事故隐患；

---

[5] 来自青海顺臻建材有限公司《安全操作规程汇编》中机动翻斗车安全操作规程：“停车时，应选择适合地点，不得在坡道上停车”。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（3）安全管理人员安全责任落实不到位。企业各级安全管理人员落实安全生产法定职责不到位，如主要负责人组织开展教育培训不到位，组织开展双重预防机制不到位，督促、检查本单位安全生产工作不及时，车间主任开展危险源辨识评估工作不到位，管理堆料场安全生产工作不到位等。

四、有关部门和属地履职情况

（一）海东市平安区发展改革和工业商务信息化局。作为再生资源行业主管部门[8]，严格落实安全生产行业监管责任，主要表现在一是定期传达学习区委区政府及上级关于安全生产的决策部署和指示精神，定期分析研判安全生产形势，召开局内安全生产会议4次；二是及时安排部署，2025年印发了《2025年安全生产“大排查、大整治”专项排查整治方案》《2025年今冬明春安全生产大检查大排查大整治行动工作方案》等系列行动，并进行推动落实。三是制定2025年安全生产工作方案，将建材、轻工、矿山、加油站、再生资源等工业和商贸企业纳入重点检查范围，2025年对工贸企业检查54家次，出动检查人员112人次，发现隐患104项，整改104项；四是切实推动安全生产治本攻坚三年行动，制定了专项方案，成立领导小组，按阶段开展工作，推动企业

[8] 《海东市再生资源回收管理办法》第二条本办法所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。包括废旧金属、报废电子产品（含废旧电池及光伏电板）、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。第二十七条 商务部门是本市再生资源回收的行业主管部门，应当会同发展改革、自然资源、市场监管、工业和信息化、城管、公安、生态环境、消防、交通运输、水务、应急、供销联社等管理部门，按照统筹规划、合理布局的原则，根据本地经济发展水平、人口密度、环境和资源等具体情况，制定再生资源产业发展及网点规划；落实国家、省、市有关再生资源回收政策；引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，指导行业自律组织的建立和发展。

加大安全技术改造，2025 年推动企业进行技术改造及扩建 3 家，总投资费用 524.8 万元；五是强化宣传教育。利用“安全月”“两会”“五一”等重点时段，开展安全宣传教育，受教育 220 余人，并对 10 家企业进行入企服务，切实推动解决企业存在的问题及困难。

（二）海东市平安区古城回族乡人民政府。作为企业属地管理政府，落实安全生产属地管理责任。主要表现在：一是加强组织领导。成立了安全生产工作领导小组，统筹部署安全生产工作，2025 年召开会议 4 次，并与各村委会签订责任书 14 份，压实安全责任。二是加强监督检查。2025 年对全乡重点企业共开展检查 16 次，检查企业 14 次，发现隐患 13 条，整改 13 条。三是广泛宣传培训。以线上线下相结合的方式，通过会议、微信工作群、悬挂横幅、发放宣传用品等各类形式广泛组织开展宣传培训，派发宣传资料约 500 份。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合以上原因分析，调查组提出如下处理意见：

（一）事故相关人员处理建议

1. 因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

马某荣，男，48 岁，系青 A84762 重型自卸货车的司机，在堆料场卸料时，未按照自卸汽车《车辆操作（使用）和保

养手册》[9]和车辆安全技术操作规程的要求，违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条[10]规定，建议免于追究责任。

2. 建议给予行政处罚的相关人员（2 人）

（1）青海顺臻总经理，负责公司全面工作，作为企业安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产法定职责，组织实施单位安全生产教育培训不到位，未组织对原料运输承包人开展安全教育培训和交底工作；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不到位，未组织辨识出堆料场存在的安全风险；督促、检查单位安全生产工作不到位，未及时消除堆料场生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五[11]项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定，建议由海东市平安区应急管理局对其处 2024 年年度收入 40% 罚款的行政处罚。

（2）青海顺臻车间主任，未认真履行安全管理人员安

---

[9] 《自卸车车辆操作（使用）和保养手册》》车辆装卸作业时，驾驶人员应佩戴安全带，货物需要均匀分布，避免偏载，装载量严禁超过额定载荷，选择平坦坚实地面，车头顺坡停放，严禁在横坡、松软地面卸料。

[10] 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条规定：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（以）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

全生产法定职责，组织开展单位危险源辨识和评估不到位，未对堆料场的存在危险源进行辨识及评估，制定有效管控措施；检查单位的安全生产状况不到位，未及时排查发现堆料场存在的生产安全事故隐患；未安排人员对货车卸料时进行指挥，及时制止和纠正货车司机违章作业行为。对事故发生负有现场管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五和第六项[13]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 14 号令）第二十条第一项的规定，建议由海东市平安区应急管理局对其处 2024 年年度收入 21% 罚款的行政处罚。

3.对刑事责任的处理建议

事故相关单位相关人员涉嫌刑事责任的，建议由海东市平安区公安局依法查处。

（二）事故有关单位处理建议

1. 建议给予行政处罚单位

青海顺臻。企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，管理人员安全责任落实不到位，安全检查不到位，对原料运输的承包人安全生产统一协调、管理

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

不到位，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[15]、第四十一条款[16]、第四十九条第二款[17]，鉴于企业在事故发生后，第一时间组织救援，妥善处置善后工作，积极配合事故调查工作，未造成严重社会影响[18]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[19]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 14 号令）第十四条第二项[20]的规定，建议由海东市平安区应急管理局对其处人民币 50.2 万元罚款的行政处罚。

2.建议不予行政处罚单位

西宁稳道机动车服务有限公司，系青 A84762 重型自卸货车的所有人。2025 年 4 月 14 日，死者马某荣的哥哥马学军出资 14 万元从该公司购买货车后，交由其从事砂石运输活动，由于个人原因，一直未到西宁稳道办理车辆过户手续。同时，该车在从事运输活动中，未向西宁稳道进行告知，西

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全水平，确保安全生产。

[16]《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[18]《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[20] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

宁稳道不参与该车运输管理工作，按照《中华人民共和国行政处罚法》第四条[21]规定，建议对西宁稳道不在进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念未牢固树立。企业“生命至上 人民至上”的安全理念没有牢固树立，生产经营活动中重生产、轻安全，全员安全生产责任落实不到位，安全规章制度落实不到位，安全管理人员履职不到位，安全教育培训不到位，发包项目安全生产统一协调、管理不到位。

（二）现场安全生产管理不到位。企业对生产经营场所存在安全风险辨识不到位，未制定有效管控措施，装卸作业时，现场安全管理缺失，未配备管理人员进行现场监督管理，未及时发现并制止作业人员违章作业行为，落实安全整改措施。

（三）从业人员安全生产意识不强。作业人员安全生产意识淡薄，不熟悉自卸货车施工作业的安全生产规章制度和安全操作规程，不具备必要的安全生产知识和安全操作技能，违章冒险作业，对安全生产心存侥幸。

七、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施:

（一）夯实企业安全生产主体责任。青海顺臻车辆伤害

[21]《中华人民共和国行政处罚法》 第四条　公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。

事故的发生，暴露出企业在安全生产管理方面存在严重漏洞，给从业人员的生命安全敲响了警钟，也给企业带来了严重的损失。企业**一是**要深刻汲取“6·18”事故教训，切实落实安全生产主体责任，全面反思企业在安全生产管理中存在的问题，举一反三，采取切实有效的措施进行整改，亡羊补牢，坚决杜绝类似事故再次发生；**二是**要全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，对企业所有车间、部位、设备、岗位存在的安全风险要全面进行辨识分级，制定切实有效安全管控措施，责任每个部门和人员，并加强隐患排查治理工作；**三是**要全面加强对发包场所、设备、项目的安全生产工作统一协调、管理工作，签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。**四是**要全面对企业的安全生产责任体系进行梳理和修订，明确各部门、各岗位在安全生产工作中的职责和权限。制定详细的安全生产责任清单，将安全生产责任分解落实到每一个岗位和个人，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产责任网络，确保全员安全生产责任落到实处。

（二）夯实属地和部门安全监管责任。**古城乡人民政府**要切实落实属地管理责任，深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”[22]的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、

[22] 《青海省贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》第四条 实行党政领导干部安全生产责任制，应当坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管

企业主体责任，要召开专题会议，迅速对辖区企业开展摸底排查，有效掌握企业分布及安全管理等相关情况，摸清底数，建档立册，加大监督检查力度，督促相关企业严格落实安全生产主体责任，压实安全生产工作链条。**区发改和工信局**要切实落实行业部门安全监管责任，严格按照《海东市再生资源回收管理办法》及安全生产“三管三必须”[23]规定要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，对辖区内工业企业进行全面排查，对资源回收、建材、轻工等企业加强安全管理，督促企业落实安全生产主体责任。要持续加强对企业全过程监管力度，尤其是对企业承包商的监管，要在工业企业中全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，采取有效措施，切实保证安全。同时，各相关乡镇及部门要举一反三，立即对本辖区、本行业、本领域的生产经营单位，开展隐患排查治理工作，狠抓整改工作，确保人民群众生命财产安全。

（三）大力宣传，强化事故警示教育。各有关乡镇及部门要举一反三，召开事故警示教育会。同时，结合当前易发生的动火、触电、车辆伤害、有限空间、高空坠落等事故规律特点，充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等媒介，全方位、多层次开展安全宣传，普及设备检维修、有限空间、动火、临时用电、高处作业等高风险作业安全常识，督促企

安全、管生产经营必须管安全。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作坚持中国共产党的领导。 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

业组织员工通过线上线下等方式观看事故警示教育片，切实增强企业“事故就在身边”的真实感和危机感。要督促企业开展三级责任人全覆盖安全教育培训，倒逼企业落实安全生产主体责任，强化企业负责人安全责任意识，提升人员安全素质。

（四）强化组织领导确保落实到位。古城乡人民政府、发改和工信局、应急局、公安局等调查成员单位及事故相关企业要深化思想认识，加强组织领导，成立以主要领导为组长的工作领导小组，按照“四不放过”原则，全面落实对有关责任人员和责任单位的处理建议、事故防范和整改措施建议，并将落实情况30日内报区安委会备案。

海东市平安区青海顺臻建材有限公司“6·18”
一般车辆伤害事故调查（代）
2025年9月11日