某某水泥有限公司“5.8”一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 16 10: 03: 49 浏览次数： 121 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2026年5月8日，某某水泥有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人重伤，伤者经抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，应急管理局会同市公安局、市总工会等单位成立事故调查组开展事故调查工作，并邀请市纪委市监委、市人民检察院参加事故调查。事故调查组通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故发生经过、事故原因等情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，某某水泥有限公司“5.8”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全防护不到位、企业安全生产主体责任不落实造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

某某水泥有限公司成立于2005年8月18日，注册资本：陆仟伍佰捌拾捌万元整；企业类型为有限责任公司，法定代表人为薛荣飞，经营范围：水泥制品制造、加工、水泥混凝土预制构件制造、销售；散装水泥销售；道路货物运输；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务（不可从事港口危险货物作业）（在中华人民共和国港口经营许可证有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

某某水泥有限公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未及时发现并消除作业通道格栅板腐蚀造成断裂的安全隐患。

（三）事故发生经过

2026年5月8日16时40分许，某某水泥有限公司勤杂工唐某某和机修工吴某某为2号生产线三楼的传输带更换滚筒。吴某某先来到传输带左侧通道，约3-5分钟后唐某某来到传输带右侧通道，两人分别在传输带的左右两侧格栅板通道的第一块格栅板上作业，同时用角铁固定滚筒。突然，吴某某听到唐某某叫了一声，低头看发现唐某某已经坠落到下方水池淤泥里、距离作业位置高度约9米。

（四）事故现场情况

某某水泥有限公司实际生产经营场所北面为某某水泥码头，西面为B印染产业园股份有限公司，南面为c汽车部件有限公司，东面为D仓储有限公司。

事故现场勘查发现：

1.事故中心现场为公司2号生产线三楼传输带右侧作业通道，通道整体锈蚀严重，第一块格栅板处形成一处尺寸较大的贯通性孔洞，具体如图1、2。

2.死者掉落位置为生产线下方一楼的水池，事发当时水池水已抽干，水池内有一滩淤泥，具体如图3。



图1

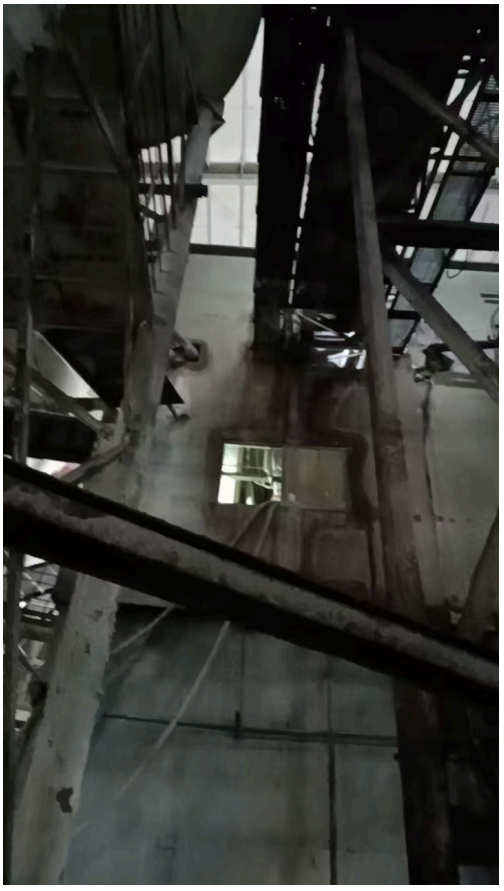


图2



图3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡：事故造成1人重伤，伤者经抢救无效于5月8日死亡，经医院诊断，死者存多发伤，重型颅脑损伤致中枢性呼吸循环衰竭死亡。死者：唐某某，男，湖南怀化人，

2.直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，事故直接经济损失为130万元，主要用于善后赔偿。

（六）其他情况

事故当日天气晴朗，厂区内无影响作业的自然因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，吴某某立即电话通知生产经理廖某某，并到水池边查看状况，看见唐某某侧卧在淤泥里，人已经昏迷。吴某某清理掉唐某某嘴里的淤泥，随后总经理阮某某、生产经理廖某某和电工蒋某某到达现场，电工蒋某某拨打了120急救电话。急救医生通过电话指导吴某某对唐某某进行心肺复苏直到120急救人员到达。急救人员到场对唐某某的伤势进行评估后，将唐某某送往人民医院救治。2026年5月8日，唐某某经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生后，吴某某立即展开救援，拨打了120急救电话，并在医务人员到达后协助抢救。企业现场人员应急处置及时，救援过程未发生次生事故。

唐某某被送至人民医院后，经全力抢救无效死亡。事后，某某水泥有限公司积极开展善后工作，与死者家属达成赔偿协议，家属情绪稳定，社会秩序平稳。

评估认为，事故发生后，现场员工能够立即呼救、拨打急救电话并实施初步救援，救援响应迅速。企业及相关部门后续处置工作符合要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

勤杂工唐某某未佩戴和使用劳动防护用品，未能认真分析作业环境，未发现格栅板严重腐蚀，导致事故发生。

（二）间接原因分析

事故单位（某某水泥有限公司）：

1.隐患排查治理不到位。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施及时发现并消除作业通道格栅板腐蚀造成断裂的事故隐患。某某水泥有限公司自2018年在该地址建厂以来，其2号生产线三楼的传输带两侧作业通道的格栅板在长期的粉尘、水气等因素腐蚀下，表面已有严重的铁锈和腐蚀，部分钢条已经被锈蚀得变薄变脆，甚至出现孔洞，格栅板承载能力大幅下降，导致事故发生。

2.劳动防护用品督促使用不到位。未监督作业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品。

四、监管情况

2025年5月份以来，某某应急消防管理站对该企业开展了多次日常检查，发放了4份隐患整改通知书督促整改，并对整改结果进行复查闭环，履行了相应的监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

唐某某未佩戴和使用劳动防护用品，未能认真分析作业环境，未发现格栅板严重腐蚀，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

某某水泥有限公司隐患排查治理不到位。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施及时发现并消除作业通道格栅板腐蚀造成断裂的事故隐患；未监督作业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任。某某水泥有限公司要深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产主体责任意识，严格落实隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制，特别是针对本单位工艺特点，加强对构建筑物、设备设施粉尘、潮气腐蚀情况的全面、系统排查，及时消除事故隐患。要切实加强对从业人员的安全教育培训，确保其掌握安全知识和技能，增强从业人员的安全意识和风险辨识能力。

（二）举一反三，加强行业安全监管。建议各有关监管部门及乡镇（街道）以此事故为戒，加大各类生产经营单位监督检查力度，重点检查锌钢格栅板走道、平台、楼梯踏步是否存在安全隐患、劳动防护用品发放和督促使用是否到位等情况，督促各类生产经营单位真正落实安全生产各项要求。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务