政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

政府公报

国家地方部门平台链接

威远路路通商贸有限公司“4.28”生产安全事故调查报告

发布时间：2019-06-27　信息来源： 内江市威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2019年4月28日10时10分左右，威远路路通商贸有限公司发生一起爆燃死亡事故，死亡一人，重伤一人。事故直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，按《威远县人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的批复》（威府办发〔2008〕114号）要求，由威远县应急管理局牵头组织成立威远路路通商贸有限公司“4.28”生产安全事故调查组，对事故展开调查，事故调查组组长由威远县应急管理局杨岗同志担任，副组长由威远县应急管理局副局长周军同志、总工程师吴东升同志担任，成员单位有威远县应急管理局、总工会、公安局、人社局、商务局、铺子湾镇人民政府，并邀请了威远县纪委监委、检察院参加事故调查（附调查组成员名单）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、司法鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）死者及伤者基本情况

死者：古华山，性别：男，年龄:59岁，身份证号码：511024**********，家庭住址：严陵镇**村。

伤者：王巍龙，性别：男，年龄：23岁，身份证号码：511024**********，家庭住址：新店镇**村。


（二）事故发生单位情况

威远路路通商贸有限公司，类型：有限责任公司，住所：威远县铺子湾镇双岭村22组，法定代表人：熊安全，营业期限：2017年07月27日至长期，统一社会信用代码：91511024MA6581KB6J；经营范围：批发、票据交易：煤焦油、煤焦沥青、蒽油、洗油、石脑油、萘、粗苯、硫酸、甲醇、柴油、盐酸、重质苯；危险化学品经营许可证：川内威危化经字〔2017〕000006号，有效期限：2017年07月26日至2020年07月25日，许可范围：煤焦油、煤焦沥青、蒽油、洗油、石脑油、萘、粗苯、硫酸、甲醇、柴油、盐酸、重质苯。2017年8月15日，威远县发展和改革局以川投资备〔20175110245903204375〕FGQB-0476号文件对本项目进行了备案。

（三）事故地点及天气概况

据四川煤矿安全监察局安全技术中心司法鉴定所司法鉴定意见书（司法鉴定许可证号：510010190，编号：川安技〔2019〕鉴字第5号），事故地点位于:威远路路通商贸有限公司、储存场所内有1#、2#、3#、4#、5#钢制立式储罐5个和6#、7#钢制卧式储罐3个。1#储罐直径8.8m、高8m，容积为320m3，储存轻油；2#储罐直径8.8m、高8m，容积为320m3，储存蒽油；3#储罐直径11m、高9m，容积为865 m3，为备用罐；5#储罐直径11m、高9m，容积为865m3，储存重油；6#、7#、8#储罐容积均为50 m3，6#、7#储罐储存洗油，8#储罐储存燃料油。

发生事故的储罐为3#储罐，储罐直径11m、高9m，容积为865m3，储存的是重油，此重油是由成都聚地石油天然气有限责任公司生产，由中间商转售给威远路路通商贸有限公司。经鉴定组对涉案3#储罐重油危险性分析：涉案3#储罐重油不属于《危险化学品目录》产品。（场区总平面布置图详见图1）

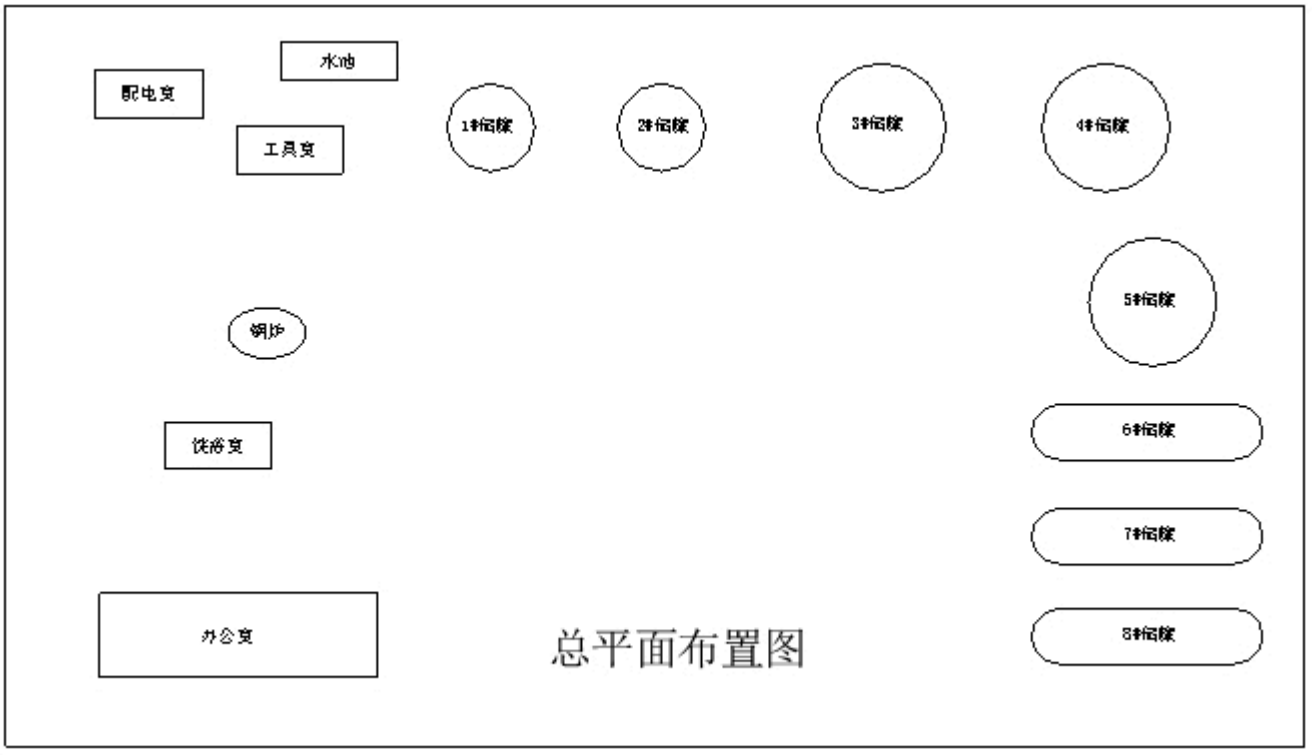

当天天气情况：根据威远县气象局提供的4月28日当天的气象证明，4月28日当天日平均气温20.9℃，日最高气温29.9℃，日最低气温18.6℃。当天威远县气候条件具备二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、甲苯、苯等易挥发物质挥发的气候条件。

（四）事故涉案3#储罐分析说明

据四川煤矿安全监察局安全技术中心司法鉴定所司法鉴定意见书（司法鉴定许可证号：510010190，编号：川安技〔2019〕鉴字第5号）对涉案3#储罐重油危险性分析：根据国家石油天然气产品质量监督检验中心对重油闪点的检测结果（详见表3），涉案3#储罐重油其闪点大于102℃；根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）火灾危险性类别分类，涉案3#储罐的重油其火灾危险性类别属于丙类（闪点不小于60℃）；又根据国家安全监管总局 工业和信息化部 公安

部 生态环境部 交通运输部 农业部 国家卫生和计生委 国家质监检疫总局 国家铁路局 中国民用航空局2015年2月27日公告2015年第5号公布的《危险化学品目录》，涉案3#储罐重油不属于《危险化学品目录》产品。

表 3 涉案 3#储罐重油闪点检测结果

序号	样品名称	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	涉案 3#储罐重油	闪点	/	℃	＞102	/

（五）现场勘查

鉴定组于2019年4月29日到达事故发生地，对事故现场进行了仔细勘查，先后对涉案3#储罐、3#储罐的固定顶盖、电焊钳仔细勘查分析。

1.事故发生现场位于威远路路通商贸有限公司储存轻油、蒽油、重油、洗油、燃料油的储罐内。涉案3#储罐储存的油料名称为重油，涉案3#储罐事故后的状态如图2所示。

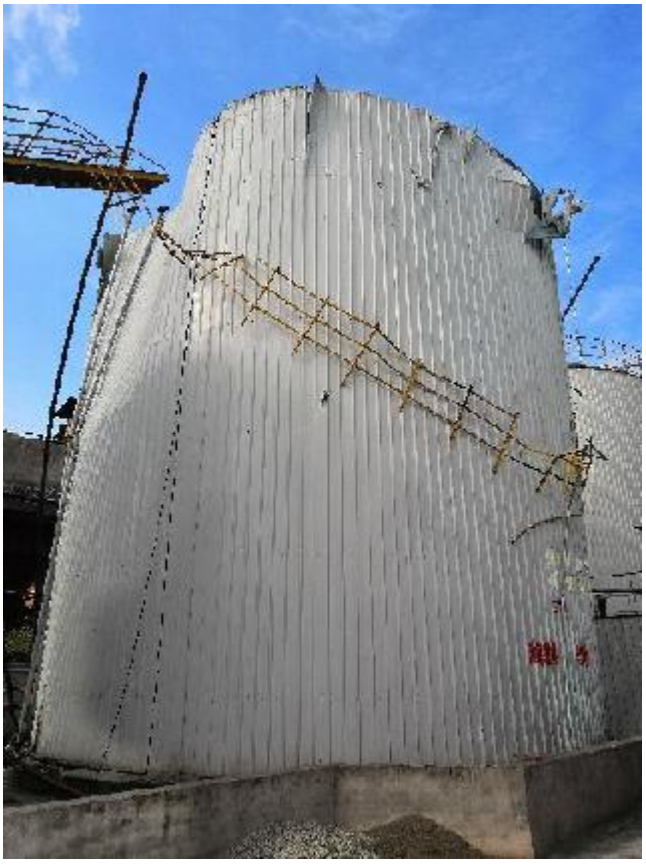


图2 涉案3#储罐事故后的状态

2.经勘察，3#储罐底部开裂，装卸油泵管道断裂。如图3所示。



图3　涉案3#储罐底部和装卸泵管道事故后状态

3．经勘察，涉案3#储罐的固定顶盖已由公司使用吊车吊到了罐区后面的坡上，3#储罐的顶盖已经严重变形。如图4所示。涉案3#储罐的固定顶盖中部有电焊焊接留下的痕迹。如图5所示。

图 4　涉案 3#储罐固定顶盖事故后状态



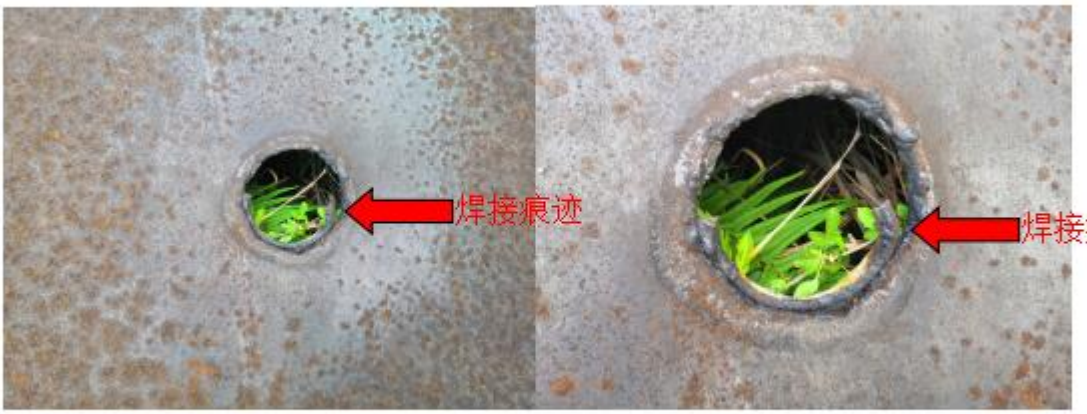


图 5　涉案 3#储罐固定顶盖中部焊接痕迹

4.经勘察，涉案3#储罐底部地面上有电焊机的电焊钳和电焊机电缆。如图6所示。



图 6 电焊钳和电焊机电缆

5.经鉴定机构实验室检测分析，涉案3#储罐重油成分中对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、甲苯、苯等物质在气温在20℃～30℃之间均挥发并容易达到饱和蒸气压，挥发的气体与空气混合，浓度达到爆炸浓度的极限，而且对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、甲苯、苯等的闪点也极低，最高72℃，极易发生闪燃。

二、事故发生、抢救、报告经过及善后处理

（一）事故发生经过：2019年4月中旬威远县生态环境局相关人员到威远路路通商贸有限公司检查时发现该公司罐区没有设置废气排放管，要求尽快整改，该公司现场管理员王巍龙（未取得安全生产知识和管理能力考核合格证）负责落实整改，王巍龙通过他的一位叔叔联系了焊工古华山（焊接与热切割作业操作证）来焊接罐区的废气排放装置，4月20日开始施工，4月26日施工完毕。

2019年4月28日早上8时30左右王巍龙和古华山再次来到罐区现场，发现前两天焊接的3#储罐的废弃排放管有松动，就准备对其加固，9时55分古华山来到3#储罐下携带焊机、焊线爬上3#储罐顶部，王巍龙跟随其后，10时05分左右2人到达3#储罐顶部，这时王巍龙电话响起，就到3#储罐和2#储罐中间的金属梯去接电话（2#储罐与3#储罐有一条金属梯），电话刚刚接完，突然3#储罐的顶部发生了爆燃（3#储罐重油中含有易挥发的易燃物质对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、甲苯、苯等，挥发于3#储罐内液面上方的空间，与空气形成爆炸性混合气体，混合气体易燃物质浓度达到爆炸极限，遇到电焊维修火花发生爆燃事故。），3#储罐的顶盖被爆燃产生的气浪掀起来连同古华山和王巍龙一起落到地面，王巍龙摔倒至2#储罐与3#储罐之间的地面上，古华山摔倒至厂区场坝。（上述场区总平面布置图1所示“椭圆形”为王巍龙掉落地面位置，“矩形”为古华山掉落地面位置）

（二）抢救经过：10时左右正在3#罐左侧卸货的罗新远突然听到“轰”一声巨响便立马上前查看，看见王巍龙平躺在地上并一直喊“脚断了”，罗新远立即喊附近的人一起把王巍龙抬到办公室门口（附近有驾驶员古毕东、门卫李树清、驾驶员朱贵明等人），朱贵明分别拨打120急救电话、110报警电话。10时30分左右威远县人民医院120急救车到达事故现场，医护人员将王巍龙抬上救护车，随后2名医生上前查看古华山情况，发现古华山已无生命迹象，后由消防人员将古华山抬上车。

（三）事故报告经过：2019年4月28日10时30分左右罗新远向威远路路通商贸有限公司投资人曾国平报告事故情况，曾国平接到报告后立刻向威远县应急管理局、公安局报告事故情况。

（四）善后处理情况：古华山（死者）于2019年4月30日在威远殡仪馆火化,经商议一致，威远路路通商贸有限公司赔偿因古华山死亡各项赔偿金合计玖拾肆万柒仟柒佰柒拾柒元整。王巍龙（伤者）目前情况稳定在威远县人民医院住院康复，威远路路通商贸有限公司支付其医疗一切费用，由于王巍龙还未出院，暂未签订赔偿协议。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、古华山未取得《焊接与热切割作业操作证》且在没有任何安全措施的情况下，违规在3#重油储罐顶部进行焊接作业，施焊作业产生的火花引爆了3#储罐中重油挥发出来的间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、甲苯、笨等混合气体，导致事故发生。

（二）间接原因

1、威远路路通商贸有限公司未依法对本单位从业人员进行安全生产教育和培训；使用未取得《焊接与热切割作业操作证》的古华山对罐区3#储罐废弃排放管进行焊接作业；违反动火作业管理要求，动火作业过程中未配备持有岗位操作合格证和监护合格证的动火监护人员；未制定动火作业安全措施、未经批准，在禁火区内3#储罐进行焊接作业，导致事故发生。

2、威远路路通商贸有限公司管理人员王巍龙未取得安全生产知识和管理能力考核合格证上岗作业，聘请使用未取得《焊接与热切割作业操作证》的古华山进入本单位罐区进行焊接作业，导致事故发生。

3、威远路路通商贸有限公司法定代表人熊安全对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除本单位3#储罐废气排放管施工作业中存在的生产安全事故隐患，未有效组织实施本单位的安全生产教育工作；对外来进场作业人员的资格审核把关不严，导致事故发生。

（三）事故性质

经现场勘验、调查取证、司法鉴定分析认定：威远路路通商贸有限公司“4·28”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对有关责任人和责任单位提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故单位相关责任人的责任认定及处理建议

1、古华山，未取得《焊接与热切割作业操作证》且在没有任何安全措施的情况下，违规在3#储罐顶部进行焊接作业，导致事故发生。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、王巍龙，威远路路通商贸有限公司现场安全管理人员，未取得安全知识和管理能力考核合格证上岗作业，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，聘请使用未取得《焊接与热切割作业操作证》的古华山进入本单位罐区进行焊接作业，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议企业按内部有关规定进行处理。

3、熊安全，威远路路通商贸有限公司法定代表人、主要负责人未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除本单位储存罐区3#储罐废弃排放管施工作业中存在的生产安全事故隐患，未有效组织实施本单位的安全生产教育工作；对外来进场特种作业人员的资格审核把关不严，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项的规定，建议对熊安全处人民币20700元的罚款。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

1、威远路路通商贸有限公司未认真履行安全生产主体责任，未依法对本单位从业人员进行安全生产教育和培训；使用未取得《焊接与热切割作业操作证》的古华山对3#储罐废弃排放管进行焊接作业；违反动火作业管理要求，动火作业过程中未配备持有岗位操作合格证和监护合格证的动火监护人员；未制定动火作业安全措施、未经批准，在禁火区内3#储罐进行施焊作业,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议对威远路路通商贸有限公司处人民币30万元的罚款。

五、防范措施

1、企业要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，依法对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2、企业要进一步突出安全管理重点工作，加强现场安全管理工作，对安全生产威胁较大的作业点，安全管理人员要现场指导并督促作业人员按规定操作，制止和纠正违反操作规程的行为。加强对外来进场特种作业人员的资格审查，将外来进场作业人员纳入本单位从业人员统一管理。

3、企业动火作业应当严格按照动火作业管理要求：1.确定作业，提前申报；2.开展JSA分析，制定施工方案及安全措施；3.现场安全交底和风险告知；4.开具作业许可证，作业前安全措施；5.措施确认；6.现场会签；7.批准作业；8.实施作业；9.完工验收恢复现场；10记录管理。

4、强化技术管理。在罐区内进行的所有可能产生火源的作业均应制定安全技术措施，技术必须通过批准后实施。

5、加大安全投入。企业应配齐配足具有资质的安全管理人员，针对储存物料的种类和危险性，按照国家标准和有关规定完善相关安全设施、设备，并对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

威远路路通商贸有限公司“4·28”生产安全事故调查组

2019年6月18日

网站声明 (/wyx/statement/tydp.shtml)

网站地图 (/wyx/siteMap/wzdt.shtml)

联系我们 (/wyx/contactUs/tydp.shtml)

主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室

蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F5890534E053012819AC93C6)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F201906%2F4bdd317ab1884519a3ad38dfb2def020.shtml)