索 引 号	014443101/2026-320312	分 类	安全生产
发布机构	泰兴市应急管理局	发文日期	2026-09-09
文 号		时 效	

泰兴现代农业产业园区巢湖市宏刚工业设备安装有限公司“6·10”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2026-09-09 10:33 信息来源：泰兴市人民政府 访问次数：139

2026年6月10日14时10分左右，巢湖市宏刚工业设备安装有限公司在泰州天弘生物科技有限公司（位于泰兴市现代农业产业园区泰兴市平顺皮革安装的过程中发生一起高处坠落事故，造成2名工人受伤，其中1人经抢救无效死亡，1名工人重伤住院治疗，事故造成直接经济损失XX万元（不含行政费用）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2026年6月11日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市市场监督管理局派员成立了巢有限公司“6·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请市监察委员会、市检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组于2026年6月18日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律法规的规查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议施建议。经调查认定，巢湖市宏刚工业设备安装有限公司“6·10”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

巢湖市宏刚工业设备安装有限公司（以下简称：宏刚公司），略。

泰州天弘生物科技有限公司（以下简称：天弘公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.宏刚公司未设置安全机构、未配备安全管理人员；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程等；未对作业人员开展安全培训教育术交底；作业人员未配备劳动防护用品，且未采取防坠落措施。

2.天弘公司新建项目未履行安全设施“三同时”；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程；未对承包单位资质、人员、方案进行审查

（三）事故发生经过

事故现场无监控设备，通过对在场人员的调查询问及对事故现场的勘察，调查组还原了事故过程：2026年6月9日，宏刚公司在天弘公司安装2台锅上安装了1台绞笼，用2只螺栓在北熬炼锅上方的法兰处进行固定。6月10日上午，天弘公司实际投资人林某泉发现两台熬炼锅安装位置错误，安排天炼锅方位，王某擅自从平顺皮革公司开来一辆叉车（王某无叉车驾驶证），将宏刚公司作业人员徐某禹、仇某坝、叶某超、董某贵及刘某先后送至约314时10分许，徐某禹在北侧熬炼锅拆除固定螺栓，拆除了第一个固定螺栓后，在拆除第二个固定螺栓时，螺栓突然崩脱，绞笼失衡向东倾斜，向南滑落地面并砸中其头部，仇某坝被绞笼扫落地面受伤。事故发生后，王某拨打120急救电话，现场人员合力移开绞笼施救，120急救人员至现场后将伤者刘某二人民医院抢救，当日刘某经抢救无效死亡，仇某坝重伤经抢救后住院治疗。

（四）现场勘验情况


事故发生于泰州天弘生物科技有限公司（泰兴市平顺皮革制品有限公司东仓库）自南向北第4跨到第5跨之间（图1），涉事设备为两台熬炼锅（410厘米（不含外部减速机）、直径160厘米、锅高210厘米，两锅间距50厘米，熬炼锅依靠金属支腿支撑，锅体离地最低处90厘米；熬炼锅东部为减速机机最东侧离熬炼锅95厘米，小平台实际（不含减速机）东西长35厘米，减速机南北长125厘米，熬炼锅东侧地面有一绞笼（事发前该绞笼位于熬炼锅顶545厘米，宽38厘米，深43厘米；绞笼中段西侧位置有一摊血迹为刘某坠落位置；熬炼锅上方各有一个法兰口（图5），法兰直径为43厘米，两个法兰米。



（图1）



（图2）

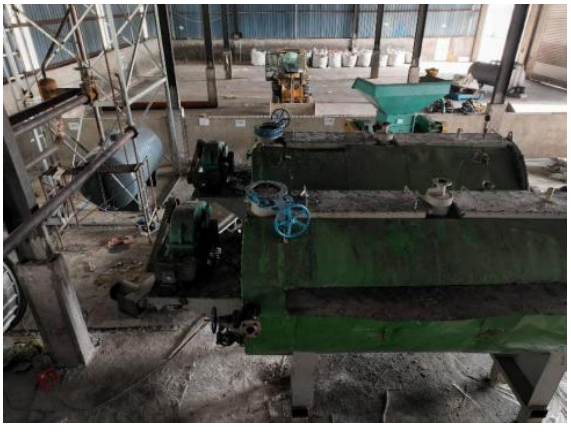

（图3）



（图4）



（图5）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡、1人重伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为XX万元（不含行疗费用）人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月10日14时13分左右，天弘公司王某拨打了120急救电话；6月10日14时17分，宏刚公司叶某超向法定代表人林某刚汇报了事故相关情况王某向天弘公司实际投资人林某泉电话汇报了事故相关情况。6月10日14时30分左右，泰兴市平顺皮革制品有限公司向属地报告了该起事故，6月10日15农业产业园区管理委员会向市应急管理局报告了该起事故。

接到事故报告后，市公安局、应急管理局、市场监督管理局和现代农业产业园区管理委员会等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

2026年6月10日14时13分左右，天弘公司员工王某拨打120急救电话，将刘某、仇某坝送至泰兴市第二人民医院抢救，刘某当日抢救无效死亡，经抢救治疗后脱离生命危险。

（三）事故善后处理情况

2026年6月18日，经泰兴市元竹镇人民调解委员会调解，宏刚公司、天弘公司实际投资人林某泉与死者家属达成一致意见：由宏刚公司和林某泉付XX万元，其中林某泉与宏刚公司需在调解协议签订起7日内各支付XX万元及在2026年12月31日前第二次各支付XX万元。截至目前，第一笔XX万元已

（四）事故应急处置评估

事故发生后，天弘公司员工王某第一时间拨打了120急

救电话，2名伤员被送往医院抢救，宏刚公司与林某泉已支付第一笔赔偿款。

综合评估：未发现涉事企业在事故应急处置上存在明显过错。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

绞笼拆卸过程中，徐某禹拆除固定绞笼的螺丝，在最后一个螺丝崩脱后，失稳的绞笼向东南侧倾斜滑动，将位于东侧的2名工人扫落至地面，其中部致其死亡，另1名工人坠落地面受伤。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

1.宏刚公司未对作业人员开展安全培训教育，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施；

2.宏刚公司作业人员未配备劳动防护用品，且未采取防坠落措施。

3.宏刚公司、天弘公司未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程；

4.天弘公司新建项目未履行安全设施“三同时”；

5.天弘公司未对承包单位资质、人员、方案进行审查。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.宏刚公司，未设置安全机构、未配备安全管理人员；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程等；未对作业人员开展安全培训教告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施；作业人员未配备劳动防护用品，且未采取防坠落措施。

2.天弘公司，新建项目未履行安全设施“三同时”；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程；未对承包单位资质、人员、方案进行证驾驶叉车。

（二）地方党委政府

天弘公司成立于2026年5月28日，泰兴现代农业产业园区在2026年1月和4月对泰兴市平顺皮革制品有限公司进行检查时，天弘公司尚未成立。

综合分析：调查中未发现江苏省泰兴市现代农业产业园区对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.林某刚，男，身份证号：略，宏刚公司法定代表人，未建立公司安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程等，对事故的发生负有责任，据相关法律法规的规定对其进行处理，并由市公安局对其涉嫌违法的行为进一步调查处理。

2.林某泉，男，身份证号：略，天弘公司实际投资人，未建立天弘公司安全管理制度，未制定安全生产责任制和安全操作规程；未对承包单位资查，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

3.王某，男，身份证号：略，天弘公司员工，无证驾驶叉车，建议由市市场监督管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）有关责任单位

1.宏刚公司，未设置安全机构、未配备安全管理人员；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程等；未对作业人员开展安全培训教告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施；作业人员未配备劳动防护用品，且未采取防坠落措施，对事故的发生负有责任，建议关法律法规的规定对其进行处理。

2.天弘公司，公司新建项目未履行安全设施“三同时”；未建立安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程；未对承包单位资质、人员、方案生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

1.宏刚公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，强化安全风险辨识，积极开展安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程制的编制，加强职工安全教育培训、考核，增强安全意识；加强作业现场管理，监督员工正确地佩戴劳动防护用品，严格执行公司管理规定和设备操作民政府批复后一个月内将公司整改情况报泰兴市应急管理局。

2.天弘公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，积极开展安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程和安全生产双重预防工的安全生产教育培训工作，采取措施认真核实教育培训的落实情况，落实特种作业人员持证上岗。在收到泰兴市人民政府批复后一个月内将公司整改局和市市场监督管理局。

3.泰兴市现代农业产业园区管理委员会要督促辖区内企业认真吸取事故教训，切实履行安全生产属地监管责任，建立经发部门与安全监管部门的目信息，督促新改扩建项目严格履行安全设施“三同时”手续。落实对存在第三方施工人员、高处作业和人员劳保用品佩戴的监督检查工作，切实从源头类似事故再次发生。

巢湖宏刚工业设备安装有限公司

“6·10”一般高处坠落事故调查组

2026年7月28日

分享到

上一篇：泰兴滨江镇双乐颜料泰兴市有限公司“5·25”一般起重致害事故调查报告
下一篇：泰兴根思南森二组叶某某户 “5·13”一般高处坠落事故调查报告

网 网站建议 关于我们 联系我们
主 兴市人民政府 承办：泰兴市人民政府办公室
苏ICP备08000287号-1 网站标识码3212830002
本网站支持互联网协议第6版（IPV6） 苏公网安备32128302000215号