柳州市金元机械制造有限公司“3·10”一般高处坠落受伤事故调查报告

来源：柳南区应急管理局　时间：2026-05-08 18:00

2026年3月10日15点18分左右，柳州市金元机械制造有限公司发生一起生产安全事故，造成1人受伤。2026年3月17日，伤者经医治无效死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《柳州市柳南区人民政府关于进一步明确生产安全一般事故调查处理权限的通知》（柳南政发〔2020〕5号）等有关规定，柳州市柳南区人民政府成立了柳州市金元机械制造有限公司“3·10”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），区应急管理局、区工信局、市公安局柳南分局，区总工会，太阳村镇人民政府、潭西街道办事处、河西高新技术产业开发区管委会派员参加，全面负责事故调查。同时邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

柳州市金元机械制造有限公司，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：金某根；统一社会信用代码：91450200****1649X6；注册地址：柳州市柳南区柳太路工业区；经营范围：一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；电子产品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术服务；地理遥感信息服务；通信设备制造；通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；五金产品零售；金属材料销售；模具制造；模具销售；农业机械制造；农业机械销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；船用配套设备制造；船舶销售；水上运输设备零配件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(二)事故发生点基本情况

事故发生点位于柳州市柳南区柳太路工业区柳州市金元机械制造有限公司软轴老车间装配区东南角（图一）。



图一：软轴老车间装配区

（三）事故现场勘验情况

事故发生点位于柳州市柳南区柳太路工业区柳州市金元机械制造有限公司软轴老车间装配区东南角。屋顶采用双面薄铁皮包覆泡沫芯材的夹芯板铺设，板材长度380厘米、宽度117厘米、厚度6.5厘米（见图二）；板材边框以钢钉固定于钢架，钢钉固定点位距板材边缘不足10厘米（见图三）。跌落高度约为3.1米（见图四）。



图二:泡沫夹芯板厚度6.5厘米



图三：泡沫夹芯板用钢钉固定在框架上




图四：泡沫夹芯板距离地面高度约3.1米

二、事故发生经过与应急处置情况


（一）事故发生经过

2026年3月10日上午，软轴老车间向维修车间提交《设备、工装维修申报表》（编号0002399）申请安装排风扇。维修车间主任刘某荣接到维修申请后至软轴老车间装配区东南角仓库查看现场，确定了排风扇安装方案，并向副总经理李某与生产部副部长玉某梅进行了口头汇报。李某、玉某梅口头同意排风扇安装方案。

2026年3月10日13时30分，维修车间工人覃某、石某、赵高民、谭某荣开始软轴老车间装配区东南角仓库排风扇安装作业。15时15分左右，石某、谭某荣利用升降机将两个排风扇运至仓库顶，两人均未佩戴安全帽、安全带。15时18分左右，石某沿着墙边拖动一个排风扇至仓库顶外沿开孔位置，谭某荣用双手搬起另外一个排风扇至仓库顶中间开孔位置并翻滚放平，后转身瞬间仓库顶泡沫夹芯板坍塌，谭某荣坠落至地面（见图五、图六）。

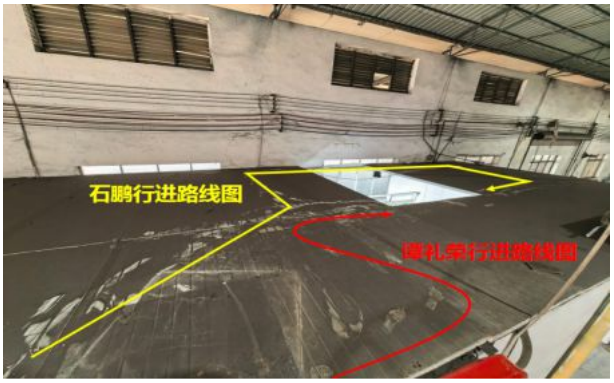

图五：石某、谭某荣行进轨迹

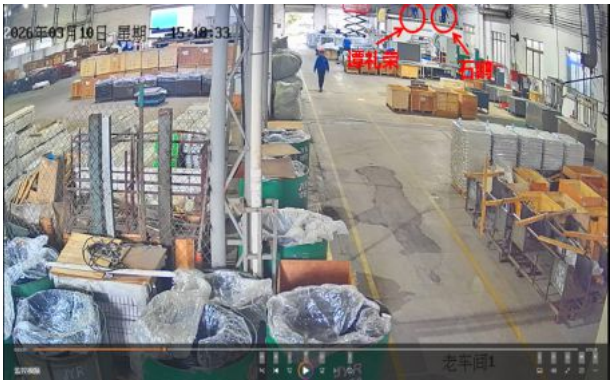

图六：监控视频摄录下谭某荣坠落瞬间

（二）事故应急处置情况

事故发生后，办公室主管刘某拨打120急救电话，120到现场后将谭某荣送往工人医院总院救治。2026年3月17日，谭某荣经医治无效死亡。区应急管理局、区工信局、潭西街道办事处、河西高新技术产业开发区管委会接到事故报告后，迅速派人赶赴现场，开展现场勘验、证据固定等事故调查工作。现场救援处置得当，信息报送及时。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓 名	年龄	性别	伤害程度	工种	截至2026年4月30日，可统计到直接经济损失	备注
谭某荣	43岁	男	死亡	维修工	约124.4万元	–

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

谭某荣在泡沫夹芯板仓库顶搬运排风扇，未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，工作过程中仓库顶坍塌，从3.1米高处坠落至地面。

（二）事故间接原因

柳州市金元机械制造有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未对此次高处作业安排专门人员现场安全管理；未教育和督促从业人员严格执行本单位的《作业安全管理制度》；未严格监督从业人员在高处作业过程中佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，柳州市金元机械制造有限公司“3·10”一般高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

1.柳州市金元机械制造有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未对此次高处作业安排专门人员现场安全管理；未教育和督促从业人员严格执行本单位的《作业安全管理制度》；未严格监督从业人员在高处作业过程中佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳州市柳南区应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

2.金某根，作为公司法定代表人、主要负责人，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除高处作业无审批、无现场安全管理人员等事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳州市柳南区应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

3.刘某荣，作为维修车间主任、本车间安全第一责任人，未严格落实本单位的《作业安全管理制度》，未严格制定软轴老车间装配区东南角仓库排风扇安装方案，未严格履行高处作业审批手续；高处作业过程中未在现场进行安全管理；未及时排查从业人员高处作业未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳州市柳南区应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

4.谭某荣，在泡沫夹芯板仓库顶搬运排风扇，未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，故不追究其责任。

六、整改和防范措施建议

（一）柳州市金元机械制造有限公司

要深刻吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，严格落实本单位安全生产管理制度，加强对从业人员的安全生产教育和培训，严格落实危险作业审批制度，及时发现并消除事故隐患，确保安全生产。

（二）柳州市柳南区工业和信息化局

要加强对河西高新技术产业开发区内规模以上企业的安全生产指导，督促企业严格落实企业安全生产主体责任，严格落实安全生产管理制度，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等，确保安全生产。

（三）太阳村镇人民政府、潭西街道办事处

要加强对河西高新技术产业开发区内规模以下企业的监督检查，督促企业严格落实安全生产主体责任、严格落实安全生产管理制度、督促企业加强危险作业管理和相关作业人员的教育培训，确保安全生产。

柳州市金元机械制造有限公司“3·10”一般

高处坠落死亡事故调查组

2026年5月8日

相关附件：

相关文档：

主办单位：柳南区人民政府　承办单位：柳南区发展和改革局

地址：柳州市柳南区潭中西路10号柳南区政府元信大楼11楼

电话：0772-3725701　邮箱：lnqfgj@163.com

桂ICP备14001492号-1 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index) (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)桂公网安备 45020402000030号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)

网站标识码：4502040001

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)