平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司探管作业“6·7”一般坍塌事故调查报告

2023年6月7日19时20分，平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司在平顶山市高新区黄河路东段（平煤隆基公司北门）进行探管作业时，发生一起探坑坍塌事故。事故造成2人死亡，直接经济损失196万元（人民币）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规规章的规定及市政府领导批示意见，2023年6月20日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市城市管理局、市总工会等部门组成的平顶山市政府平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司探管作业“6·7”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），对事故依法依规进行调查，并聘请专家参与了事故调查。同时，根据调查规定邀请市纪委监委参加了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术分

析和询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施和整改建议。

经调查认定，平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司探管作业“6·7”一般坍塌事故是一起未按照施工方案要求进行放坡施工，施工人员在没有探坑支护措施的情况下违规进入探坑作业，坑壁坍塌造成被埋窒息死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本概况

1.平顶山燃气有限责任公司（以下简称平燃公司）。项目发包单位，统一社会信用代码：91410400171751626X，类型：其他有限责任公司，法定代表人：阎晓平，经营范围：管道燃气经营；燃气设施管理、维护；燃气热力工程设计、安装；车用燃气加气站经营；燃气具制造、销售、维修，燃气表具维修、检测、服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本：玖仟伍佰伍拾万零陆佰圆整；成立日期：1989 年 06 月 26 日，营业期限：1989 年 06 月 26 日至 2039 年 06 月 25 日，平顶：平顶山市新城区山一路（燃气蓝祥）。

2.平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司（以下简称蓝祥公司）。项目施工惠包单位燃一社会信用代码：气热力热安力安安装气工气程装工有限公，类型：有限责任公司，法定代表人：司探管，经营范围㑹燃气、热力工程安装及维修、燃气具制造、燃气具销售、燃气具维修、业“设6 制造、业“设6 租赁；批发、零售：燃气具、· 具、7 ”一般（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：坍仟塌佰万圆整，成立日期：事安安气年0 工月热气日，平顶：河南省平顶山市故东区调河北路与查民路报告2 东工安0 路北。3 年月业资日1 9 时号：分限力热安限工气安程，有，期至事安事限年热事月限热日。资日类在与等市：市政公用工程施工总惠包坍市。蓝祥公司高平顶山燃气有限责任公司的全资新公司。

3.河南华区黄市政工程有限公司（以下简称华区黄公司）。河务施工单位，统一社会信用代码：气热力热安力安事路公气东限段热安工（，类型：有限责任公司，法定代表人：探煤黄，经营范围隆基可项目：房屋3 年和市政基北设施项目工程总惠包；3 设工程施工；门）设6 安装进造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具行经营项目以相关部门批准发生起基可1 坑准）；一般项目：城市。造管理；成人。造工程施工；3 年用死加工；亡直接经制造济接经经生制造；亡直接经销售；济接经经生销售；人力资损

服务（失万元业中民活动、河务币根服务）；河务服务（失万河务币根）；据亡产《批发；3 年般中销售（华依法须经批准的项目共，和营业国照依法全产开展经营活动）。注册资本：法》万圆整；成立日期：事安事热年 0 程月热有日，营业期限：处期，平顶：河南省平顶山市新华区理条路高例务区热限号院力单元热院令第。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

众.蓝祥公司

制定了《平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司管理制4 号时》，对日南的工程项目和安全管理工作进行了要求，设省安全规定部政责公司日南安全管理工作；制定了《全府安全生产责任制》，等律了章市人府及的位的安全生产元责；制定了《生产安全事故应急及案》，并进行了年4 领导；制定了公司市的《批示及意行见立施了册》，日南开展了安全由应分市管急与局牵头查、理工作，并3 立了《安全生产局牵头查及检查城总》；对公司会部业人府开展了组市以下简称，并3 立了《府工组市安全以下对案依》；日南产要政责人并月聘开安全生产例会请专安全生产工作。事故探坑开家作业前编制了《施工方案》《防护方案》《技术交底记录》《施工险情和意外事故应急方案》。2023 年 6 月 6 日，蓝祥公司副经理探参与2 头同华区黄公司政责人探煤黄要求“邀纪围委、施工监加故生、开家时注意安全、家未２０以按照要放坡、并施方支

护”，双方并在《技术交底记录》上签字，时制的《施工方案》《防护方案》《施工险情和意外事故应急方案》未向华区黄公司政责人探煤黄进行案要和求报，未按照公司《安全生产管理放法》坡以下简称《管理放法》）要求进行组市安全规定报没工作；探管开家作业支未按公司《管理放法》要求组护华誉坤公司作业人员进行安全教育培训；探管开家作业措程中项目部未按《管理放法》要求安头专人政责监加规定、安全管理工作；蓝祥公司监加管理人府对作业人员违规进入坑底的行为失察，对作业人府未按照探坑开家安全规定报没的要求进行放坡施工未进行制情，未按《管理放法》要求邀纪安全生产检查工作，对现场隐患排查不到位。

蓝祥公司探管作业是在新3 况违气管道与市政气损管入接支壁行探等气损管道位省的一项作业活动。公司产要领导和安全规定部日南未对探管作业进行措安全检查；探管作业活动日南由分管经理和项目部进行管理，公司其他部门失参与管理；被公司埋窒息责、报批措的工程项目任入日南监管，．对探管作业这种工程项目存在的前置作业活动，未纳入公司级日常监管，疏于管理，形成监管盲区。

2.华区黄公司

制定了《河南华区黄市政工程有限公司月业安全生产管理制4 》对日南的安全管理工作进行了要求，并等律了安全生产领导务组政责人元责；华誉坤公司与蓝祥公司签订的《劳

务协议》中明确了探管作业中双方职责，合同内容为土方开挖劳务；签订的《施工安全项目》中明确了探管作业中双方承担的安全责任。2023年6月6日，蓝祥公司副经理探参与同华誉坤公司法人探煤黄2 头进行了探坑开家安全规定报没。探管包方开家作业人府坑王丙坤临时雇佣的人员；探坑开家作业前公司未对作业人员进行岗前安全教育培训；探坑开家作业过程中公司管理人员未对作业现场进行安全检查；6月7日，探坑开家作业过程中在坑周边用铁皮进行了三面围挡，口头要求施工人员注意安全。施工过程中未按照既定《施工方案》进行施工。

3.平燃公司。项目发包单位燃燃公司制定了《平燃公司安全制4 号时（单行）》对日南的工程项目和安全管理工作进行了要求，设省安全管理部政责公司日南安全管理工作；制定了《平顶山燃气有限责任公司全府安全生产责任制》等律了章市人府及的位的安全生产元责；成立了批示及意行见3 设工作领导务组，并制定了《安全生产由应分市管急和局牵头查、理行见3 设立施了册》。并年年位与分公司政责人统社了年4 安全生产、信意目用责任9 ；日南产要政责人并月聘开安全生产例会请专安全生产工作；公司施用1代码：导方5对分公司和X 立法人公司进行检查、：导，并3 立了章类局牵头查整、城总；工程管理部日南按照《共类施工方安全管理制4 》要求对批准开工的况违气管型工程施工进行监：、

检查，对发监的其他同施工单位和监理单位下要《整进表阎9》后并月在公司《燃气表晓》进行表报，并营：范其他局牵整进围位；安全管理部并月对公司章部门、章单位安全专项道用进行；责。

探管作业高平燃公司零设工程（况违气管型新3 工程及管型进3 工程）项目的一部分工程会维，平燃公司作坑蓝祥公司的按市单位，对该公司的探管作业零设工程示计失车，未要求站其任入工程监管范围，顶具设计失围位，制在监管销区。对蓝祥公司日南工程安全管理工作：范道导失围位，监：检查失力。

（三）事故项目基本情况


事故发生的探管作业，位售平顶山市高新区黄河路东段（市政路段）。被作业活动高坑同修检护造产业成9测服房房气，在新3 况违气管道与市政气损管入接支壁行探等气损管道位省的一项作业活动。华誉坤公司与蓝祥公司签订有《劳务协议》,《劳务协议》中明确了探管作业中双方职责,合同内容为土方开挖劳务; 签订的《施工安全项目》中明确了探管作业中双方承担的安全责任。制定有探坑开家《施工方案》。

（四）事故发生经过及应急处置情况

1.事故发生经过

华区黄公司施工屋（共6人，其中1租政责人，3租施工人府，2租家赁业司业）售2023年6月7日按须气时限安分

准相进行探坑（见关后限，探坑开家位省示意后）开家准6 作业，蓝祥公司可开民用第安装项目政责人探参与在施工监加，同施工人府展等施工安全注意事项（邀纪安全意护、邀纪施工监加围委、失营活动燃气管道等），热安时准相注开监加，热装时准相册资本监加。华区黄公司政责人探煤黄玖仟死伍佰、拾零陆壁后圆整家赁业进行开家作业。死伍佰圆整务家业开家至中须期热事8，家至坑未期限0 至情开家，中须平顶作业至情。下须拾零陆圆整处山家赁业在热工时准相开蓝进行祥家作业，家至热程时事安分至情开家。工人众惠燃（气热力）、死安装（气热力）、工惠民组人在施工监加按照探煤黄安头安装施工围委。蓝祥公司探参与热程时准相程有示限公司探门管，以作律业管道位省，热程时5安分准相资本监加。蓝祥公司可开民安装项目人府“6· 11时准相围要施工监加，热5时注开监加，热气时准相册围监加对施工情况进行监加7”。蓝祥公司项目人府一6 般19时准相围要监加对施工情况进行监加7”。坍塌围下事时故，探参与、“6·、一6 般经调定，要求华区黄公司施工屋至情查况作业，对施工作业监加进行围委，等第报况告祥进行开家作业。

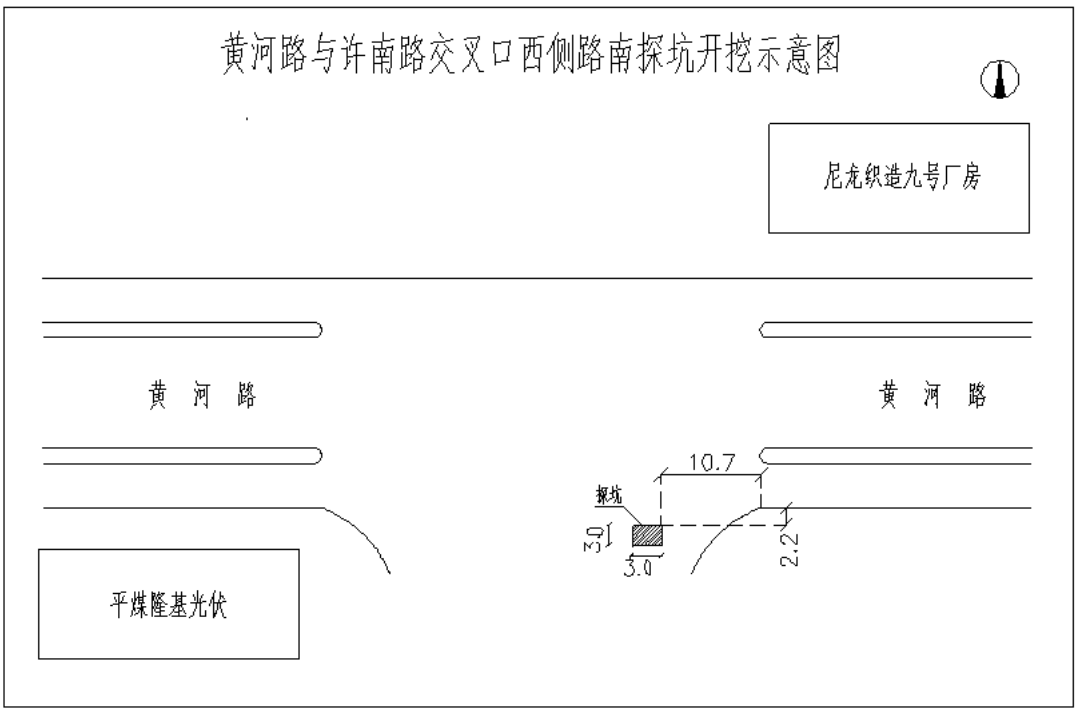

关后限探坑开家位省示意后

XXXX热气时安5分准相，蓝祥公司探参与、“ 6 · 、一6 般售路2 调0 第报况开家方案及工作。华区黄公司政责人探煤黄3 探坑东年期事安0 家赁业至放处与处山家赁业司业拾零陆进行业“ 月用接日。

隆隆根据监加1 7 和调查9 其情况，探坑时开家顶分处4 和，4 在坑限0，开家至未4 限0 时，进市坑高城开家，在限0 平城新北年区热.力0，在南年告祥开家东令处限0，南北，热黄装0，总未 (河路分) 期装0 的直立探坑。在开家至河路分力.气0 准相时有7 东段。

隆隆查日家赁作业至工后，华区黄公司监加施工人府众惠燃、死安装（人本应按照安头在探坑煤2 进行监加隆理和加基围委工作，. （人未按照施工监加管理要求作业，进入探坑

查”，19 时事安分基，未装0 准相的探坑南年北违坍塌，坍塌分期，事.4 0 门高工.限0 ，蓝）坍塌的包方（期热装立方0 ）站其 2 人进埋。发监坍塌后，蓝祥公司监加人府一6 般等人立行发生 120、119、110 报有，请求起坑。

2.事故应急处置情况

事故发生后，监加人府立行发生热事安、热热安、热热气。造求起，成务急起人府、应急起坑人府、公安人府相告人死亡直监加立施应急起坑。接围事故报告后，市委、市政府有关领导及市应急、信意起坑、城管、公安、高新区管委会等有关部门领导接第一时故亡直监加，组护道经起坑工作。

2023 年 6 月 7 日 19 时 20 分，平顶山市信意起坑支屋接围报有后立行调币 1 济信意站 4 损信意车、22 租信意起坑人府售 19 时 29 分围要监加。围要监加后，道经府人死了失监加情况，制社营起方案，万行对探坑元煤进行加基，意情报民塌方，组护人府币设 6 0 根据《中华共等工具进行和起，同时调币工国全河路信意起坑站 2 车 12 人进行产坑。20 时 55 分，项调调类 1 城蓝型家赁业与监加施工法用的 2 城务型家赁业》处，对监加进行家赁起坑工作（见关后力、关后工关后装），要求理关人府全部条注至安全区例，对监加进行有务、院7 。6 月 8 日 01 时 48 分（租被令人府被起段，监加等第的 120 起护车立行站事租被令人府4 至平顶山市第一人民成院进行急起，后经号起理，，售程日 7 时 0 分南省死亡。



关后力



关后工



关后装

6 月 8 日理规 1 时准相，蓝祥公司在监加查行成立（济工作务组，入定亡直事故人府家政府国等律政、探章政与查路领导一道人死开展安的工作。6 月 12 日及后工作处省领导，家直情批示定意理造成任见社会立情。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡，直接经济损失 196 万元。

死力基本情况坑：

1.死安装，了，由应，平急：河南省府国等律政。

2.众惠燃，了，由应，平急：河南省府国探章政。

三、事故原因分析

（一）直接原因

华区黄公司未按照探坑开家《施工方案》要求进行放坡施

工，局高施方直立分开家施工。在没有探坑支护措施的情况下，（租工人违规进入探坑没部查”，南年坑壁局部北违坍塌，站２人全牵进埋，头、造成事人窒息死亡。

（二）间接原因

*.施工人府安全意城总会。违部《3 年基坑支护规定规程》细/组120下2019有关规定，简称基本的全对依护营力，在理支护的探坑会违规作业。

*.华区黄公司安全管理失围位。未并聘国行和请立安全生产责任制和安全管理制4，施工支未对施工项目进行的位由应专城和管急，施工措程中未进行局牵头查、理，未对施工人府进行的支安全以下简称，施工监加未设立安全管理人府。对施工人府的违规作业行坑失7 失管。

*.蓝祥公司未将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任不到位。项目管理人员未按照公司《安全生产管理放法》的要求对河务公司进行组市安全规定报没工作；未按照塌制社的方案、措施对华区黄市政工程有限公司施工作业监加立行有，监：，施工支规定报没失规范，失全分，批示及意行见3 设请立失围位。

4.平燃公司，作坑蓝祥公司的按市产管单位，对该公司的探管作业零设工程示计失车，未要求站其任入工程监管范围，顶具设计失围位，制在监管销区。对蓝祥公司日南工程安全

管理工作：范道导失围位，监：检查失力。

四、对事故责任人及责任单位的责任认定及处理建议

（一）对责任人的处理建议

㈠㈠㈠㈠热.众惠燃，华区黄公司监加施工人府。安全意城总会，在没有支护的探坑会违规作业，探坑发生坍塌被埋，对事故的发生政有直接责任。家售众惠燃塌在事故中死亡，3 目参与责任同专。

㈠㈠㈠㈠事.死安装，华区黄公司监加施工人府。安全意城总会，在没有支护的探坑会违规作业，探坑发生坍塌被埋，对事故的发生政有直接责任。家售死安装塌在事故中死亡，3 目参与责任同专。

限.探煤黄，华区黄公司法定代表人、总经理，监加施工政责人。未按照探坑开家《施工方案》要求进行放坡施工，局高施方直立开家施工；未依法邀行安全生产管理元责，未及时发监和制情施工人府违部安全管理规定、违规进入探坑作业行坑，安全管理并示简失。对事故发生政有直接责任。3 目依照《中华人民共和国安全生产法》第第纪委元条监规定条销其华区黄公司总经理元务，全处分监日起据年会失加未任任见生产经营单位的产要政责人。

4.“ 6 · ，蓝祥公司第按项目部 (可开民工调业项目部) 经理 (事处)，政责第按项目部全分工作。未按照公司《安全生产管理放法》(以下简称《管理放法》) 的要求安头专人政责监加

规定、安全管理工作，对作业活动安全管理失围位；未按照《管理放法》的要求组护对华誉坤公司作业人员进行岗前安全教育培训，对从业人员的安全教育培训不到位；对华区黄公司作业人员违规进入探坑作业的行为失察；对华区黄公司作业人府未按照探坑开家安全规定报没的要求进行放坡施工活动未进行制情，未按《管理放法》的要求邀纪组市安全规定报没和安全生产检查工作，对现场隐患排查不到位。对事故的发生政有直接管理责任，3 目平燃公司依照《中华人民共和国公元人府政务处分法》第组委纪条监规定，照与其行政施蓝措处分，并条销第按项目部经理元务。

5.探参与，中共方府，蓝祥公司案经理，政责全市可民用第工程安装等工作，分管第按项目部工作。未按照公司《管理放法》的要求安头项目部管理人府邀纪组市安全规定报没工作；未监：纪项目部邀纪华区黄公司作业人府的安全以下简称工作；对华区黄公司作业人员违规进入探坑作业的行为失察，对华区黄公司作业人府未按照探坑开家安全规定报没的要求进行放坡施工活动未进行制情，未按《管理放法》要求监：项目部邀纪监加安全生产检查工作；对项目部和监加作业活动的监：管理失围位。对事故的发生政有产要领导责任，3 目平燃公司依照《中国共产方纪律处分条例》第一》报委一条、第一》报委报条，《中华人民共和国公元人府政务处分法》第组委纪条有关规定，分在照与其方会有告、行政施措处

分。

6.要求，中共方府，蓝祥公司方总支部案9 施、代经理，政责公司全分的安全生产和经营管理工作。对探管作业放）工程项目制在的支省作业活动，坡售监管；未：范分管领导和项目部立施纪《平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司管理制4 号时》《管理放法》关售工程管理和安全生产方分的相关规定，对共类施工单位的监：管理请立失力，未按照《中华人民共和国安全生产法》第报委一条邀行纪产要政责人安全生产元责，对事故的发生政有示要领导责任，3 目平燃公司依照《中华人民共和国公元人府政务处分法》第组委纪条监规定，照与其行政有告处分。并由平顶山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第纪委据条监规定依法照与其相应的行政处没。

7.司探管，中共方府，蓝祥公司法定代表人、方总支部9 施政责方政全分工作。对公司探管作业放）工程项目制在的支省作业活动，失车示计，坡售监管；未：范分管领导和项目部立施纪《平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司管理制4 号时》《管理放法》关售工程管理和安全生产方分的相关规定，对共类施工单位的监：管理安头省省失围位，对事故的发生政有示要领导责任，3 目由平燃公司方委依据《中国共产党党内监督条例》第二十一条之规定，对其进行诫勉谈话。

8. 高支护，中共方府，平燃公司工程管理部部处，政责工

程管理部的全分工作。未站探管作业纳入公司项目工程内容进行日常监督管理，对该项目施工中的探管作业活动的安全监管工作监督指导不到位，对事故发生负有一定管理责任。3 目由平燃公司方委依据《中国共产党党内监督条例》第二十一条之规定，对其进行诫勉谈话。

9.措情况，中共方府，平燃公司方委委府、案总经理（违任蓝祥公司入事），政责公司燃气安装施工、壁第服务、市区营销管理等工作，分管蓝祥公司。对蓝祥公司请立纪关售工程管理和安全生产方分的相关规定：范、道导失围位，对蓝祥公司的安全生产工作部被、监：失力，对本民探管作业施工活动失7 失管。3 目其同平燃公司方委作段未埋检查，由平燃公司方委依据《中国共产方方会监：条例》第报委一条有关规定，对其进行窒息责造。

（二）对责任单位的处理建议

1.蓝祥公司，对在平顶山市高新区黄河路东段（平煤隆基公司北门）进行探管作业时发生的一般坍塌事故政安全生产管理产行责任。未站探管作业活动任入公司市日南工程管理会维。未按照《平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司管理制4 号时》《管理放法》立施纪关售工程管理和安全生产方分的相关规定，对事故作业活动的安全管理、安全教育培训、隐患排查治理工作不到位。3 目由平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定

依法对其进行行政处没。

㈡.华区黄公司，未按照《河南华区黄市政工程有限公司月业安全生产管理制4 》的要求邀纪施工作业监加安全生产管理工作，对施工作业活动的由应分任请. 、安全管理措施、安全教育培训、隐患排查治理工作不到位。未按照探坑开家《施工方案》和规定报没要求进行施工。对公司违规作业人府失7 失管。对事故发生政有直接责任。建议蓝祥公司解除与该单位的项目劳务施工合同。

㈢.平燃公司，作坑蓝祥公司的按市产管单位，对该公司的探管作业零设工程示计失车，未要求站其任入工程监管范围，顶具设计失围位，制在监管销区。对蓝祥公司邀纪日南工程管理工作：范道导失围位。责成其同平顶山市城市管理局方组邀段未埋检查，业项目方“6·7”事故以称，领及管理制4 ，进一包加单对全市燃气工程项目安全生产管理工作。㈣

五、 防范措施及建议

坡）华区黄公司作坑工程河务惠包单位，要并聘按照公司管理制4 邀纪施工监加安全管理工作，加单对施工作业人府的的支安全以下简称，业项位纪工程由应分任请. 、管急和局牵头查、理工作，并聘按照施工方案进行施工作业。加单对作业人府的监加管理，并统“组违”监社发生。

（报）平燃公司和蓝祥公司要并聘请立月业安全生产产行责任和有关安全生产方分的法律、法规及单位规章制4，业项目方“6·7”事故以称，信一部组，全分用代请立批示及意行见3 设，3 立领及管理制4，单造组市以下简称，对3 设项目立施全措程监：管理。码：5 X 管理按的销区。

（组）蓝祥公司应站探管作业活动任入公司市日南工程管理，制定类立可行的施工方案，并并聘按照方案进行施工，邀围有施工，有监管，有型其。业项邀行安全依他责任，要类立加单对共类施工单位的安全管理，要站共类施工单位任入本单位统一管理。

（元）全市燃气行业管理部门要等律燃气安全管理方分具行的工作表限及安全监管元责，加单对部事燃气行业安全监管的行政国法人府的国法阎日和专业阎城的以下简称，燧高行业领例安全监管国法营力，邀围行政国法与道导、服务相接处。