娄底金诚吊装设备租赁有限公司“3·30”一般起重伤害事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　发表时间：2025-07-31 16:51　浏览次数：12

2025年3月30日，娄底金诚吊装设备租赁有限公司在涟钢炼铁厂烧结机130㎡、180㎡节能环保升级改造项目脱硫脱硝工程（以下简称：脱硫脱硝工程），其湘KH9220汽车起重机在伸臂过程中，发生一起事故，导致1人死亡，直接经济损失267.7万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长张梁毅任组长，区应急管理局、钢城公安分局、区市场监督管理局、区总工会、黄泥塘办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府娄底金诚吊装设备租赁有限公司“3·30”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失

情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：娄底金诚吊装设备租赁有限公司“3·30”一般起重伤害事故，是一起因汽车起重机操作人员违规操作、擅自离岗，致使出现紧急情况不能及时处置，而造成的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年3月30日18时20分许，河北省安装工程有限公司管道班组长庞**安排安装工崔**、胡**、杜**、张**4人对脱硫脱硝工程1#脱硝塔低泄漏风管进行安装，娄底金诚吊装设备租赁有限公司安排吴*操作湘KH9220汽车起重机进行吊装，河北省安装工程有限公司起重工胡**负责指挥汽车起重机作业。

18时30分许，作业人员开始作业，崔**和胡**在地面将风管进行组对焊接并负责风管吊索挂钩，通过汽车起重机将风管吊运至风管安装平台，杜**和张**在风管安装平台负责将风管找正对齐并焊接固定。

18时50分许，胡**指挥汽车起重机将风管续节吊装到安装平台，随后胡**离开现场去吃晚餐。

20时18分，一辆平板汽车装载风管伸缩节到达施工工地。

20时30分许，胡**回到吊装作业现场，看到汽车起重机吊着风管停在空中没有动，作业人员在对风管进行焊接固定，胡占伟去旁边的小房子里休息。

21时12分，崔**和胡**在平板汽车上将风管伸缩节进行挂钩，并指挥汽车起重机将风管伸缩节吊运至地面，平板车驶离现场。此时，一辆随车吊装载着设备模块来到作业现场，因汽车起重机在进行吊装作业挡住了去路，就停放在汽车起重机后方等待。

21时16分，庞**在微信工作群里告知河北省安装工程有限公司项目材料经理李**，汽车起重机已使用完成并附有照片。随后，河北省安装工程有限公司钢结构班组长李*电话联系李**，想要用汽车起重机卸设备模块。

21时18分，李**电话联系汽车起重机操作人员吴*，吴*没有确切回复能否卸设备模块。

21时20分许，胡**从休息的小房子里出来，指挥汽车起重机将一捆工字钢支撑材料吊至1#脱硝塔平台，几分钟后，脱硝平台上的摘钩人员对着下面喊“汽车起重机用完了”，随后胡**将吊装指挥用的对讲机交给了崔**就下班回家了。崔**来到汽车起重机操作室外面晃动对讲机，吴*设定自动

伸臂后，从操作室出来，接过对讲机，来到汽车起重机的车尾处（在车上）查看要吊装的设备模块情况。此时李**也来到了吊装现场，与设备模块装卸人员查看是否方便用汽车起重机卸货。

21时24分，汽车起重机在伸臂过程中，钩头余绳不足，吊钩被拉扯至吊臂顶端，吊钩冲断钢丝绳档杆发出巨响，听到响声的吴*立即向操作室跑去准备紧急停车，当吴*跑到操作室外时，吊钩冲断钢丝绳档杆向后翻越起重臂顶端，导致吊钩掉落砸中操作室和吴*，吴*掉落至地面。

（二）应急处置情况

李**突然听到一声巨响，就立即回头查看，看到吴*躺在地上，钢丝绳和吊钩在其头部右上方，周边有血迹，操作室被砸坏。

21时28分，李**和现场人员分别拨打了“120”和“110”

电话，李**立即拨打了娄底金诚吊装设备租赁有限公司总经理曾*的电话。随后该项目相关单位负责人都赶到了事故现场。

21时34分，“120”医护人员到达事故现场，对吴*进行了检查并抢救，体格检查情况：双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，右侧脸部肿胀，口腔内可见血迹，颈部畸形，左胸部肿胀明显，左胸廓畸形，左脸部肿胀畸形，大动脉搏动消失，呼吸消失。随后宣布死亡。

21时38分，“110”相关人员赶到事故现场。

（三）事故信息报告情况

在发现人员死亡后，湖南华菱涟源钢铁有限公司立即向娄底市应急管理局报告了事故情况。

（四）事故善后处理情况

2025年4月3日，娄底金诚吊装设备租赁有限公司与死者家属达成协议，并签订了《吴超因工死亡事故和解协议书》，事故善后处理到位，未造成不良影响。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

娄底金诚吊装设备租赁有限公司是一家主要从事机械设备租赁的民营企业。该公司成立于2019年2月28日，统一社会信用代码为91431382MA4Q9UDR2U，法定代表人为邱**，注册资本为300万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为湖南省娄底市涟源市七星街镇仙洞村，经营范围为机械设备租赁、工程机械销售、起重设备安装服务、提供施工设备服务、建筑劳务承包。

公司现有员工13人，曾*任总经理，负责公司全面工作，负责生产、经营、质量、安全、文明、财务等管理工作；谢**任技术负责人，负责施工工程质量和技术管理工作；邱**任财务负责人，负责材料、设备、工具的采购和租赁。



（二）事故相关单位基本情况

1、建设单位：湖南华菱涟源钢铁有限公司

湖南华菱涟源钢铁有限公司是一家主要从事钢铁冶炼和钢铁生产的企业。该公司成立于2005年6月22日，统一社会信用代码为91431300776753288L，法定代表人严**，注册资本639214.6307万元，企业类型为有限责任制公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省娄底市黄泥塘 。

2024年2月18日，该公司发文《关于成立炼铁厂130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目部的通知》（华菱涟钢办发〔2024〕8号），谭**任项目经理；李**、丁**任副经理；下设工艺设计组、设备管理组、施工管理组、安全管理组、综合管理组、脱硫脱硝管理组、发电供电管理组。

2、施工总承包单位：福建龙净环保股份有限公司

福建龙净环保股份有限公司是一家主要从环境保护专用设备制造、大气污染治理、水污染治理、固体废物治理业务的企业。该公司成立于1998年2月23日，统一社会信用代码为913500007053171557，法定代表人为黄*，注册资本为127004.6293万元，企业类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），企业住所为福建省龙岩市新罗区工业中路19号。

该公司持有福建省龙岩市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号号为D335015291，有效期至2029年12月17日，资质类别及等级为环保工程专业承包一级。该公司还持有福建省龙岩市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号号为D335015291（临），有效期至2025年8月4日，资质类别及等级为钢结构工程专业承包二级。

该公司还持有福建省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（闽）JZ安许证字〔2015〕070020，许可范围为建筑施工，有效期至2027年1月11日。

2024年8月1日，福建龙净环保股份有限公司下达委托书，委托下属子公司西安龙净环保科技有限公司代表福建龙净环保股份有限公司进行投标、总承包合同活动。委托西安龙净环保科技有限公司对福建龙净环保股份有限公司签订的《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目》进行总承包管理活动，包括合同范围内的设计、施工、采购。

2024年8月5日，福建龙净环保股份有限公司下发了《项目管理人员授权任命书》（龙净环保人资第〔2024〕19号），任命梁*为脱硫脱硝工程经理，**为副经理、谭*为技术员、李**为安全

员、吴**为采购员。

西安龙净环保科技有限公司为福建龙净环保股份有限公司子公司，主要从事环境保护专用设备制造、除尘技术装备制造、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造、环境保护专用设备销售、燃煤烟气脱硫脱硝装备销售的企业。该公司成立于2001年6月12日，统一社会信用代码：916101317263034[illegible]，法定代表人为陈贵福，注册资本为25000万元，企业类型为其他有限责任公司，企业住所为西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座7层。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，证书编号为A161013266，资质等级为环境工程设计专项（大气污染防治工程）甲级，有效期至2028年12月22日。

公司持有陕西省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D261061033，资质类别及等级为环保工程专业承包一级，有效期至2029年5月15日。该公司还持有《建筑业企业资质证书》证书编号为D361538327，资质类别及等级为建筑机电安装工程专业承包三级，有效期至2026年7月15日。

该公司持有陕西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》编号为（陕）JZ安许证字〔2014〕010625，许可范围为建筑施工，有效期至2026年7月13日。

3、专业分包单位：河北省安装工程有限公司

河北省安装工程有限公司是一家主要从事冶金工程施工、冶金行业工程设计的企业。该公司成立于1980年11月22日，统一社会信用代码为91130000104320324H，法定代表人为张**，注册资本为30100万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为河北省石家庄市桥西区新华路296号。河北省安装工程有限公司下设第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、保定等分公司。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，编号为A113016493，资质等级为冶金行业甲级，有效期至2028年12月22日。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D113060047，资质类别及等级为冶金工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、电力施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级，有效期至2028年12月22日。

该公司持有河北省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，编号为（冀）JZ安许证字〔2005〕000054，许可范围为建筑施工，有效期至 2028年4月23日。

2024年10月10日，河北省安装工程有限公司第七分公司下发了《关于湖南华菱项目组织机构设立的通知》（冀安七字〔2024〕32号），武**为脱硫脱硝工程项目经理，全面负责项目施工管理工作；苏**为项目执行经理，负责现场施工管理工作；李**为项目材料经理，负责现场材料工作；杜**为项目副经理，负责技术、施工管理工作；樊**为安全员，负责现场安全工作；王**为资料员，负责现场施工资料、考勤管理工作。

4、监理单位：中冶北方（大连）工程技术有限公司

中冶北方（大连）工程技术有限公司是一家主要从事工程监理的企业。该公司成立于2011年8月15日，统一社会信用代码为912102135760978888D，法定代表人为董*，注册资本15000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），企业住所为中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号为E121013622，资质等级为工程监理综合资质，有效期至2028年11月9日。

2024年5月，中冶北方（大连）工程技术有限公司下达了《总监理工程师任命书》编号为2024-49，任命周**为监理项目部总监理工程师。汪*为总监代表、土建专业监理工程师，陶**为设备专业监理工程师，康**为电气专业监理工程师，石**为土建专业监理工程师、邱**为土建专业监理工程师等。

（三）项目建设基本情况

1、项目概况

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）排放限值的要求，涟钢决定拆除现有高能耗130㎡、180㎡小型烧结机各1台，新建416㎡烧结机1台，同时配套建设烟气脱硫脱硝系统、余热回收利用系统等。项目建成后大幅降低工艺能耗和削减主要大气污染物排放量。

2024年1月9日，该项目在湖南省投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码：2312-431300-04-02-678788，娄底经济技术开发区发展和改革局出具了《关于华菱涟钢130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目备案的证明》。

项目名称：华菱涟钢130m2、180m2烧结机节能环保升级改造项目。

该项目总投资10.74亿元 ，建设期限为2024年4月至2025年10月。该项目为新建一台烧结机，其中包括原料系统、配混系统、烧冷系统、成品系统、除尘系统、湿法脱硫+SCR脱硝烟气净化系统、余热发电系统、35KV站系统。项目采用EPC总[illegible]方式，分为主体工程、脱硫脱硝、余热发

电、35KV变电站四个标段，其中，主体工程由中冶长天国际工程有限公司中标，余热发电由湖南中冶长天节能环保科技有限公司中标，脱硫脱硝由福建龙净环保股份有限公司中标，35KV变电站由中冶京城工程技术有限公中标。

2、项目相关合同签订情况

2024年5月10日，湖南华菱涟源钢铁有限公司与中冶北方（大连）工程技术有限公司签订了《建设工程委托监理合同》，委托其对华菱涟钢130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目进行监理。

2024年7月，湖南华菱涟源钢铁有限公司与福建龙净环保股份有限公司签订了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目脱硫脱硝EPC总承包合同》，福建龙净环保股份有限公司对脱硫脱硝项目，成套设计、供货、安装、调试和培训等过程总承包。双方签订了《施工安全、环保、5S协议》，明确了双方的安全责任。

2024年9月30日，福建龙净环保股份有限公司与河北省安装工程有限公司与福建龙净环保股份有限公司签订了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造脱硫脱硝项目建设工程施工合同之安装施工专业工程分包合同》，负责设备安装工作。双方签订了《工程施工安全协议书》，明确了双方安全责任。

2025年1月27日，河北省安装工程有限公司与娄底金诚吊装设备租赁有限公司签订了《承揽合同》和《安全协议》，双方明确了安全责任。因施工需要租赁设备，租赁设备为汽车起重机和平板车，租赁分为月租和台班两种，租赁公司负责配备操作人员和驾驶人员。

3、项目实施情况

2024年1月26日，湖南华菱涟源钢铁有限公司企业管理与战略规划部下发了《开工通知书》（521FB1021），同意该项目开工建设。

2024年3月10日，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目部编制了《炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目安全管理方案》。

2024年6月福建龙净环保股份有限公司组织编制了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目脱硫脱硝EPC总承包施工组织设计》。

2024年7月，福建龙净环保股份有限公司组织编制了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目脱硫脱硝EPC总承包施工安全施工方案》。

2024年7月17日，湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目部对进场施工人员进行了涟钢区域劳务项目安全、5S文[illegible]7月26日开始对作业人员进行了相关方作

业人员安全培训。

2024年9月福建龙净环保股份有限公司组织编制了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂130㎡、180㎡烧结机环保升级改造项目脱硫、脱硝、湿电、MGGH制作安装安全施工方案》

2025年3月，河北省安装工程有限公司组织编制了《湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁[illegible]㎡、180㎡烧结机环保升级改造脱硫脱硝项目低泄漏烟道吊装方案》。

华菱涟钢130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目脱硫脱硝工程，2024年7月份开始建设，9月底土建基础完成交付，10月初开始进行钢结构制作安装，2025年2月主体钢结构完成，3月份开始进行机电设备安装。

（四）事故汽车起重机基本情况

事故汽车起重机牌照为湘KH9220，品牌型号为中联牌ZLJ5553JQZ130A，车辆类型为重型非载货专项作业车，所有人为娄底金诚吊装设备租赁有限公司，使用性质为非营运，发动机号码为K11P5001876，车辆识别代号为L5E6H5D49RA007796,注册日期为2024年6月11日。

湘KH9220汽车起重机，最大额定总起重量为130T，工作幅度为25M，发动机额定功率为316KW，最大允许总质量为54600T,最长主臂最大起升高度为85.4m，副臂最大起升高度为96.6m，最高行驶速度为80km/h,外形尺寸为长16560mm×宽3000mm×高4000mm,生产日期为2024年4月。

湘KH9220汽车起重机驾驶员和操作员均为吴超。吴超持有机动车驾驶证，准驾车辆为B2，有效期至2033年5月26日；吴超持有武汉市市场监督管理局核发的特种设备安全管理和作业人员证，持证项目为起重机（限流动式起重机），从业种类为作业人员，有效期为2024年7月至2028年6月。

（五）事故地点及现场勘察情况

事故发生在脱硫脱硝工程1#脱销钢架塔西侧的通行道路上。

1、华菱涟钢130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目脱硫脱硝标段位于原炼铁厂中和场东侧中部的涟水河西岸，由西往东依次布置1#、2#脱硝钢架塔，脱硝钢架塔北侧依次布置1#、2#湿电和脱硫塔，南面为进入场地的通行道路；1#脱硝钢架塔西面为原中和场的配料除尘器塔，除尘器塔与1#脱硝钢架塔之间为通行道路。

2、1#脱硝钢架塔西南角设置有一座钢质圆筒形低泄漏风管，风管直径2m，设计高21.45m，管壁钢板厚6mm。

3、低泄漏风管安装使用一台ZLJ5553JQZ130A型130吨汽车起重机进行风管续节和构件吊运；湘KH9220汽车起重机停放在1#脱销钢架塔西侧的通行道路上，距离南侧入场道路25m。



4、湘KH9220汽车起重机车头朝北南北向停放，在该汽车起重机东侧12m处直立安装钢质圆筒形低泄漏风管，高21m，顶端管口上悬挂有吊索钢丝绳。低泄漏风管西南角地上有一个风管伸缩节放置在地面。



5、湘KH9220汽车起重机吊臂朝东侧举升，吊臂倾角82°，臂长41m，举升高44m。


6、湘KH9220汽车起重机操作室前方被砸扁倾斜变形，操作室门损坏变形严重，前窗玻璃破碎，卷扬牵引钢丝绳绳头和吊钩掉落在汽车起重机东侧地上，距离该汽车起重机2.5m，吊钩西侧地上残留有血水。





7、湘KH9220汽车起重机卷扬牵引钢丝绳直径22mm，绳卡与钩头已脱离，钩头长450mm，直径380mm，重450kg，额定载重5t。

8、湘KH9220汽车起重机汽车起重机顶吊臂端滑轮被撞击损坏，滑轮前方钢丝绳档杆被拉断变形，限位保护拉线被扯断。

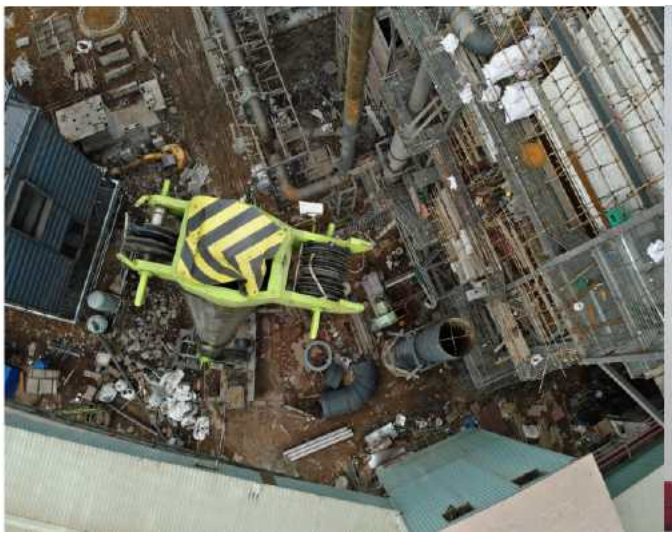



9、湘KH9220汽车起重机操作室内，前端仪表和急停开关被砸毁损坏，操作面板脱落掉，检修开关（强制开关）处于打开位置（限位保护人为失效）。



三、死者基本情况和直接经济损失

（一）死者基本情况

此次事故共造成1人死亡。死者吴*，男，汉族，30岁，身份证号码为43250319951122[illegible]，户口所在地为湖南省涟源市安平镇四古村洞古组，系娄底金诚吊装设备租赁有限公司湘KH9[illegible]汽车起重机驾驶员和操作员。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失267.7万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此次事故为起重伤害事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

湘KH9220汽车起重机操作人员吴*，违规开启检修开关，致使防过卷保护装置失效，且擅自离开操作室，在汽车起重机自动伸臂过程中出现钩头余绳不足，吊钩冲断钢丝绳档杆向后翻越起重臂顶端掉落砸中吴超，导致其砸伤致死。

（二）间接原因

1、娄底金诚吊装设备租赁有限公司制定的安全生产责任制不健全，未制订安全生产责任制考核标准。

2、娄底金诚吊装设备租赁有限公司制定的安全生产管理制度不完善，未制订安全生产教育和培训管理制度。

3、娄底金诚吊装设备租赁有限公司安全教育培训不到位，未组织对从业人员进行安全教育培训，汽车起重机操作人员未按汽车起重机操作手册操作。

4、娄底金诚吊装设备租赁有限公司作业现场安全检查和隐患排查不到位，未能及时发现和制止汽车起重机操作人员，在进行自动伸臂过程中违规开启检修开关、擅自离开操作室的行为。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、吴*，男，娄底金诚吊装设备租赁有限公司湘KH9220汽车起重机驾驶员和操作员。吴超违规开启检修开关，致使防过卷保护装置失效，且擅自离开操作室，在汽车起重机自动伸臂过程中发现钩头余绳不足，吊钩冲断钢丝绳档杆向后翻越起重臂顶端掉落砸中吴超，导致其砸伤致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

2、娄底金诚吊装设备租赁有限公司制定的安全生产责任制不健全；制定的安全生产管理制度不完善；安全教育培训不到位；作业现场安全检查和隐患排查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条第一款、第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

3、曾*，男，娄底金诚吊装设备租赁有限公司总经理，负责公司全面工作。组织建立的安全生产责任制不健全；组织制定的安全生产管理制度不完善；督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）和（五）项的规定，对事故的发生负责有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）其它处理意见

河北省安装工程有限公司、福建龙净环保股份有限公司和中冶北方（大连）工程技术有限公司在参与华菱涟钢130㎡、180㎡烧结机节能环保升级改造项目脱硫脱硝工程的建设过程中发生一起生产安全责任事故，建议湖南华菱涟源钢铁有限公司按管理规定进行处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、娄底金诚吊装设备租赁有限公司一是要进一步落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，切实提高企业安全生产水平；**二是**要加强对作业人员的安全教育培训，要制定年度安全生产教育培训计划，组织从业人员严格按照计划进行安全教育培训，特别是要对汽车起重机操作手册内容及注意事项进行教育培训；**三是**要加大对作业现场安全检查和隐患排查，及时发现和制止汽车起重机操作人员未按操作手册内容及注意事项进行操作的行为，特别是要杜绝操作人员违规开启检修开关和在作业过程中擅自离开操作室。

2、**河北省安装工程有限公司一是**要督促施工机具租赁单位对操作人员严格按照操作手册及安全注意事项进行操作；**二是**要加强施工现场起重作业全过程管理。

3、**福建龙净环保股份有限公司**要加强对专业分包单位施工过程的安全检查，指导专业位加强施工作业现场管理。



4、**中冶北方（大连）工程技术有限公司**要进一步落实监理职责，加强对施工过程中安全生产管控。

5、**湖南华菱涟源钢铁有限公司**要全方位指导各项目参建单位质量、安全、文明施工，确保施工安全。

娄星区人民政府娄底金诚吊装设备

租赁有限公司“3·30”事故调查组

2025年7月31日

返回顶部 分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867

地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1

网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务 政府网站找错 娄底市违法和不良信息举报中心